

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002436347
Besichtigt am: 06.05.2026 13:39
Berichts-Nr: 10559864
FIN: TMBJJ0NXXPY088963



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

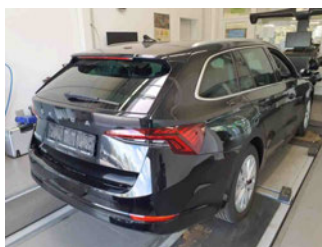

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AWL
Erstzulassungsdatum:	21.03.2023
Laufleistung:	50.935 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	7.400 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"CREW PROTECT ASSIST" - (PreCrash Basic, Front und Heck)	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Columbus BASIS
"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	DAB - Digitaler Radioempfang
"ERGOSITZ HIGH" Safety plus	Dachreling
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Dämpfung hinten, Basis 1
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Dämpfung vorn
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Doppelton-Signalhorn
4 Türen	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM	Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
ist: T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
D1/TI9/T11/T3C	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
7-Gang-Automatikgetriebe	-
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
Abgaskonzept, EU6 AP	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Ablagekästen im Kofferraum	Fahrerkniefahrerairbag
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Außen-Sound Standard	Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außensp. mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer), kippb. bei Rückw.F (Beif.), Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Ausströmer	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	FPK-Medium
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibe in Wärmeschutzglas
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gepäckraumbeleuchtung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag, Nadelflies (form- stabil)
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Grossdach-System
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckscheibenwischer "AERO"
Chrompaket	Heckspoiler
	Hinterachse "Standard"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

Hinterachsgewicht Ausführung 1	Notrufsystem eCall+
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne 2. Batterie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Ablagenpaket/box
Kältemittel R1234yf	Ohne Adapter
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Keine Aktionsausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kindersicherung, manuell	Ohne Anhängervorrichtung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfort BASIS	Ohne Car2X
Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist (ohne HOD)	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Mode3 Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Leergewichtsbereich 1	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.	Ohne Skisack
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion	Ohne Stabilisator hinten
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Licht & Sicht	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Luxusausstattung	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit Halter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pannen-Set
Multipler Matrix-Beam	Radschrauben Standard
Navi Columbus + Web radio	Radstand
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Netzprogramm + Cargoelemente	Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
Netztrennwand	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Reifenlieferanten für EU Länder
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Schriftzugsatz in Grundaufführung
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Serienkraftstoffstbefüllung (6L)
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Sitzbelüftung vorn
Sitzbezüge in Leder/Kunstleder
Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung
Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tagesfahrlichtschaltung
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
Transport
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
Typrüfand Deutschland
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variables Ladebodenkonzept
Variant/Avant
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperr elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nicht vorhanden

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden	Fachgerecht repariert	€ 3.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ0NXXPY088963

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

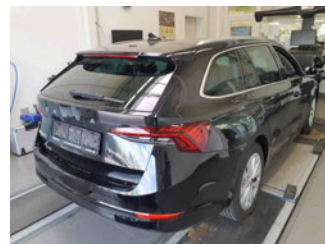

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

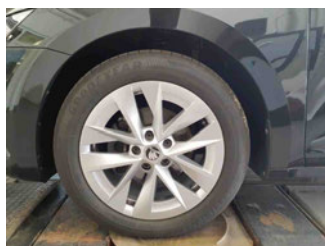


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

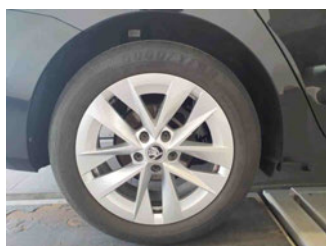


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

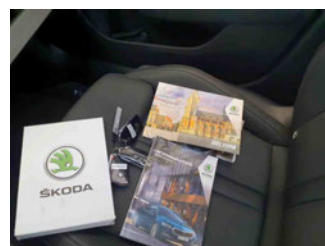

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10559864
vom: 06.05.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten

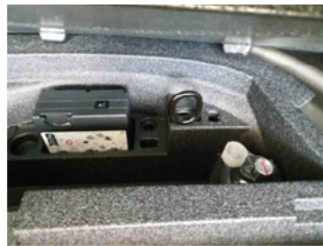

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

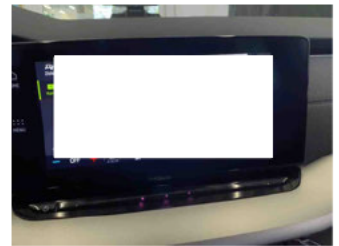


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

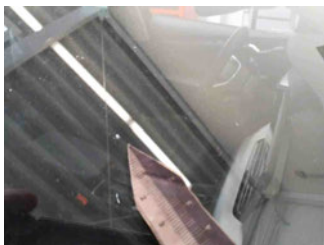

2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

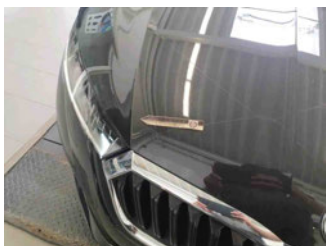

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

