

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002423915
Besichtigt am: 24.04.2026 12:30
Berichts-Nr: 10493899
FIN: WVVZZZCD5PW514675



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

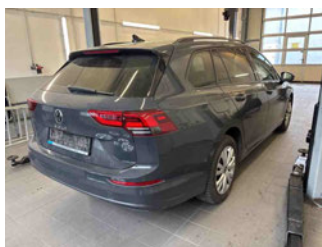

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNM
Erstzulassungsdatum:	03.01.2023
Laufleistung:	58.999 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	3.200 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW	Elektrische Luftzusatzheizung
6+1 Lautsprecher	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Ambientebeleuchtung 10-farbig	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Standard
Autobahnlicht	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Geschwindigkeitsbegrenzer in Verbindung mit Online-Diensten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Heckspoiler in Wagenfarbe
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Innenspiegel abblendbar
Car2X	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter
Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Komfortausstattung
Digitaler Radioempfang DAB+	Komfortsitze vorn
Diversity-Antenne für FM-Empfang	
Doppelkupplungsgetriebe DQ200	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Kraftstoffsystem Diesel
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer
Lendenwirbelstützen vorn
Leuchtweitenregulierung dynamisch
Linkslenker
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar
Modul Boden hinten Ausführung 4
Motorenstart Standard
Müdigkeitserkennung
Multifunktionskamera
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Normal-Lackierung
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Ohne 2. Batterie
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängavorrichtung
Ohne Aufkleber und Embleme
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Ohne Dynamic Drive Control
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Head-Up Display
Ohne Innenleuchte im Fußraum
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Ladekabel
Ohne Leergewichtsbereich

Ohne Lichtassistent
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sprachsteuerung
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Zierleisten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Radio
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 205/55 R 16
Reifenkontrollanzeige
Reifenlieferanten für EU Länder
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalteassistent "Lane Assist"
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Stoßfänger in Wagenfarbe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typprüfland Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variant
Variante
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterpaket
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H, Radvollblenden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	0,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	0,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Verschlissen	Ersetzen
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Stoßfängergitter vorne links	Kratzer	Smart Repair
4	Fensterzierleiste vorne rechts	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Ja
Vorschäden feststellbar: Ja
Nachlackierungen vorhanden: Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	242,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	286,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	242,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD5PW514675

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links

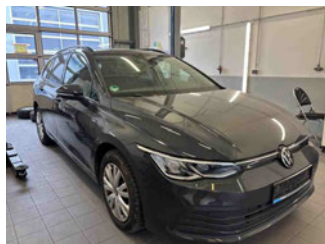

Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

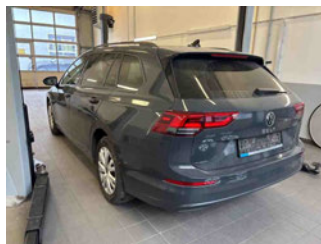

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

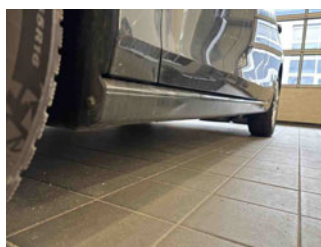


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

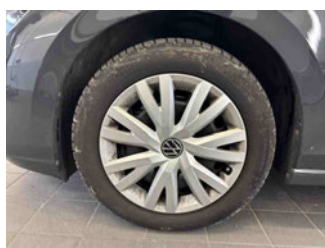


Räder - Rad montiert vorne links

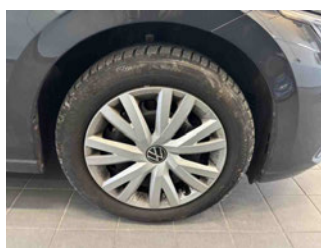

Räder - Rad montiert vorne rechts

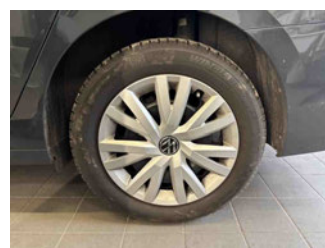

Räder - Rad montiert hinten links

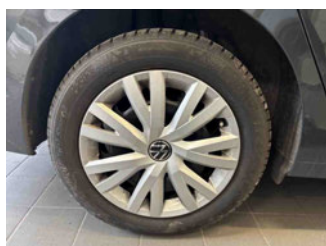

Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10493899
vom: 24.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Dach



Lackstärke Seitenwand hinten
links



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts

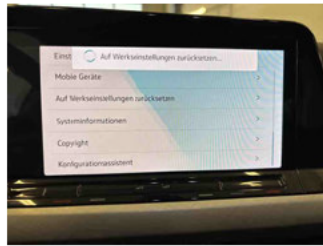

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

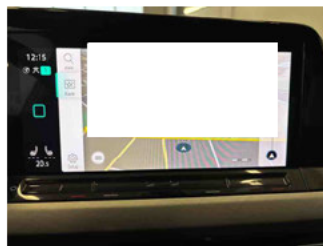

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Zusätzliche(r) Reifen - Verschlissen - Ersetzen



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



3 - Stoßfängergitter vorne links - Kratzer - Smart Repair



4 - Fensterzierleiste vorne rechts - Kratzer - Ersetzen

