

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen HH HF461E **FIN** KMHM241B5PA027245

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.06.2023	Letzte Zulassung	05.06.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Ioniq 6 (11.2022->) / IONIQ	Aufbauart	Limousine
	6 Elektro 53 kWh		
Türen	4	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM241B5PA027245	HSN / TSN	8252 / ALC
DAT Europa-Code®	013451260010001	DAT Marktindex	DE001 6386
Km-Stand abgelesen	25146	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	37
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
	Elektrofz		
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Nocturne Gray Matt / MAT / T9M
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Bewertung zum Stichtag 29.06.2026 (Besichtigung 29.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen		43.900,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen		
Listenneupreis gesamt		43.900,00 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex		22.890,84 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 47000		
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 25146 / -21854		
Laufleistungskorrektur	+	1.030,23 EUR
Erstzulassungskorrektur	+	119,61 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung		24.040,68 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+	0,00 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung		24.040,68 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	-	94,99 EUR
Zwischensumme I		23.945,69 EUR
Zwischensumme II		23.945,69 EUR
Reparaturkosten (mit 259,98 EUR MwSt.)	-	1.628,30 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.563,28 EUR MwSt.)		22.317,39 EUR
Handelsspanne (mit 491,94 EUR MwSt.)	-	3.081,11 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 3.071,34 EUR MwSt.)		19.236,28 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Mittelblende Stoßfänger hinten verschrammt, erneuern (Bild 10)	331	54.76	-181,26	
2. Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15)	97	54.76	-53,12	
3. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14)	596	54.76	-326,37	
4. Seitenschweller links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16)	255	54.76	-139,64	
5. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11)	499	54.76	-273,25	
6. Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7)	139	54.76	-76,12	
7. Außenspiegel links Gehäuse, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8)	139	54.76	-76,12	
8. Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 9)	125	100	-125,00	
9. Kotflügel vorne rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12)	324	54.76	-177,42	
10. Lackvorbereitung	200	100	-200,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.705			-1.628,30 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfängerverkleidung hinten rechts zerkratzt, (Bild 17)

Der Sachverständige
Stephan Dinter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg
Essener Bogen 10
22419 Hamburg
Telefon 040 / 23603-0
Fax 040 / 23603-235
E-Mail hamburg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Stephan Dinter
Tel. direkt 040 23603-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

HH HF461E

FIN

KMHM241B5PA027245

Vertragsnummer	13035172
Auftragsnummer	ELSRM004709
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	23.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	29.06.2026 um 09:30 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 29.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.172,27 EUR	19.245,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.760,50 EUR	22.325,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 29.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 29.06.2026 um 09:30 Uhr durch Herrn Stephan Dinter bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg, Essener Bogen 10, 22419 Hamburg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Holger Fischbuch, Ot Hamburg-Nord, 22083 Hamburg
Kennzeichen	HH HF461E
Tag der Erstzulassung	05.06.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	05.06.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	06 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai

Typ / Verkaufsbezeichnung	Ioniq 6 (11.2022->) / IONIQ 6 Elektro 53 kWh
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8252 / ALC
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHM241B5PA027245
Türen	4
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Nocturne Gray Matt / MAT
Lackierung	T9M
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	37 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	25.146

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev HMC FR	S / O	5 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev HMC FR	S / O	5 mm
2 links	225 / 55 R 18 98 V	Hankook / Ventus Prime4 K135A FSL	S / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 98 W	Hankook / Ventus S1 evo3 K127E ev HMC FR	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden, Ablagebox an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem, Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Batterieheizsystem, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsscheiben vorn 18", Dachspoiler, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 111 kW (cont. 37 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (RSA), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in Kontrastfarbe, Frontstauflach / Frunk (Kofferraum, vorn), Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 53 kWh (Lithium-Ionen), Heckklappe-/Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert), Heckleuchten LED (Pixel-Design), Heckscheibe heizbar, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar, LM-Felgen 7,5x18 (7-Speichen), Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Luftdüsen hinten, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelschlussleuchte LED,

Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Service-System: Online Update OTA (Over The Air), Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonderlackierung Byte Blue Uni, Sonnenblenden mit Spiegel, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, USB-Anschluss (Typ C, 2-fach), USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe, Verglasung Akustikglas, Vorheizsystem für Batterie, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperr (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 04.02.2026 bei Kilometerstand 21.880. Nächste Wartung am 04.02.2028 bei Kilometerstand 51.880.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Mittelblende Stoßfänger hinten verschrammt, erneuern (Bild 10); Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 15); Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 13, 14); Seitenschweller links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16); Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 11); Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 7); Außenspiegel links Gehäuse, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 8); Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 9); Kotflügel vorne rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 12); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Stoßfängerverkleidung hinten rechts zerkratzt, (Bild 17).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Stephan Dinter

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

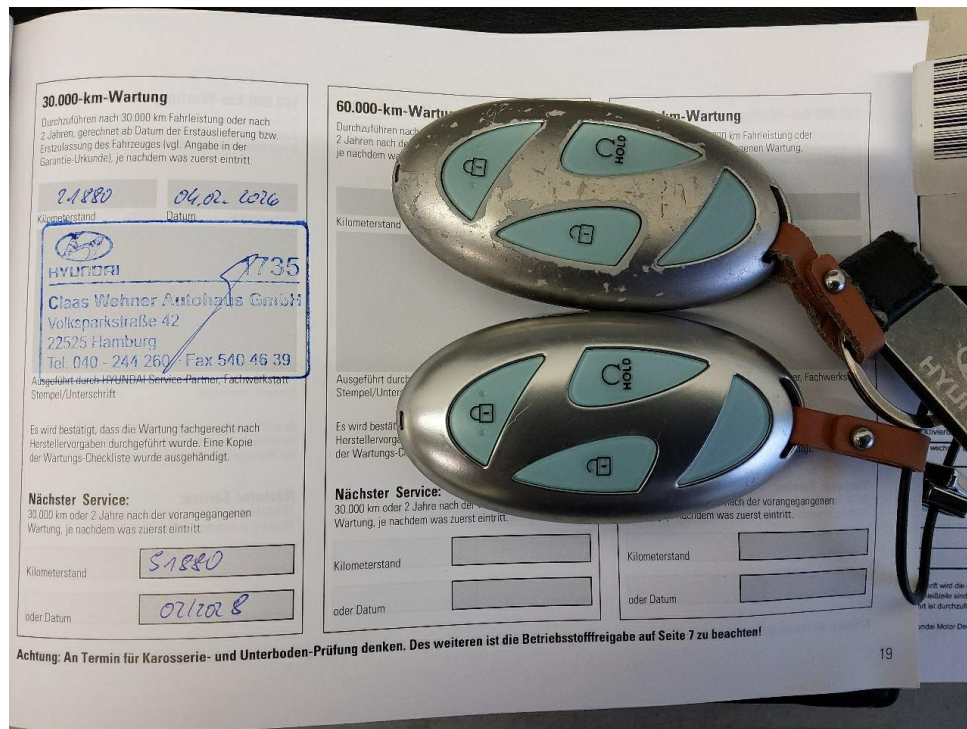


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

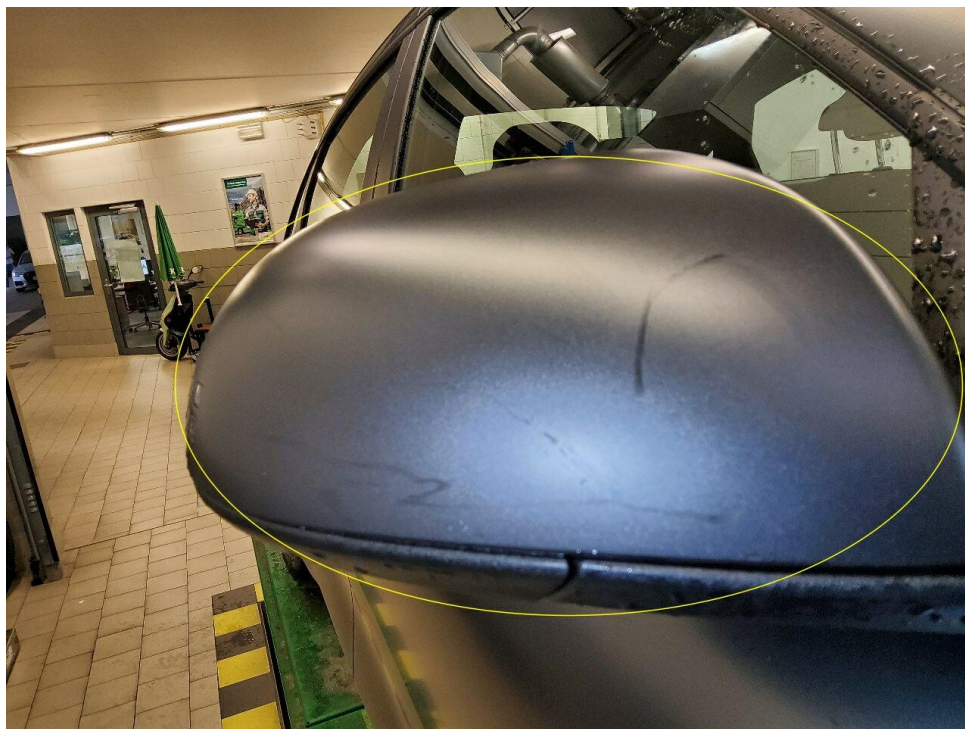


Bild 7 : Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 8 : Außenspiegel links Gehäuse, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

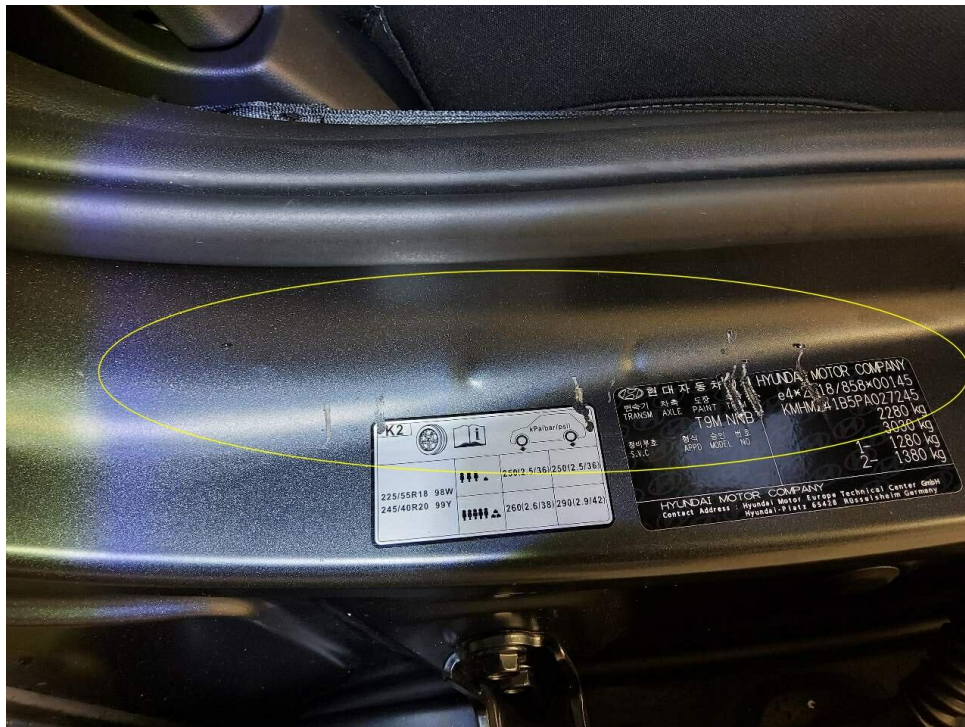


Bild 9 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 10 : Mittelblende Stoßfänger hinten verschrammt



Bild 11 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

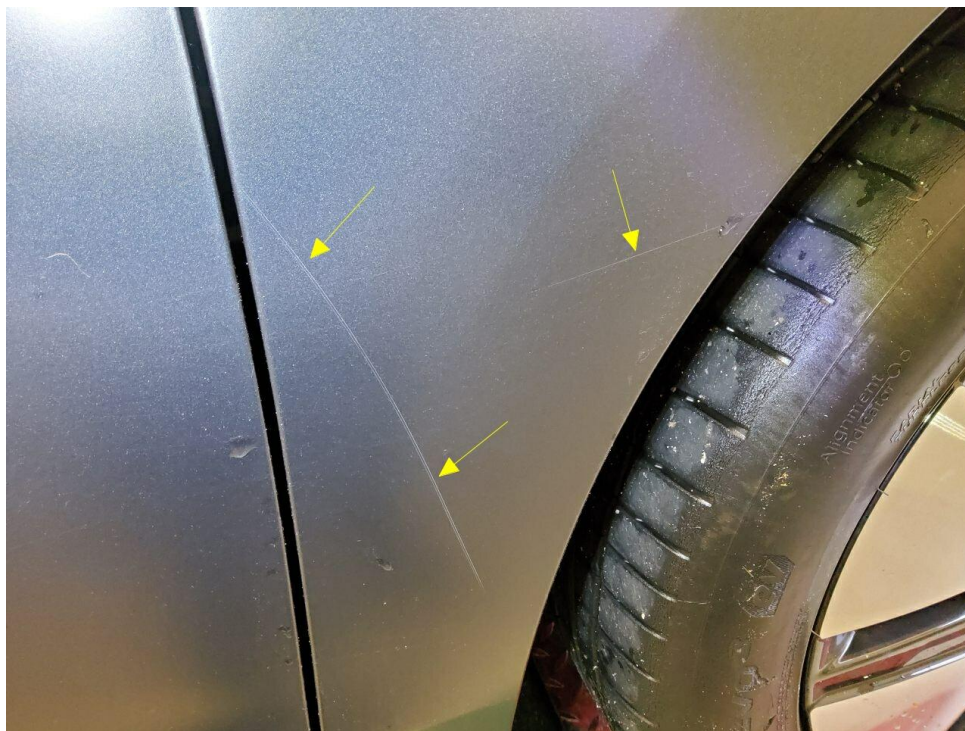


Bild 12 : Kotflügel vorne rechts Lackierung unterhalb, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

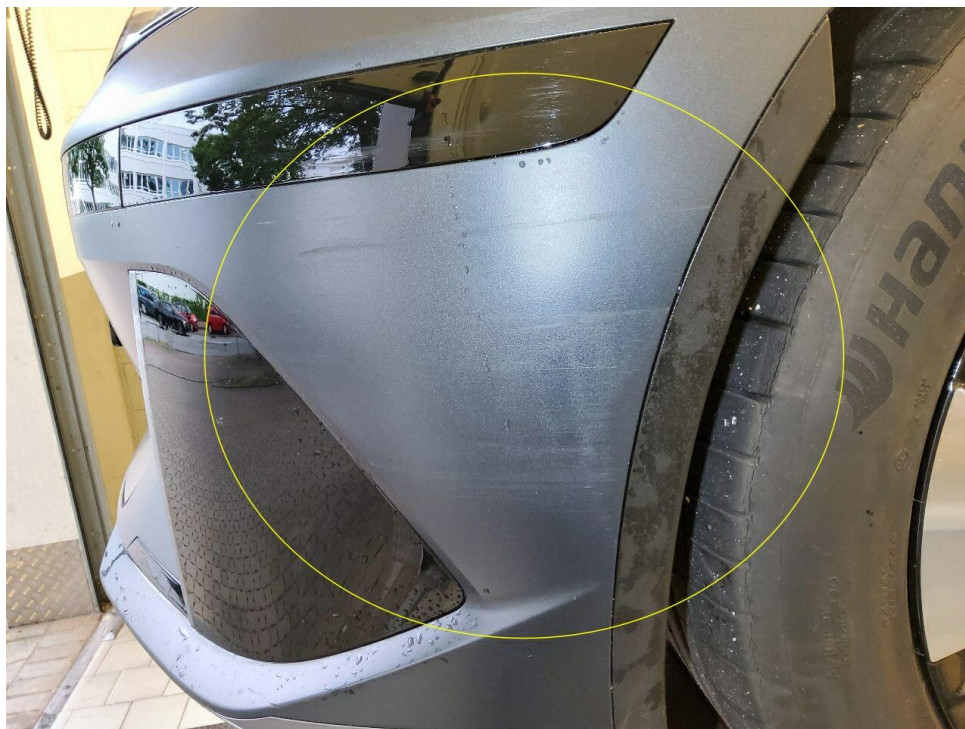


Bild 13 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

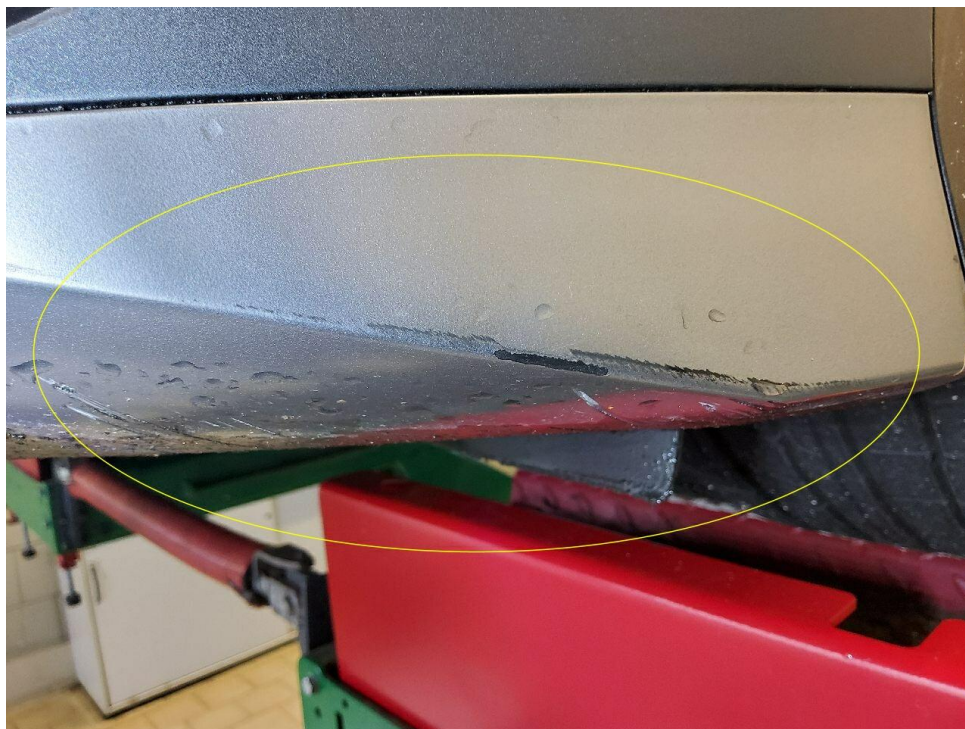


Bild 15 : Frontspoiler Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau

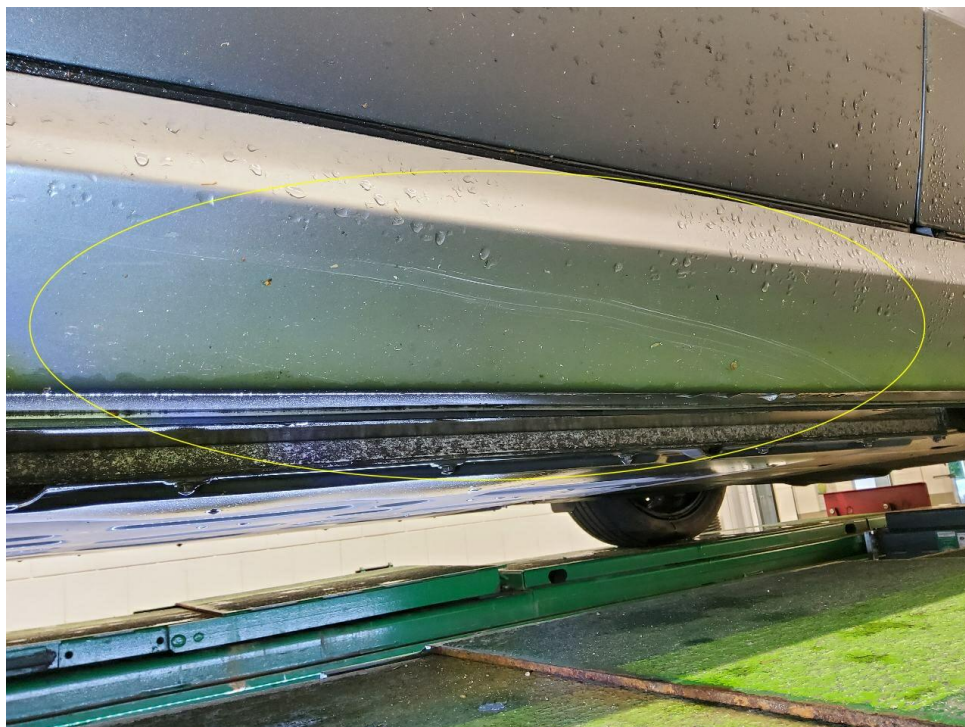


Bild 16 : Seitenschweller links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfängerverkleidung hinten rechts zerkratzt