

Zustandsbericht / Minderw



Kennzeichen

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

-
-

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.387,00 EUR
-1.165,55 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 190 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	17.09.2024	Letzte Zulassung	17.09.2024
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CITROEN
Marke	CITROEN	Typ / Verkaufsbez.	C5 X PureTech 180 Start&Stop EAT8 SHINE
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR7NCHNS9R4801339
HSN / TSN	2525 / ACE	Schlüssel-Nr.	10142082
Km-Stand abgelesen	16886	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1199	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	TYPE HABILLAGE EXTERIEUR METALLISEE VERNIS	Polster	Leder

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	3 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	3 mm
2 links	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 19 97 V	Falken / Euroallseason AS-210	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremskraftverteiler und Bremsassistent, Außenspiegel elektrisch anklapp-, einstell- und beheizbar, mit LED-Zugangsbeleuchtung, Außenspiegelgehäuse in Brillant-Schwarz lackiert, Berganfahrassistent, Bordcomputer, Bremsleuchte dritte, Digitales-Kombiinstrument 7", Drehzahlmesser, Dreipunktsicherheitsgurte vorn und hinten, Einparkhilfe vorne und hinten akustisch, inkl. Rückfahrkamera mit Top Rear Vision, Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Antriebsschlupfregelung (ASR), Fahrwerk: Citroën Advanced Comfort Federung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwischer mit Regensensor, Führungsschienen im Kofferraum, Getriebe: 8-Stufen-Automatik EAT8, Head-Up-Display Extended, Heckscheibe beheizbar, Induktions-Ladung für Smartphones, Innenspiegel automatisch abblendbar, Isofix-Kindersitzbefestigungen hinten (außer Mitte), Kindersicherung der Türen hinten, Klimautomatik (2-Zonen), Kopfstützen (3) hinten, Kopfstützen vorn höhen- und neigungsverstellbar, LED Innenraumbeleuchtung, LED

Scheinwerfer, LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbrett, unter der Mittelkonsole, LED-Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Magnetic-Blau Metallic, Lenkrad in der Höhe und Länge verstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad beheizt, Leuchtweitenregulierung, Lichtsensor und Fernlichtassistent, MyCitroën Assist, Paket: Connected Navigation Pack Plus, Paket: Drive-Assist-Paket Plus, Parkbremse, elektrisch, Partikelfilter: Ottopartikelfilter, Proximity Keyless-System, Radio: MyCitroën Drive Plus, Radiozubehör: 12"-Touchscreen, Radiozubehör: Audio-System mit 8 Lautsprechern, Radiozubehör: USB-Anschlüsse Type C, Reifendruckkontrollsystem, Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen "Aero X black diamond" glanzgedreht, Räder: Reifenreparaturkit, Servolenkung, Sitze: METROPOLITAN GREY, Leder in Schwarz mit Kunstleder Grau, Sitze: Rücksitzbank geteilt (60/40) umklappbar, Sitze: Rücksitzbank mit Mittelarmlehne und Skiklappe, Start&Stop-System, Steckdose 12 Volt, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe, Verglasung: Heck- und Seitenscheiben hinten, dunkler getönt, Wegfahrsperrung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
0PL7	Sitze: METROPOLITAN BLUE, Leder in Schwarz mit Kunstleder Blau
WAED,WS	Sitzheizung für die vorderen Sitze
A	
LW02	Verglasung: Windschutzscheibe beheizt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 23.07.2025 bei Kilometerstand 8.964

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto		Anrechn. brutto	Minderwert in EUR netto	brutto
1. Vandalismusschaden rechte Seite, lackieren mit Lackaufbau (Bild 6, 7)	727,73	866	voll	-727,73	-866
2. Felge VR verschrammt, erneuern	414,29	493	anteilig	-225,21	-268
3. Reifen vorne außen abgefahren, erneuern	389,92	464	anteilig	-212,61	-253
Gesamt	1.531,94	1.823		-1.165,55	-1.387

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Frank Knüttel

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

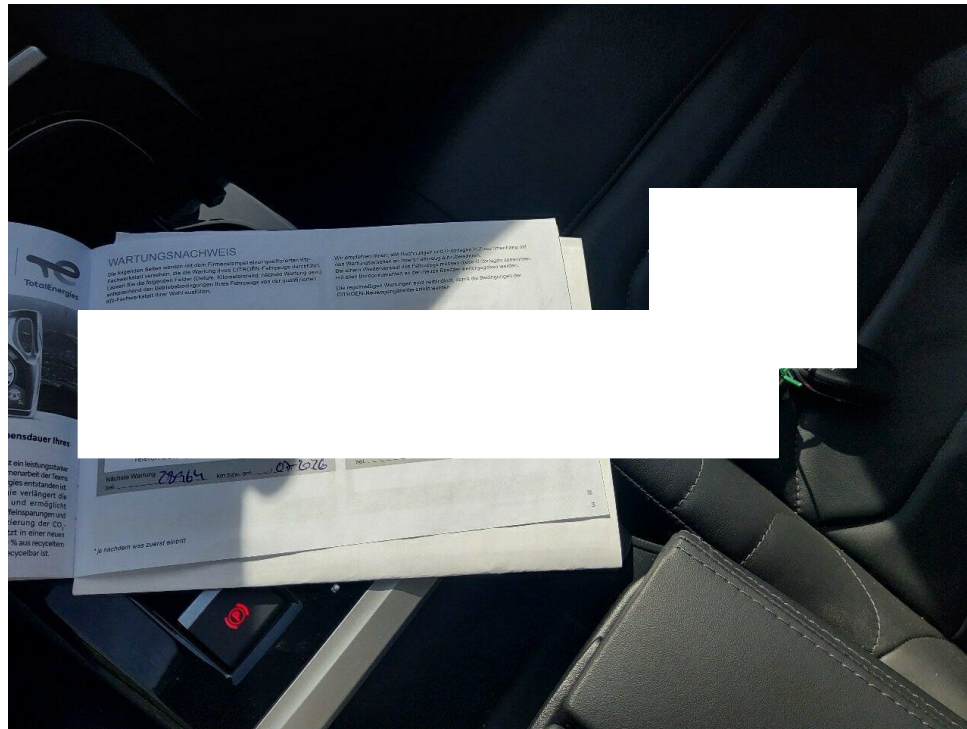


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Vandalismusschaden rechte Seite



Bild 7 : Vandalismusschaden rechte Seite



Bild 8 : Felge VR verschrammt



Bild 9 : Reifen vorne außen abgefahren



Bild 10 : Reifen vorne außen abgefahren

