

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 5850NHK / WBA41FR000FW00001 / FW00001

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D GRAN CO G26	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Gran Co G26	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.160

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ TUERCA ANTIRROBO

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

Información neumáticos

5850NHK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
DI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
RP					-
TD	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-
TI	GOODYEAR	245/45/18	100	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	07/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	PREVEER MANTENIMIENTO VH REPARADO ANTERIORMENTE RESERVA DE DAÑOS POR POSIBLES DAÑOS OCULTOS VH CON MAS DE 400 MICRAS		

Daños no valorables:

5850NHK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

Antirrobo ruedas	OBSERVACIÓN-	
------------------	--------------	--

5850NHK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.34 h.	0.08 h.		0,00	462,96	40,00	370,94 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	32,19	10,00	28,97 €
6. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.50 h.		0,00	0,00		57,75 €
7. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
8. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.	1.83 h.	7,75	0,00		100,53 €
9. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.50 h.	1.83 h.	7,75	0,00		97,45 €
10. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		2.17 h.	9,19	0,00		131,23 €
11. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	1.00 h.		1.83 h.	7,75	0,00		116,70 €
12. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.58 h.		0,00	0,00		60,83 €
13. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
14. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1945,38 €
------------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------	-----------

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5850NHK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	9,50 h.	365,75 €
Total material pintura	-	63,14 €
Total Mano de Obra Pintura	14,91 h.	574,01 €
Total Recambios	-	392,49 €
Descuento recambios aplicado	-	197,93 €

(IVA no incluido)

5850NHK RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	550,00 €















0

km/h

260 km/h

200

150

120

90

60

30

0



464 km

0 1

9:01



10



1.2

l/h



Total 24160 km •→| 0.1 km

Valores desd. inc. viaje

1/min x1000



4

3

2




Puerta abierta.

P

+26.0 °C





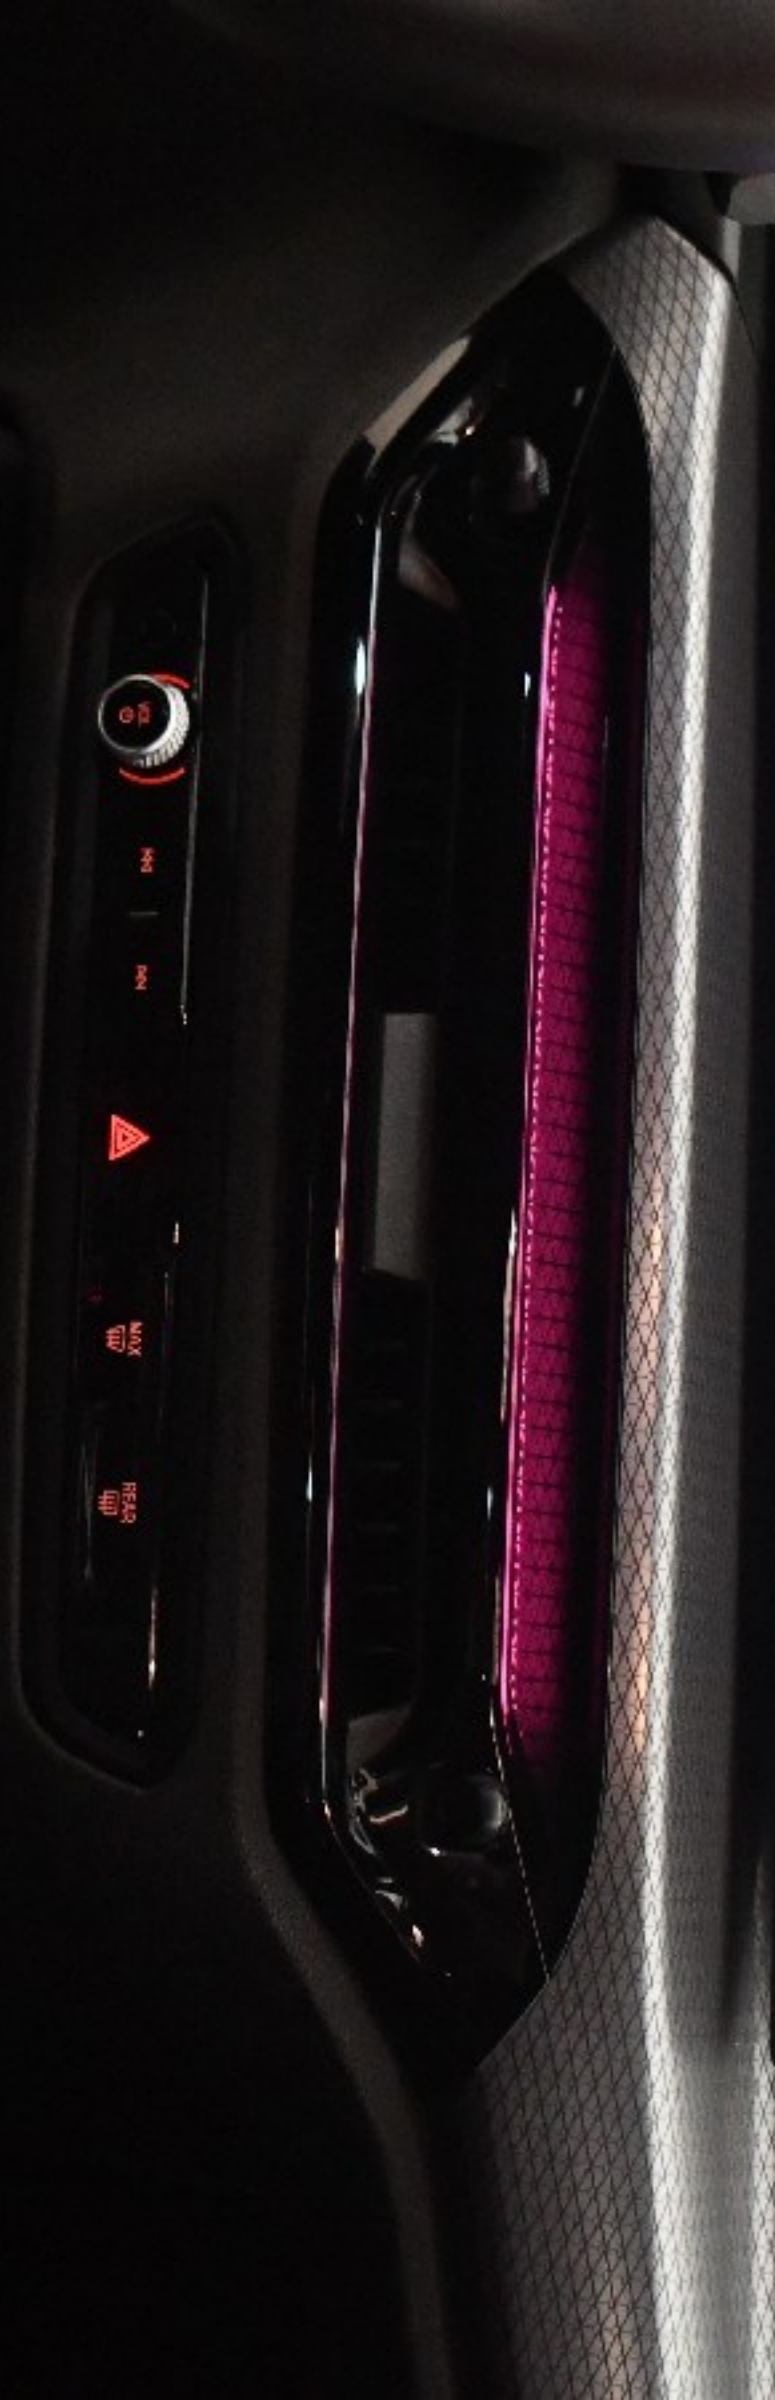







BMW



TwinPower Turbo




ⓈWBA41FR000FW00001Ⓢ











0 km/h





































 **Manheim**
COX & KRAUSE



GP-3015CJCDCE

EXTRA LOAD

245/45R18

100Y

Manheim
COX AUTOMOTIVE





BMW LED

Manheim















