



Bild 1 : Diagonal von vorne
Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonal von hinten
Diagonale hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür
Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

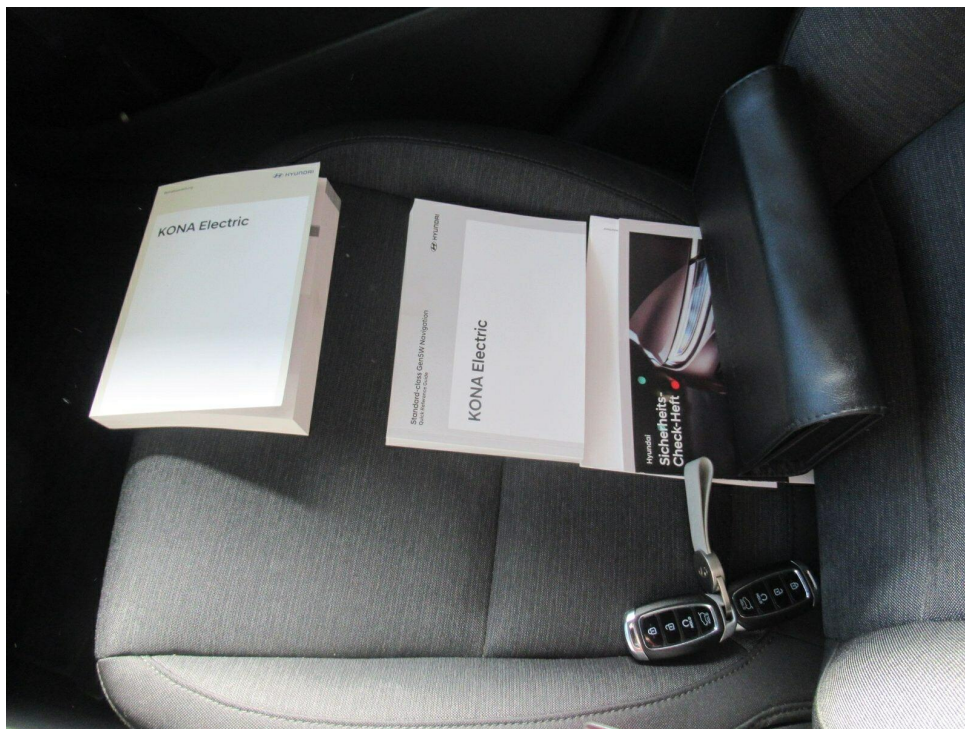


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Ladekabel



Bild 8 : Frontscheibe gerissen



Bild 9 : Verkleidung Unterboden gebrochen



Bild 10 : Radlaufverkleidung hinten rechts mehrfach verkratzt



Bild 11 : Radlaufverkleidung hinten rechts mehrfach verkratzt



Bild 12 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur

DEKRA Automobil GmbH
In der Grube 3, 93466 Chamerau

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Chamerau
In der Grube 3
93466 Chamerau
Telefon 09944 / 3407-0
Fax 09944 / 3407-30
E-Mail chamerau.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Reisinger
Tel. direkt 094178778-0

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen**ROD JK112****FIN****TMAK381GFPJ089422**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0215514701
Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
26.05.2026, per Mail durch Frau Nicole Radecker.
18.05.2026, 09:00 Uhr, durch Herrn Andreas Reisinger bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Chamerau, In der Grube 3, 93466 Chamerau, im Beisein von Frau und
Herrn Kulzer.
18.05.2026
Vertragsnummer 80562171
Auftragsnummer 31191874
Rahmenkostenstelle RDA

Bewertet auf
Betrifft

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 90 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Steinschläge im Frontbereich (Gebrauchsschaden),
Innenraum, Sitze und Verkleidungen weisen dem Alter und der Laufleistung des Fahrzeuges entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.05.2023	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	KONA EV	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFPJ089422	HSN / TSN	1349 / AFH
Schlüssel-Nr.	40345205	Km-Stand abgelesen	55960
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	28
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine	Getriebe	Stufenlos
Felgen	Elektrofz Leichtmetall	Farbe / Farbe	Blau / Uni / Phantom Black / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	36.400 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (37 Mon): VO			24.600 EUR

Serienausstattung

Serie: AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zwischenwert 1

24.600 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis: vollständig
 letzte Wartung: am 27.08.2025 bei Kilometerstand 49.909
 nächste Wartung: am 08 / 2026 bei Kilometerstand 64.900

Km-Korrektur

Km = 55960 Kateg.: 32 = 44200 Diff. = -11760
 BZ2K = -1.73478 (AS = 0.501599 BS = -0.005073) **-427 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Frontscheibe gerissen, erneuern (Bild 8)	1.709	voll	-1.709
2. Radlaufverkleidung hinten rechts mehrfach verkratzt	181	anteilig	-120
3. Verkleidung Unterboden gebrochen, erneuern (Bild 9)	171	anteilig	-114
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.061		-1.943 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
 Gebrauchsspur (Bild 12)

Zwischenwert 2

22.230 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung -358 EUR
 Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig) 543 EUR
 Abzug für Reifenzustand

vorne links	4 mm	SO	-90 EUR
vorne rechts	4 mm	SO	-90 EUR
hinten links	4 mm	SO	-90 EUR
hinten rechts	6 mm	SO	-45 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

-130 EUR

Zwischenwert 3

22.100 EUR

Zwischenwert 4	22.100 EUR
----------------	------------

Rechn. Ergebnis:	EK= 19.054,00 EUR	WD= 3.045,00 EUR	VK= 22.099,00 EUR
------------------	-------------------	------------------	-------------------

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	16.008,40 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.041,60 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	19.050,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	18.571,43 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.528,57 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	22.100,00 EUR

Der Sachverständige
Andreas Reisinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
In der Grube 3, 93466 Chamerau

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Chamerau
In der Grube 3
93466 Chamerau
Telefon 09944 / 3407-0
Fax 09944 / 3407-30
E-Mail chamerau.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Reisinger
Tel. direkt 094178778-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

ROD JK112

FIN

TMAK381GFPJ089422

Vertragsnummer	80562171
Auftragsnummer	31191874
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	26.05.2026, per e-Mail durch Frau Nicole Radecker
Besichtigung	18.05.2026 um 09:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Chamerau, In der Grube 3, 93466 Chamerau

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.05.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.008,40 EUR	19.050,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	18.571,43 EUR	22.100,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 26.05.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail, durch Frau Nicole Radecker. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.05.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.05.2026 um 09:00 Uhr durch Herrn Andreas Reisinger bei DEKRA Automobil GmbH Außenstelle Chamerau, In der Grube 3, 93466 Chamerau, im Beisein von Frau und Herrn Kulzer.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 60 µm bis 90 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Steinschläge im Frontbereich (Gebrauchsschaden),
Innenraum, Sitze und Verkleidungen weisen dem Alter und der Laufleistung des Fahrzeuges entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen
Tag der Erstzulassung

ROD JK112
04.05.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / KONA EV
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AFH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFPJ089422
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe / Farbe	Blau / Phantom Black
Lackierung	Uni / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	28 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe	Stufenlos
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	55.960

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	4 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4 AO	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet,

Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 27.08.2025 bei Kilometerstand 49.909. Nächste Wartung am 08 / 2026 bei Kilometerstand 64.900.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Frontscheibe gerissen, erneuern (Bild 8); Radlaufverkleidung hinten rechts mehrfach verkratzt; Verkleidung Unterboden gebrochen, erneuern (Bild 9);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 12).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Andreas Reisinger

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.