

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

**Kennzeichen****FIN****VR3UPHPY2R5167000****Vorgang**Kunden-Nr.
Auftraggeber

0000170229

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 91 µm bis 122 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	03.04.2025	Letzte Zulassung	03.04.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	PEUGEOT
Marke	-	Typ / Verkaufsbez.	208 Hybrid 100 e-DSC6
Aufbauart	Limousine	Türen	Active
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	4
HSN / TSN	2525 / ABG	Schlüssel-Nr.	VR3UPHPY2R5167000
Km-Stand abgelesen	10731	Nächste HU §29 StVZO	10422830
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	04 / 2026
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	4 / Hybridantrieb
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Automatik / 6
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		Gelb, Creme / Metallic

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 45 R 17 88 V	Vredestein / Wintrac Pro FSL	W / O	7 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Vredestein / Wintrac Pro FSL	W / O	7 mm
2 links	205 / 45 R 17 88 V	Vredestein / Wintrac Pro FSL	W / O	7 mm
rechts	205 / 45 R 17 88 V	Vredestein / Wintrac Pro FSL	W / O	7 mm
Notrad				

W/ Winter; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem) mit elektronischer Bremskraftverteilung, Ablagefach mit Smartphone-Halterung, Active Safety Brake, Airbags (6), Analoges Kombiinstrument mit Punktmatrix in Farbe, Außenspiegel elektr. verstell- und beheizbar, Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blende zwischen den Heckleuchten in Schwarz, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Deckenleuchte vorn, 2 Leselampen vorn, Drehzahlmesser, ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Eco-LED-Scheinwerfer, Einparkhilfe hinten akustisch und visuell, Fensterheber elektrisch, hinten, Fensterheber elektrisch, vorn, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontscheibe geräuschdämmend mit UV-Filter, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Heckscheibe beheizbar, Heckspoiler schwarz glänzend, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Kindersicherung, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (5), LED-Heckleuchten, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Metallic, Lenkrad: Kleines Lenkrad unten und

oben abgeflacht, höhen- und tiefenverstellbar, Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad, Lichtsensor, Mirror Screen, Müdigkeitswarner, Nebelscheinwerfer, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Ottopartikelfilter, Peugeot Connect Box, Pollenfilter, Polster - Stoff, Radio: Audioanlage, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Reifendruckkontrollsystem, Reifenpannenset (Kompressor und Pannenspray), Räder: Zweifarbige Radzierblenden "Monti" 16", Rücksitzlehne 40/60 geteilt umklappbar, Schaltwippen am Lenkrad, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Rücksitze, Sitze: Vordersitze, Spurhalteassistent mit Lenkeingriff, Steckdose 12 Volt, Türgriffe außen in Wagenfarbe, Türverriegelung automatisch beim Anfahren, Verkehrsschilderkennung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung von innen aktivierbar

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
0MM0	Lackierung: Sonderlackierung Metallic
NA01	Sitze: Sitzheizung vorn, einstellbar in drei Stufen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

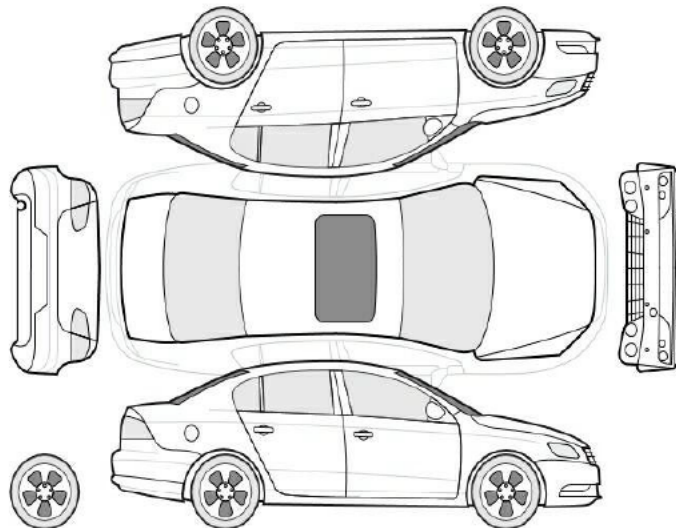

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Bodenbelag Kofferraum stark verunreinigt, erneuern (Bild 8)
2. HU/AU, überfällig, durchführen
3. Elektrik Displays, ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7)
4. Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen

Gesamt

Fehlende Teile

1. Fahrzeugfunkschlüssel mit Manuellem Schlüsselbart fehlen

Gesamt

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Heiko Bluhm

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

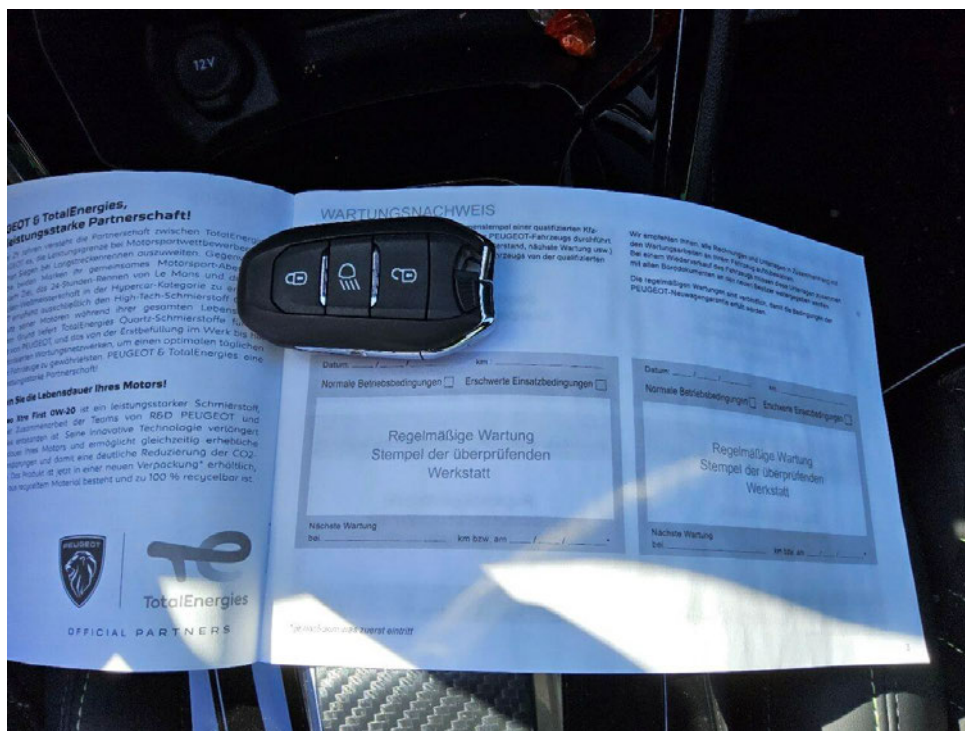


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)



Bild 7 : Elektrik Displays, ohne Funktion, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich



Bild 8 : Bodenbelag Kofferraum stark verunreinigt

FIN	VR3UPHPY2R5167000	
km-St.	10731	
Fz-Kl.	01	PERSONENKRAFTWAGEN
Aufbau	0200	GESCHLOSSEN
Herst.	2525	208
Typ	ABG	Peugeot
Var.	136	-
Vers.		-
EZ	03.04.2025	
Kunden-Nr.	0000170229	

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B0899800000055 0 vom
21.05.2026
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet
- Fahrzeug ohne Schilder