



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	AB-W 989E
Berichtsnummer :	0000000928451-DE926		
Referenznummer:	31206579		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) N Line Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJB812DNJ145901	Laufleistung abgelesen:	90210 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	30.06.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. Aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	-	Lackfarbe:	Phantom Black / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	01.2028 / 01.2028
Polster Art:	Leder/Alcantara	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	84576 / 24.04.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Kumho	215/65/R17/99V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	215/65/R17/99V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	215/65/R17/99V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	215/65/R17/99V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 8 Lautsprecher Subwoofer • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart Allradantrieb • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Dachreling	• Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Assistenz-Paket Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Phantom Black • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler 3. Bremsleuchte

- Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill dunkel verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 3-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lenkrad (Leder)
Lenkrad (Sport/Leder), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Leseleuchte • Luftdüsen hinten • Mittelarmlehne vorn • N-Line-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten • Motorhaubenisolierung • Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Otto-Partikelfilter (OPF) • Pedale Aluminium • Radstand 2680 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | <ul style="list-style-type: none"> • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum |
| <ul style="list-style-type: none"> • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Smart-Key | <ul style="list-style-type: none"> • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff/Leder • Smart-Sense-Plus-Paket
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sonderlackierung Engine Red Uni • Sonnenrollo Türscheiben hinten | <ul style="list-style-type: none"> • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Sound-System KRELL
Subwoofer |
| <ul style="list-style-type: none"> • Sport-Komfortsitze vorn • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss hinten • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |

Sonderausstattung

- Assistenz-Paket Plus
Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote
Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)
- Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung
- Panorama-Schiebedach
- Sitz-Paket
Sitzheizung hinten, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Komfortsitze vorn (inkl. Belüftung / Sitzheizung)

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtdickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Nicht möglich	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors konnte nicht durchgeführt werden
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Türeinstieg Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
2.	Seitenwand - Hinten - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	3 Dellen	Smart Repair



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Kofferraumverkleidung Links	Beschädigt	Erneuern
5.	Sitz - Vorne - Rechts: Lehne	Materialabrieb	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links




Kofferraum



Innen




Kombiinstrument

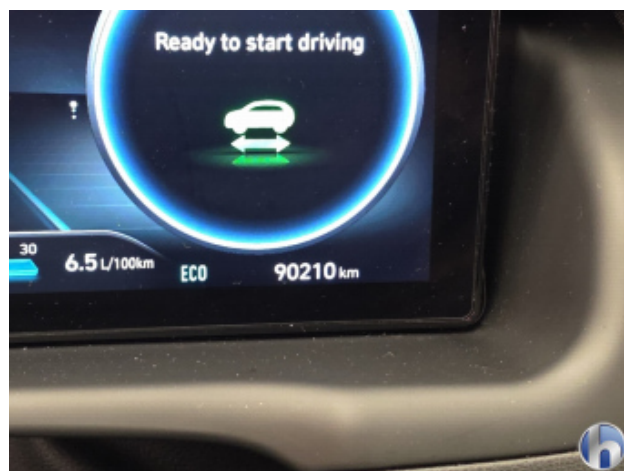


Kilometerstand




Mittelkonsole

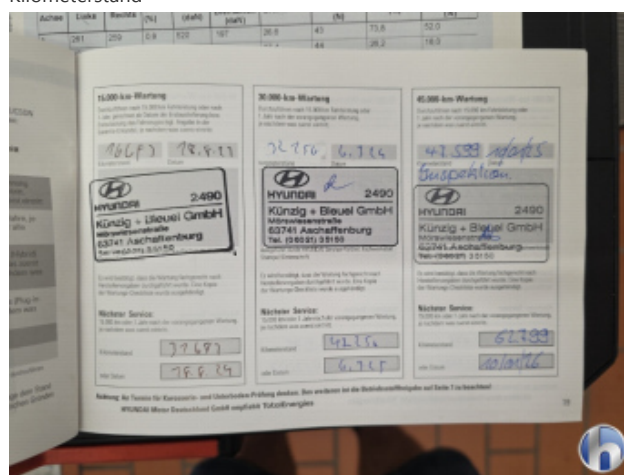


Serviceheft/Nachweis

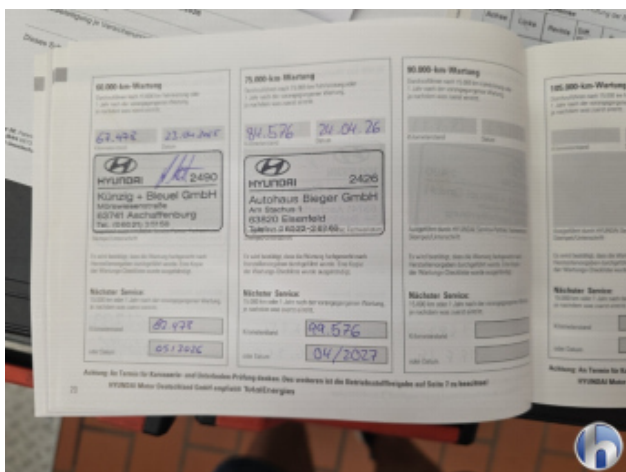

Serviceheft/Nachweis

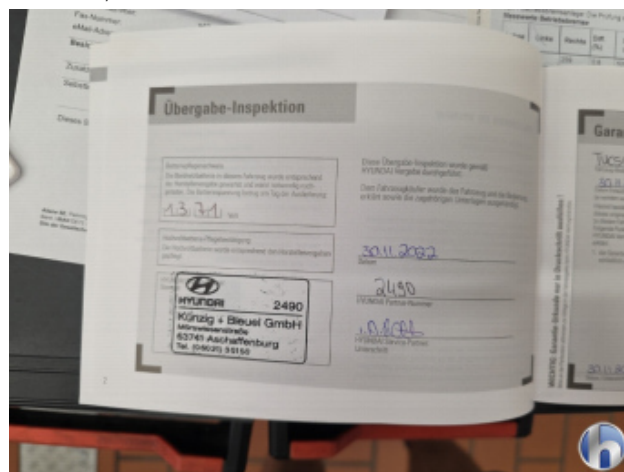

Serviceheft/Nachweis

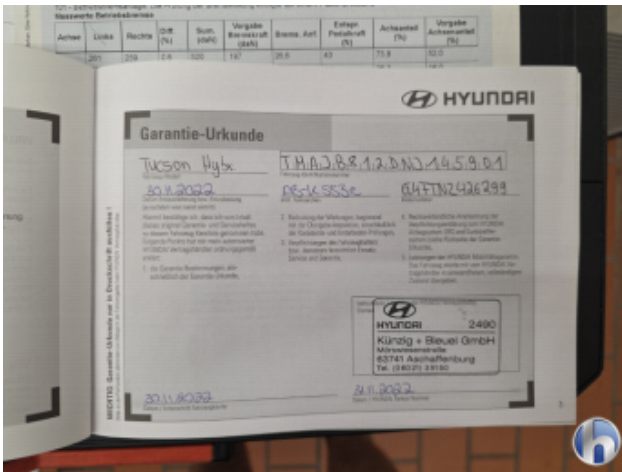

Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



1. Türeinstieg Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



3. Kotflügel Vorne - Rechts
3 Dellen - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Rechts
3 Dellen - Smart Repair



4. Kofferraumverkleidung Links
Beschädigt - Erneuern



4. Kofferraumverkleidung Links
Beschädigt - Erneuern



4. Kofferraumverkleidung Links
Beschädigt - Erneuern



4. Kofferraumverkleidung Links
Beschädigt - Erneuern



5. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Materialabrieb - Erneuern



5. Sitz - Vorne - Rechts: Lehne
Materialabrieb - Erneuern



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter