



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

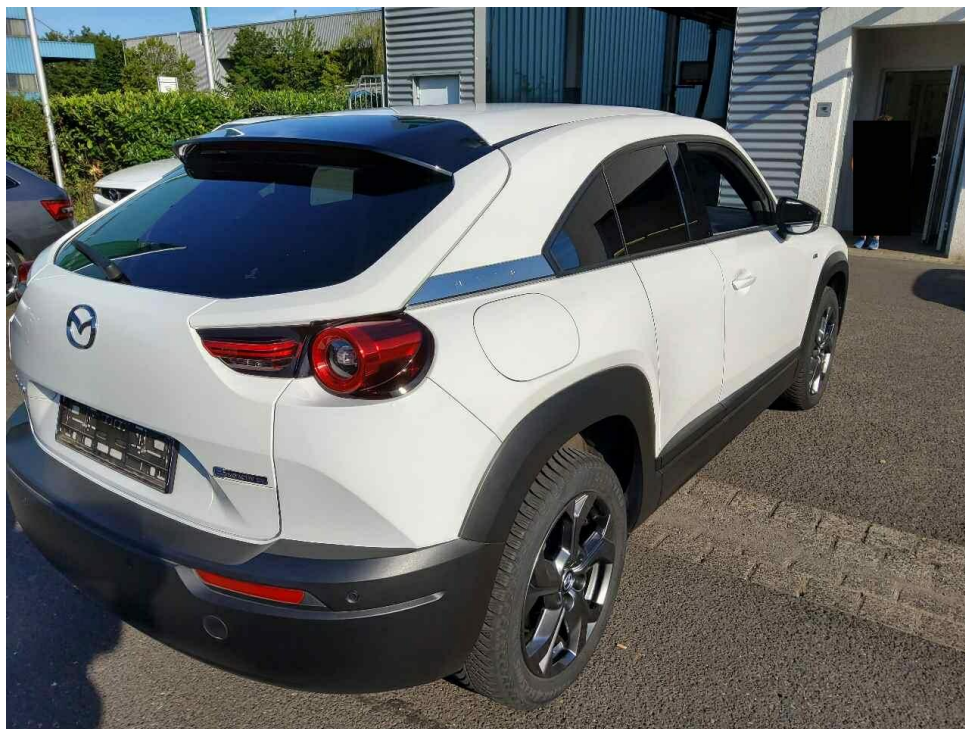


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

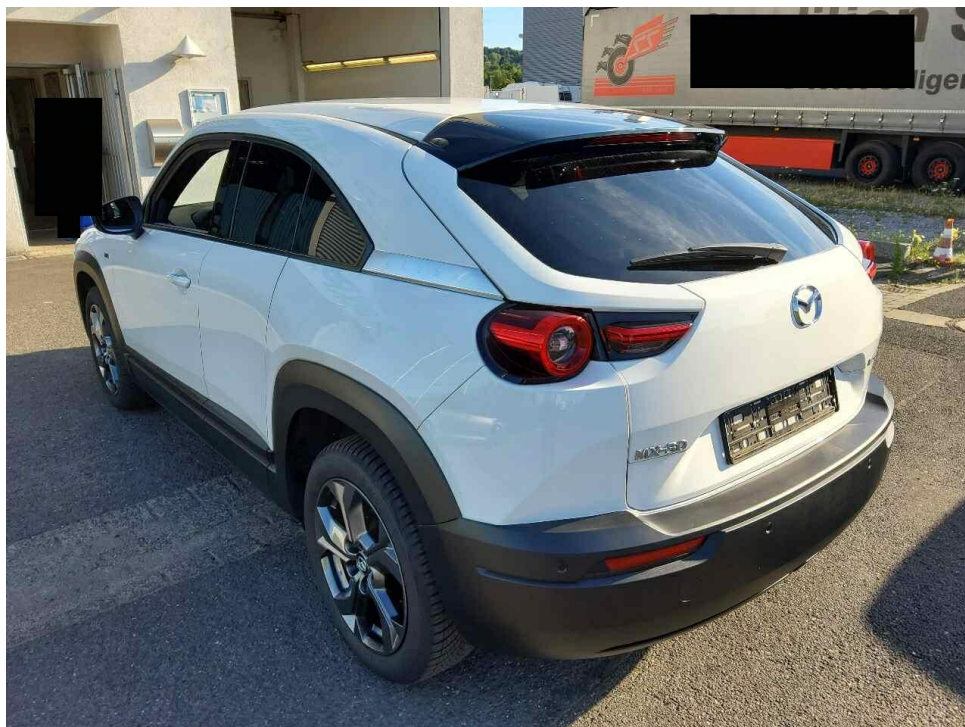


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

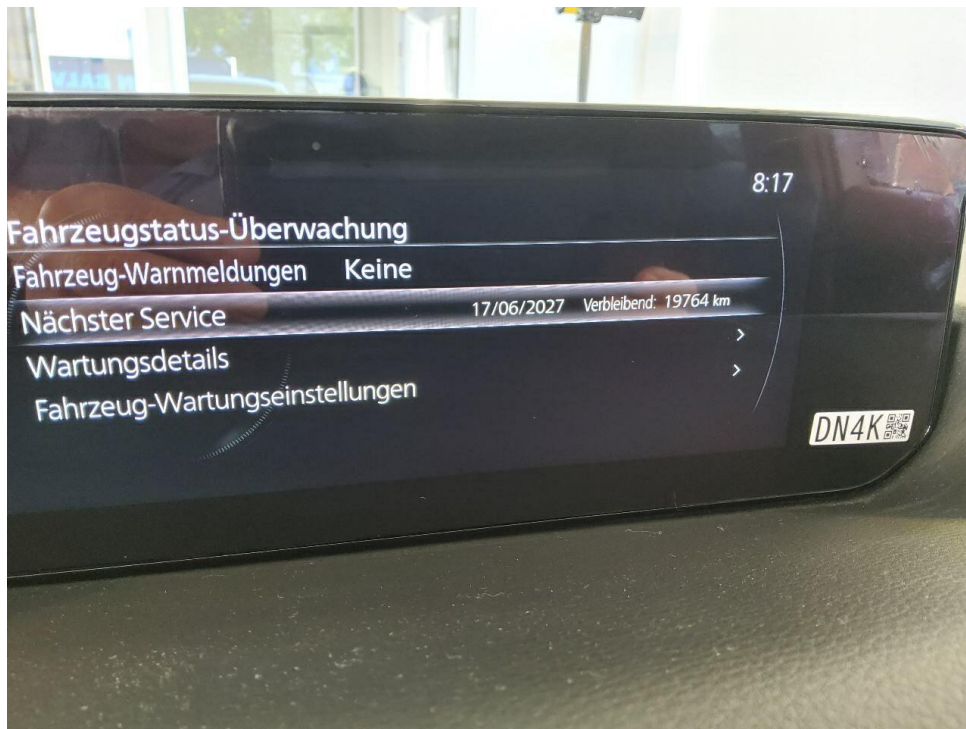


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

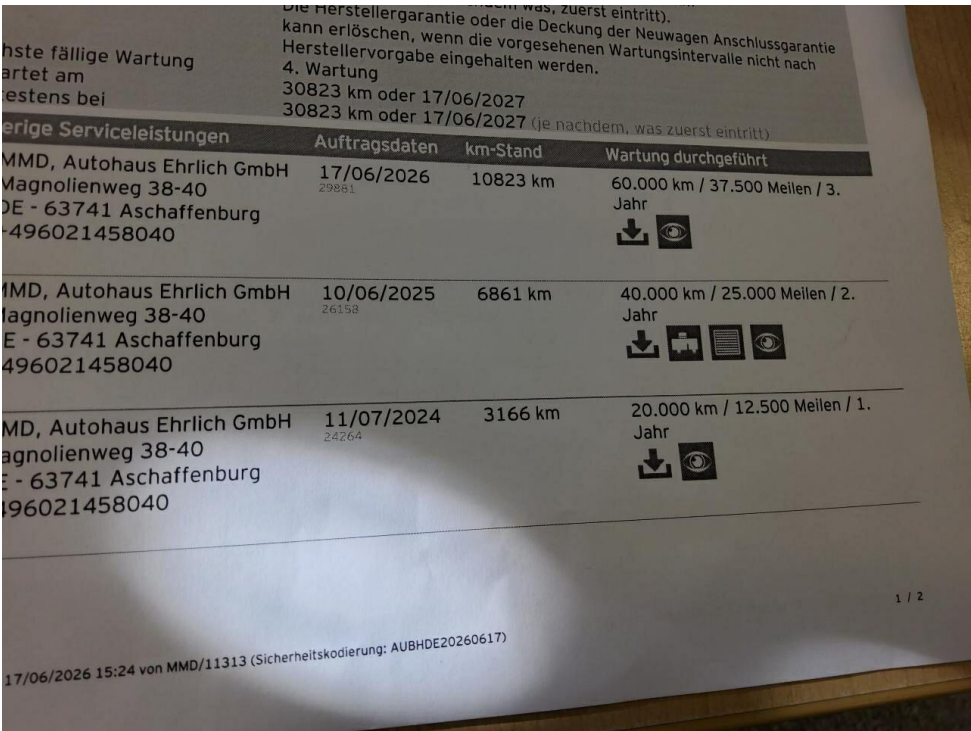


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

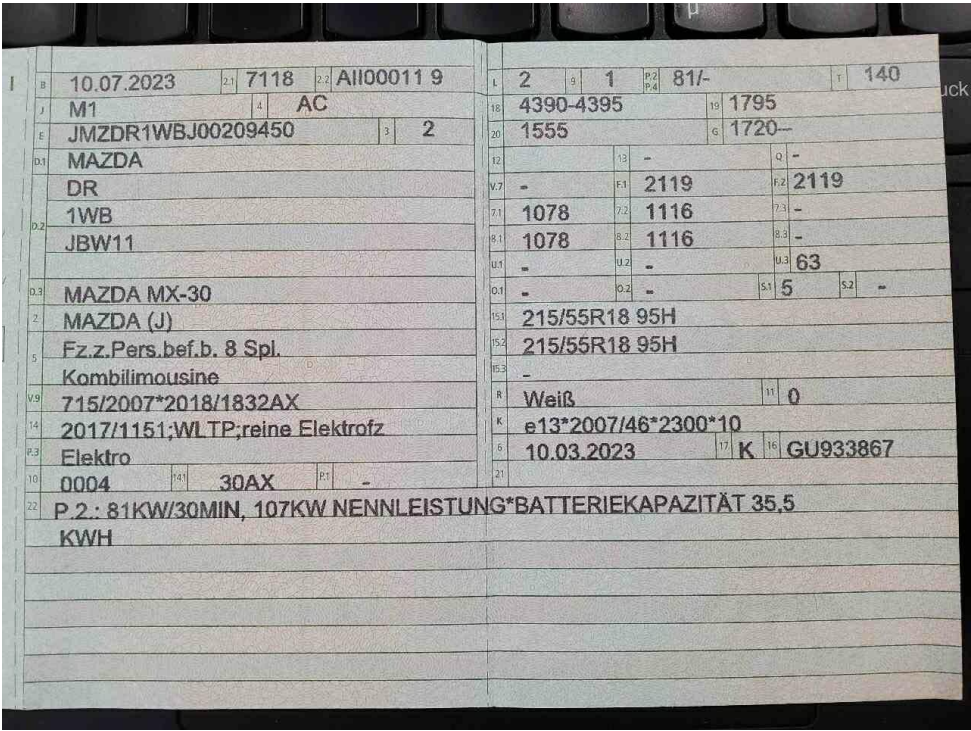


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

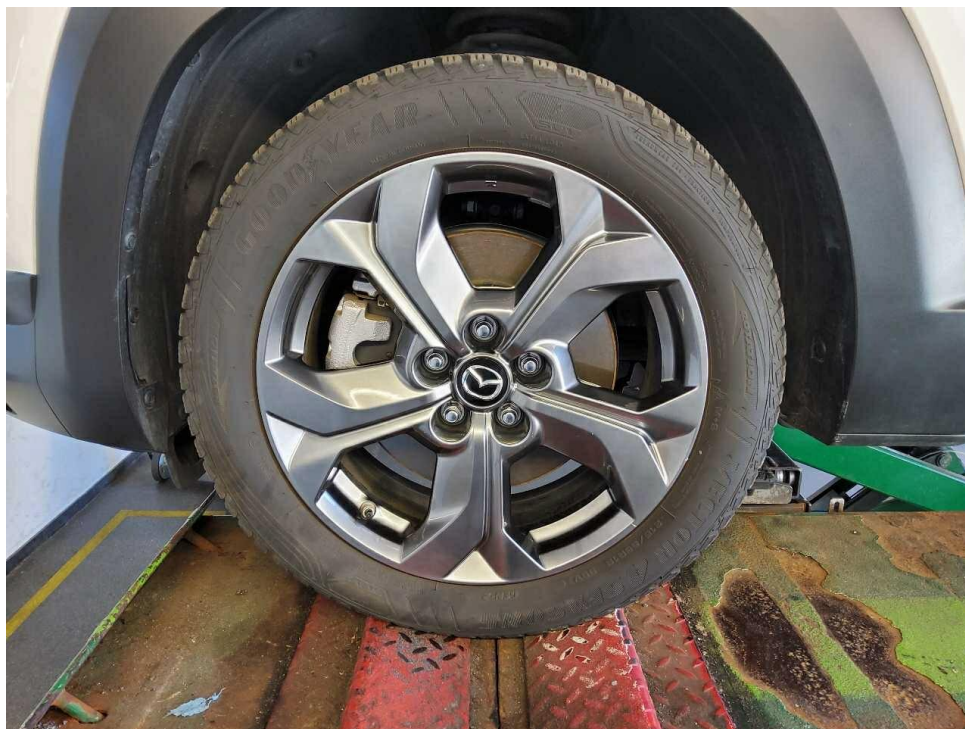


Bild 13 : 2. Radsatz
Allwetterreifen am Fahrzeug montiert.

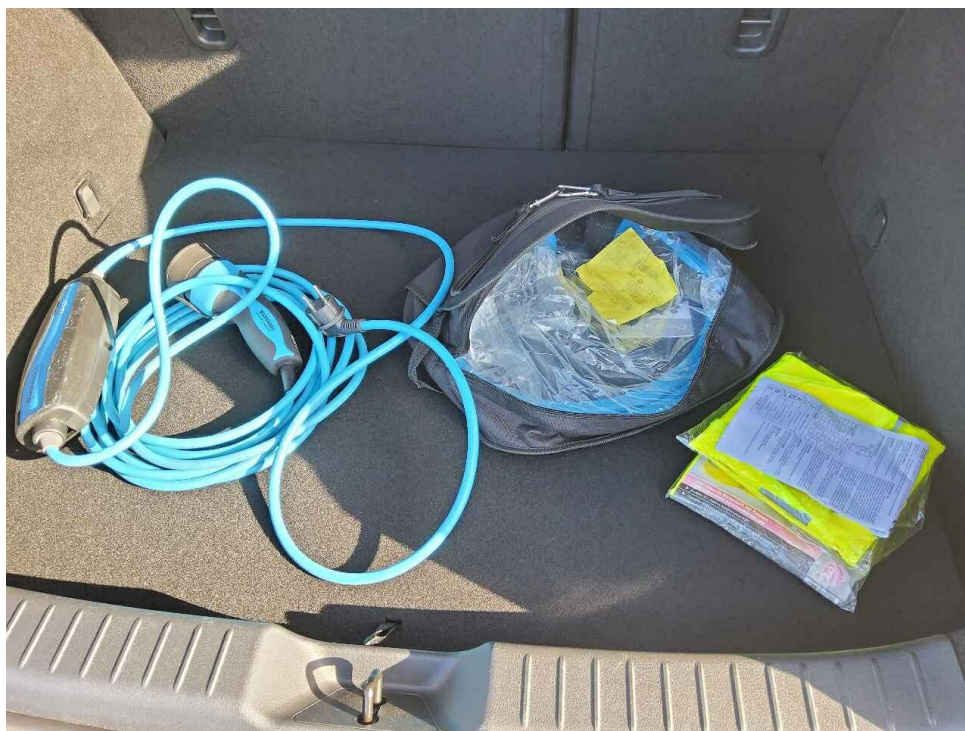


Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug



Bild 15 : Laufleistung

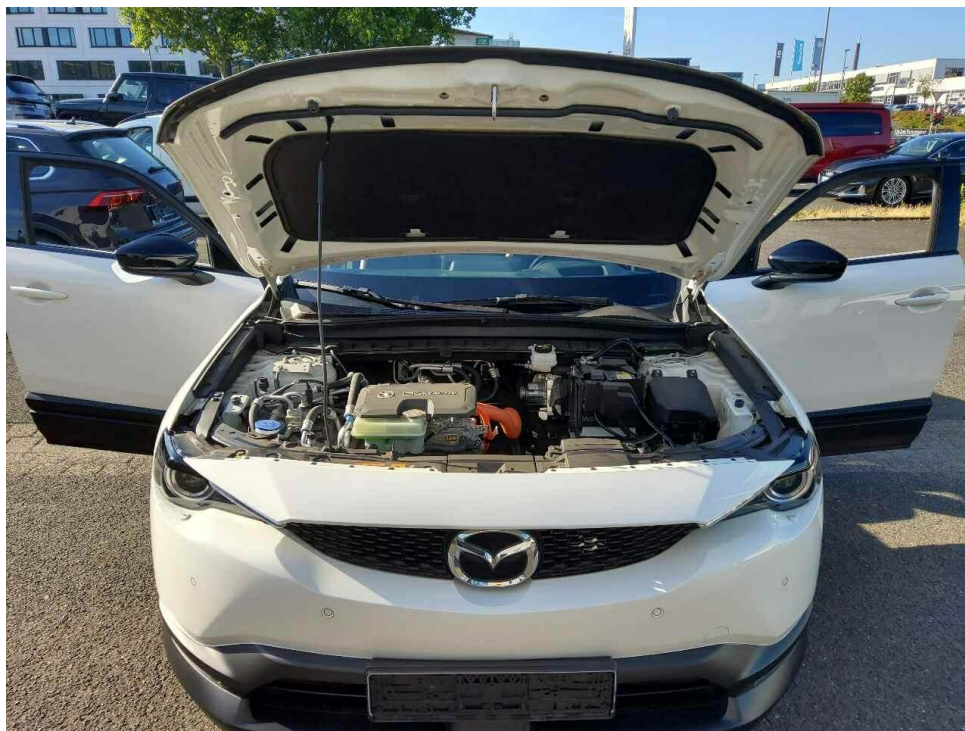


Bild 16 : Motorraum

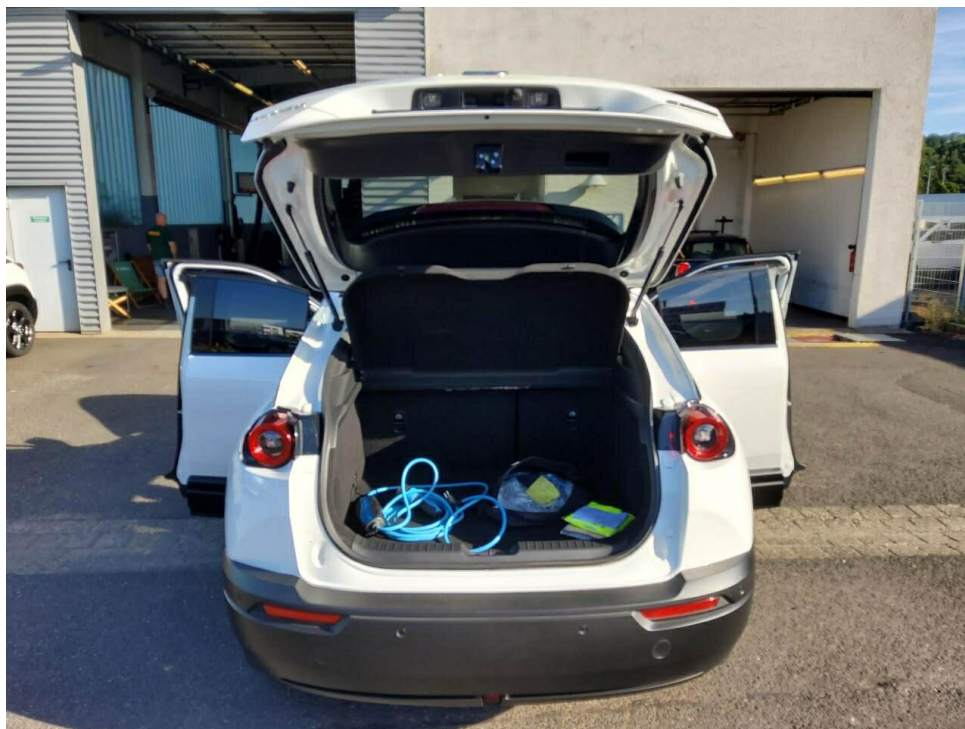


Bild 17 : Kofferraum



Bild 18 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 19 : Handschuhfachdeckel, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 20 : Fahrgestellnummer

DEKRA Automobil GmbH
Otto-Röhm-Str. 64, 64293 Darmstadt




Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Darmstadt
Otto-Röhm-Str. 64
64293 Darmstadt
Telefon 06151 / 95958-0
Fax 06151 / 95958-11
E-Mail darmstadt.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Stefan Safferthal
Tel. direkt 0615195958-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

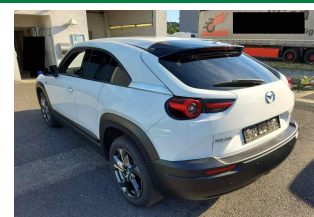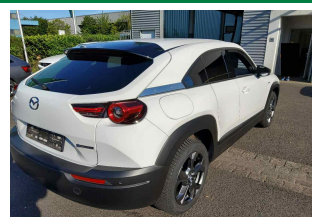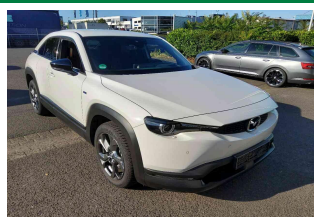

Kennzeichen

AB TD528E

FIN

JMZDR1WBJ00209450

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
03.07.2026, telefonisch.
10.07.2026, 08:00 Uhr, durch Herrn Stefan Safferthal bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Aschaffenburg, Weichertstr. 8a, 63741 Aschaffenburg
10.07.2026
Leasing-Nr. 49373527

Bewertet auf
Betriff

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

0,00 EUR
0,00 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 136 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.07.2023	Letzte Zulassung	17.07.2025
Hersteller	MAZDA	Typ / Verkaufsbez.	ADVANTAGE
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZDR1WBJ00209450
HSN / TSN	7118 / All	DAT Europa-Code®	40373527
DAT Marktindex		Km-Stand abgelesen	11097
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	81	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Stufenlos / 1
Polster / Farbe	Teilleder / Braun		Weiß / Uni
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.12.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Alarmanlage, Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED, Colorverglasung, Dachhimmel schwarz, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 107 kW (cont. 81 kW), Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistent-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremseingriff, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (HBC),

Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Farbdisplay (8,8 Zoll), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Fensterrahmen Piano Black, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraßer hinten außen, Gurtstraßer vorn, HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen), Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Chrom-Applikationen, Innenausstattung: Modern Confidence, Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LM-Felgen 7x18 (5-Speichen, silbergrau, Hochglanz), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Tempomatschalter und mit Wippen für Batterierekuperation, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH), Mazda Karosseriezeiten, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2655 mm, Reifen 215/55 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenantenne, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung elektro-hydraulisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar, Sitzheizung vorn, Sondermodell Advantage, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS), Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Steckdose 1500 W, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 17.06.2026 bei Kilometerstand 10.823

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

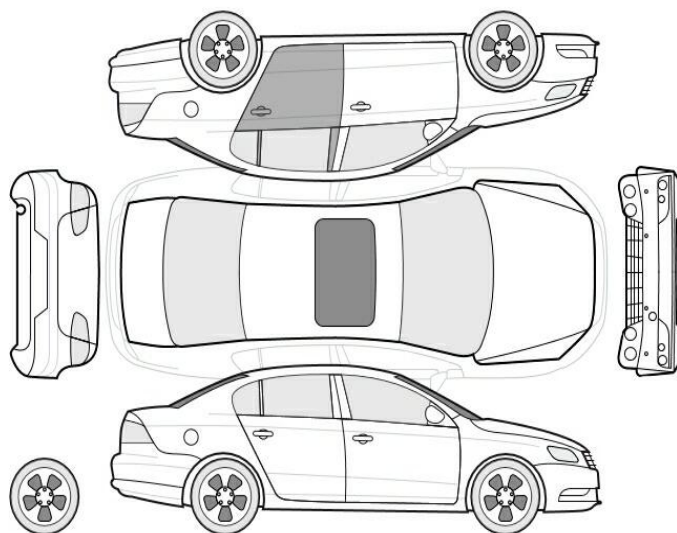

Bezeichnung des Schadens

Handschuhfachdeckel, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 19)
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 18)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Stefan Safferthal

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
10.07.2026	Keine	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 496269
Hersteller Mazda
Model MX-30
Variante Advantage e-Skyactiv EV 145
Listenpreis 14.305,46
VIN JMZDR1WBJ00209450
Erstzulassungsdatum 1.7.2023
Kennzeichen AB TD528E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 426384

23.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025110609	11.07.2025	Fahrerseite Tür hinten	
2025111284	24.07.2025	Fahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger hinten links	4.621,84

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 78 µm bis 136 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.07.2023	Letzte Zulassung	17.07.2025
Hersteller	MAZDA	Typ / Verkaufsbez.	ADVANTAGE
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	JMZDR1WBJ00209450
HSN / TSN	7118 / AII	DAT Europa-Code®	40373527
DAT Marktindex		Km-Stand abgelesen	11097
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	81	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Elektrofz
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Stufenlos / 1
Polster / Farbe	Teilleder / Braun		Weiß / Uni
Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
rechts	215 / 55 R 18 99 V	Goodyear / Vector 4Seasons G3	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 30.12.2028			

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Stauassistent (MRCC), Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Alarmanlage, Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte vorn und hinten, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel mit Memoryfunktion, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Außenspiegel schwarz hochglänzend, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Blinkleuchten LED, Colorverglasung, Dachhimmel schwarz, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 107 kW (cont. 81 kW), Erweiterte Smartphone-Integration (Apple CarPlay und Android Auto), Fahrassistent-System: Berganfahrhilfe (HLA), Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion (SCBS), Fahrassistent-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control Plus mit Bremseingriff, Fahrassistent-System: Fernlichtassistent (HBC), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA), Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistent-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistent-System: Spurhalteassistent, Fahrassistent-System: Spurwechselassistent Plus (BSM), Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Farbdisplay (8,8 Zoll), Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung, Fensterrahmen Piano Black, Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Gurtstraffer hinten außen, Gurtstraffer vorn, HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen), Head-up-Display Advanced, Heckleuchten LED, Innenausstattung: Chrom-Applikationen, Innenausstattung: Modern Confidence, Innenbeleuchtung LED, Innenspiegel rahmenlos, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Knieairbag Fahrerseite, Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten, LM-Felgen 7x18 (5-Speichen, silbergrau, Hochglanz), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2), Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 3), Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen) mit Multifunktion und Tempomatschalter und mit Wippen für Batterierekuperation, Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung, Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home), Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH), Mazda Karosseriezeiten, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Multi-Commander, Navigationssystem: SD-Karten-Navigation, Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS), Notrufsystem, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2655 mm, Reifen 215/55 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenantenne, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Seitenairbag vorn, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt, Servolenkung elektro-hydraulisch, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory), Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar, Sitz vorn rechts höhen-/neigungsverstellbar, Sitzheizung vorn, Sondermodell Advantage, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Sound-Simulator (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS), Sprachsteuerung, erweiterter Umfang, Steckdose 1500 W, Tagfahrlicht LED, USB-Schnittstelle, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 17.06.2026 bei Kilometerstand 10.823

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

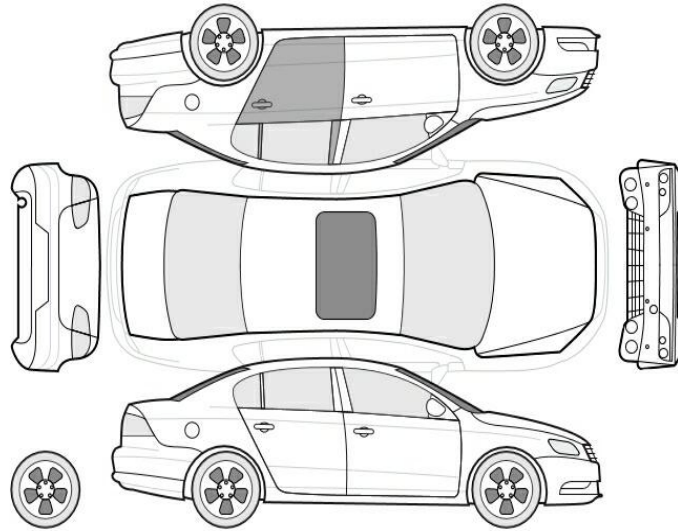

Bezeichnung des Schadens

Handschuhfachdeckel, zerkratzt,
Gebrauchspur (Bild 19)
Tür hinten links Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchspur (Bild 18)