


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002423183
Besichtigt am: 22.04.2026 18:23
Berichts-Nr: 10476529
FIN: WVVZZZAAZMD011563

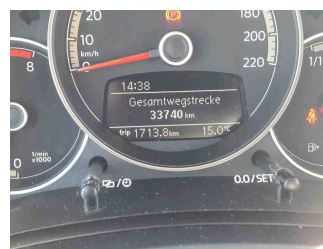Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	up!
HSN / TSN:	0603 / CMX
Erstzulassungsdatum:	15.04.2021
Laufleistung:	33.740 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	48 kW (66 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	2
Anzahl Sitze:	4
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ceramique-Titanschwarz/Titanschwarz/ Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	2 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Funkklappschlüssel	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
2 Kopfstützen hinten, absenkbar	Fensterheber vorn elektrisch
2 Lautsprecher	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
2 Türen	Gepäckraumabdeckung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Gepäckraumauskleidung in Verbindung mit Soundsystem
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 48 kW	Gepäckraumbeleuchtung
4 Stahlräder 5 J x 14	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar und herausnehmbar
5-Gang-Schaltgetriebe	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abgasendrohr hinten (Standard)	Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung, mit LED-Tagfahrlicht
Abgasnorm EU6 AP	Handbremshebelgriff in Kunststoff
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Handschuhfach mit Klappe
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Hochton-Signalhorn
Akustik-Paket Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Allergenfilter	Kältemittel R1234yf
Antenne für FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Armaturentafel zweiteilig	Keine Aktionsausführung
Aufkleber/Schilder in deutsch/englisch/französisch	Kennzeichenträger hinten (ECE)
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Kennzeichenträger vorn (groß)
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Außenspiegel rechts, konvex	Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Batterie 320A (49Ah)	Kurzheck
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Betriebserlaubnis Nachtrag	Lenkrad
Bordliteratur in Deutsch	Linkslenker
Bordwerkzeug und Wagenheber	Make-up-Spiegel in der Beifahrersonnenblende
Dachhimmel in light grey	Maps + More Dock
Dämpfung hinten, Basis 1	Mit Blende
Dämpfung vorn	Mit Individualeinbau
Dash Pad "Black Cube"	Modelljahreswechsel 2021 I
Digitaler Radioempfang DAB+	Modelljahreswechsel 2021 III
Drehstromgenerator 140 A	Modelljahreswechsel 2021 IV
Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	move up!
Einfassung der Ausströmer links / rechts sowie der Bedienelemente für Radio und Klimatisierung in Chrom	Multifunktionsanzeige "Plus"
Einstiegshilfe "Easy Entry", mit Memory-Funktion	Multifunktionskamera
Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Berganfahrassistent, ABS, ASR, EBV und MSR	Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe	Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Fahrersitz mit Höheneinstellung	Nicht Heissland
Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen	Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn
Fahrzeugklassen-Differenzierung -120-	Normalausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

Ohne Ablagekasten	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Stoßfänger in Wagenfarbe
Ohne Aufkleber und Embleme	Tagfahrlicht
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Telefonschnittstelle
Ohne Dachreling	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Dekorleisten	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Einparkhilfe	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Folienbeklebung	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Ohne Geschwindigkeitsregelanlage (GRA)	Transportschutzmaßnahmen
Ohne Halter	Trommelbremsen hinten
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Türinnenbetätigung in Chrom
Ohne Regenschirm(e)	Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)
Ohne Sicherungsdose	Typprüfand Deutschland
Ohne Sonder-Maßnahmen	USB-Schnittstelle
Ohne Trennwand	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Vordersitze beheizbar
Ohne Wartungsintervallverlängerung	-VW-Marken-/Klassen spezifische Merkmale
Ohne zus. Dichtungen außen	Wärmeschutzverglasung grün
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz	We Connect Go
Radio "Composition Phone"	Winterpaket
Radschrauben Standard	Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5 J x 14, Winterreifen 165/70 R 14 T
Radvollblenden	Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 5 J x 14, Winterreifen 165/70 R 14 T
Rechtsverkehr	Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, inkl.
Reifen 175/65 R 14, rollwiderstandsoptimiert	Funkfernbedienung
Reifenkontrollanzeige	
Reifenlieferanten für EU Länder	
Rücksitzbank ungeteilt, 2 Sitzplätze, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar	
SBBR-Leuchten, Normalausführung	
Schaltgetriebe MQ100	
Schalthebelknopf mit Linse in schwarz/weiß glänzend	
Scheibenbremsen vorn innenbelüftet	
Scheibenwischer-Intervallschaltung	
Schloß-Sperrsystem, Diebstahlhemmend	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr (fest)	
Servolenkung elektromechanisch	
Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Fusion"	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit	Vorne	Links	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Semperit	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	165/70 R 14 81 T	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	4,5 mm
Continental			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	4,5 mm
Semperit			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	4,0 mm
Semperit			Sommer	Stahl	175/65 R 14 82 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2024

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
2	Radaufhängung	Beschädigt	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Radkappe hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Radzierblende vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Radzierblende vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 10.500,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	224,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	183,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAAZMD011563

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

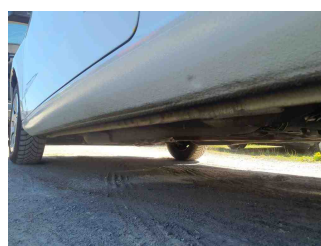


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

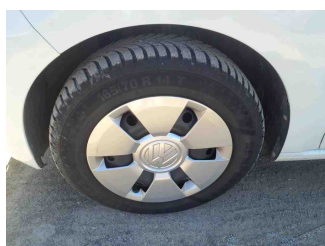


Räder - Rad montiert vorne
links

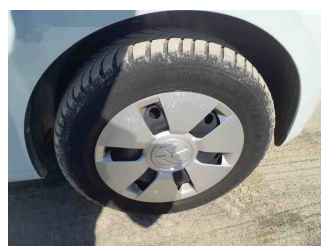


Räder - Rad montiert vorne
rechts

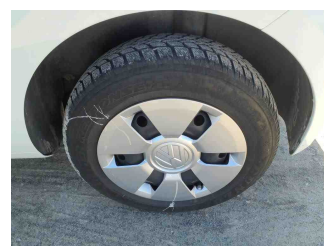

Räder - Rad montiert hinten
links

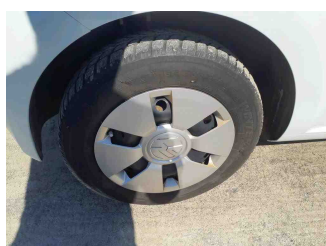


Räder - Rad montiert hinten
rechts

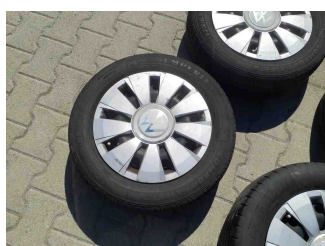

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

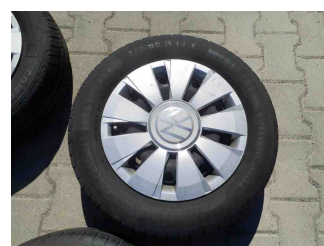


Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

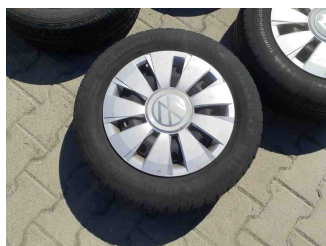


Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

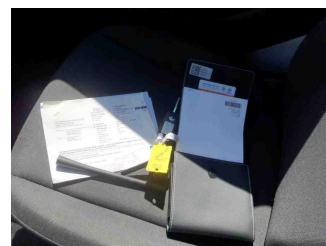

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

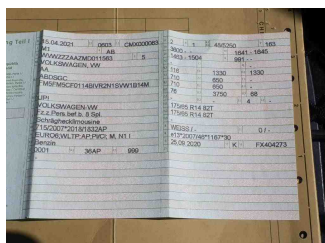


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Motorhaube

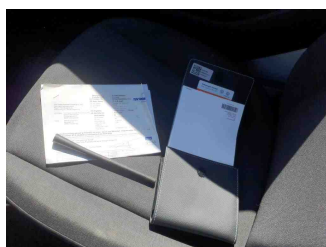


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

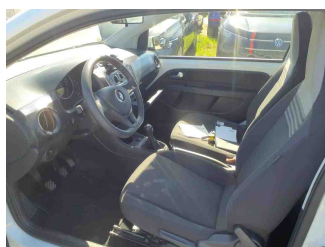

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

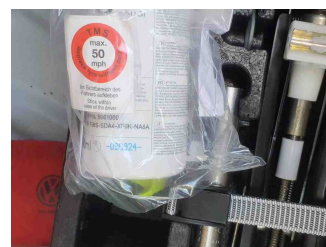

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen

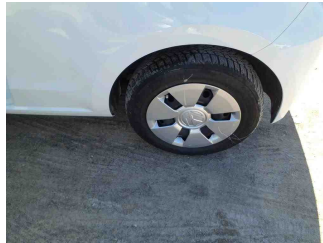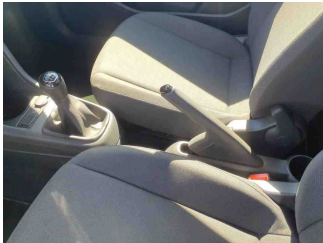


2 - Radaufhängung - Beschädigt - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

klappern

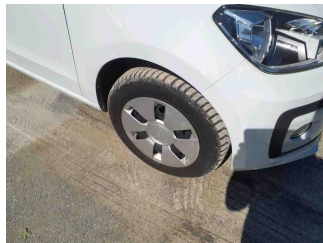

3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

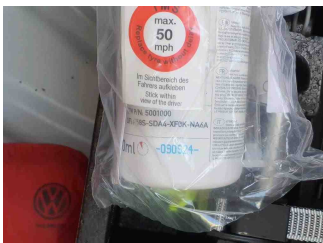

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)







Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10476529
vom: 22.04.2026



2 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

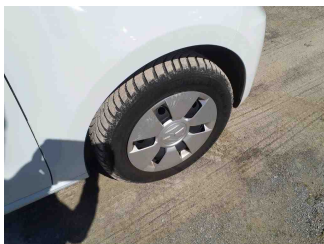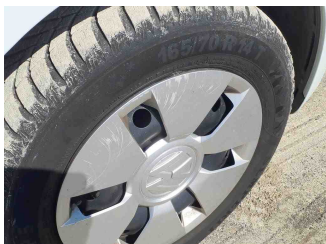

3 - Radkappe hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

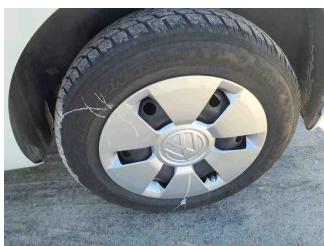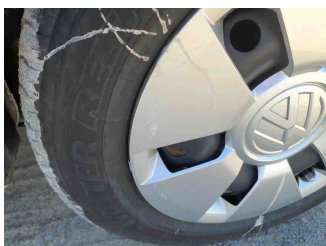

4 - Radzierblende vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

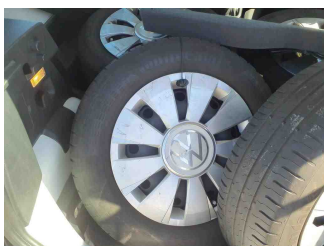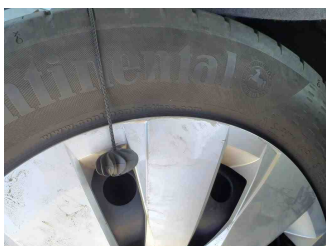

5 - Radzierblende vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

