

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -FP 0731E	Fahrgestell-Nummer:	WBY71AW060FP74838
Vertrags-Nummer:	34105084	Erstzulassung:	03.04.2023
Internes KZ:	15083853	Kilometer-Stand:	68759

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	210 / 286	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	190	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,0000
Leergewicht (kg):	2035	zul. Gewicht (kg):	2545

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 34105084
Amtliches Kennzeichen: HD -FP 0731E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
29.12.2025	9059979001	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
14.08.2023	9059860019	Glasschaden	Windschutzscheibe Fahrerseite	Nein	Nein
28.07.2023	9059858208	Eigenverschulden	Heckklappe mitte	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 34105084
Amtliches Kennzeichen: HD -FP 0731E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp


BMW i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBY71AW060FP74838

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	69.278 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Typ/Modell	i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik	HU	
Fahrgestellnummer	WBY71AW060FP74838	Leistung / Hubraum	/ 0 ccm
Erstzulassung	03.04.2023	Polster/Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Weiß
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Batterie) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
2	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge (Abtriebsicherheitsrelevante Beschädigung) - Kratzer - Wertminderung
3	Stoßfänger hinten	Abdeckung Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
4	Interieur	Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern
5	2.Radsatz	1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Folgekostenmöglich) - leuchtet - Diagnose durchführen
7	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
8	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Steinschlag - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101V	Goodyear	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	225/55 R17 101V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 98Y	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	i.O.
2	255/40 R19 100Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaanlage
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, n.i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/ Schmutz
Typ/Modell	i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik	Laufleistung (abgelesen)	69.278 km
Fahrgestellnummer	WBY71AW060FP74838	Erstzulassung	03.04.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

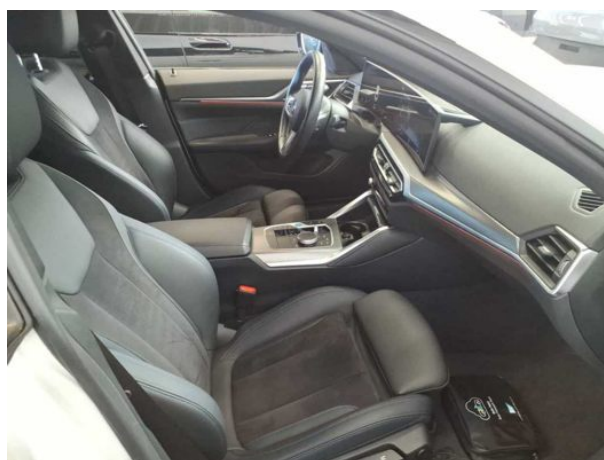


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Dokumente

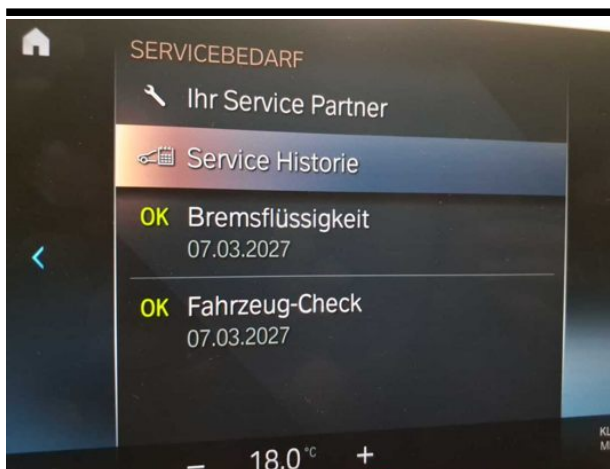


Abbildung 19: Dokumente

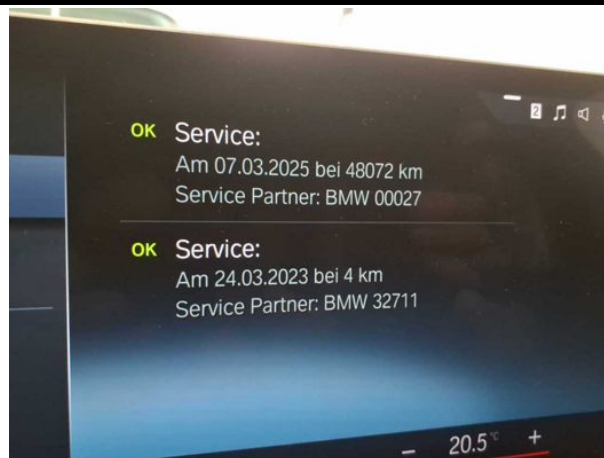


Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Montierte Bereifung



Abbildung 22: Montierte Bereifung



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges

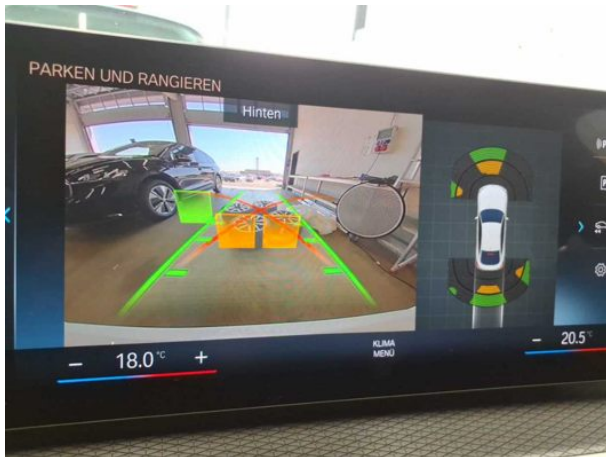


Abbildung 33: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel m. Fernb. (Batterie) - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Abtriebsicherheitsrelevante Beschädigung) - Kratzer -



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Abtriebsicherheitsrelevante Beschädigung) - Kratzer -



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Abtriebsicherheitsrelevante Beschädigung) - Kratzer -




Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Abtriebsicherheitsrelevante Beschädigung) - Kratzer -



Beschädigung #2: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge (Abtriebsicherheitsrelevante Beschädigung) - Kratzer -




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair

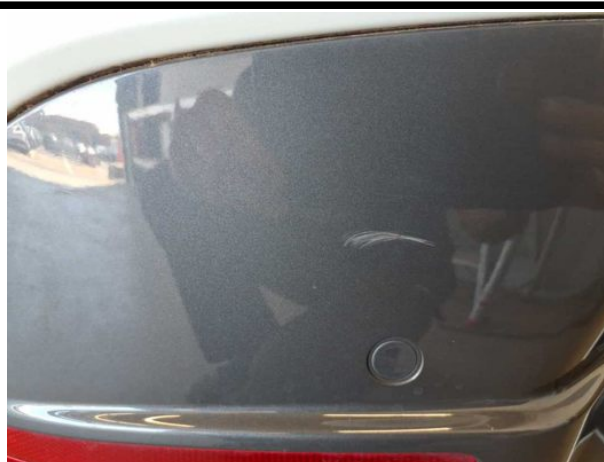


Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern

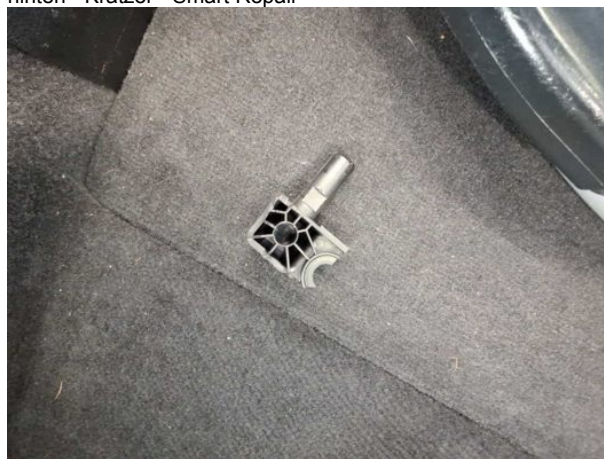

Beschädigung #4: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern

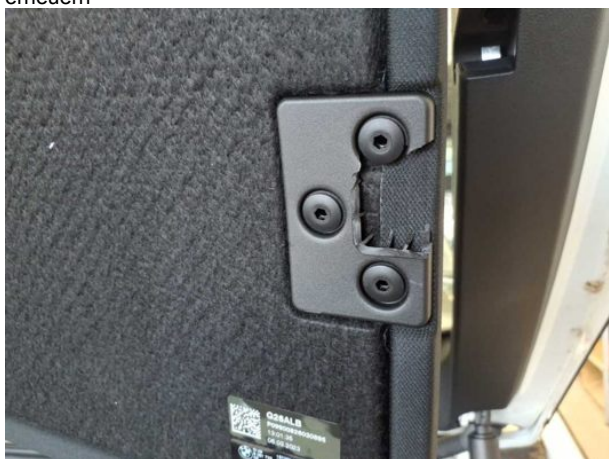

Beschädigung #4: Interieur: Hutablage - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Reifen - gebrochen / gerissen - erneuern

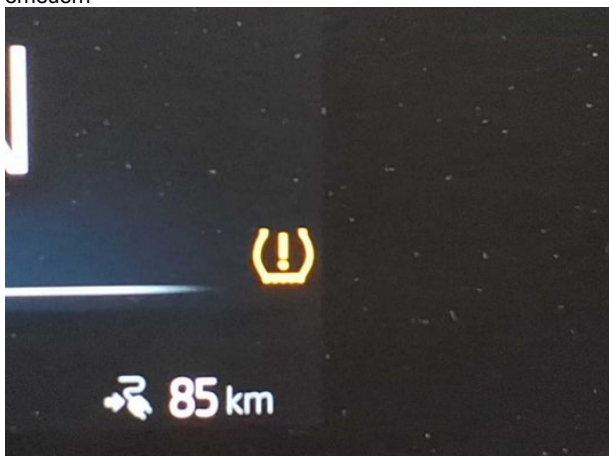

Beschädigung #6: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Folgekostenmöglich) - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #8: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBY71AW060FP74838

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	69,278 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	10 Monat(e)
Type / Model	i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik	Main inspection	
Vehicle Identification number	WBY71AW060FP74838	Power / Engine displacement	/ 0 ccm
First registration	3 Apr 2023	Upholstery/Colour	Alcantara / Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	White
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Vehicle key with remote control (Batterie) - Functional / admissibility - Replace
2	2nd wheel set	1 alloy rim (Abbiebsicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratch(es) - Loss in value
3	Rear bumper	Cover - bumper - rear - Scratch(es) - Smart repair
4	Interior	Rear shelf - Broken / torn - Replace
5	2nd wheel set	1 tyre - Broken / torn - Replace
6	Instrument panel	Indicator light (Folgekostenmöglich) - on - Perform diagnosis
7	Door - rear left side	Door - Scratch(es) - Paint
8	Door - front left side	Door - Scratch(es) - Paint
9	Front bumper	Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body - Stone chips - No deduction
2	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101V	Goodyear	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	225/55 R17 101V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	o.k.

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/40 R19 98Y	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	Not o.k.	o.k.
2	255/40 R19 100Y	Michelin	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Air conditioning
Navigation unit with map view
Radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, n.i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46383148



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	i4 eDrive35 Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 286 PS / 210 KW Elektrisch Automatik	Mileage (Read)	69,278 km
Vehicle Identification number	WBY71AW060FP74838	First registration	3 Apr 2023

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 25 Jun 2026
Protocol number: 46383148



Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: VIN



Figure 17: Accessories



Figure 18: Documents



Figure 19: Documents

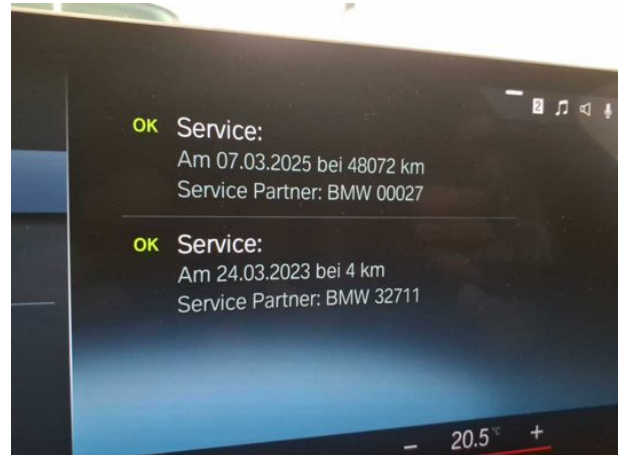


Figure 20: Documents



Figure 21: Mounted tyres



Figure 22: Mounted tyres



Figure 23: Mounted tyres



Figure 24: Mounted tyres



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.



Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.



Figure 31: Misc.



Figure 32: Misc.

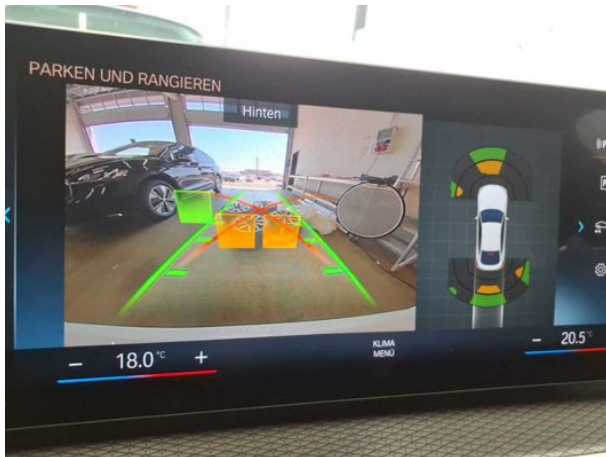


Figure 33: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Equipment: Vehicle key with remote control (Batterie...
Functional / admissibility - Replace



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim (Abbrichtsicherheitsreleva...
Beschädigung) - Scratch(es) - Loss in value



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim (Abbrichtsicherheitsreleva...
Beschädigung) - Scratch(es) - Loss in value



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim
(Abbrichtsicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratch(es) -



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim
(Abbrichtsicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratch(es) -



Damage #2: 2nd wheel set: 1 alloy rim
(Abbrichtsicherheitsrelevante Beschädigung) - Scratch(es) -



Damage #3: Rear bumper: Cover - bumper - rear - Scratch(es) - Smart repair




Damage #3: Rear bumper: Cover - bumper - rear - Scratch(es) - Smart repair



Damage #4: Interior: Rear shelf - Broken / torn - Replace



Damage #4: Interior: Rear shelf - Broken / torn - Replace

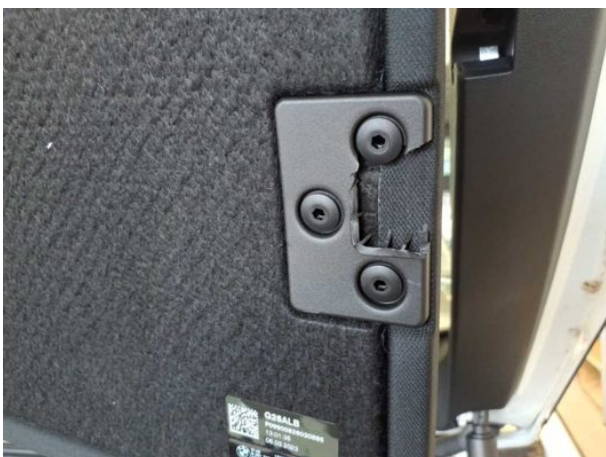

Damage #4: Interior: Rear shelf - Broken / torn - Replace




Damage #5: 2nd wheel set: 1 tyre - Broken / torn - Replace



Damage #5: 2nd wheel set: 1 tyre - Broken / torn - Replace



Damage #5: 2nd wheel set: 1 tyre - Broken / torn - Replace

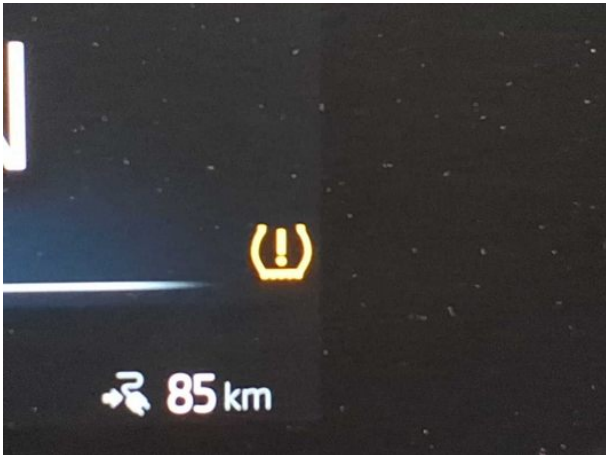

Damage #6: Instrument panel: Indicator light (Folgekostenmöglich)
- on - Perform diagnosis



Damage #7: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Paint



Damage #7: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Paint



Damage #8: Door - front left side: Door - Scratch(es) - Paint



Damage #8: Door - front left side: Door - Scratch(es) - Paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Rep... and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Rep... and paint



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Scratch(es) - Repair and paint