

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE

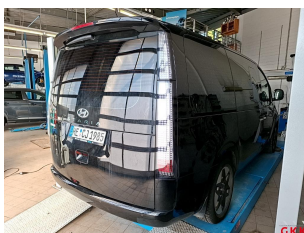

Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	02.03.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	38154 Königslutter, Fischersteg 9
Besichtigungsdatum	04.03.2026
Referenznummern	0031138180 - 0046054083

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	HE-CJ 1985	Fzg.-Ident.-Nummer	KMHYC811BPU086194
Fabrikat	Hyundai	1. Zulassung	17.02.2023
Typ	Staria 2.2 CRDI Prime	Fahrzeugart	Transporter
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Abyss-Black - Mineraleffekt
Laufleistung abgelesen	43.550 km	Sitzplätze	9
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Bus, 5 Türen
Anzahl Besitzer	1	nächste HU	02/2026
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	2.199 ccm / 130 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	235/55 R 18 104H M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	235/55 R 18 104H M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	235/55 R 18 104H M+S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	235/55 R 18 104H M+S	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst nicht durchgeführt.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Eine Unterbodenkontrolle wurde durchgeführt. 1 Hauptschlüssel vorhanden. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich. Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor. Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung

Serienausstattung

✓ Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	✓ Ablagefach auf Armaturentafel
✓ Ablagetasche an Mittelsitzlehne (1.Sitzreihe)	✓ Ablagetasche an Vordersitzlehnen
✓ Airbag Beifahrerseite	✓ Airbag Fahrerseite
✓ Alarmanlage	✓ Anti-Blockier-System (ABS)
✓ Antriebsart: Frontantrieb	✓ Audio-Navigationssystem (DAB+, Bluetooth)
✓ Radioempfang Digital (DAB+)	✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
✓ Audiosystem: Radio RDS	✓ Ausstellfenster hinten
✓ Automatische Fahrlichtschaltung	✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	✓ Außenspiegel in Wagenfarbe
✓ Außenspiegel mit integrierter Blinkleuchte	✓ Bremsassistent
✓ Dachspoiler	✓ 3. Bremsleuchte
✓ Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)	✓ Bordcomputer
✓ Einparkhilfe vorn und hinten	✓ Einparkhilfe hinten
✓ Elektr. Bremskraftverteilung	✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)	✓ Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	✓ Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
✓ Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)	✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
✓ Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	✓ Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	✓ Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
✓ Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)	✓ Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
✓ Fensterheber elektrisch vorn	✓ Frontscheibe mit Bandfilter oben
✓ Frontscheibe Verbundglas	✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
✓ Gepäcksicherungsnetz	✓ Getriebe Automatik - (8-Stufen)
✓ Getränkehalter vorn	✓ Gurtstraffer
✓ Heckklappenbetätigung elektrisch	✓ Heckleuchten LED
✓ Heckscheibe heizbar	✓ Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
✓ Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	✓ Karosserie/Aufbau: Bus
✓ Kindersicherung an den Schiebetüren	✓ Klimaautomatik 2-Zonen
✓ Klimaautomatik mit Bedienelemente vorn und hinten	✓ Kopf-Airbag-System
✓ Kopfstützen vorn und hinten verstellbar	✓ Kühlergrill in Wagenfarbe
✓ Lautsprecher (6)	✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	✓ Lenkrad beheizbar
✓ Lenkrad mit Schaltwippen	✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
✓ Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)	✓ LM-Felgen
✓ Motor 2,2 Ltr. - 130 kW CRDi KAT	✓ Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
✓ Nebelschlussleuchte	✓ Parkbremse elektrisch (EPB)
✓ Positionsleuchten LED	✓ Radstand 3273 mm
✓ Reifendruck-Kontrollsystem	✓ Reserverad in Fahrbereifung
✓ Rundumverglasung getönt	✓ Rußpartikelfilter
✓ Rückfahrkamera	✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
✓ Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)	✓ Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
✓ Scheibenwischer mit Regensensor	✓ Scheinwerfer Voll-LED
✓ Schiebefenster in Schiebetür getönt	✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links elektr. betätigt
✓ Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts elektr. betätigt	✓ Seitenairbag
✓ Service-System: Passenger-View und Talk-Modus	✓ Service-System: Remote Services (Blue Link)
✓ Servolenkung	✓ Sicherheitsgurte höhenverstellbar
✓ Sitz vorn links elektr. verstellbar	✓ Sitz vorn links höhenverstellbar

Serienausstattung

✓ Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	✓ Sitzausstattung: 9-Sitzer
✓ Sitzbelüftung vorn	✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder
✓ Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	✓ Sitze im Fahrerhaus: Mittelsitz vorn klappbar
✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank klappbar / geteilt 60:40	✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank, verschiebbar
✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, hochklappbar	✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, klappbar
✓ Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, 3er-Sitzbank, verschiebbar	✓ Smart-Key
✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	✓ Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
✓ Sonnenschutzrollo Fenster hinten (2.Sitzreihe)	✓ Sonnenschutzrollo Fenster hinten (3.Sitzreihe)
✓ Start-Stop-Knopf	✓ Start/Stop-Anlage
✓ Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	✓ Tagfahrlicht LED
✓ Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll)	✓ Türgriffe außen in Wagenfarbe
✓ USB-Anschluss hinten	✓ USB-Anschluss Mittelkonsole
✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	✓ Wegfahrsperre elektronisch
✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung	✓ Zul. Gesamtgewicht 3,00 t

Zustand / Beschädigungen

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	80,00 €	80,00 €
Frontscheibe wärmedämmend mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	746,58 €	746,58 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	484,08 €	289,87 €
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	721,99 €	491,59 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Reifen vorn links und rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	319,78 €	319,78 €
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	670,08 €	670,08 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Schließanlage Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen (Bild 13)	829,94 €	829,94 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Bremsscheiben komplett, korrodiert / Standschaden, ersetzen (Bild 28, Bild 29)	1313,90 €	1313,90 €
Motor Motorölstand, unter Minimum, prüfen (Bild 30)	52,50 €	52,50 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), fällig, durchführen	130,00 €	130,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 16)	695,31 €	695,31 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 0,00 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	6.044,16 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	5.619,55 €
Händlereinkaufspreis	19.950,00 €
Händlerverkaufspreis	22.400,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 30 Fotos.

Schulz, Alexander

Der Sachverständige, 05.03.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.

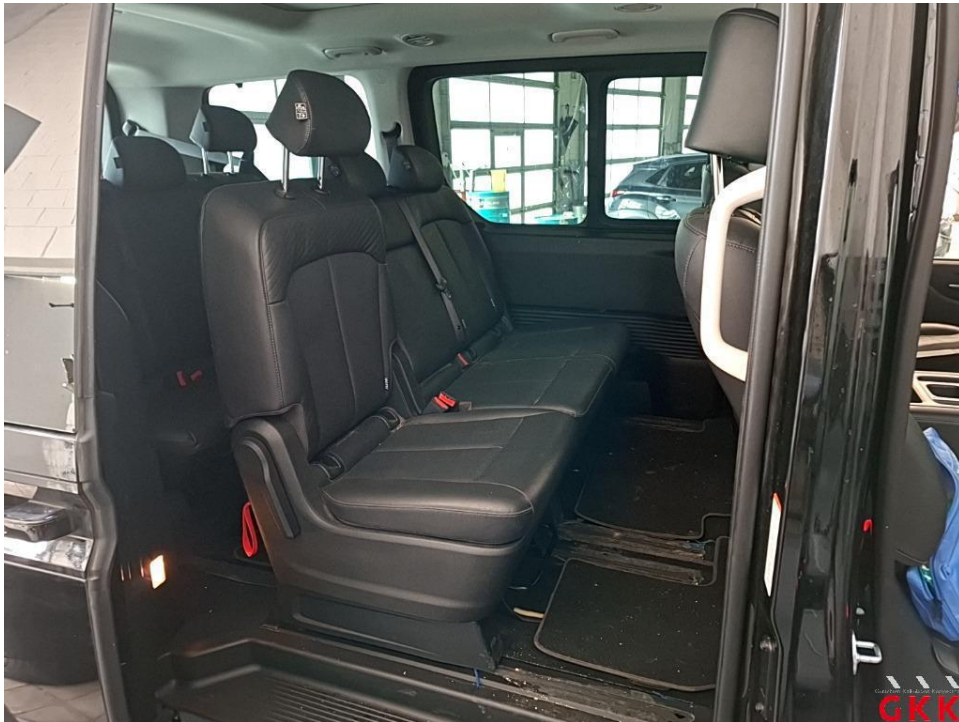


Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.

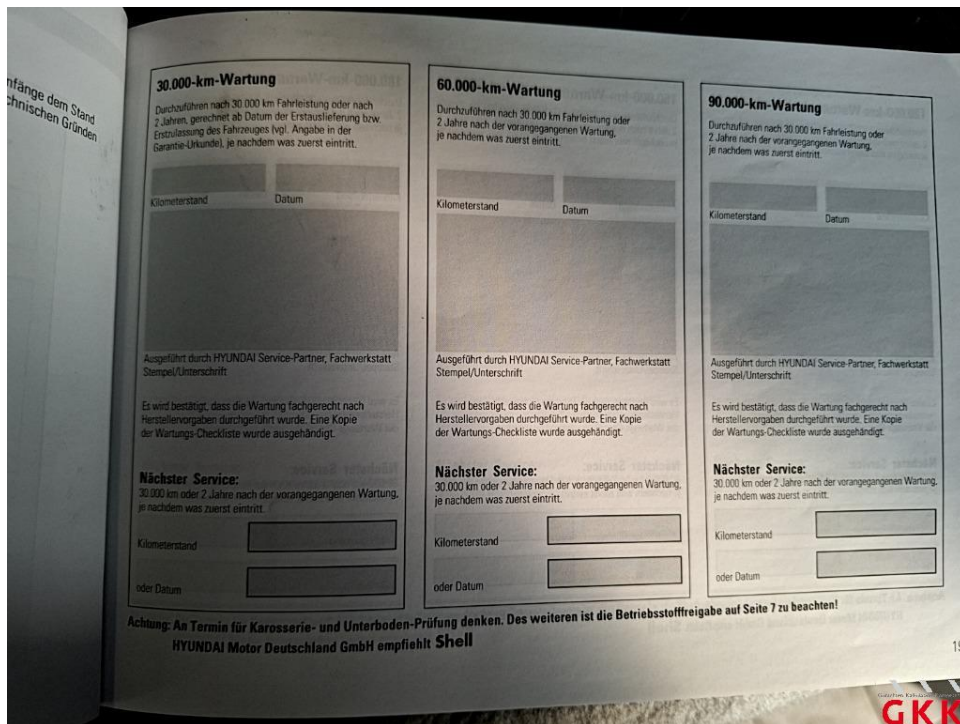


Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.

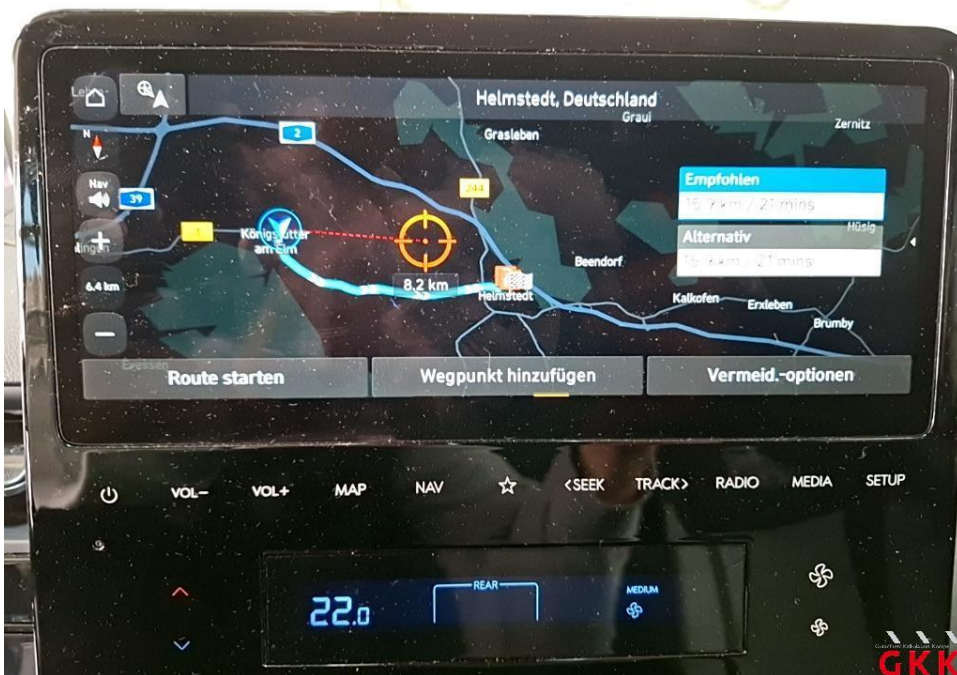


Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Schließanlage, Hauptschlüssel, fehlt, ersetzen



Bild 14. Reifen, vorn links und rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15. Reifen, vorn links und rechts, beschädigt, ersetzen

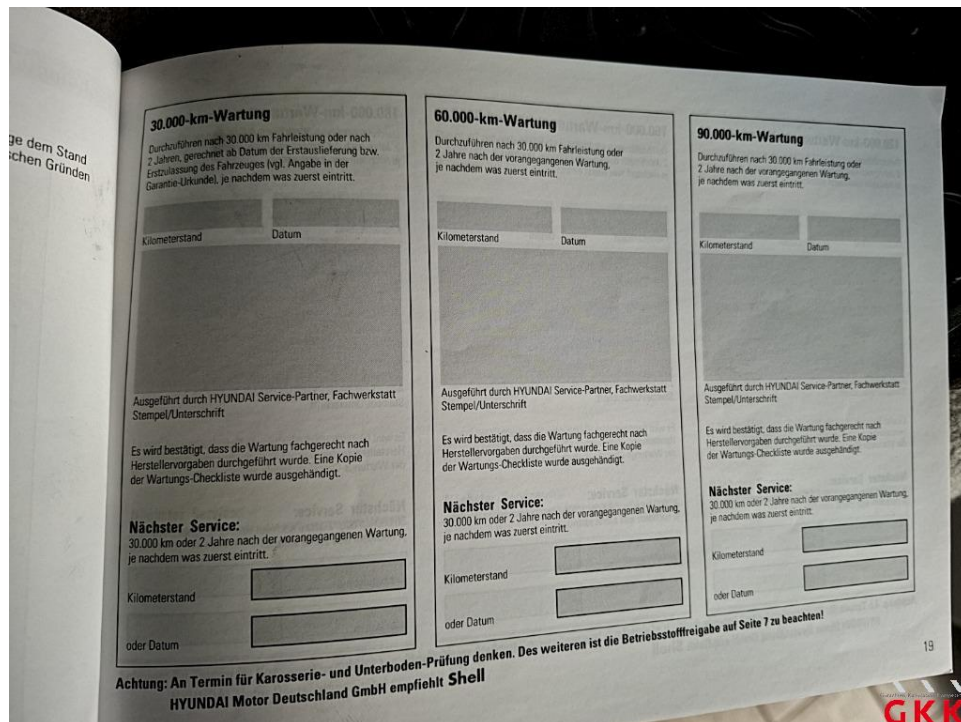


Bild 16. Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 17. Frontscheibe, wärmedämmend mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

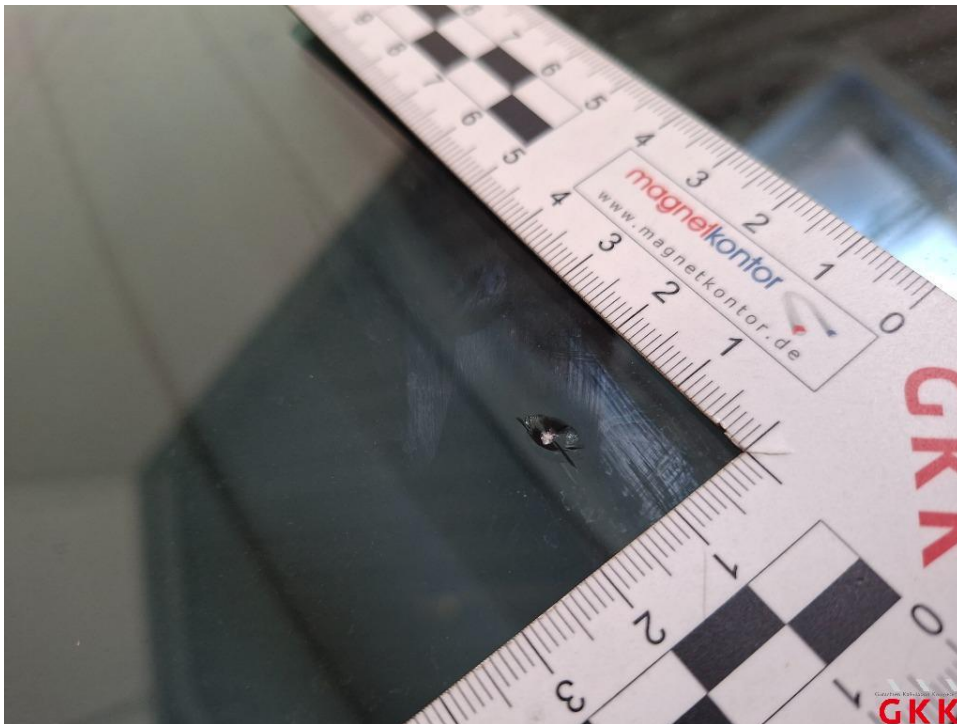


Bild 18. Frontscheibe, wärmedämmend mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 20. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

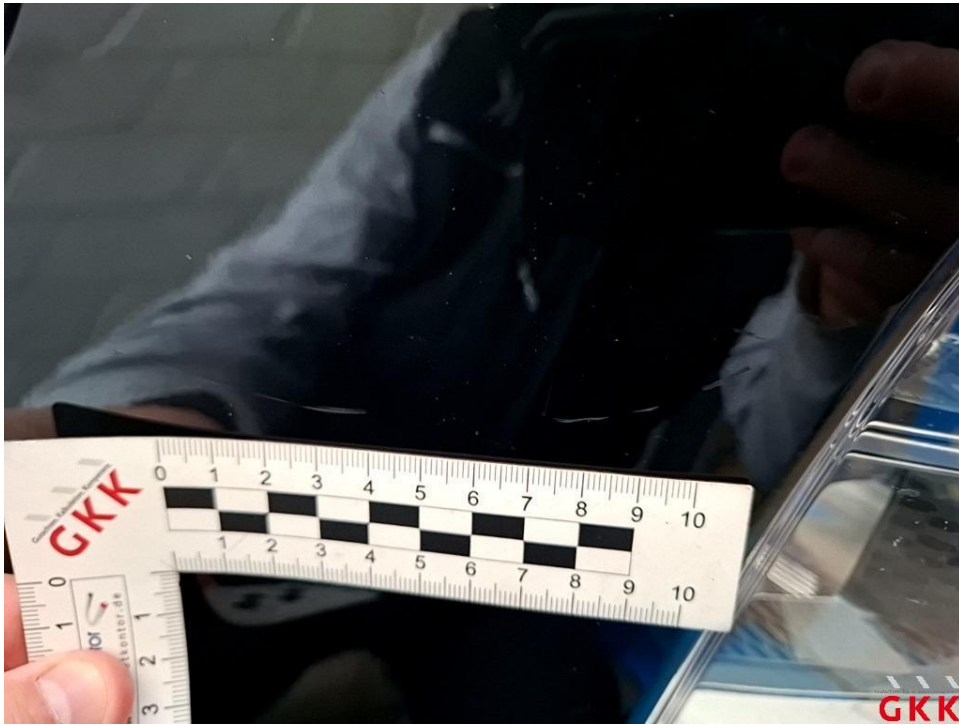


Bild 21. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 22. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28. Bremsscheiben, komplett, korrodiert / Standschaden, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Bremsscheiben, komplett, korrodiert / Standschaden, ersetzen



Bild 30. Motor, Motorölstand, unter Minimum, prüfen