


RÜCKNAHMEBEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263627ZGWST vom 01.06.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

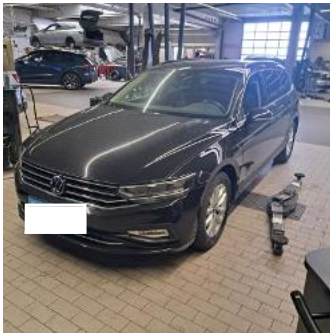

FIN
Kennzeichen

WWZZZ3CZPE053654

Hersteller	Volkswagen
Modell	Passat Variant (CB5)(03.2019->2024)
Untertyp	Business
Erstzulassung	26.04.2023
Laufleistung	68.135 km (abgelesen)

ZUSAMMENFASSUNG



Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Besichtigungsbedingungen

Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren nicht ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher nicht ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches	
Modell:	Passat Variant (CB5)(03.2019->2024)	Kennzeichen:	
Untertyp:	Business	FIN:	WVWZZZ3CZPE053654
KBA:	0603 / CIA	Erstzulassung:	26.04.2023
Antriebstechnologie:	Benzin	Laufleistung:	68.135 km (abgelesen)
Hubraum:	1.498 ccm	Maße in mm	4.773 x 1.832 x 1.516
Leistung:	110 kw	(LxBxH):	
Getriebeart	Automatik	Anzahl Türen:	5
Anzahl Gänge:	7	Anzahl Sitze:	5
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Deep Black Perleffekt



Leergewicht: 1.471 kg
Zulässiges Gesamtgewicht: 2.070 kg
Fahrzeugart: Pkw
Bauform: Kombi

Innenraumfarbe: Titanschwarz/Titansc
Polsterfarbe: Titanschwarz
Polsterart: Sitzmittelbahnen der Vordersitze und
der äußeren Rücksitzplätze in Stoff
"Busine
Scheckheftgepflegt: Digitaler Wartungsnachweis
Anzahl Vorbesitzer unbekannt

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), Bordbuchmappe



Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte (37008), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar (26816), Antennen-Diversity (14805), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Frontantrieb (70600), Ausstattung Comfortline / Life / Business (2437), Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion (18594), Außenspiegel asphärisch, links (15804), Außenspiegel asphärisch, rechts (15700), Außenspiegel lackiert (15709), Außenspiegel mit Abblendautomatik, links (15795), Außentemperaturanzeige (25702), Blinkleuchte in Außenspiegel integriert (18207), Bremsassistent (40801), Chrom-Paket (1) (1100), Chromleisten an Seitenfenstern (13002), Dachhimmel Stoff, grau (27812), Dachreling (16000), Doppeltonhorn (38400), Einparkhilfe vorn und hinten (25800), Einstiegsleuchten in den Türen LED (37611), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch (70318), Fahrassistenten-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm (14240), Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) (41149), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (70603), Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung (40969), Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) (40959), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung (42926), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) (42907), Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion (40957), Fensterheber elektrisch vorn und hinten (35003), Fernentriegelung Heckklappe (35503), Frontscheibe Verbundglas getönt (22508), Fußmatten Textil (39303), Fußraumbeleuchtung vorn LED (37621), Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar (39684), Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) (27605), Gepäckraumabdeckung / Rollo (27400), Gepäckraumbeleuchtung (37805), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG (74904), Getränkehalter vorn mit Abdeckung (39020), Handschuhfach mit Kühlfunktion (39506), Heckleuchten LED (18802), Heckscheibenwischer (19300), Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch (26245), Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend (26354), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Insassen-Schutzsystem proaktiv (37205), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze) (39311), Karosserie: 5-türig (10005), Kennzeichenbeleuchtung LED (18830), Keyless-Start (35511), Kindersicherung im Fahrgastraum (35704), Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn (26913), Kopfstützen hinten (3-fach) (34807), Ladekantenschutz (Kunststoff) (13330), Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar (33310), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion (69100), Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung (69502), Leseleuchten vorn und hinten LED (37719), LM-Felgen (47317), Mittelarmlehne hinten (27300), Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar (27217), Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus (25061), Mobile Online Dienste We Connect (25060), Modellpflege (250), Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT (96699), Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay) (25599), Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht (18319), Nebelschlussleuchte (18700), Notrufsystem (24902), Otto-Partikelfilter (OPF) (77640), Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion (40890), Radioempfang digital (DAB+) (24052), Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung (33522), Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar (33513), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d (77274), Schalt-/Wählhebelgriff Leder (39205), Scheibenwischer mit Regensensor (19101), Scheinwerfer LED (18020), Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) (69801), Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar (37015), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave (30488), Sitze vorn höhenverstellbar (32706), Sitze: Komfortsitze vorn (32102), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar) (37930), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose 12V im Fond (39030), Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum (39007), Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste (21348), Tagfahrlicht LED (18913), Türgriffe außen Wagenfarbe (36404), Türschutzleisten unten in Wagenfarbe (20095), Verbandkasten und Warndreieck (39531), Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten (37114), Wegfahrsperrung (elektronisch) (38106), Zentralverriegelung (35300), Zentralverriegelung mit Fernbedienung (35301)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung schwenkbar (14204), App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto) (25074), Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) (25822), Ausstattungs-Paket: Klima und Energie, Fond (1541), Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung (18680), Mobile Online Dienste We Connect Plus (25058), Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion (24772), Perleffekt-Lackierung (11109), Raucher-Paket (4408), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall) (68702), Spiegel-Paket (2600), Verglasung hinten abgedunkelt (65 %) (22202), Winter-Paket (2400)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION

Nächster Service 22.500 km / 537 Tag(e)

Nächste HU

nicht bekannt



Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Continental (Winter) Leichtmetall	215/60 R 16 95 V Ja	4 mm In Ordnung	3124
R Continental (Winter) Leichtmetall	215/60 R 16 95 V Ja	4 mm In Ordnung	3124
Achse 2			
L Continental (Winter) Leichtmetall	215/60 R 16 95 V Ja	6 mm In Ordnung	3124
R Continental (Winter) Leichtmetall	215/60 R 16 95 V Ja	6 mm In Ordnung	3124

Fehlteile

POSITIONEN

Ggf. Fahrzeugschlüssel
Ggf. Sommerradsatz

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie: von 130,00 µm bis 160,00 µm
Untersuchungsergebnis: Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Die Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit keine bedenklichen Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Feststellungen

NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Tür vorne links / Dichtung	Gerissen / Erneuern
2	Motorhaube	Kratzer / Instandsetzen und lackieren
3	Tür vorne links	Verformt / Erneuern
4	Stoßfänger hinten	Kratzer / Instandsetzen und lackieren
5	Seitenwand hinten rechts	Delle / Gebrauchsspur
6	Heckklappe / Innenverkleidung	Kratzer / Gebrauchsspur



Werte

Die Ermittlung der Fahrzeugwerte werden ggf. unter Berücksichtigung der bereitgestellten Wertigkeiten durch die Datenlieferung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH bereitgestellt. Weiter steht die Wertstellung in Abhängigkeit des Stichtages, der durchgeführten Fahrzeugbesichtigung und der Einschätzung durch den Sachverständigen. Bei der Momentaufnahme der Wertermittlung berücksichtigt der Sachverständige die örtliche Marktlage. Marktschwankungen und Marktentwicklungen in der Zukunft sind nicht berücksichtigt.


* Anteilige Reparaturkosten: Eine Leasingrücknahme unterliegt einem mit dem Leasinggeber vereinbarten Rücknahmekatalog zum Zustand des geleasteten oder gemieteten Fahrzeuges gegenüber dem Leasingnehmer/Nutzer des Fahrzeuges. Beschädigungen, die über die Toleranzgrenzen des vorliegenden Rücknahmekataloges hinaus gehen werden dem Leasingnehmer/Fahrzeugnutzer anteilig in Rechnung gestellt. Die Listung der anteiligen Reparaturkosten bezieht sich nicht auf Beschädigungen, die einer Versicherungsregulierung unterliegen, wie einem Unfallschaden gleichzusetzen sind. Grobe Beschädigungen werden in der Bewertung nicht anteilig berechnet, ebenfalls sind Servicefälligkeiten, Fehlteile und Verschleiß von einer anteiligen Berechnung ausgeschlossen.

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Übersichtsbilder

Bild 1

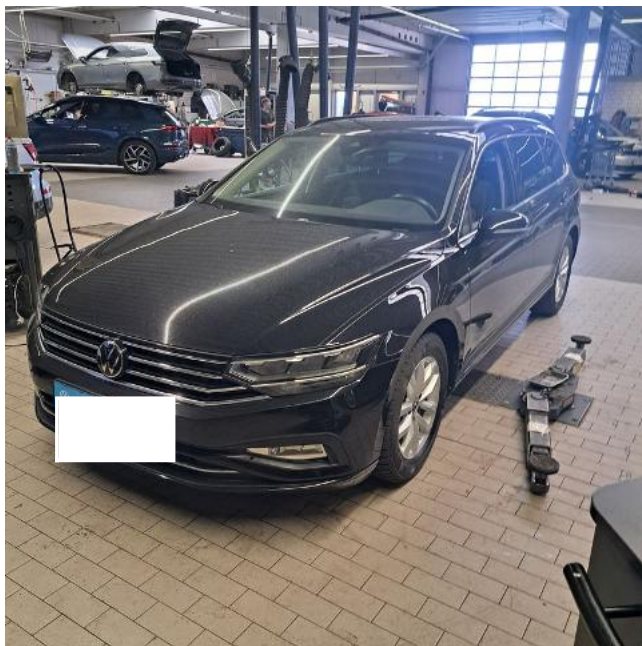

Übersichtsbild vorne links

Bild 2




Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3



Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4

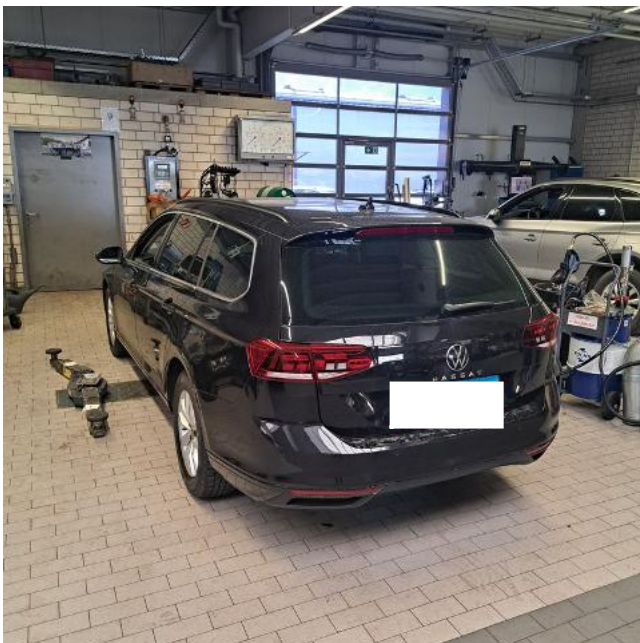

Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6



Bild 7



Bild 8



Bild 9



Bild 10



Sonstiges

Bild 11

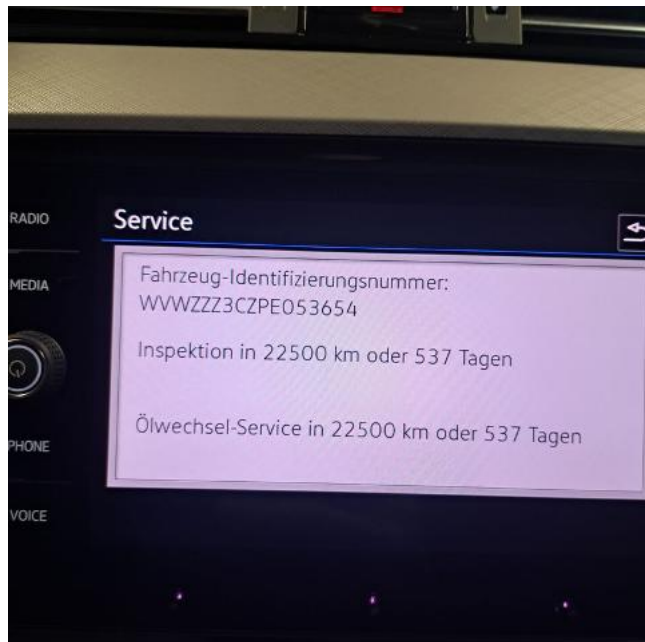


Bild 12

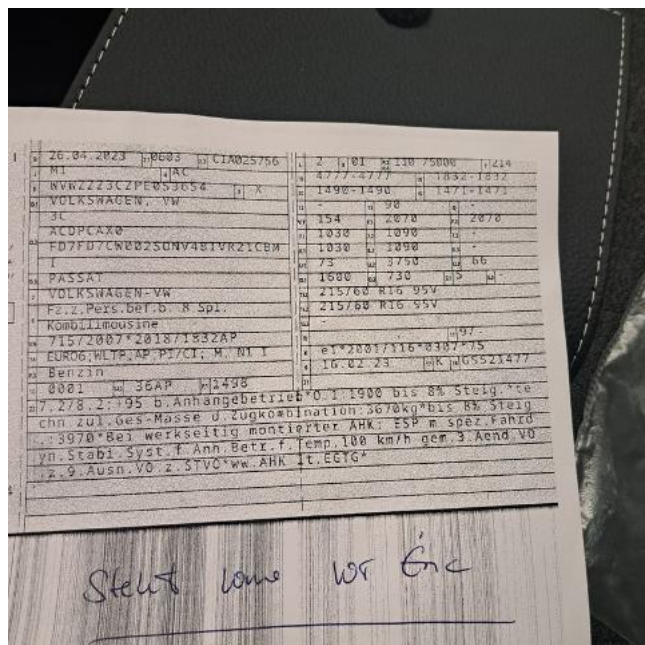


Bild 13



Bild 14



Bild 15




Bild 16



Fahrzeug stark verschmutzt

Bilder Feststellungen

Bild 17

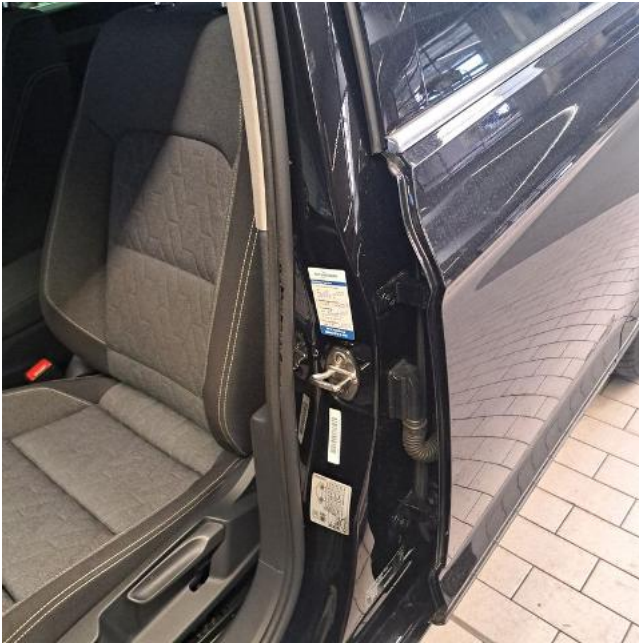

Nr.: 1

Bauteil: Tür vorne links /
Dichtung

Beschädigungsart: Gerissen

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR 170,00

Anteilige Reparaturkosten:
EUR 170,00

Bild 18



Bild 19



Nr.: 2

Bauteil: Motorhaube

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Instandsetzen
und lackieren

Reparaturkosten: EUR

1.230,00

Anteilige Reparaturkosten:

EUR 770,00

Bild 20



Bild 21



Bild 22



Nr.: 3

Bauteil: Tür vorne links

Beschädigungsart: Verformt

Reparaturweg: Erneuern

Reparaturkosten: EUR

2.790,00

Anteilige Reparaturkosten:

EUR 1.760,00


Bild 23



Bild 24



Bild 25

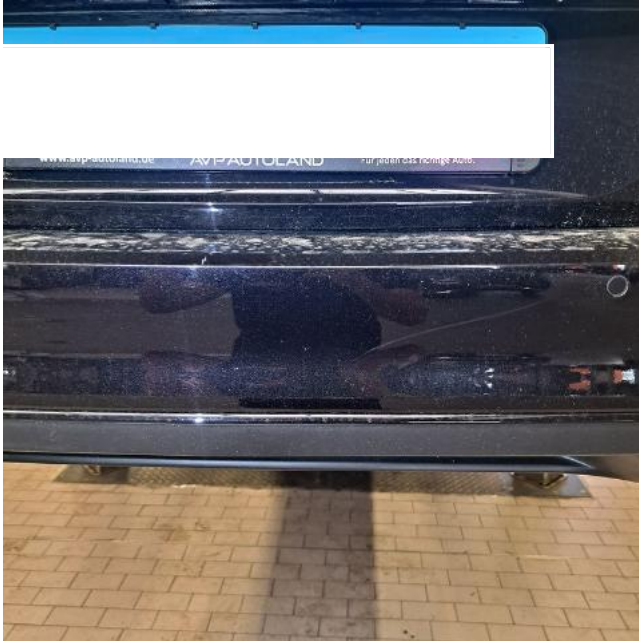

Nr.: 4

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Instandsetzen
und lackieren

Reparaturkosten: EUR

1.160,00

Anteilige Reparaturkosten:

EUR 730,00

Bild 26



Bild 27



Bild 28



Bild 29



Nr.: 5

Bauteil: Seitenwand hinten
rechts

Beschädigungsart: Delle

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 30



Bild 31



Nr.: 6

Bauteil: Heckklappe /
Innenverkleidung

Beschädigungsart: Kratzer

Reparaturweg: Gebrauchsspur

Bild 32

