

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	29.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	10.07.2026
Referenznummern	0002065008

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0WXXTACWNY32540		
Fahrzeugart	PKW - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	11/2026
Typ / Verkaufsbez.	Transit Courier 1.5 TDCi Trend	Laufleistung abgelesen	107.314 km
Erstzulassung	28.10.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 55 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Kumho	195/60 R15 92V	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Kumho	195/60 R15 92V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/60 R15 88T	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/60 R15 88T	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60 R15 88H	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60 R15 88H	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60 R15 88H	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	195/60 R15 88H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 27.02.2024 bei km 45.326.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Frontscheibe beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	Airbag Fahrerseite
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Bordcomputer
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrzeugschlüssel klappbar	Funktions-Paket 3
Schiebetür rechts	Getriebe 6-Gang - Typ: 6MX65
Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum	Gurtstraffer
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Karosserie/Aufbau: Kasten
Klimaanlage	Laderaumboden Kunststoff (Formteil)
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Audiobedienung am Lenkrad
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT	Nebelscheinwerfer
Radstand 2489 mm	Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheinwerferrahmen (verchromt)	Schiebetür-Paket 3
Seitenschutzleisten schwarz	Servolenkung elektrisch
Stahlfelgen 6x15	Start/Stop-Anlage
Batterie verstärkt	Batterie 60 Ah
Starter-Paket	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verglasung getönt	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Audio-Paket 15	Radioempfang digital (DAB)
Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig)	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Fensterheber elektr. vorn mit Komfortschaltung	Heckflügeltüren mit Verglasung
Heckscheibenwischer	Heckscheibe heizbar
Laderaumtrennwand mit Fenster	Raucher-Paket
Winter-Paket 2	Sitz-Paket 8
Airbag Beifahrerseite	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Seitenairbag vorn	Seitenairbag vorn, Fahrerseite
Sitzheizung vorn	Sitz vorn links höhenverstellbar
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Armlehne für Fahrersitz
Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts	Frontscheibe heizbar

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 21, Bild 22)	150,00 €	150,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts unterhalb, verkratzt, lackieren (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	709,50 €	390,23 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24)	283,43 €	155,89 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	41,15 €	22,63 €
Radkappe(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	41,15 €	22,63 €
Radkappe(n) hinten rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	41,15 €	22,63 €
Radkappe(n) hinten links, beschädigt, ersetzen (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	41,15 €	22,63 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	80,00 €	80,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15, Bild 16)	640,85 €	640,85 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 17, Bild 18)	239,28 €	239,28 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.267,66 €
Minderwert	1.746,77 €
Händlereinkaufspreis	4.650,00 €
Händlerverkaufspreis	5.675,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 13.07.2026

Fotoanlage



Bild 1

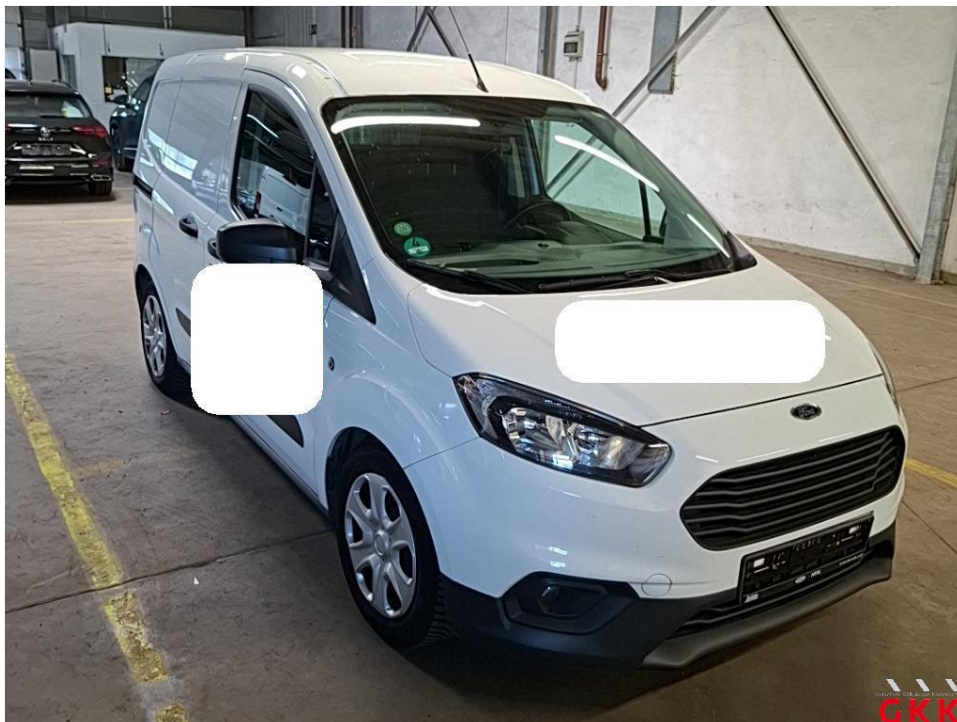


Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

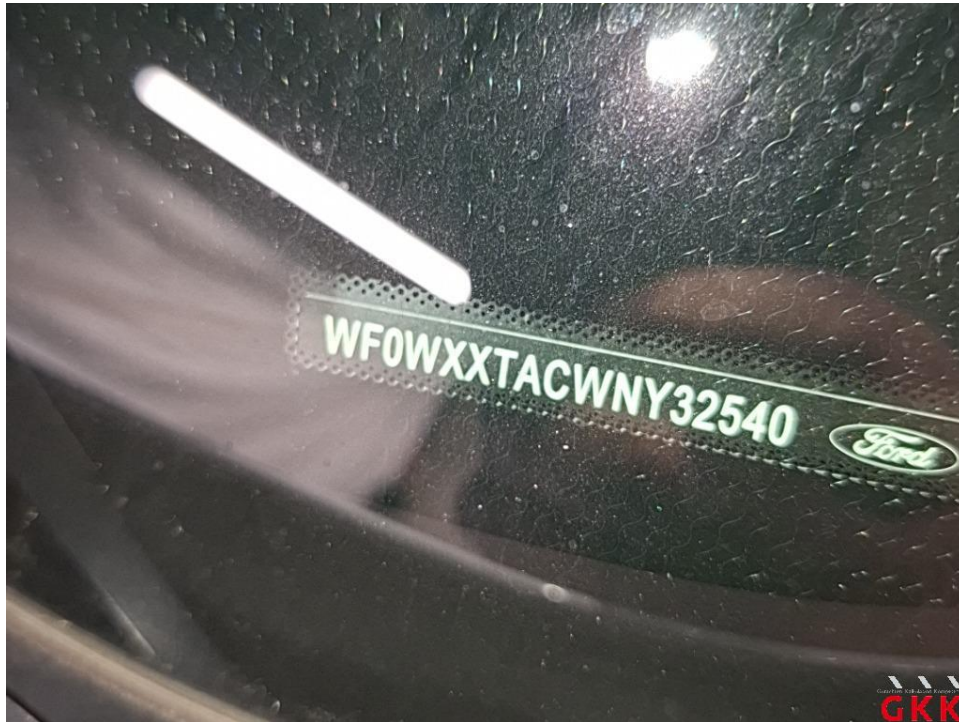


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

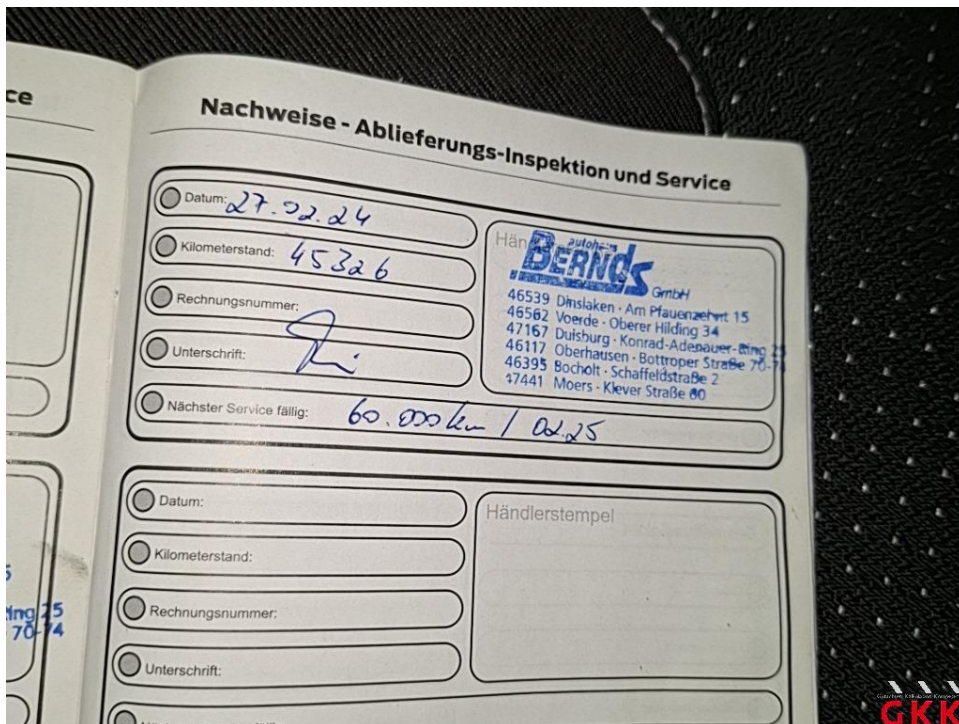


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

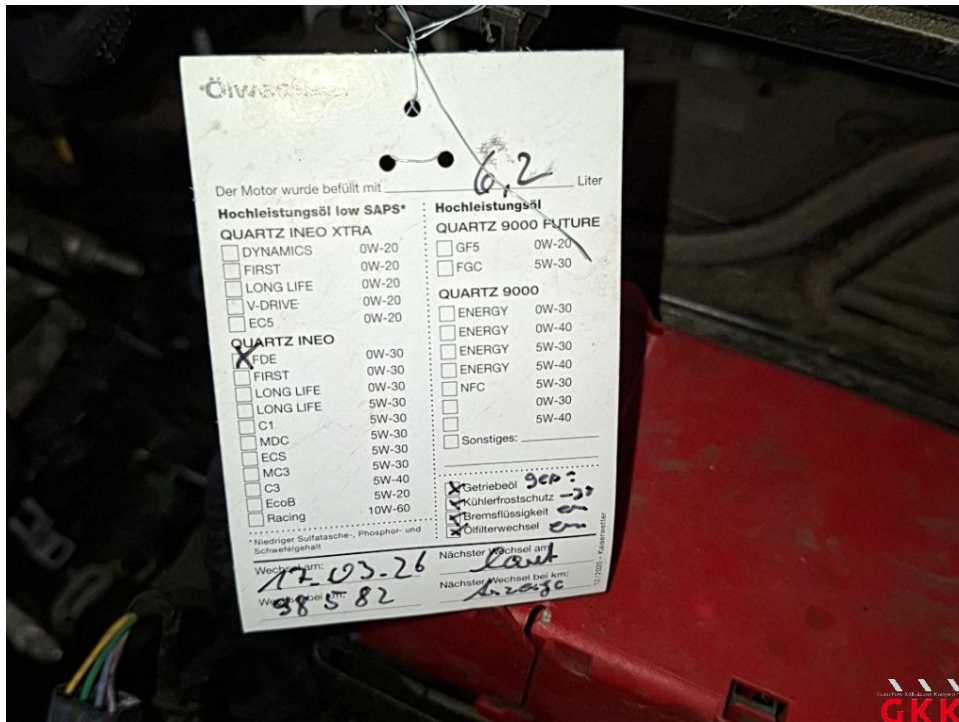


Bild 16 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 18 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 19 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 22 Tür vorne links, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Radkappe(n), hinten rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

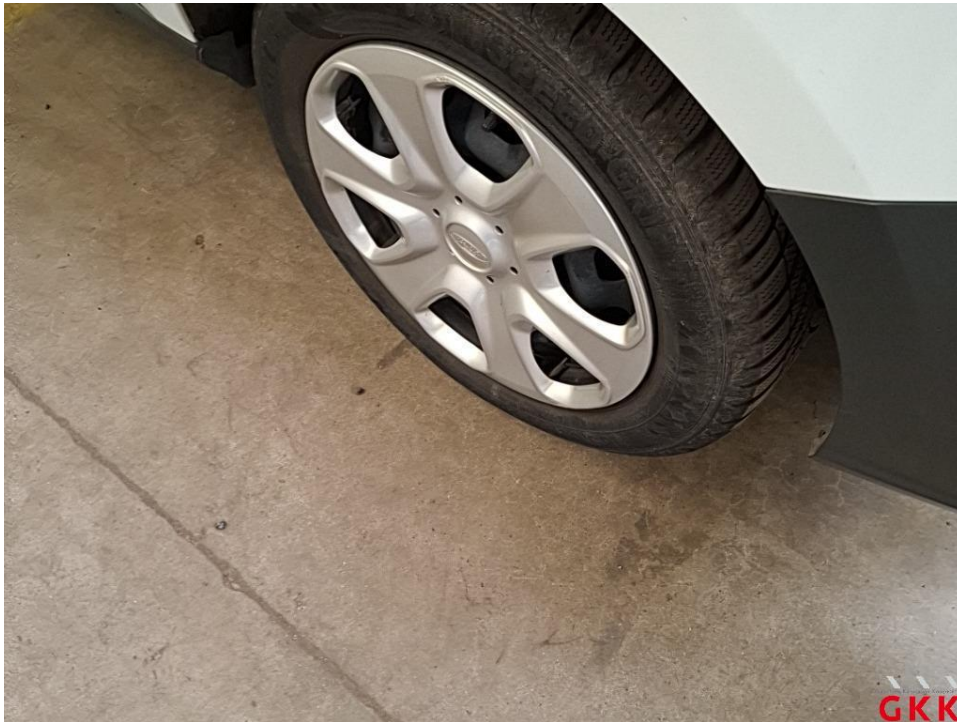


Bild 27 Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Radkappe(n), hinten links, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 34 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren