

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10553685
vom: 06.05.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002410403
Besichtigt am: 06.05.2026 08:59
Berichts-Nr: 10553685
FIN: TMBLN9PS6RT038161



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

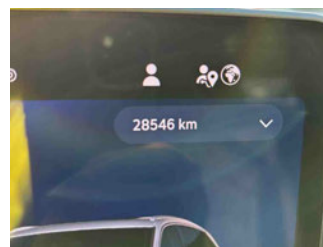

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10553685
vom: 06.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AYH
Erstzulassungsdatum:	10.09.2024
Laufleistung:	28.546 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	142 kW (194 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Suite Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	29.600 KM

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose(n)	Dämpfung hinten
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dämpfung vorn
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/142 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T20/T1W	Dekor-Einlagen
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dekorleisten Chrom
Abgaskonzept, WLTP3 M1, N1-I//EU6EA	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up- Horn und Abschleppschutz
Ablagebox	Doppelboden im Kofferraum
Ablagekasten	Doppelton-Signalhorn
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Drehstromgenerator 180 A
Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Adaptive Fahrwerksregelung mit 2 - Ventildämpfer (DCC Plus)	Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
Aero Leichtmetallräder RILA 8Jx20" Anthrazit Glanzgedreht mit Aero Kappe	Dynamiklenkung
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile - -
Akustik Paket mit SunSet	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Akustische Seitenscheiben vorne mit SunSet (hinten und hinten seitlich)	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Allradantrieb	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n) miterhöhter Ladeleistung und Ladebuchse(n)
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Fahrzeugklassen-Differenzierung -57H-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 26 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Fertigungsablauf Standard
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Feststellbremse
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar, mit Adapter	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Assisted Drive Plus	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner	Fußhebelwerk "Standard"
Außen-Sound Standard	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung	Grill vorne mit horizontal beleuchtetem Streifen
Batterie 380A (68Ah)	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Batterie/Generator Kapazität Standard	Head-Up Display
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckspoiler
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 5
Betriebsspannung 12 V	Infotainment 13"
Bordliteratur in Deutsch	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Bordwerkzeug und Wagenheber	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Kältemittel R1234yf
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Convenience Paket Plus KLIMA	Keine Aktionsausführung
DAB - Digitaler Radioempfang	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Dachreling, blank	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10553685
vom: 06.05.2026

Klimakomfortscheibe	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie: Wireless Charging (fast charge) ohne Außenantennenanbindung	Ohne Gepäckraumbelichtung
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladekabel
Kurzheck	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrakter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich 1	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Leichtmetallräder 8J x 20	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, pneumatisch einstellbar beidseitig	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung,autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Light & View Paket Plus	Ohne zusätzliche Bereifung
Linkslenker	Optik Paket
Massagesitz(e) vorn	Parklenkassistent IPA (Intelligent Park Assist)
Mit Adapter	Performance Paket
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash)	Privater Notruf
Mit Halter	Radschrauben Standard
Mit Kreuzungsassistent	Radstand
Mit Multifunktionskamera	Radvollblenden
Mit prädiktiven Speedlimiter (pLIM)	Rechtsverkehr
Mit UNECE CS&SU	Regionscode " ECE " für Radio
Mit Verkehrszeichenerkennung	Reifen 235/45 R20 100V (Polymerbeschichtung)
Multipler Matrix-Beam	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem (Baseline)	Reifendruckkontrolle
Nebelschlussleuchte	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nicht Heissland	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nichtraucherausführung	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Normal-Lackierung	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne alternativ-Antriebssystem	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Aufkleber und Embleme	Schlüssellooses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" mit Safesicherung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Schriftzugsatz
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
Ohne Car2X	Seitenschutzleiste
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Selection



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10553685
vom: 06.05.2026

Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Simply Clever Family Paket
 Sitzbezüge in Leder
 Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory und Sitztiefeinstellung
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Soundpaket "branded"
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Steuerungsnummer - Klimakomfortscheibe
 Steuerungsnummer - Massagesitz
 Stoßfänger Standard
 Suite - Schwarz
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch
 Technology Paket 13" Plus
 TOP AREA VIEW 360°
 Trainiertes Parken
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
 Typrüfland Deutschland
 Untere Dekor-Einlagen
 UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
 Variante Grundausstattung
 Virtual Cockpit
 Vorbereitung Alcohol Interlock
 Wartungsintervallverlängerung
 Winter Paket
 Wired & Wireless App-Connect
 Zierleisten blank
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10553685
vom: 06.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/45 R 20 100 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Ganzjahresreifen	Stahl	145/85 R 18 103 M	4,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10553685
vom: 06.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkastenverkleidung hinten links	Fehlstellung	Ersetzen
2	Radkastenverkleidung hinten rechts	Fehlstellung	Ersetzen
3	Motorhaube	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10553685
vom: 06.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 12.065,28
Summe (ohne MwSt.):				€ 12.065,28

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	166,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10553685
vom: 06.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN9PS6RT038161

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

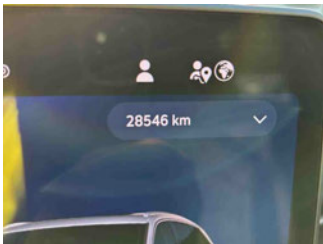

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10553685
vom: 06.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Heckklappe




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

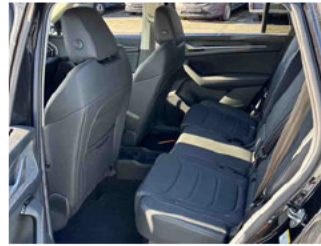

Innenraum - hinten

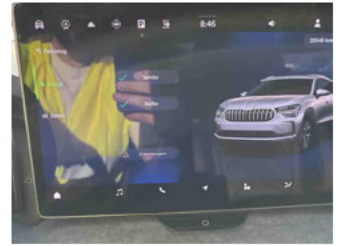

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Radkastenverkleidung hinten links - Fehlstellung - Ersetzen



2 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Fehlstellung - Ersetzen

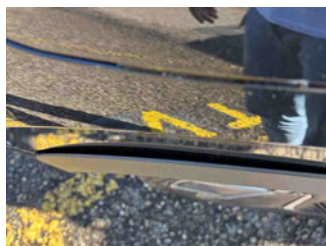

3 - Motorhaube - Kratzer - Polieren

Kommentar

polieren danach Lack prüfen

