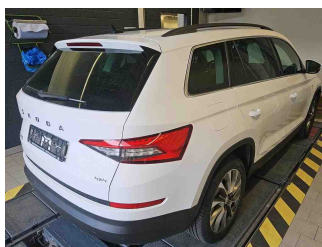
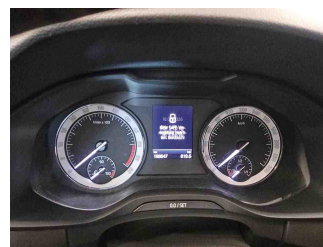


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002461222
Besichtigt am:	18.05.2026 15:15
Berichts-Nr:	10622395
FIN:	TMBLN7NS7M8054792

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	19.05.2021
Laufleistung:	199.647 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"SIDE ASSIST" - Toter Winkel Assistent	Dekor-Einlagen
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
"SUNSET"	Doppelboden im Kofferraum
12 Volt-Steckdose(n)	Doppelton-Signalhorn
2 Leseleuchten vorn	Drehstromgenerator 140 A
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
8 Lautsprecher (passiv)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektrische Luftzusatzheizung
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	Entriegelung Hintersitz Standard
Ablageschale am Dachhimmel	ESC
Abwicklung Serie	Fahrerkniefairbag
Allradantrieb	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Angehobener Ladeboden hinten	Fertigungsablauf Standard
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Feststellbremse
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel links, konvex	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegel rechts, konvex	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumleuchte
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Berganfahrassistent	Gewichtsbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Besondere Innengeräuschkämpfung	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Betriebsspannung 12 V	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Bordliteratur in Deutsch	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
CLEVER DE	Kältemittel R1234yf
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Kategorie 0
DAB - Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dachreling, schwarz	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Dämpfung hinten,Basis 1	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dämpfung vorn	Komfortausstattung

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kühlerschutzgitter	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kurzheck	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Lichtassistent
LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht (spez. gestrakter Tagfahrlichtsignatur)	Ohne Müdigkeitserkennung
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne Sonder-Maßnahmen
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Trennwand
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Adapter	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit speziellem Aufkleber	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Optionsinfotainment (MIB3)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "Colour"	Pannenset
Navi Amundsen + Web radio	Parklenkassistent
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Nicht Heissland	Rechtsverkehr
Nichtraucherausführung	Region
Normal-Lackierung	Regionscode " ECE " für Radio
Notrufsystem eCall	Reifen 235/50 R19 99V (Polymerbeschichtung)
Ohne "drive select"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne 2. Batterie	Reifendruckkontrolle
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Ohne alternativ-Antriebssystem	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Ohne Alu/Chrom-Paket	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Anschlussgarantie	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Außen-Sound Maßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheibenbremsen hinten
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen vorn
Ohne Durchladeeinrichtung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne ECO-Funktion	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
	Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz
 Schubladen unter den Vordersitzen
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar
 Sondermodell 2021
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder mit Abfallkorb
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne
 Variante
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
 Zierleisten blank
 Zus.Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Firestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Firestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Firestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm
Firestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Fußmatten	Loch	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Gepäckraum Ladeboden	Verschlissen	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN7NS7M8054792

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

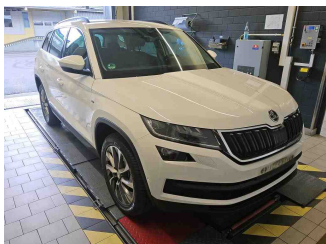

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

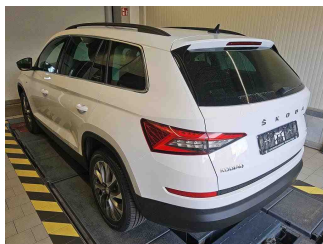

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

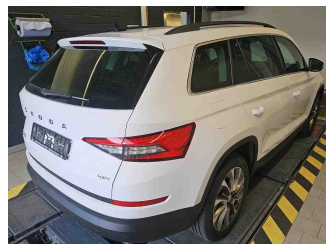


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

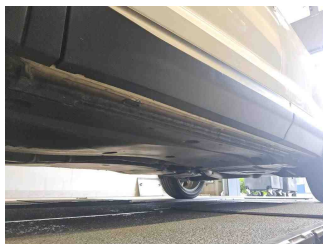


Seitenansicht - Schweller links

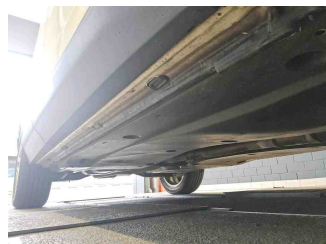


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

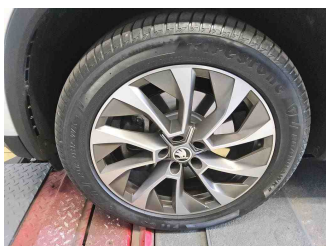


Räder - Rad montiert vorne
links

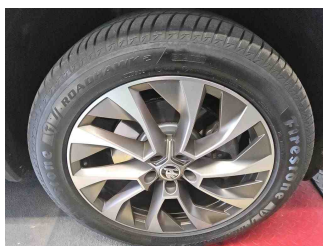

Räder - Rad montiert vorne
rechts

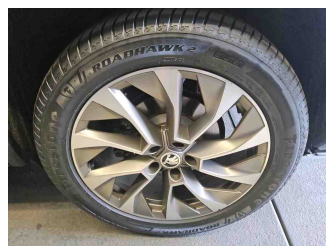

Räder - Rad montiert hinten
links

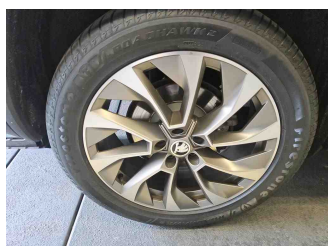


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

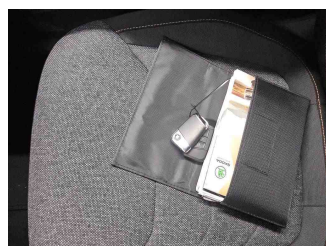


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

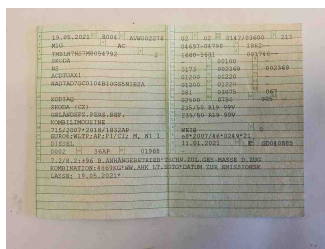

Fahrzeug - abgegebene ZB1

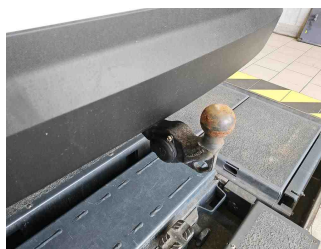

Equipment - Anhängerkupplung

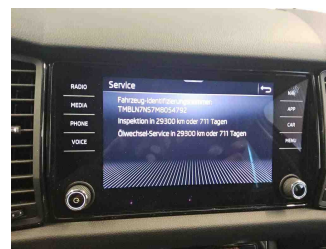


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne




Innenraum - hinten

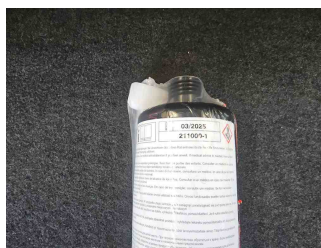

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

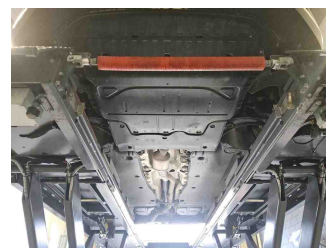

Unterbodenscan

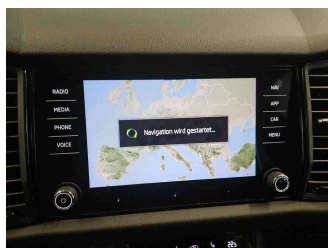

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio





» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

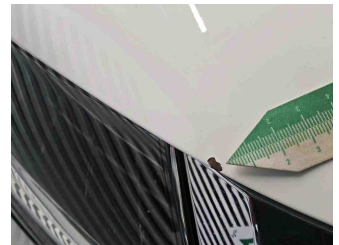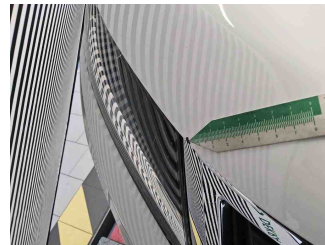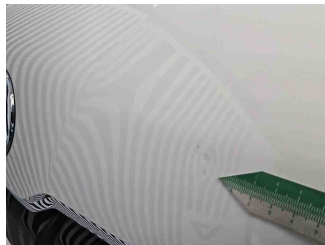
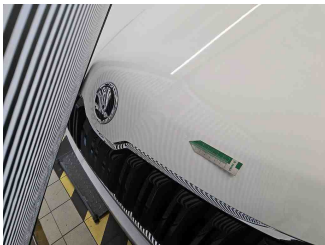


3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Fußmatten - Loch - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

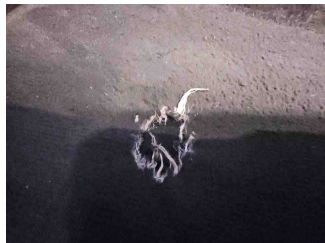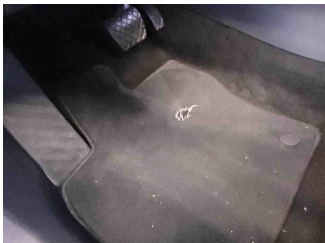

2 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Gesamte Fahrzeugfront leichte Steinschläge





3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Gepäckraum Ladeboden - Verschlissen - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




5 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

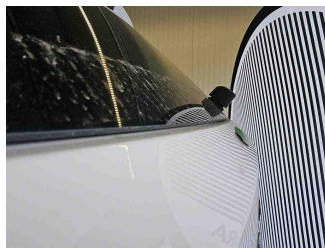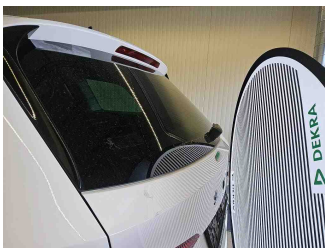


6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



7 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

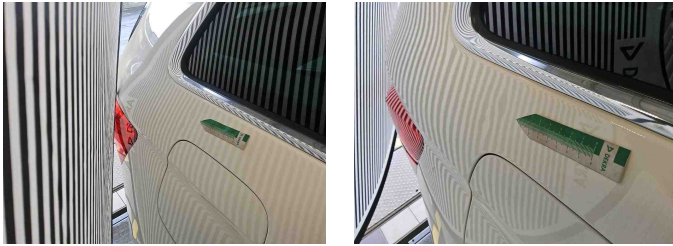

8 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

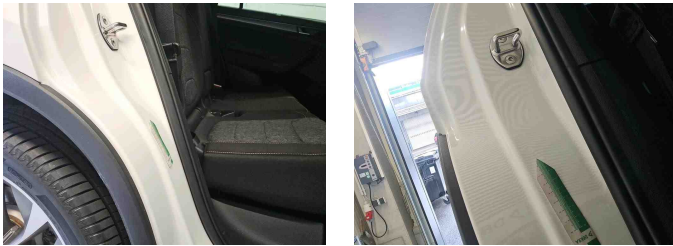

9 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

