

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (l/100 km)		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	158	-----	-----	6.0	-----	-----
Extra-urban conditions	106	-----	-----	4.0	-----	-----
Combined	125	-----	-----	4.7	-----	-----
Weighted, combined		-----	-----	-----	-----	-----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

0.82

yes

e9 28

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions		Fuel consumption: [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	173	----	----	6.6	----	----
Medium	134	----	----	5.1	----	----
High	121	----	----	4.6	----	----
Extra High	150	----	----	5.7	----	----
Combined	141	----	----	5.4	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

Electric range city (EAER) [km]:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+0 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40;

##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38;##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41;##235/50 R19 99V#7,

0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40;##21

5/65 R17 99H M+S#6,5JX17 ET38;##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 10

4H M+S#7,0JX18 ET43;##

EC Certificate

Complete vehicles

046CC0122945



www.PS-Team.de

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

Interpolation family's identifier:

0.2.3.1. ATCT family's identifier:

0.2.3.2. PEMS family's identifier:

0.2.3.3. Roadload family's identifier:

0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.6. Evaporative test family's identifier:

0.2.3.7. Vehicle category:

0.4. Company name and address of manufacturer:

0.5.

SEAT

KN

XDTSA0

FM6SFM6200324BIML521AAB

TARRACO

IP-MQ837AS_A0_0819-VSS-1

AT-5QA_0V_0251_000-VSS-1

09-VSS-715W_KN_DTSA_FM6_A-000

RL-MQ350_6F_17_017-WVVW-1

PR-VW_00226_00_000-WVVW-1

M1

SEAT, S.A.

Autovía A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

On the right B-pillar, glued or bonded

Location of the vehicle identification number:

In the engine compartment, right

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

VSSZZZKNZNW007940

2022-03-01

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6666*25 issued on 2021-11-03 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-03-01

Martorell, 2022-03-01

Daniel Cortina Munuera

Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam

Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKNZNW007940

9		
1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	-----
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2787
4.1.	Axle spacing [mm]:	2787
5.	Length [mm]:	4735
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1665
13.	Mass in running order [kg]:	1675
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1699
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2220
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1./2.) [kg]:	1140 / 1130
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4220
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2000
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DTS
22.	Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	-----
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1968
26.	Fuel:	diesel
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 / 3250
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----

28.	Gearbox (type):	manual							
	Gear	1	2	3	4	5	6	-----	-----
28.1.	Gearbox ratios:	3.769	1.958	1.257	0.870	0.857	0.717	-----	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	4.235	4.235	4.235	4.235	3.273	3.273	-----	-----
	Total gear ratios:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
29.	Maximum speed [km/h]:	199							
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1577 / 1568							
35.	Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/tyre category used for CO ₂ determination:								
	Axle 1:	215/65 R17 99V	/ 7.0JX17 ET40		/ A / C1				
	Axle 2:	215/65 R17 99V	/ 7.0JX17 ET40		/ A / C1				
36.	Trailer brake connections:	-----							
38.	Code for bodywork:	AC							
40.	Colour of vehicle:	GREY							
41.	Number and configuration of doors:	5 / ie. 2, ri. 2, ba. 1							
42.	Number of seating positions (including the driver):	5							
42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---							
42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---							
46.	Sound level								
	Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	71.10 / 2375							
	Drive-by [dB(A)]:	66.00							
47.	Exhaust emission level:	EURO 6 AP							
47.1.	Parameters for emission testing of Vind:								
47.1.1.	Test mass [kg]:	1790							
47.1.2.	Frontal area [m²]:	-----							
47.1.3.	Road load coefficients	47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]					
		98.596576	1.085000	0.036580					
47.2.	Driving cycle:								
47.2.1.	Driving cycle class:	3b							
47.2.2.	Downscaling factor (f _{dec}):	----							
47.2.3.	Capped speed:	no							
48.	Exhaust emissions:	715/2007*2018/1832AP							
	1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)								
	Petrol /	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles #	Particles #
	Diesel	34.7	9.0	-----	48.0	56.9	-----	0.1500	0.08E11
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
	2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]								
	Petrol /	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles	Particles #
	Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
	LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
	Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---
48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	0.50							
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO _x [mg/km]		Particles (number) with exponent (#/km)					
	Complete RDE trip:	80.0		6.00 E11					
	Urban RDE trip:	80.0		6.00 E11					

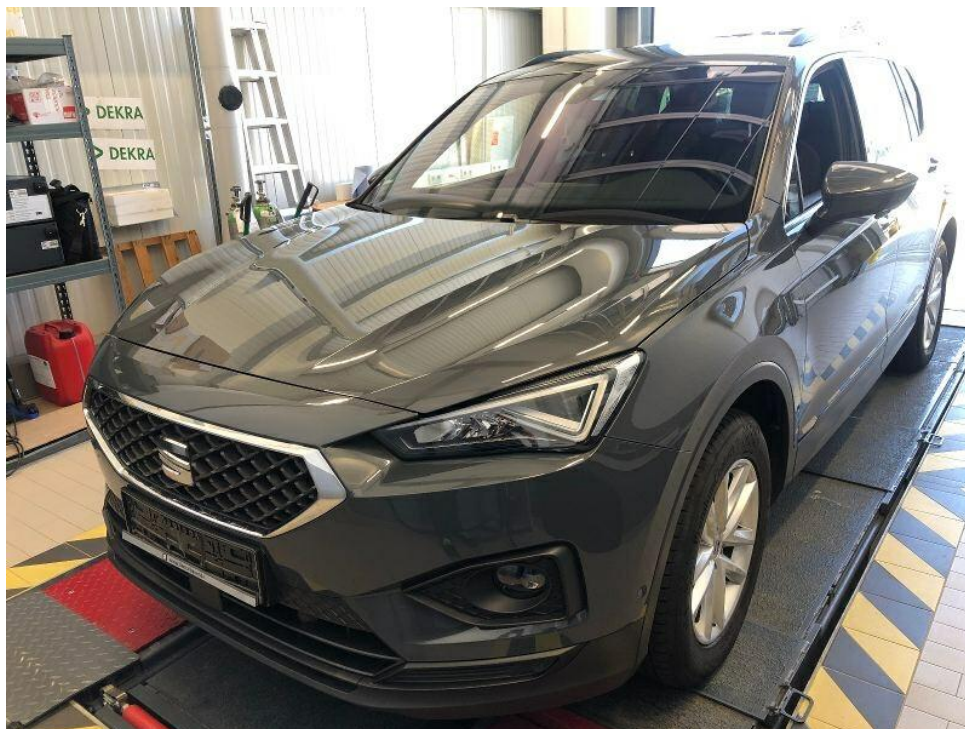


Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

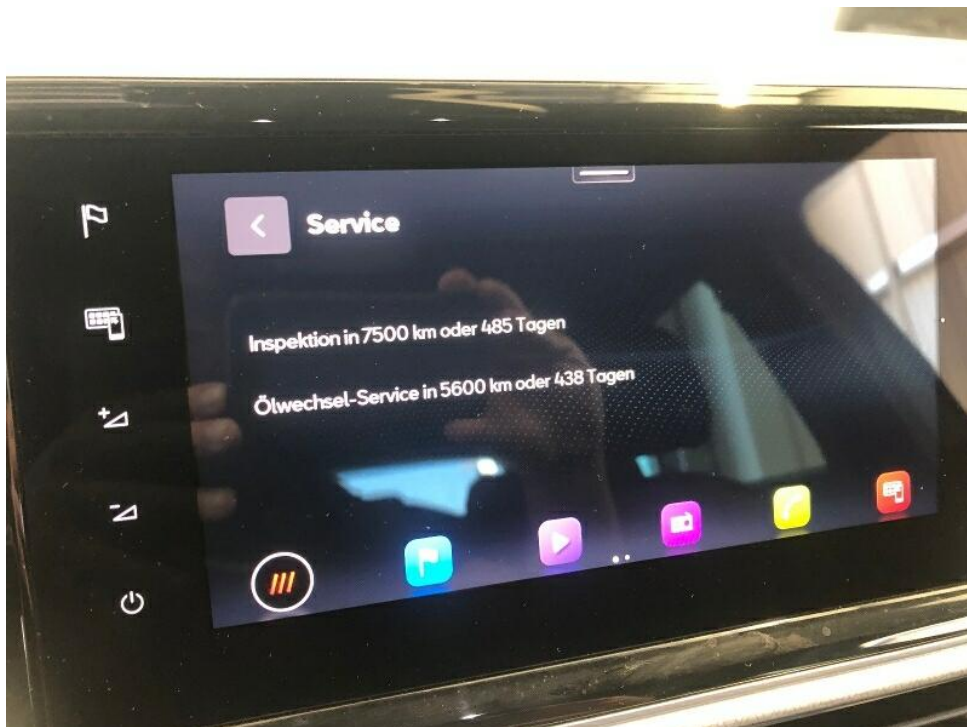


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

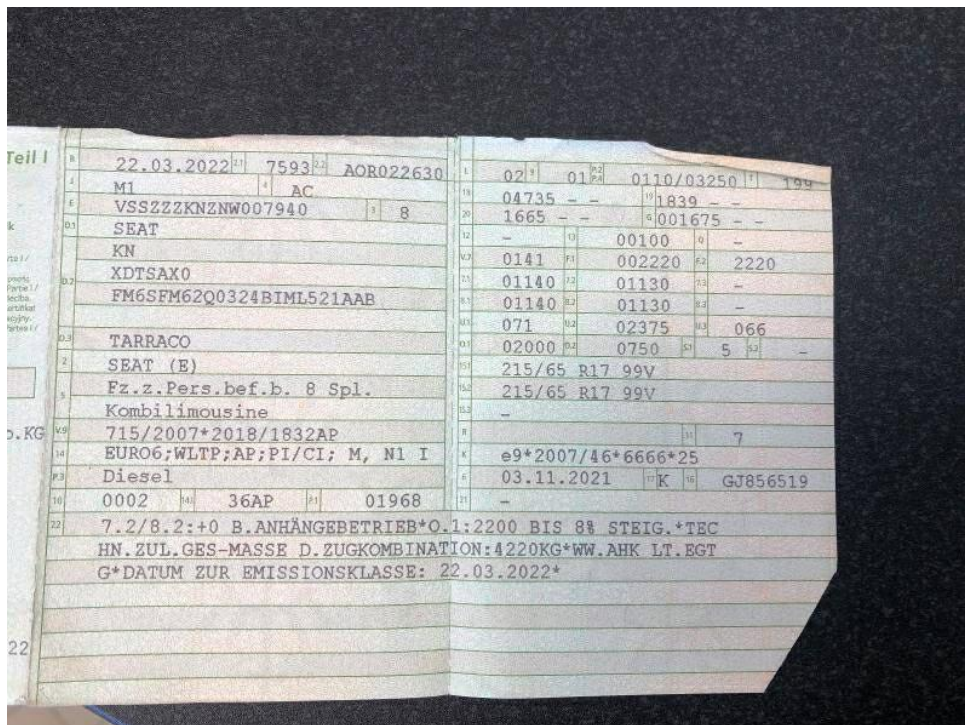

Teil I	22.03.2022	7593	AOR022630	02	01	0110/03250	199
M1	AC			04735	-	1839	-
VSSZZZKNZNW007940	8			1665	-	001675	-
SEAT						00100	-
KN				0141	02220	2220	
XDTSAX0				01140	01130	-	
FM6SFM62Q0324BIML521AAB				01140	01130	-	
TARRACO				071	02375	066	
SEAT (E)				02000	0750	5	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				215/65 R17 99V			
Kombilimousine				215/65 R17 99V			
715/2007*2018/1832AP						7	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I				e9*2007/46*6666*25			
Diesel				03.11.2021	K	GJ856519	
0002	36AP	01968					
7.2/8.2:+0 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:2200 BIS 8% STEIG.*TEC							
HN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:4220KG*WW.AHK LT.EGT							
G*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 22.03.2022*							

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Bordmappe



Bild 15 : Dichtung Tür vorne links gerissen



Bild 16 : Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur



Bild 17 : Fahrzeug div. Umweltflecken



Bild 18 : Fahrzeug div. Umweltflecken



Bild 19 : Fahrzeug div. Umweltflecken



Bild 20 : Fahrzeug div. Umweltflecken



Bild 21 : Fahrzeugfront div. lauffleistungsbedingte Steinschläge



Bild 22 : Fahrzeugfront div. laufleistungsbedingte Steinschläge



Bild 23 : Kotflügel vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 25 : Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur



Bild 26 : Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	379456
Hersteller	Seat
Model	Tarraco
Variante	Style 2.0 TDI
Listenpreis	33.945,38
VIN	VSSZZZKNZNW007940
Erstzulassungsdatum	1.3.2022
Kennzeichen	TÜ DB153

Schadensfälle der int. Belegnummer: 379456

21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023116046	06.11.2023	Fahrerseite Außenspiegel	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Der Kofferraum war zum Zeitpunkt der Besichtigung nicht zugänglich, ein zweiter Radsatz lag im Fahrzeug. Schadenerweiterung im Kofferraum / am 2. Radsatz möglich. Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	22.03.2022	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Tarraco 2.0 TDI SCR Style	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKNZNW007940	HSN / TSN	7593 / AOR
Schlüssel-Nr.	40851004	Km-Stand abgelesen	165263
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Felgen		Leichtmetall
Farbe	N1 I		
	Delfin Grau Metallic (C7Q)		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 V	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Continental / PremiumContact 7 FR	S / O	5 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	5 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 55 R 17 99 V	Goodyear / .	W / O	4 mm
215 / 55 R 17 99 V	Goodyear / .	W / O	4 mm
215 / 55 R 17 99 V	Goodyear / .	W / O	4 mm
215 / 55 R 17 99 V	Goodyear / .	W / O	4 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Stahl ohne Radzierblende

Serienausstattung

Serie: 12-V-Steckdose vorne, Ablagefach für Brillen, Ablagefach an der Rückseite der Vordersitze, Airbags, Automatische Coming-Home und Leaving-Home-Funktion, Automatische Distanzregelung (ACC) bis 210 km/h, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Blinkleuchten und Welcome Light integriert in Außenspiegel, Bordbuchhalterung unter dem Fahrersitz, Chromapplikationen im Interieur, Dachhimmel in Schwarz, Dachreling in Schwarz, Dieselpartikelfilter und SCR-Katalysator, Differentialsperre, elektronisch (XDS), Dreipunkt-Automatik-Sicherheitsgurte, vorne und hinten, Drittes Bremslicht, Einparkhilfe hinten, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber vorne und hinten elektrisch, Fußraumbeleuchtung, Gangempfehlungsanzeige, Gepäckraum, beleuchtet, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 6-Gang-Getriebe, Handschuhfach beleuchtet, Heckleuchten in LED-Technologie, Heckscheibenwischer und Heckscheibenheizung, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, Innenspiegel automatisch abblendend, Karosserieabdeckungen an den Radläufen, Klimaanlage, Kopfstützen, 2 vorne, 3 hinten, Kühlergrill in schwarz, Lackierung: Uni, Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, Leseleuchten, 2 vorne und 2 hinten, Lichtsensor mit automatischer Fahrlichtschaltung, Mittelkonsole mit integriertem Staufach, Mittelarmlehne Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Nebelscheinwerfer in LED mit Abbiegelicht-Funktion, Notrufnummer Emergency Call, Polster: Stoff, Radio: Media-System Plus, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: 4 Leichtmetallräder "Dynamic", Räder: Tyre fit, SEAT CONNECT, Schaltknauf in Leder, Servolenkung, elektromechanisch, Sitze: Beifahrersitzlehne komplett umlegbar, Sitze: Komfortsitze, Sitze: Lendenwirbelstütze für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Rücksitzbank längs verschieb- und asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Vordersitze mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit beleuchtetem Make-up Spiegel, Spurhalteassistent, Start-Stopp-Technologie, Tagfahrlicht in LED-Technologie, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Variabler Gepäckraumboden, Verzurrösen im Gepäckraum, Virtual Cockpit, Voll-LED-Scheinwerfer, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung, inkl. Heckklappe, mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PW2	Frontscheibe beheizbar und infrarot reflektierend Lackierung: Metallic
PW4	Lenkrad: Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar
ZN2	Navigationssystem mit 9,2" Farb-Touch-Screen
PST	Paket: Ablagen-Paket
PZF	Paket: Licht und Style Paket

PW1 Paket: Winter (STYLE)
PK5 Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 5.600 km oder 438 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

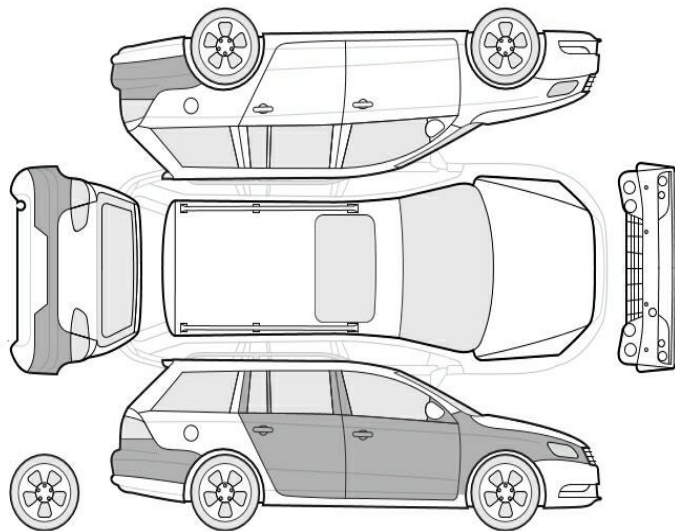

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dichtung Tür vorne links gerissen, erneuern (Bild 15)
2. Stoßfänger hinten Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 26)
3. Tür vorne rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 24)
4. Kotflügel vorne rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 23)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Fahrzeugfront div. laufleistungsbedingte Steinschläge (Bild 21, 22)
Fahrzeug div. Umweltflecken (Bild 17, 18, 19, 20)
Tür hinten rechts Einstieg Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 16)
Tür hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 25)

