



Huesges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	W-VQ241E
Berichtsnummer :	0000000925517-DE926		
Referenznummer:	31202557		

Fahrzeugdaten

Hyundai Kona (OS)(2017->) Trend Elektro 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAK381HFNJ055526	Laufleistung abgelesen:	96057 km
Erstzulassung / Baujahr:	17.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	16.06.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 100 kW (136 PS) Dive in Jeju / Phantom Black r / SOL
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	
Lackart:	Mehrfarblackierung	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2027 / 09.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug- Unterlagen:	-
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	215/55/R17/94V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Insassenalarm (ROA) | <ul style="list-style-type: none"> • Ablagetasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Antriebsart Frontantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Bremsassistent • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 100 kW (cont. 26 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) |
|---|--|

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Fensterheber elektr. hinten • Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik • Frontscheibe mit Bandfilter oben • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) • Getriebe für Elektrofahrzeug • Gurtstraffer • Heckscheibe heizbar • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Kühlergrill Wagenfarbe • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • Leuchtweitenregelung • Mittelarmlehne vorn mit Fach • Notladekabel (ICCB) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Dive in Jeju Uni • Start-Stop-Knopf • Tagfahrlicht LED • Trend-Paket • Türgriffe innen silber | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System Spurhalteassistent • Fensterheber elektrisch vorn • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Frontscheibe wärmedämmend • Gepäck-/Laderaumleuchte • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC • Getränkehalter vorn • Heckleuchten LED • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Multifunktion • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • LM-Felgen • Modellpflege • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2600 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll) • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss |
|--|--|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperre (elektronisch) • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Individuallackierung Dach • Navigations-Paket
Soundsystem KRELL, Subwoofer, 8 Lautsprecher, Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll), Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent | <ul style="list-style-type: none"> • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) |
|---|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	Erhöhte Lackschichtdicke Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).

Hinweis:

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Servicehistorie nicht nachvollziehbar. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern
2.	Dach	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3.	Tür Vorne - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Wartung	Fehlt	
5.	Wartungsnachweis	Fehlt	Erneuern
6.	Servicehistorie nicht nachvollziehbar - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung




Bereifung



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern

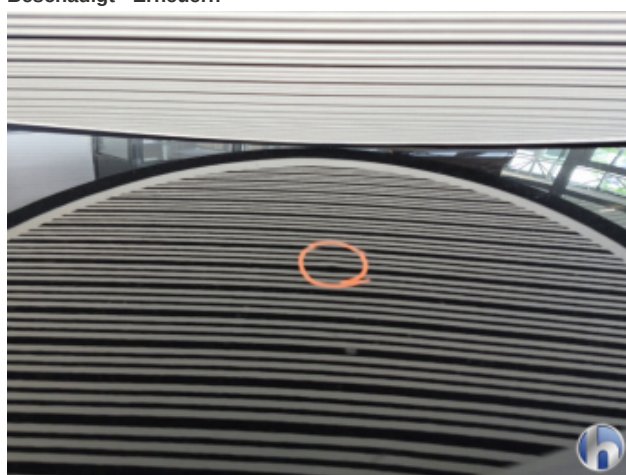

2. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Dach
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur