



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	NR-E 920
Berichtsnummer :	0000000932251-DE968		
Referenznummer:	31216371		

Fahrzeugdaten

Hyundai i10 (AC3)(01.2020->) Edition 30

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	NLHDN51AAMZ080385	Laufleistung abgelesen:	35987 km
Erstzulassung / Baujahr:	20.07.2021 / 2021	Besichtigungsdatum/-ort:	16.07.2026 13:19 56566 Neuwied
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kleinwagen
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	998 ccm / 49 kW (67 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Polar White / SOL
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 4
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	09.2026 / 09.2026
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Mehrfarbig	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	29118 / 09.09.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	6 - unterdurchschnittlich	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Hankook	185/55/R15/-- 4.5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	185/55/R15/-- 4.5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	185/55/R15/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	185/55/R15/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 2 gehört
- Abbiegelicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- Dachspoiler
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter vorn
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)
- 3. Bremsleuchte
- Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel lackiert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Schein- / Laderaumleuchte
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Lenkrad heizbar • Licht-aus-Automatik • Mineraleffekt-Lackierung Mangrovengrün • Nebelschlussleuchte • Radioempfang digital (DAB+) • Reifendruck-Kontrollsystem • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht LED • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • LM-Felgen • Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT • Projektor-Scheinwerfer • Reifen-Reparaturkit • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Seitenaufprallschutz • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Sonnenblenden mit Spiegel • Stoßfänger Wagenfarbe • Türgriffe außen Wagenfarbe • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|---|---|

Sonderausstattung

- Sonderlackierung Polar-Weiß

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:
Lackschichtendickenmessung:

Bestehender Unfallschaden:	Festgestellt
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut unreparierte Unfallschäden festgestellt.
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	In Ordnung	✓
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	In Ordnung
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Rechts	Unfallschaden	Siehe Kalkulation
2.	Stoßfänger Vorne	Lackabplatzer	Lackieren
3.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
4.	Felge Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
5.	Schweller - Links	Kratzer	Smart Repair
6.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Lackieren
8.	Frontspoiler	Beschädigt	Erneuern
9.	Türeinstieg Hinten - Links	Beschädigt	Smart Repair
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Fahrzeug rechts hinten	Unfallschaden	Siehe Kalkulation

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

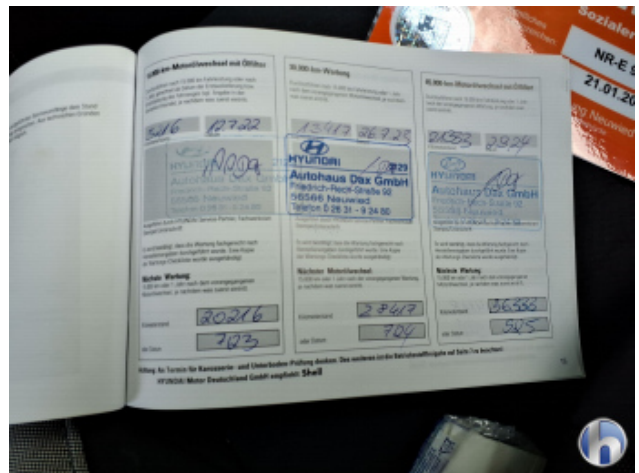

Serviceheft/Nachweis

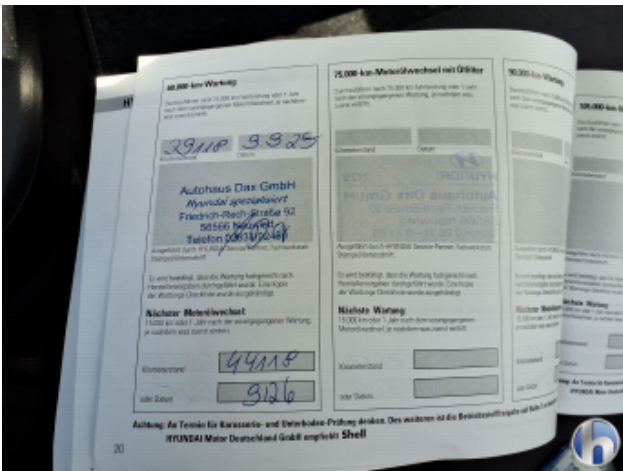

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



1. Kotflügel Vorne - Rechts
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



2. Stoßfänger Vorne
Lackabplatzer - Lackieren



2. Stoßfänger Vorne
Lackabplatzer - Lackieren



3. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Felge Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



5. Schweller - Links
Kratzer - Smart Repair



6. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



7. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Lackieren



8. Frontspoiler
Beschädigt - Erneuern



8. Frontspoiler
Beschädigt - Erneuern



9. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



9. Türeinstieg Hinten - Links
Beschädigt - Smart Repair



10. Fahrzeug rechts hinten
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



10. Fahrzeug rechts hinten
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



10. Fahrzeug rechts hinten
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



10. Fahrzeug rechts hinten
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



10. Fahrzeug rechts hinten
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



10. Fahrzeug rechts hinten
Unfallschaden - Siehe Kalkulation



10. Fahrzeug rechts hinten
Unfallschaden - Siehe Kalkulation