



Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts



Bild 3 : Diagonal von hinten rechts



Bild 4 : Diagonal von hinten links



Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand



Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

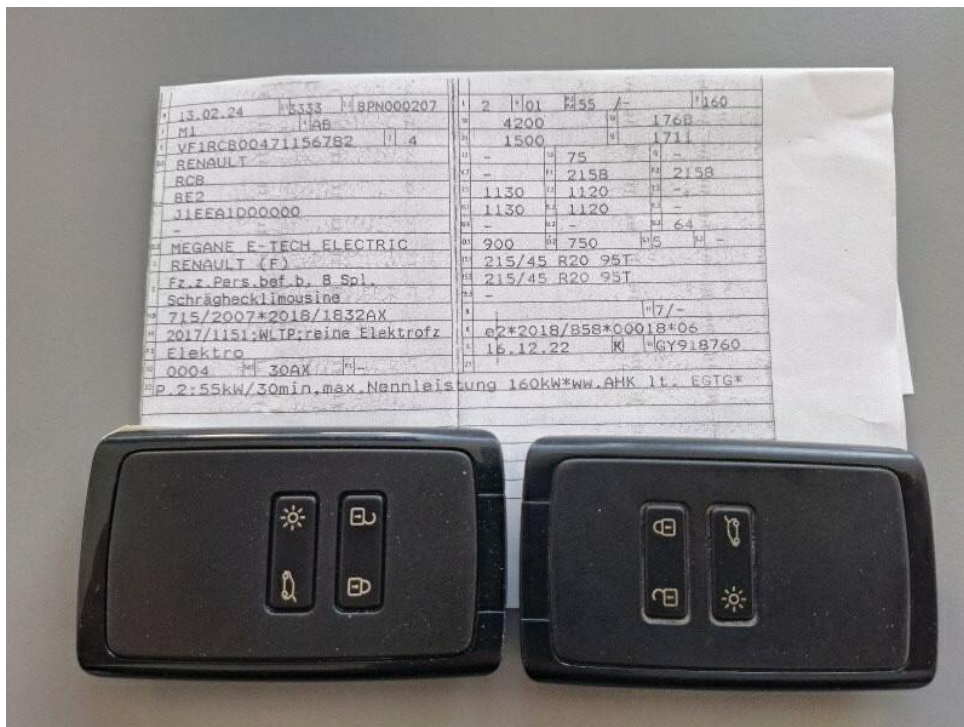


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft



Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Ladekabel



Bild 11 : Service/Inspektion Inspektion klein, überfällig, durchführen



Bild 12 : Felge hinten rechts, eingekerbt, erneuern



Bild 13 : Dachhimmel, verschmutzt, reinigen

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 12.02.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.02.2024	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Megane E-Tech Electric (02.2022->) / Megane E-Tech EV40 130 Equilibre (40 kWh boost)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RCB00471156782
HSN / TSN	3333 / BPN	DAT Europa-Code®	017201750050001
DAT Marktindex	DE003 9999	Km-Stand abgelesen	20612
Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	55	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe / Farbe	Grau / Uni / Wasserbasis /	Polster / Farbe	Leder / Schwarz
	2-Schicht / KQJ / Schwarz /		
	Uni / Wasserbasis /		
	2-Schicht / GNE		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance (+) FP	S / O	5 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance (+) FP	S / O	5 mm
2 links	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance (+) FP	S / O	6 mm
rechts	215 / 45 R 20 95 T	Goodyear / EfficientGrip Performance (+) FP	S / O	6 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;


Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Ausstattungs-Niveau EA1 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Einparkhilfe hinten inkl. Rückfahrkamera, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 96 kW, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenten-System: Abstandswarner, Fahrassistenten-System: Aktiver Notbrems-Assistent, Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenten-System: Fußgängererkennung, Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Querverkehrs-Assistent, Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Geräuschsimulator (Außenklang), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Verkehrszeichenerkennung, Getriebe für Elektrofahrzeug, HV-Batterie 40 kWh, Heckscheibe heizbar, Infotainment-System: OpenR link (9" Touchscreen, Arkamys Classic Sound, DAB+), Innenausstattung: Stoff, grau, Innenspiegel abblendbar, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kombiinstrument digital, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 6,5x18 (Ostron), Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3), Lenkrad (Leder-Optik), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Nebelscheinwerfer, Reifen 195/60 R18 ..H, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Scheinwerfer Full-LED mit LED-Signatur (Pure Vision), Schnellladefunktion 85 kW (DC), Seitenairbag vorn, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Anthrazit, Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt
bis Wartung verbleiben: 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

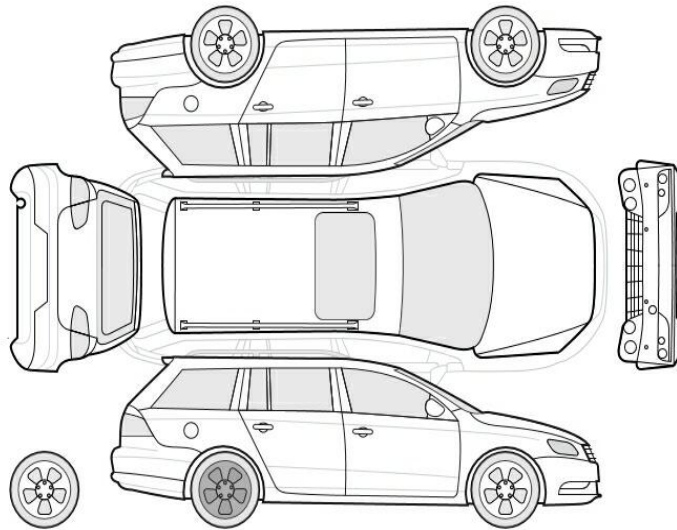Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Service/Inspektion Inspektion klein, überfällig, durchführen (Bild 11)
2. Dachhimmel, verschmutzt, reinigen (Bild 13)
3. Felge hinten rechts, eingekerbt, erneuern (Bild 12)