

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002433513
Besichtigt am:	29.04.2026 11:40
Berichts-Nr:	10516732
FIN:	TMBLN9NSXP8045925



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / AVW
Erstzulassungsdatum:	25.04.2023
Laufleistung:	64.955 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	721 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"LED PAKET PLUS" Ambiente Beleuchtung	Dachreling, blank
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dachspoiler
"TRAVEL ASSIST Low" (ACC+Verkehrszeichen-erkennung, Lane Assist mit adapt. Spur-führung, DQ inkl. Emerg.Assist)	Dämpfung hinten
12 Volt-Steckdose(n)	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn	DCC - Adaptives Fahrwerksregelung (4x4 mit Off Road Schalter)
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dekor-Einlagen
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Doppelboden im Kofferraum
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Doppelton-Signalhorn
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Drehstromgenerator 140 A
8 Lautsprecher (passiv)	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abfallkorb	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung	ECO-Funktion
Abwicklung Serie	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	-
Allradantrieb	Einparkhilfe vorn und hinten
Allwetter, Abbiege und Autobahnlicht	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Ambientelicht Ausführung 1	Elektrische Luftzusatzheizung
Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Angehobener Ladeboden hinten	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Anhängerkupplung, abnehmbar mit Adapter	Fahrerknieairbag
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-
Außenspiegel links, konvex	Family Paket
Außenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Feststellbremse
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
Bordliteratur in Deutsch	Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies
Bordwerkzeug	Gepäckraumleuchte
Businesspaket Columbus	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Chrom-Paket	Gewichtsbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Grossdach-System
DAB - Digitaler Radioempfang	Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
	Hinterachsgewicht Ausführung 1
	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Ablageschale am Dachhimmel
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne Aufkleber und Embleme
Kindersicherung, manuell	Ohne Außen-Sound Maßnahmen
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfortsitze vorn	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Fußmatten
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Halter
Kopfstützen vorn	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kurzheck	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Schmutzfänger
LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Leichtmetallräder "PROCYON" 7Jx19" + Aero Kappe anthrazit	Ohne Überführungsausrüstung
Leichtmetallräder 7J x 19	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Matrix-Beam	Optionsinfotainment (MIB3)
Mit Adapter	Pannenset
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Panoramaschiebedach
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Radvollblenden
Mit Verkehrszeichenerkennung	REAR VIEW CAMERA MID
Mittelarmlehne vorn	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regionscode " ECE " für Radio
Navi Columbus + Web radio	Reifen 235/50 R19 99V
Nebelschlussleuchte	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Netztrennwand	Reifendruckkontrolle
Nicht Heissland	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nichtraucherausführung	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Normal-Lackierung	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Notrufsystem eCall+	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen hinten
	Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz
 Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff + Leder
 Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory
 Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
 Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet
 Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sport-Ausstattung
 Sprachsteuerung
 Stabilisator hinten
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
 Funktion manuell
 Tankdeckel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Tür und Seitenverkleidung Leder
 Typprüfland Deutschland
 USB vorne + hinten
 Variante
 Virtual Cockpit
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperre elektronisch
 Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
 Zierleisten blank
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 02.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Tür hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 5.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLN9NSXP8045925

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Farbübereinstimmung:

Die Fahrzeugfarbe entspricht nicht mehr dem Auslieferungszustand.

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos

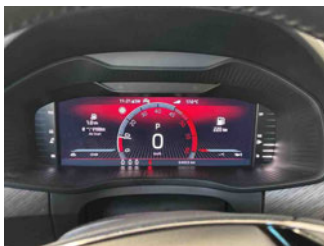Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung

Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10516732
vom: 29.04.2026

Räder - Rad beiliegend #4

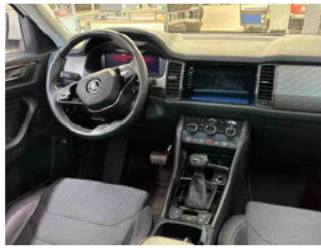


Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum

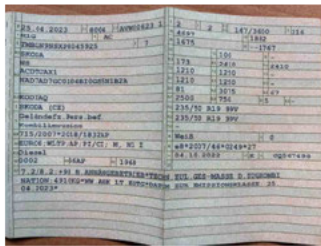


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

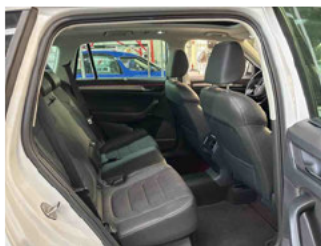

Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



2 - Tür hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Lackieren

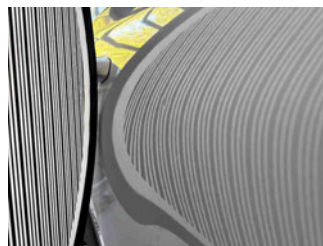

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen