

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002343795
Besichtigt am:	05.03.2026 10:05
Berichts-Nr:	10169349
FIN:	VSSZZZKM6PR068597



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10169349
 vom: 05.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARC
Erstzulassungsdatum:	29.03.2023
Laufleistung:	41.525 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	4.446 mm
Fahrzeughöhe:	1.520 mm
Fahrzeugbreite:	1.839 mm
Zulässiges Gesamtgewicht:	1.980 kg
Radstand:	2.679 mm
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

» Fahrzeugausstattung

12"-Navigationssystem "+"	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
2 Leseleuchten vorn,2 hinten	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Dynamiklenkung
4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
4-Zyl.-Benzinmotor 1,5 l/110 kW TSI Grundmotor: TJ7/N09/T9F, "TSI"	-
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Einparkhilfe
Abgaskonzept, EU6 AP	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Abwicklung Serie	Einton-Signalhorn
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Elektrische Anhängervorrichtung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Embleme
Ambientelicht Ausführung 1	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Außen-Sound Standard	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fernlichtassistent
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	FPK-Medium
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Bordwerkzeug	Frontantrieb
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Chrom-Paket	Fußhebelwerk "Standard"
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
CUPRA CONNECT gen3 - Medien & Internet	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
CUPRA CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dachreling, schwarz	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung hinten,Basis 1	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Heckspoiler
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen für Konsole	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Digitaler Radioempfang	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140 A	Kennzeichenträger vorn (groß)
Drei.-Automatikgurte vorn	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

Komfort-Sportausstattung CUPRA Formentor	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Sitzheizung
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 8J x 18	Ohne Spurwechselassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem +, inkl. Kartenmaterial	Ohne Trennwand
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
MPV Formentor	Ohne zus. Geräuschkämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationsgerät-High	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Nichtraucherausführung	Pan-European-eCall
Normalsitze vorn	Pannen-Set
Ohne 2. Batterie	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radstand
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Rechtsverkehr
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Car2X	Reifen 245/45 R18 96W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifendruckkontrolle
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Feuerlöscher	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Fußmatten	Scheibenbremsen hinten
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen vorn
Ohne Individualeinbau	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Kompensator	Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Ladekabel	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfand Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	6,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/45 R 18 96 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Stoßfängerspoiler vorne links	Deformiert	Ersetzen und lackieren
4	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Deformiert	Ersetzen
5	Stoßfängerverkleidung hinten	Kratzer	Smart Repair
6	Radkastenverkleidung hinten links	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
8	Zündschlüssel	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
9	Stoßfänger Ecke hinten links	Kratzer	Smart Repair
10	Belüftungsdüse hinten mitte	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKM6PR068597

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

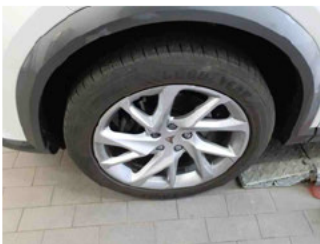

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag

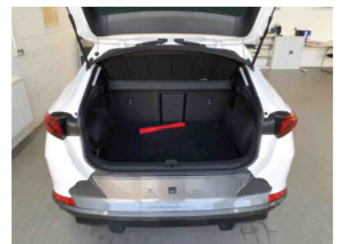

Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung

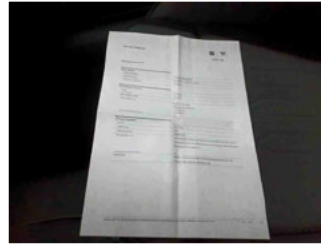

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan

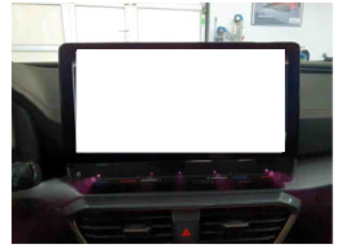

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Alufelge vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

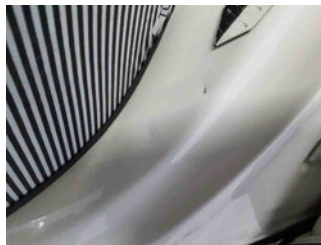

3 - Stoßfängerspoiler vorne links - Deformiert - Ersetzen und lackieren

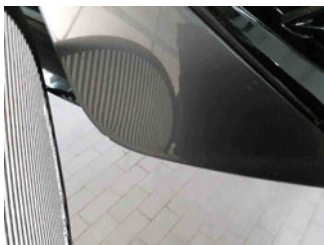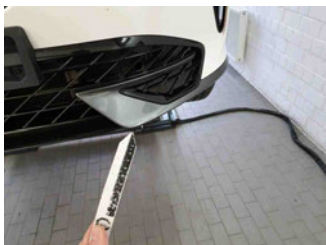

4 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Deformiert - Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026


5 - Stoßfängerverkleidung hinten - Kratzer - Smart Repair



6 - Radkastenverkleidung hinten links - Kratzer - Smart Repair



7 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen

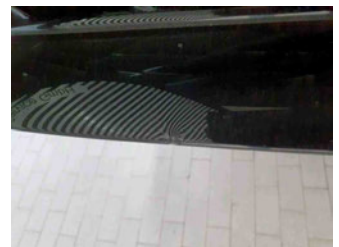

8 - Zündschlüssel - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10169349
vom: 05.03.2026

9 - Stoßfänger Ecke hinten links - Kratzer - Smart Repair



10 - Belüftungsdüse hinten mitte - Beschädigt - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Alufelge hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

