

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	23.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.07.2026
Referenznummern	0002065647

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VXKFCYHZTP1080776		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Schwarz / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Astra L Sports Tourer 1.5 D GS	Laufleistung abgelesen	43.129 km
Erstzulassung	28.02.2024	Emissionsklasse	Euro 6e
Getriebe / Gänge	Manuell / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
Reservebereifung: Fehlteil					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91V M+S	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91V M+S	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91V M+S	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 91V M+S	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am bei km 30.076.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front	Ja	

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	Anti-Blockier-System (ABS)
Bremsassistent	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
Außenspiegel schwarz lackiert	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dachhimmel schwarz	Design-Paket: high gloss Exterieur
Dach, Design-Ausführung (schwarz)	Kühlergrill, Opel Vizor, Rahmen in Hochglanz-Schwarz
Schriftzug Heckklappe Schwarz, Hochglanz	Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Ergonomiesitz vorn links
Sitzheizung vorn	Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)
Sitzverstellung vorn links (8-fach)	Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelaufklappung
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Lenkrad heizbar
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	Feststellbremse elektrisch
Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	Heckleuchten LED
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Kamerasystem 360°	Parkpilotsystem vorn und hinten
Karosserie: 5-türig	Klimaautomatik 2-Zonen
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)
Lenkrad (Leder)	Leuchtweitenregelung automatisch
Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTi DPF	Nebelscheinwerfer LED
Radstand 2730 mm	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheinwerfer LED Eco	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Schließ-/Startsystem Keyless Open	Keyless Start
Seitenairbag vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Start/Stop-Anlage	Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
Tagfahrlicht LED	Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) ohne Werkzeug	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	Opel Connect
Dach Wagenfarbe	Dachreling
Fahrassistenz-Paket: IntelliDrive	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera

Sonderausstattung

Frontkamera inkl. Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	LM-Felgen 7,5x17 (5-Speichen, schwarz)
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)	952,66 €	714,50 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 22, Bild 23)	678,86 €	509,14 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	80,00 €	80,00 €
Tür vorne links Griff, verkratzt, lackieren (Bild 52, Bild 53)	128,88 €	96,66 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 46, Bild 47, Bild 48)	888,85 €	706,52 €
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 49, Bild 50, Bild 51)	740,56 €	595,30 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 37, Bild 38)	825,04 €	618,78 €
Heckklappe, beklebt, entkleben (Bild 42)	20,00 €	20,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen (Bild 16)	123,71 €	123,71 €
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	307,29 €	307,29 €
LM-Rad vorne links, verkratzt, Smartrepair (Bild 24)	80,00 €	80,00 €
LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 43, Bild 44, Bild 45)	307,29 €	307,29 €
LM-Rad hinten links, Materialabtrag, ersetzen (Bild 39, Bild 40, Bild 41)	307,29 €	307,29 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 17)	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen (Bild 31, Bild 32, Bild 33, Bild 34, Bild 35, Bild 36)	2332,73 €	2332,73 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	8.224,97 €
Minderwert	7.251,02 €
Händlereinkaufspreis	7.775,00 €
Händlerverkaufspreis	9.175,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 56 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 08.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage

Bild 11

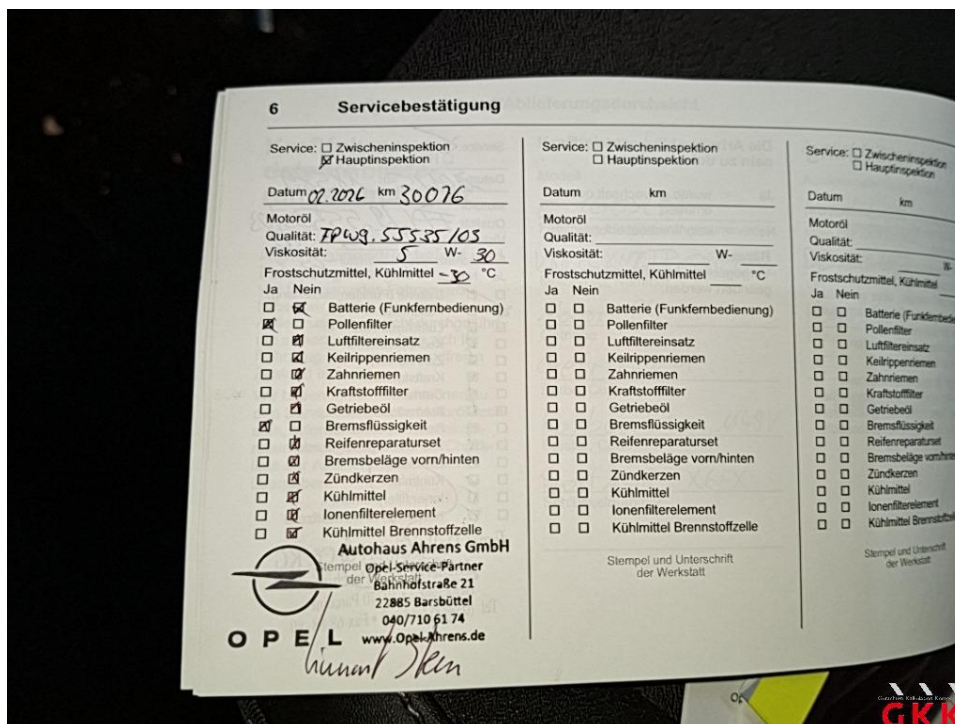


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Reifenreparaturset, komplett, fehlt, ersetzen

Fotoanlage

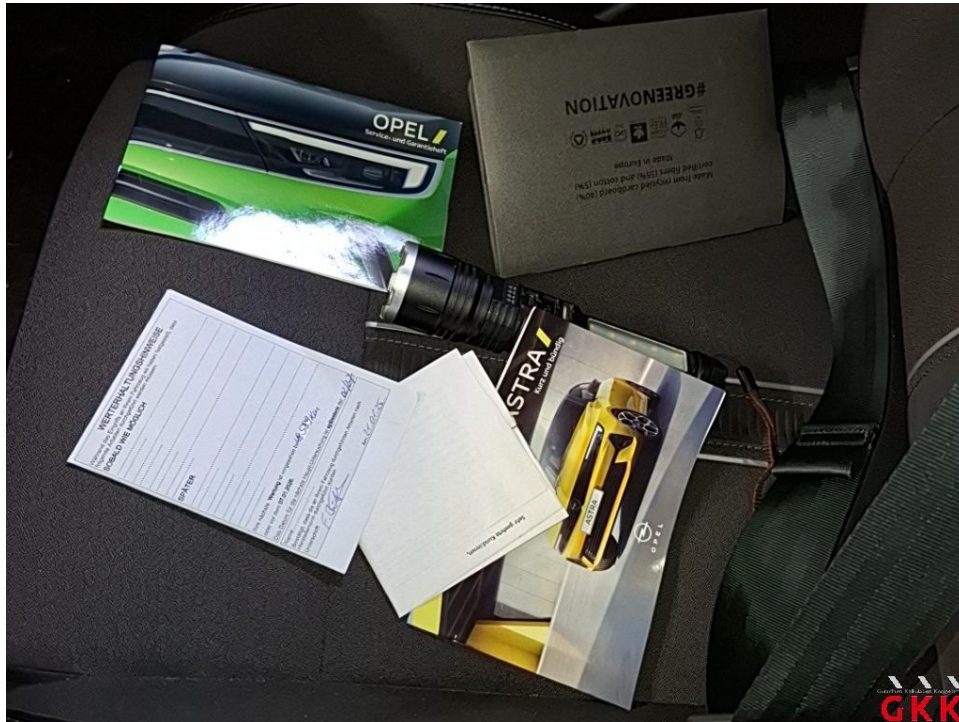


Bild 17 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 24 LM-Rad, vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken



Bild 26 Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, beschädigt, kalt drücken



Bild 28 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 29 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 30 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage

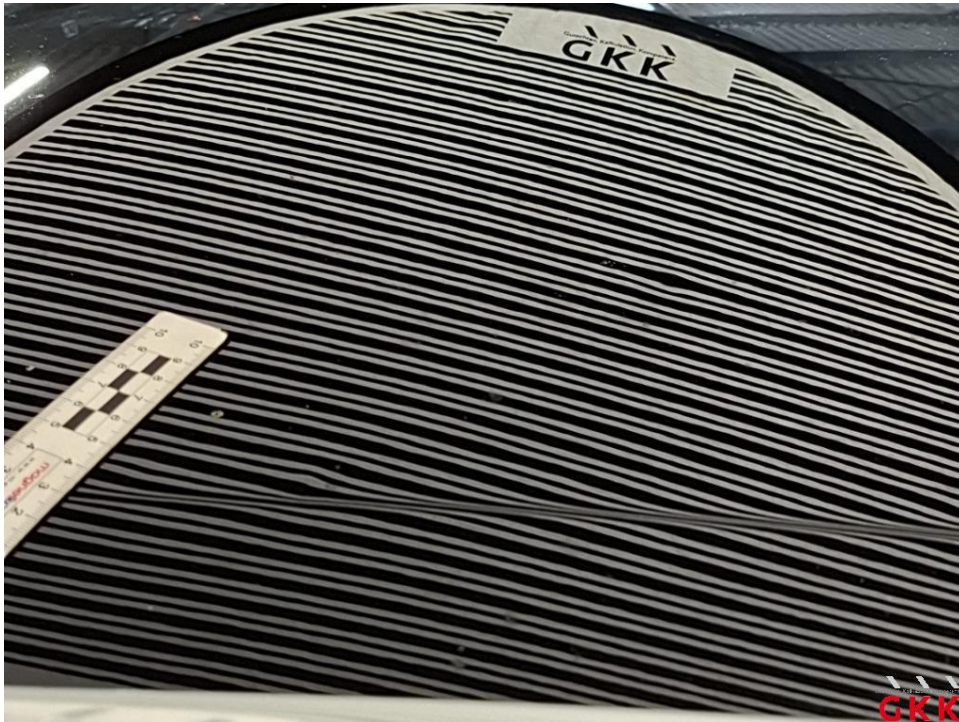


Bild 31 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

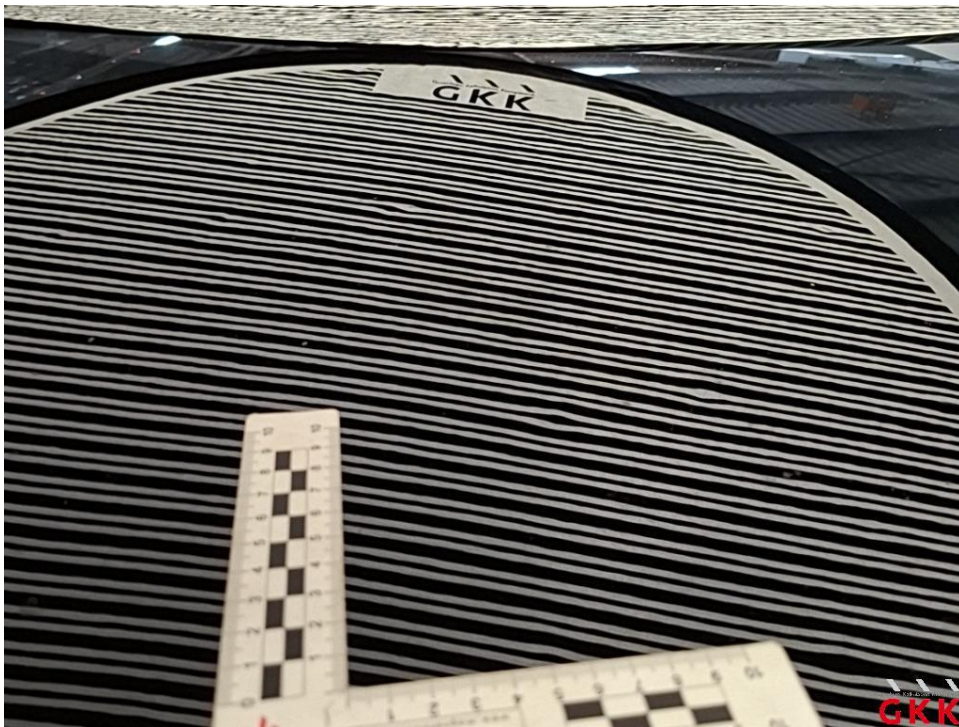


Bild 32 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

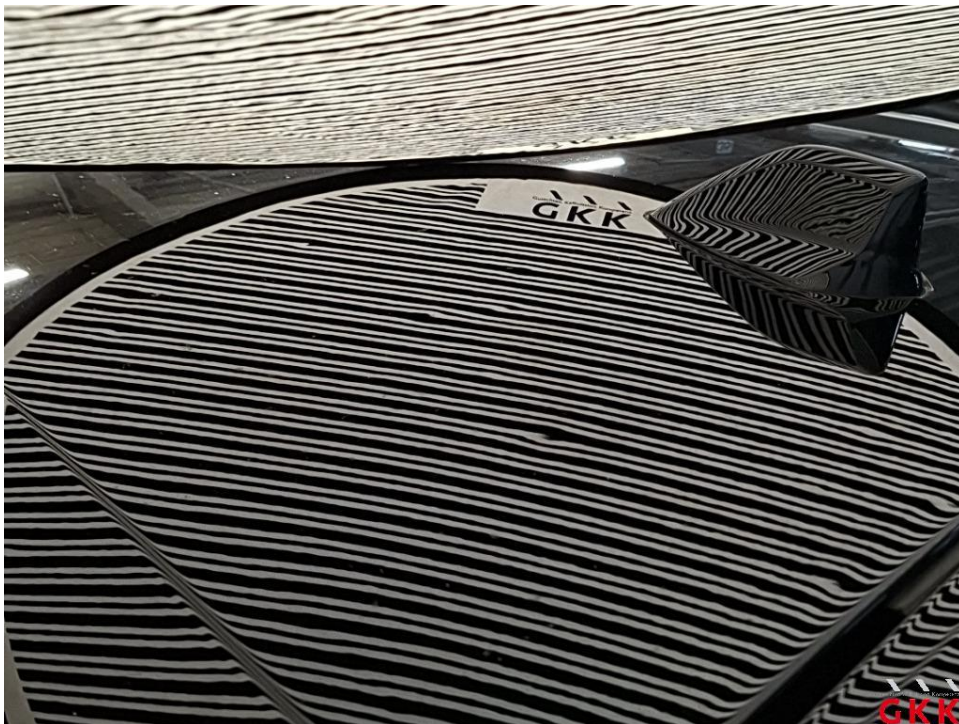


Bild 34 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 35 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen



Bild 36 Fahrzeug, Hagelschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 37 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 38 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen



Bild 40 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41 LM-Rad, hinten links, Materialabtrag, ersetzen

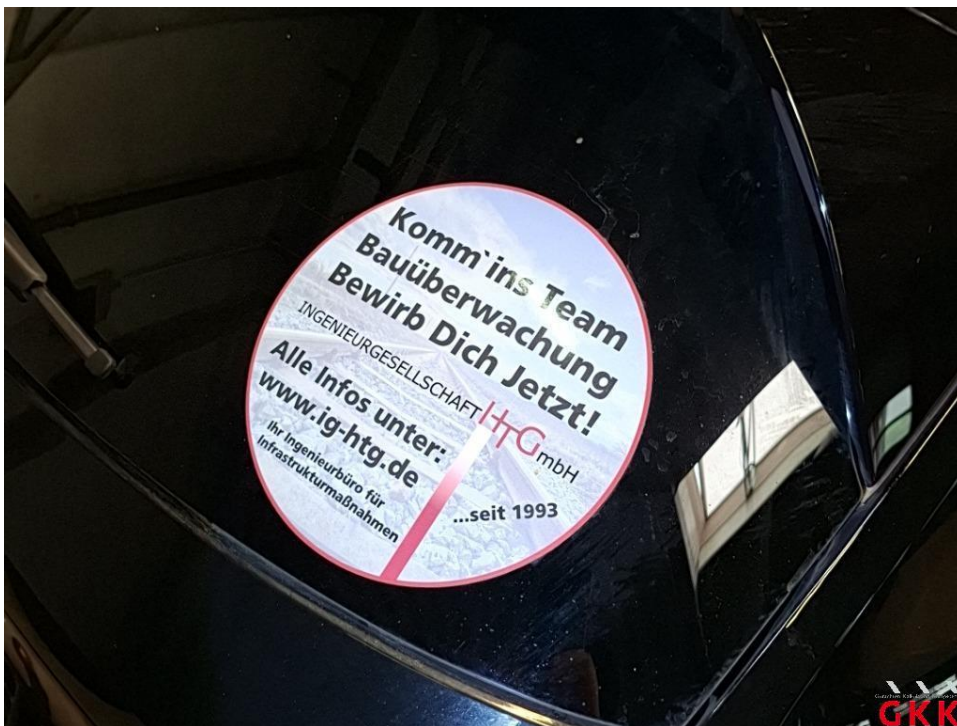


Bild 42 Heckklappe, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 43 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 44 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 45 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 46 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 47 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 48 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 49 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 50 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 51 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 52 Tür vorne links, Griff, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 53 Tür vorne links, Griff, verkratzt, lackieren



Bild 54

Fotoanlage



Bild 55



Bild 56