

19.08.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Amtliches Kennzeichen:	MH -B 1401	Fahrgestell-Nummer:	KNACR811FR5096515
Vertrags-Nummer:	20149088	Erstzulassung:	18.07.2024
Internes KZ:	15164101	Kilometer-Stand:	23823
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: Schneeweiß Polsterung: Stoff-Leder Charcoal Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **38.394,96**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Komfort-Paket	1.168,07
Leder-Paket	327,73
Schneeweiß	0,00
Stoff-Leder Charcoal	0,00
Style-Paket	831,93
Wärmepumpe: Wärmepumpe für die Innenraumklimatisierung	840,34

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **41.563,03**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **49.460,01**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 49.460,01

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	150 / 204	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	167	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1757	zul. Gewicht (kg):	2200

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 20149088
Amtliches Kennzeichen: MH -B 1401
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 20149088
Amtliches Kennzeichen: MH -B 1401
Übersicht erstellt am: 19.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Niro EV Vision Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 204 PS / 150 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
---------------------	------------------------	-------------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE	Amtl. Kennzeichen :	MH-B 1401
Berichtsnummer :	0000000934371-DE613		
Referenznummer:	31198598		

Fahrzeugdaten

Kia Niro (SG2)(2022->) e-Niro Vision

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNACR811FR5096515	Laufleistung abgelesen:	23823 km 27.07.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	18.07.2024 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 150 kW (204 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	(UD) SCHNEEWEISS
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	07.2027 / 07.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	-
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	-
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Allwetterreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Fulda	215/55/R17/98W 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Fulda	215/55/R17/98W 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Fulda	215/55/R17/98W 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Fulda	215/55/R17/98W 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Fußmatten
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe vorn
- Elektromotor 150 kW (cont. 50 kW)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT)
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Frontscheibe Akustikglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Getriebe für Elektrofahrzeug • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Knieairbag Fahrerseite • Kopfstützen hinten verstellbar • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lenkrad mit Multifunktion • LM-Felgen • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektrisch • Radstand 2720 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Clear White • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre • Wärmeschutzverglasung | <ul style="list-style-type: none"> • HV-Batterie 64 kWh • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen
Automatisches Antibeschlag-System • Kombiinstrument digital mit Panorama-Display • Kopfstützen vorn verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Luftausströmer im Fond mitte • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) • Nebelschlussleuchte LED • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rückfahrkamera • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitze vorn höhenverstellbar • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Tagfahrlicht LED • Vehicle-to-Device Stecker (V2L) • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Komfort-Paket
Sitz vorn links elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Induktionsladeschale für Smartphone | <ul style="list-style-type: none"> • Style-Paket
Bi-LED-Scheinwerfer, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:

Eingeschränkt durchgeführt

Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Ja Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen - fehlt (24 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Wartung überzogen / fehlt - Wertminderung	Nicht Gepflegt	
2.	Wartung	Fällig	Erneuern
3.	Schaden hinten links	Beschädigt	Siehe Kalkulation

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen



Hüsges Gruppe®
Die Gutachter




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

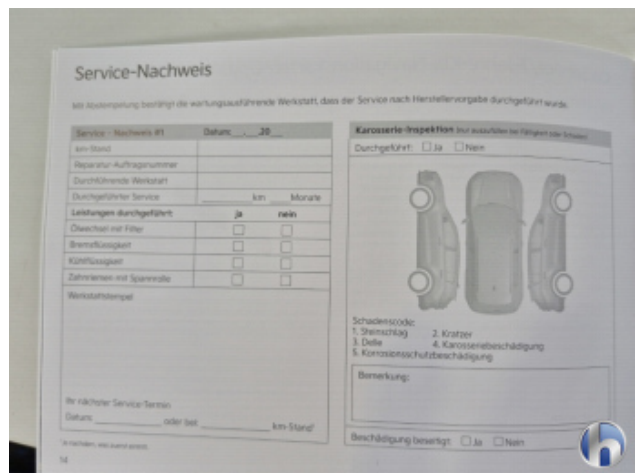

Serviceheft/Nachweis

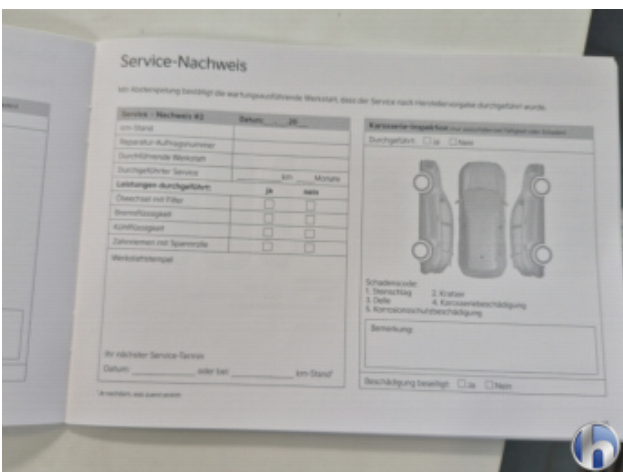

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



3. Schaden hinten links
Beschädigt - Siehe Kalkulation



3. Schaden hinten links
Beschädigt - Siehe Kalkulation



3. Schaden hinten links
Beschädigt - Siehe Kalkulation



3. Schaden hinten links
Beschädigt - Siehe Kalkulation



3. Schaden hinten links
Beschädigt - Siehe Kalkulation



3. Schaden hinten links
Beschädigt - Siehe Kalkulation



3. Schaden hinten links
Beschädigt - Siehe Kalkulation



Hüsches Gruppe®
Die Gutachter