



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	NE-D 2201E
Berichtsnummer :	0000000937829-DE926		
Referenznummer:	31225054		

Fahrzeugdaten

Hyundai Ioniq 6 (11.2022->) Basis Elektro

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KMHM241B2PA027199	Laufleistung abgelesen:	32558 km 12.08.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal
Erstzulassung / Baujahr:	08.08.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Limousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 111 kW (151 PS)
Antriebsart:	Heckantrieb	Lackfarbe:	Nocturne Gray Metallic / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	4 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	24454 / 15.10.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Allwetterreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Kumho	225/55/R18/102V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Kumho	225/55/R18/102V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Kumho	225/55/R18/102V 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Kumho	225/55/R18/102V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Ohne Felge
1. Achse - links / Zust.	Hankook	225/55/R18/98W 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/55/R18/98W 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Hankook	225/55/R18/98W 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Hankook	225/55/R18/98W 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Alarmanlage • Antriebsart: Heckantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel Oberschale Wagenfarbe • Batterieheizsystem • Dachspoiler 3. Bremsleuchte • Elektr. Bremskraftverteilung • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent | <ul style="list-style-type: none"> • Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem Touchscreen-Farbdisplay (12,25 Zoll) • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert • Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektromotor 111 kW (cont. 37 kW) • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) |
|--|--|

- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.)
- Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED (Pixel-Design)
- HV-Batterie 53 kWh (Lithium-Ionen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Nebelschlussleuchte LED
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (RSA)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik
- Frontschürze, Heckschürze und Seitenschutzleisten in Kontrastfarbe
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
- Heckscheibe heizbar
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie 4-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Scheibenbeschlagerkennung / Regelung • Scheinwerfer Voll-LED • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Service-System: Remote Services (Blue Link) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar • Sitzheizung vorn • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung Akustikglas • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn • Service-System: Online Update OTA (Over The Air) • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff • Smart-Key • Sonderlackierung Byte Blue Uni • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar • USB-Anschluss (Typ C, 2-fach) • USB-Ladeanschlüsse (2-fach, Typ C) für 2.Sitzreihe • Vorheizsystem für Batterie • Wegfahrsperre (elektronisch) |
|---|---|

Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Eingeschränkt durchgeführt Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Türeinstieg Hinten - Rechts	Beschädigt	Smart Repair	
2. Tür Hinten - Rechts	Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden	Sanft Instandsetzen	
3. Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair	
4. Seitenwand - Hinten - Links	Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden	Sanft Instandsetzen	
5. Türeinstieg Vorne - Links	1 Delle	Sanft Instandsetzen	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole

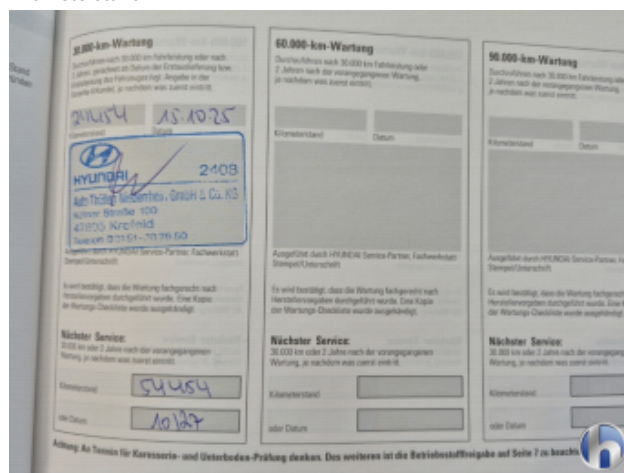

Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



1. Türeinstieg Hinten - Rechts
Beschädigt - Smart Repair



2. Tür Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



2. Tür Hinten - Rechts
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



3. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



4. Seitenwand - Hinten - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



4. Seitenwand - Hinten - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



4. Seitenwand - Hinten - Links
Delle Bis 20 Mm Ohne Lackschaden - Sanft Instandsetzen



5. Türeinstieg Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen



5. Türeinstieg Vorne - Links
1 Delle - Sanft Instandsetzen