

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	11.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	29.06.2026
Referenznummern	0002110715

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. VXEVJYHV2SU332292			
Fahrzeugart	PKW - Transporter	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Vivaro Kasten Basis M	Laufleistung abgelesen	9.350 km
Erstzulassung	14.10.2025	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17C 109/107T M+S	9 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17C 109/107T M+S	9 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17C 109/107T M+S	9 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17C 109/107T M+S	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanalogue Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Doppelsitzbank vorn mit Staufach
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Bremsassistent
Bordcomputer	Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)
Audiobedienung am Lenkrad	Armlehne vorn links
Antriebsart: Frontantrieb	Anti-Blockier-System (ABS)
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Heckflügeltüren ohne Verglasung	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Karosserie/Aufbau: Kasten
Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2	Klimaanlage
Laderaumtrennwand geschlossen	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Leuchtweitenregelung
Modellpflege	Motor 1,5 Ltr. - 88 kW CDTi DPF
Radstand 3275 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheibenwischer mit Intervallschaltung	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer Halogen	Schiebetür rechts
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
Servolenkung	Sicht-Paket
Sitz vorn rechts mechan. verstellbar	Sitzbezug / Polsterung: Stoff
Start/Stop-Anlage	Tagfahrlicht
Verzurrösen Laderaum	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Gepäckraumbeleuchtung (LED)	Reserverad in Fahrbereifung
Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Doppelsitzbank ModuWork	Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne
Sitzverstellung vorn links (6-fach)	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional
Surround-View-Paket	Licht- und Sicht-Paket
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	Nebelscheinwerfer
Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach	City-Paket

Sonderausstattung

Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)	Infotainment-System: "IVI MID" mit 10" Touchscreen, DAB, Bluetooth-Schnittstelle
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	Fahrwerk erhöht
Erhöhte Nutzlast	Stahlfelgen 7x17
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	Grip-Control
Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Worksite-Paket	Unterfahrschutz

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	934,93 €	841,44 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	969,99 €	969,99 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Innenverkleidung -Abdeckung-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	1593,16 €	1449,80 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	858,87 €	858,87 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	4.629,72 €
Minderwert	4.392,87 €
Händlereinkaufspreis	13.075,00 €
Händlerverkaufspreis	14.875,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

Der Sachverständige, 30.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

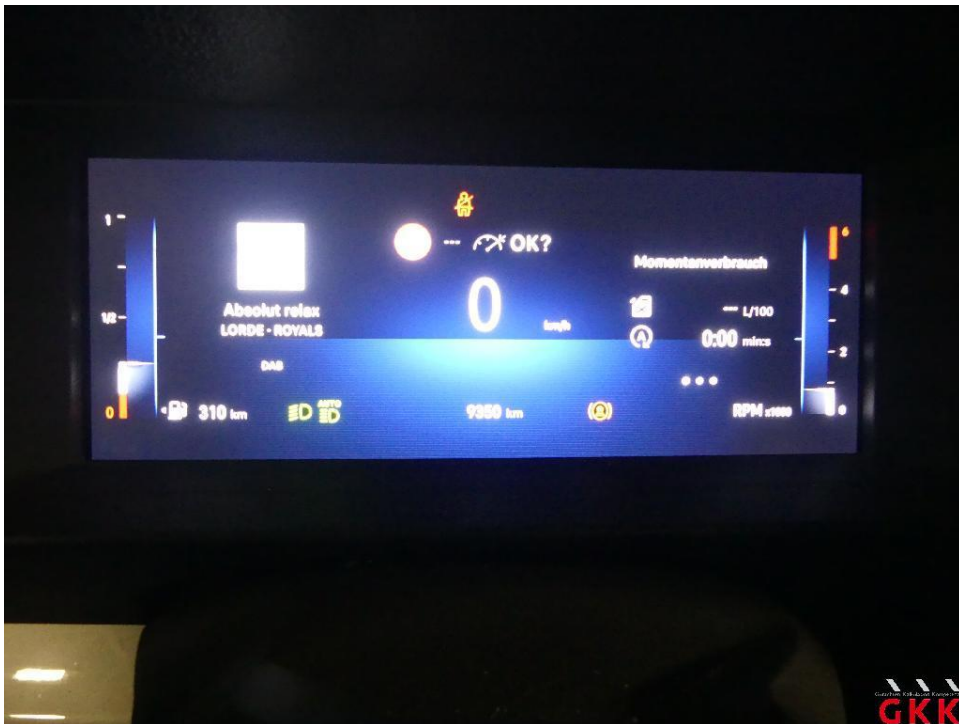


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

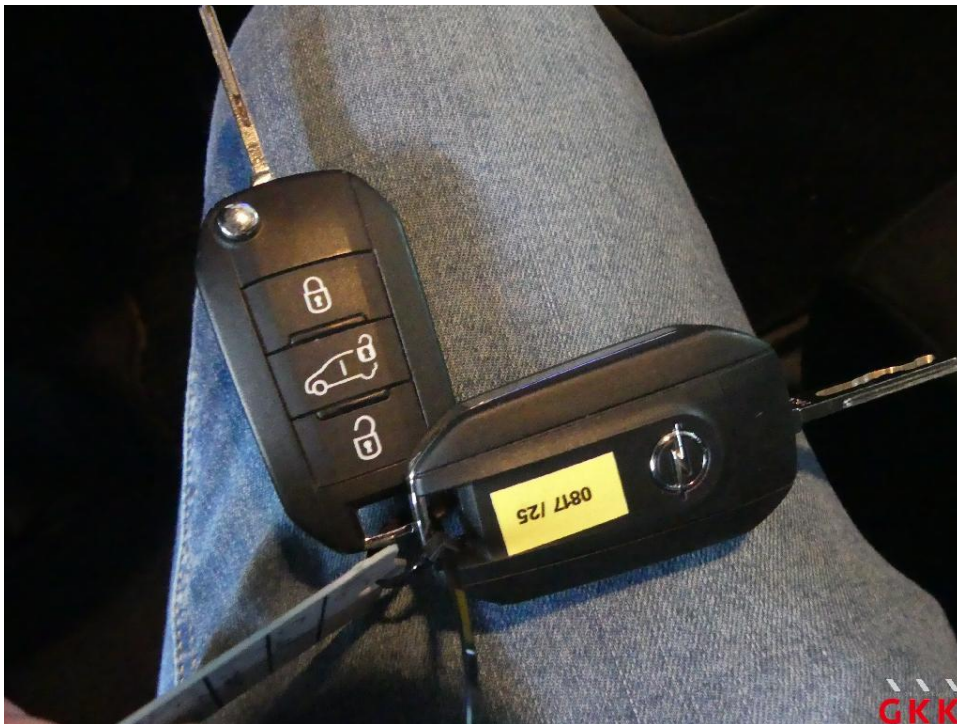


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 14 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 16 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage

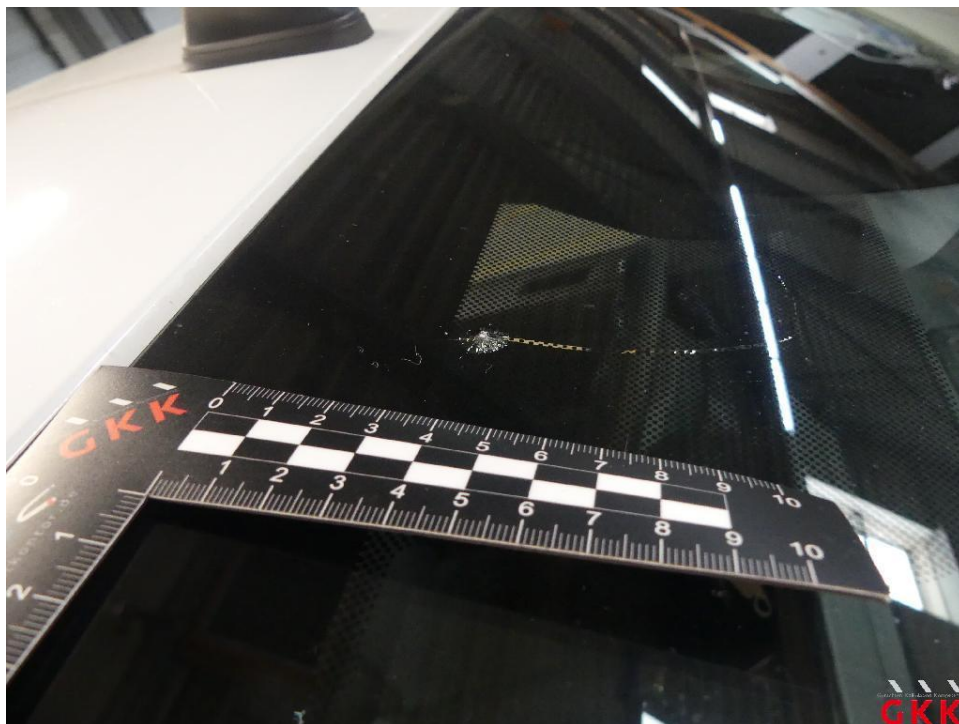


Bild 17 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

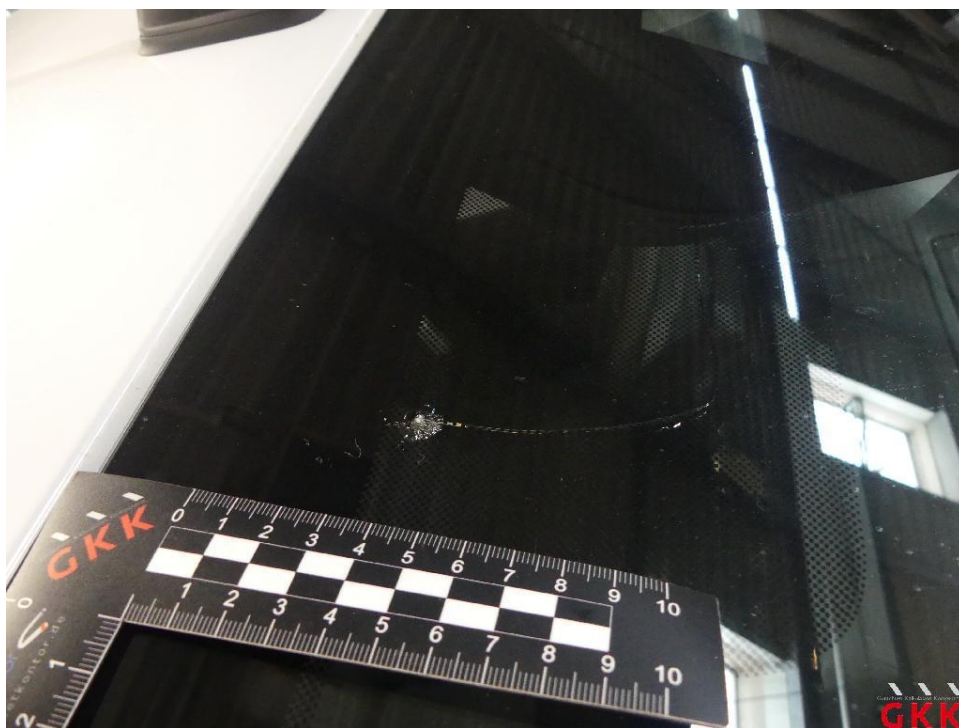


Bild 18 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	11.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	29.06.2026
Referenznummern	0002110715

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. VXEVJYHV2SU332292			
Fahrzeugart	PKW - Transporter	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Vivaro Kasten Basis M	Laufleistung abgelesen	9.350 km
Erstzulassung	14.10.2025	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17C 109/107T M+S	9 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17C 109/107T M+S	9 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17C 109/107T M+S	9 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/60 R17C 109/107T M+S	9 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe 6-Gang	
Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz		Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung	
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)		Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Automatische Fahrlichtschaltung inkl. Fernlichtassistent		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Doppelsitzbank vorn mit Staufach	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Bremsassistent	
Bordcomputer		Bodenbelag: Gepäck-/Laderaumboden (Gummi)	
Audiobedienung am Lenkrad		Armlehne vorn links	
Antriebsart: Frontantrieb		Anti-Blockier-System (ABS)	
Airbag Beifahrerseite		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Heckflügeltüren ohne Verglasung		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole		Karosserie/Aufbau: Kasten	
Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2		Klimaanlage	
Laderaumtrennwand geschlossen		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar		Leuchtweitenregelung	
Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 88 kW CDTI DPF	
Radstand 3275 mm		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung		Scheibenwischer mit Regensensor	
Scheinwerfer Halogen		Schiebetür rechts	
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	
Servolenkung		Sicht-Paket	
Sitz vorn rechts mechan. verstellbar		Sitzbezug / Polsterung: Stoff	
Start/Stop-Anlage		Tagfahrlicht	
Verzurrösen Laderaum		Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite		Wegfahrsperre	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Gepäckraumbeleuchtung (LED)	✓	Reserverad in Fahrbereifung	✓
Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Doppelsitzbank ModuWork	✓	Sitz vorn links höhenverstellbar mit Lendenwirbelstütze und Armlehne	✓
Sitzverstellung vorn links (6-fach)	✓	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz multifunktional	✓
Surround-View-Paket	✓	Licht- und Sicht-Paket	✓
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar	✓	Nebelscheinwerfer	✓
Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach	✓	City-Paket	✓
Kombiinstrument digital (10,0 Zoll)	✓	Infotainment-System: "IVI MID" mit 10" Touchscreen, DAB, Bluetooth-Schnittstelle	✓
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	✓	Fahrwerk erhöht	✓
Erhöhte Nutzlast	✓	Stahlfelgen 7x17	✓
Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	✓	Grip-Control	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Einparkhilfe vorn und hinten mit Parksensoren seitlich	✓	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓
Worksite-Paket	✓	Unterfahrschutz	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	934,93 €	841,44 €
Frontscheibe mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	969,99 €	969,99 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Innenverkleidung -Abdeckung-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	1593,16 €	1449,80 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	858,87 €	858,87 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	4.629,72 €
Minderwert	4.392,87 €
Händlerverkaufspreis	13.075,00 €
Händlerverkaufspreis	14.875,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 30.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

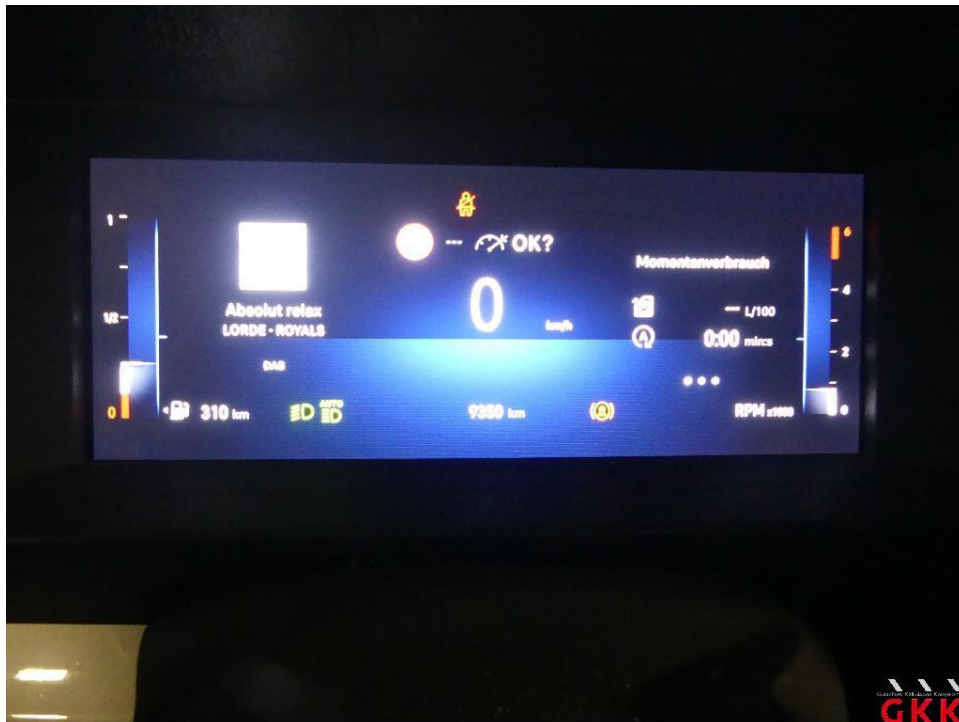


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

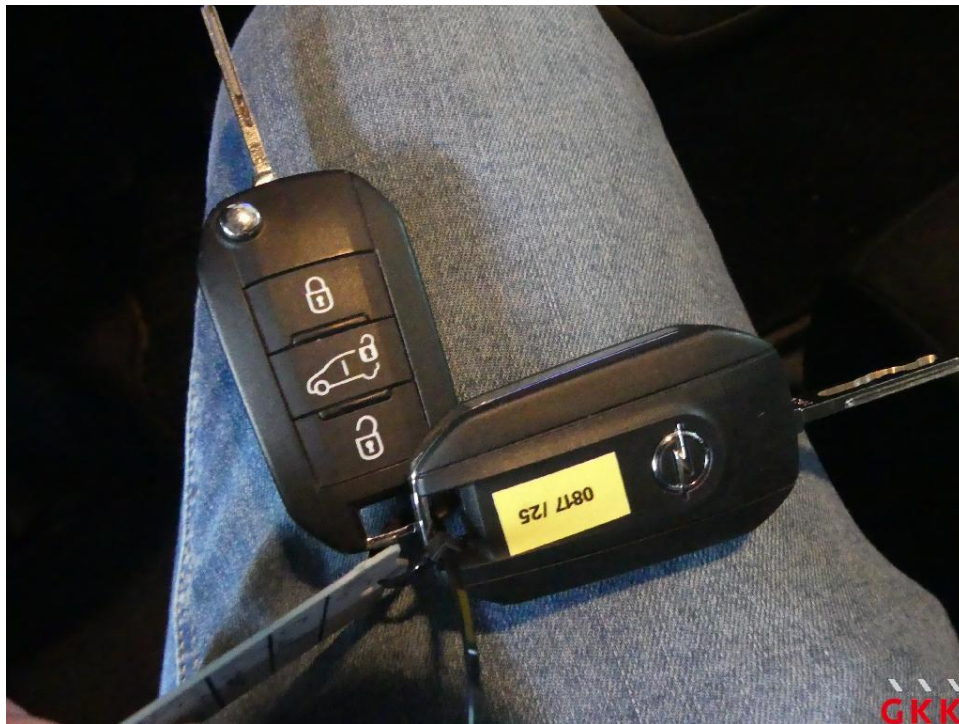


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 14 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 16 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage

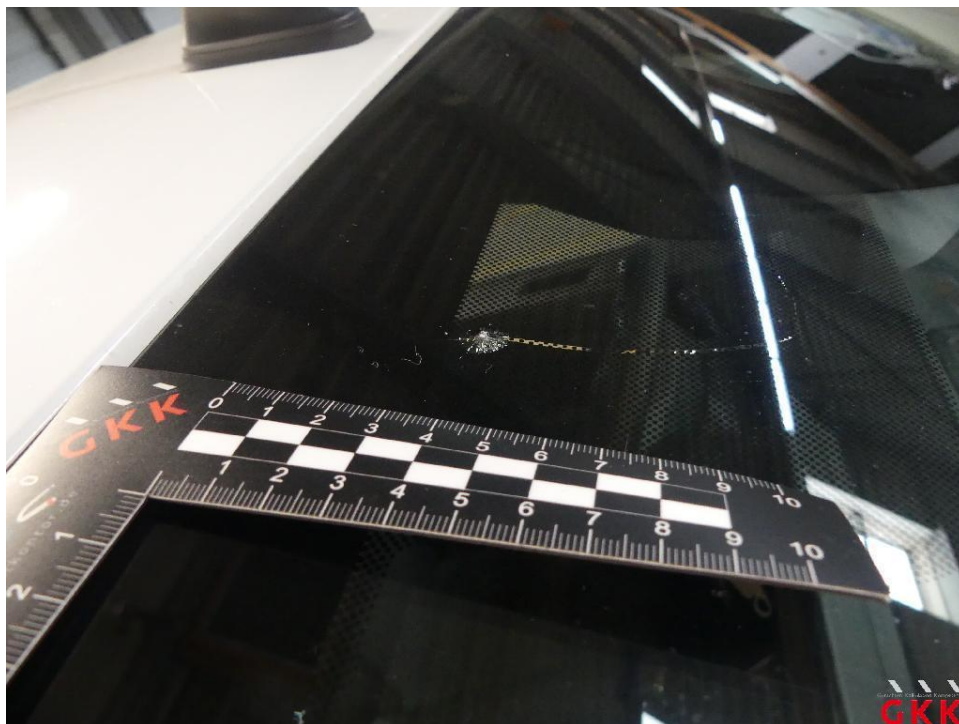


Bild 17 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

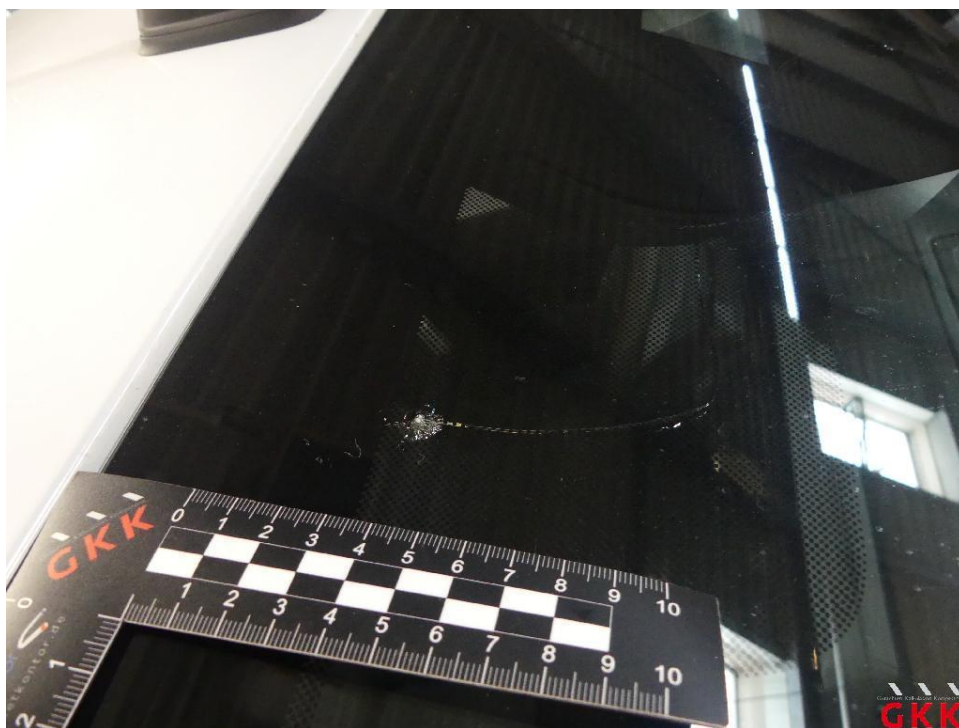


Bild 18 Frontscheibe, mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren