

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002481082
Besichtigt am: 27.05.2026 13:19
Berichts-Nr: 10697263
FIN: VSSZZZKJ5PR075742

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	06.04.2023
Laufleistung:	28.846 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	383 Tag(e)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	ECO-Funktion
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
4 Türen	Einparkhilfe vorn und hinten
6 Lautsprecher (passiv)	Einton-Signalhorn
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Embleme
Abgasendrohr hinten (Standard)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Abwicklung Serie	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Ambientelicht Ausführung 1	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fernlichtassistent
Armaturentafel Standard	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konvex	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontantrieb
Ausströmer	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Batterie 320A (49Ah)	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bordliteratur in Deutsch	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordwerkzeug	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Chrom-Paket	Handbremshebelgriff in Leder
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Hinterachse verstärkt (Ausführung 2)
Dämpfung hinten, Sport	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dämpfung vorn	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Datenträger für EU, integriert	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dekor-Einlagen	Kältemittel R1234yf
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Drehstromgenerator 140 A	Keine Aktionsausführung
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladeboden
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Mittelarmlehne vorn
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelscheinwerfer	Ohne zusätzliche Bereifung
Nebelschlussleuchte	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nicht Heissland	Optionsinfotainment (MIB3)
Nichtraucherausführung	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Normalausführung	Pan-European-eCall
Normal-Lackierung	Pannen-Set
Normalluftfilter	Preisnachlass-Paket
Normalsitze vorn	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne 2. Batterie	Radstand
Ohne alternativ-Antriebssystem	Rechtsverkehr
Ohne Anhängervorrichtung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Applikationen	Reifen 215/45 R17 91W xl
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Farbausstattung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Safe & Driving M (für Navigationssystem)
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access
ohne SAFELOCK
Schriftzugsatz
SEAT "Full LED"
SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-
Infotainment)
SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
und Online-Infotainment
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Seitenschutzleiste
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Sonderpreis
Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf
Beifahrersonnenblende
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachsteuerung
Spurhalteassistent
Stabilisator vorn
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Steuerung (werksintern)
Stoßfänger Sport
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Top-Sport-Ausstattung
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Typzeichen und Firmenemblem
Überhang hinten, kurz
Variante
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Werksinterne Steuerung Selbstabholer
Winterpaket
Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung
Zierleisten Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängergitter vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Kabel und Schläuche	Repariert	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ5PR075742

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

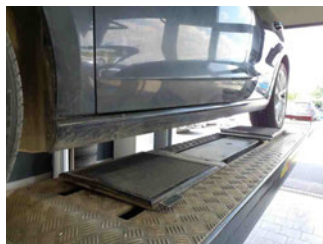

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts

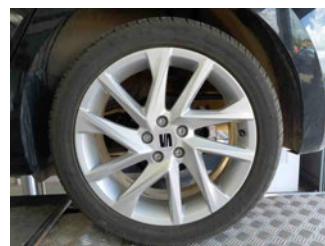


Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole

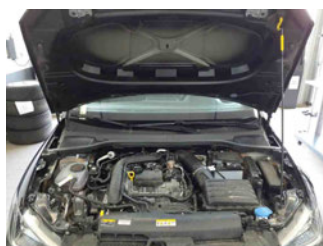

Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10697263
vom: 29.05.2026



Innenraum - Kofferraum

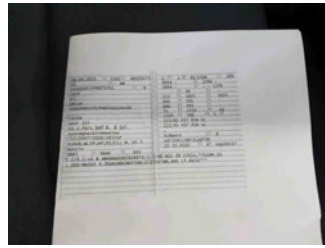


Fahrzeug - abgegebene ZB1



Zubehör - Sonderausstattung




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

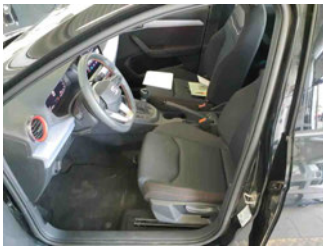

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

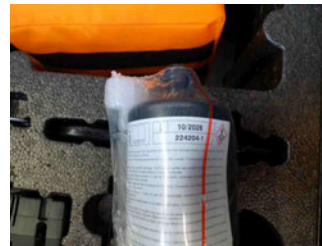

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

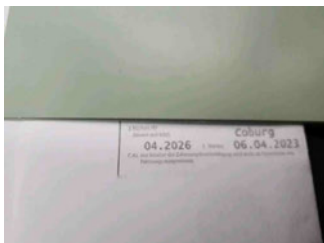

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängergitter vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Kabel und Schläuche - Repariert - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

