

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002387683
Besichtigt am: 16.04.2026 15:49
Berichts-Nr: 10440395
FIN: WVGZZZCR7PD015895



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Touareg
HSN / TSN:	0603 / COC
Erstzulassungsdatum:	05.04.2023
Laufleistung:	63.391 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Meloe-Blue-Kristalleffekt
Farbe Dach:	Meloe-Blue-Kristalleffekt
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	3.000 ccm
Leistung:	210 kW (286 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	6
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 8-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	Pantera-Schwarz - Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz / Soul-Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.700 KM

» Fahrzeugausstattung

230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
4 Leichtmetallräder "Tirano" 8,5 J x 19	eCall & bCall
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l	Einbauteile f.6 Zyl.Motor
6-Zylinder-Dieselmotor 3,0 l TDI, 210 kW	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
8-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Einstiegsleisten in Edelstahl
Abgas-Endrohr verchromt, links und rechts, im Stoßfänger integriert	Elektrische Luftzusatzheizung
Abgasnorm EU6 AP	Elektronische Parkbremse
AdBlue-Tank mit 24 l Fassungsvermögen	ergoComfort-Sitze vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Erweiterung auf Parkassistent "Park Assist Plus"
Aktion	Fahrassistent "Travel Assist", Spurhalteassistent "Lane Assist" und "Emergency Assist"
Akustik-Paket Extra	Fahrerassistentpaket "Plus"
Allradlenkung	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Ambientebeleuchtung weiß	Fahrprofilauswahl inkl. Fahrprofil "Comfort"
Anhängervorrichtung elektrisch anklappbarinkl.	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Anhängerrangierassistent "Trailer Assist"	Fahrzeugklassen-Differenzierung -760-
App-Connect	Federung Standard
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar und abblendend, Beifahrerspiegelabsenkung und Memory	Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fußhebelwerk "Standard"
Automatisches Sperrdifferenzial	Garagentoröffner
Batterie 520A (92Ah)	Gepäckraumabdeckung mit elektrischer Öffnung
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumboden
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumbodenbelag Standard
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Geschlossener Aufbau
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chromleisten an den Seitenfenstern	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Connectivity-Paket inkl. Telefonschnittstelle	Head-up-Display
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Dachhimmel in Soul-Schwarz	Hinterachsgetriebe Basis
Dachreling silber eloxiert	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer
Dekoreinlagen in Edelmholz "Eschemaser offenporig" für Instrumententafel und Türverkleidungen	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kältemittel R1234yf
Digitaler Radioempfang DAB+	Kategorie 0
Diversity-Antenne für AM-/FM-Empfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Doppelton-Signalhorn	Keine Aktionsausführung
Drehstromgenerator 140-210 A	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Klimatisierung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer, für Proaktives Insassenschutzsystem	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 90 l Fassungsvermögen

Kreuzungsassistent

Kühlergrill

Kurzer Radstand

Ladekantenschutz in Edelstahl

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Längs- u. Querführung ohne prädiktive Regelung

Lederpaket "Puglia" mit ergoComfort-Sitzen vorn

LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht

LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchtwertenregulierung dynamisch

Linkslenker

Luftfahrwerk und Allradlenkung

Luftfederung mit automatischer Niveauregelung, Höheneinstellung und elektronischer Dämpferregelung

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Manuell betätigte Türen

Memory-Paket

Mit connect Paket 3

Mittelarmlehne hinten

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole in Schwarz glänzend / Silberoptik

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationsgerät-Premium

Navigationssystem "Discover Premium"

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - 12-V-Steckdose vorn und hinten

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anbausatz

Ohne Außen-Sound Maßnahmen

Ohne Batterieladegerät

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Ladekabel (Industriestecker)

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Nachtsichtsystem

Ohne Sonder-Maßnahmen

Ohne spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Online-Dienst, ohne OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten

Parkassistentenpaket

Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe

Proaktives Insassenschutzsystem

Radabdeckung Mitte

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 255/55 R 19

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollsystem

Rücksitzbank und -lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, längs verschiebbar, Lehnenneigung einstellbar

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Schlechtwetterlicht

Schloß-Sperrsystem

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung

Schriftzug für die Modellbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen und -wangeninnenseiten der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Leder "Puglia"

Sonnenschutzrollo an den Türscheiben hinten

Soundsystem "DYNAUDIO Consequence", 16-Kanal-Verstärker, 12+1 Lautsprecher, Subwoofer, 730 Watt Gesamtleistung

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurwechselassistent "Side Assist"

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger- und Türunterteile in Wagenfarbe, mit Chromleisten; Lufteinlässe mit Lamellen in Chrom

Telefonschnittstelle "Business" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tirano 8,5 J x 19, Reifen 255/55 R 19

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umgebungsansicht "Area View" inkl. Rückfahrkamera "Rear View"

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "Guide & Inform" und "Security & Service"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze elektrisch einstellbar, mit längs verschiebbarer Oberschenkelauflagesowie Fahrersitz mit Memory-Funktion
Vordersitze mit Massageprogrammen und aktiver Klimatisierung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräder "Cascade" (zusätzlich), 4 Leichtmetallräder 8 J x 18, Winterreifen 255/60 R 18 H

Zuziehhilfe für Heckklappe



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

 Berichts-Nr: 10440395
 vom: 16.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	255/60 R 18 108 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	255/55 R 19 107 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Zusätzliche(r) Reifen	Platten	Ersetzen
6	Aussenspiegel Blinker rechts	Gebrochen	Ersetzen
7	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
8	Türzierleiste hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
9	Türzierleiste vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
10	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	192,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	177,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCR7PD015895

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

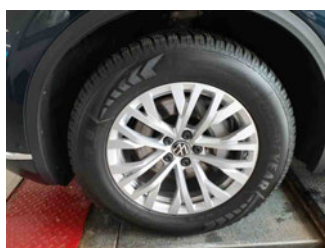


Räder - Rad montiert vorne
links

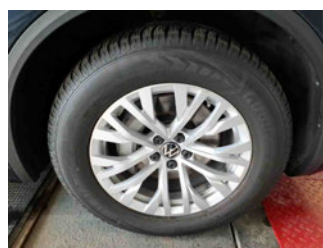

Räder - Rad montiert vorne
rechts

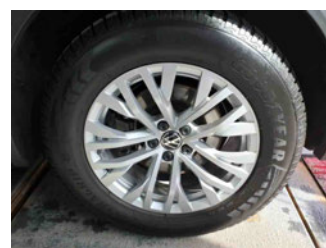

Räder - Rad montiert hinten
links

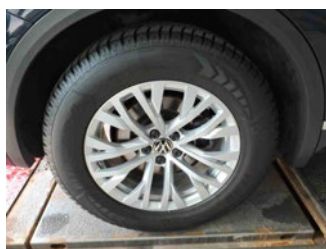

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links

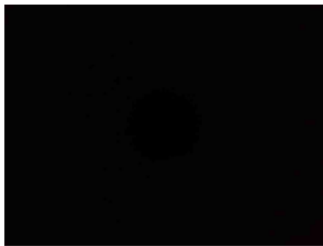

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren

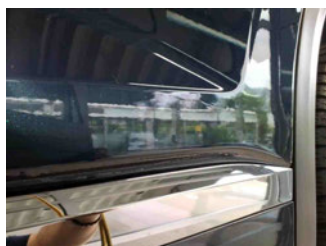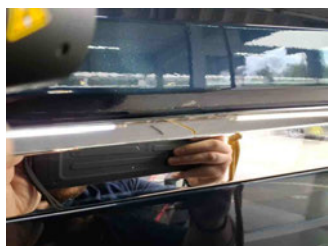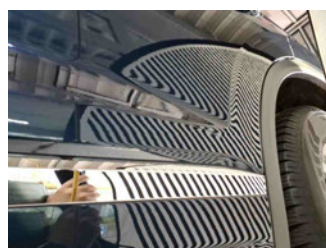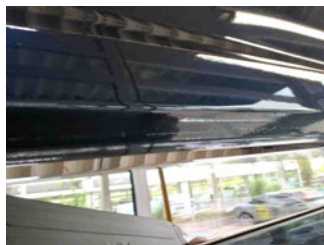

2 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren

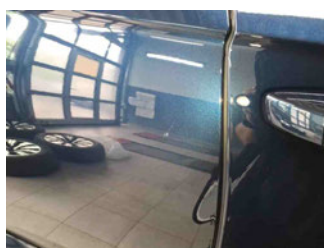



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

3 - Stoßfänger hinten - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


5 - Zusätzliche(r) Reifen - Platten - Ersetzen

Kommentar

255/55R19 107W



6 - Aussenspiegel Blinker rechts - Gebrochen - Ersetzen

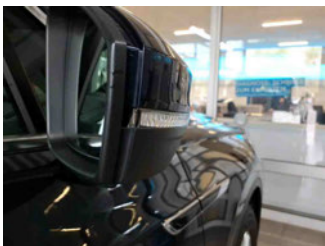

7 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

Kommentar

Läuft diesen Monat ab.





Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10440395
vom: 16.04.2026

8 - Türzierleiste hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



9 - Türzierleiste vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

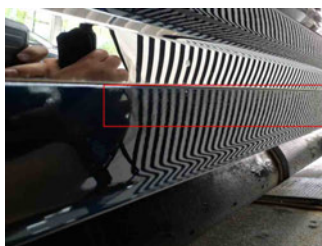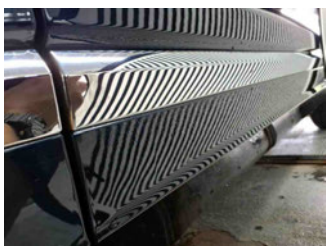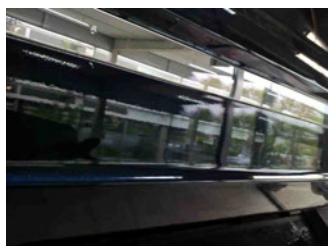

10 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren

