

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002387672
Besichtigt am: 10.04.2026 12:00
Berichts-Nr: 10401466
FIN: WVGZZZC1ZNY040951

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CJG
Erstzulassungsdatum:	24.01.2022
Laufleistung:	70.295 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	12.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

» Fahrzeugausstattung

"Active"

"ACTIVE"

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW

4 Leichtmetallräder "Galway" 6 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

6 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse in Kontrastfarbe lackiert

Batterie 320A (49Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Chrom-Paket

Dachhimmel

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten für Sondermodell

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gepännstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-

Federbereich 25 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Pamplona

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Ganzjahresreifen 205/60 R 16

Gehobene Ausstattung

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar

Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung

Handbremshebelgriff in Leder

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden

Mit Individualeinbau

Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-Ladebuchsen hinten

Modul Boden hinten Ausführung 1

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Normalsitze vorn

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Überföhrungsausrüstung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pedale in Edelstahl gebürstet

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Raucherausführung

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und Rückfahrcheinwerfer)

Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Schaltgetriebe MQ200

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfstand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2025

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Deformiert	Ersetzen und lackieren
2	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
3	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
4	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
5	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Einstiegsschweller hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorabschirmung	Fehlt	Ersetzen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZNY040951

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

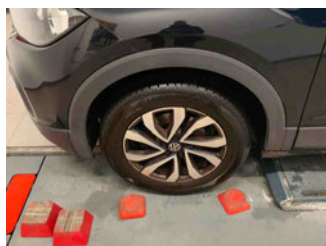

Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

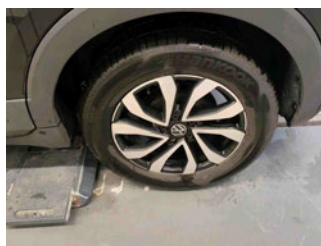


Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

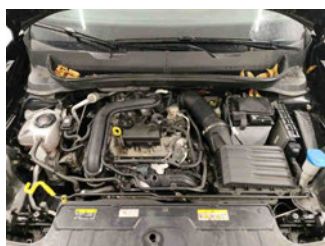

Fahrzeug - Motorraum offen

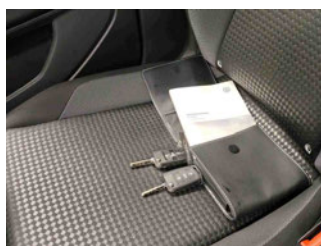

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

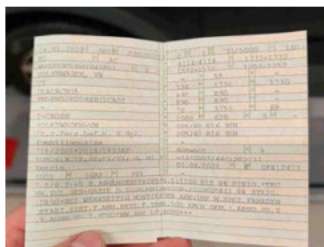

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

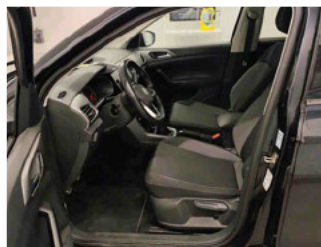

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Stoßfänger hinten - Deformiert - Ersetzen und lackieren



2 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen

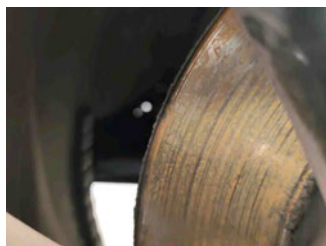


3 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen

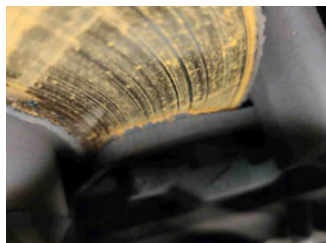

4 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

5 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

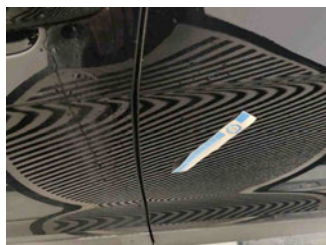




Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10401466
vom: 10.04.2026

6 - Einstiegsschweller hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

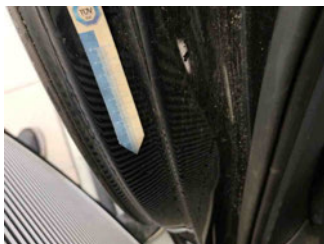

7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



FEHLTEILE

1 - Motorabschirmung - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Schaumstoff

