

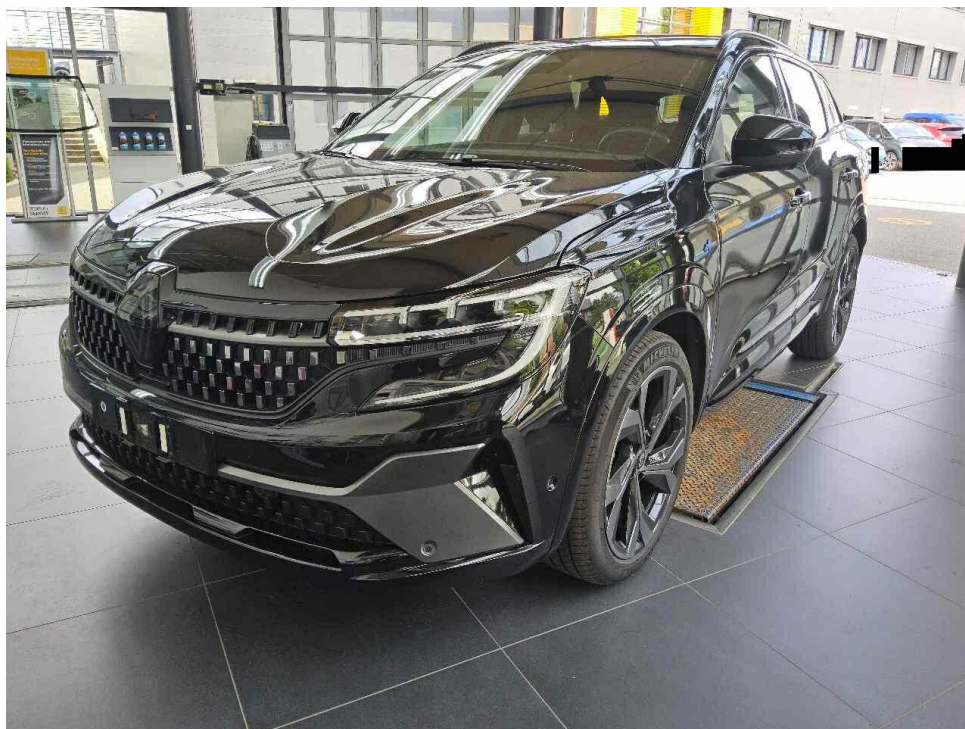


Bild 1 : Diagonal von vorn links



Bild 2 : Diagonal von vorn rechts

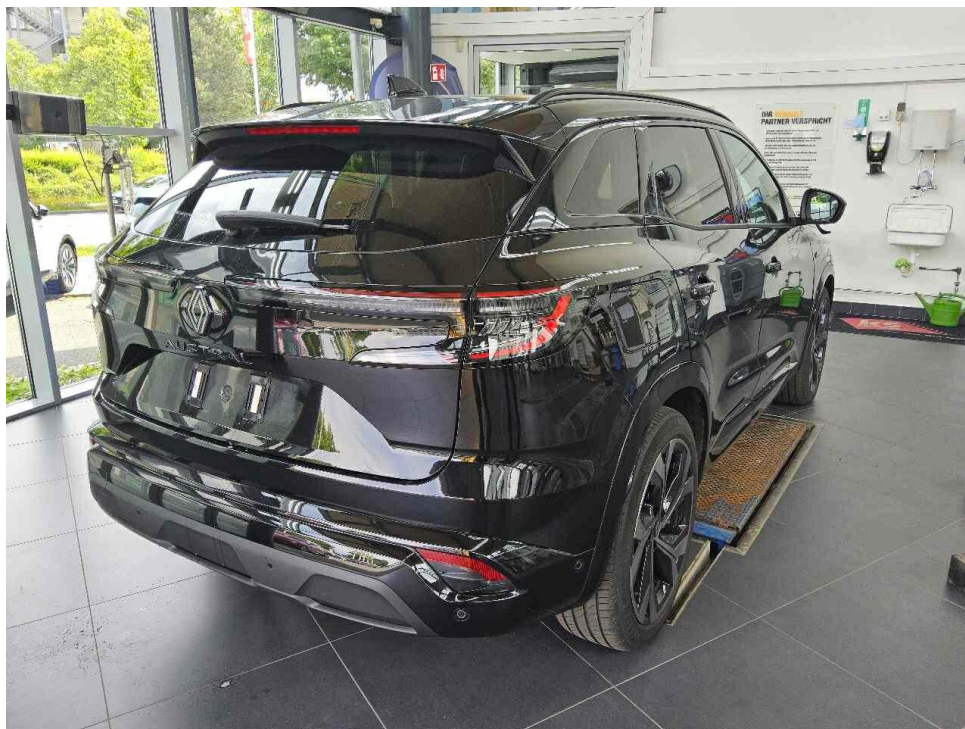


Bild 3 : Diagonal von hinten rechts

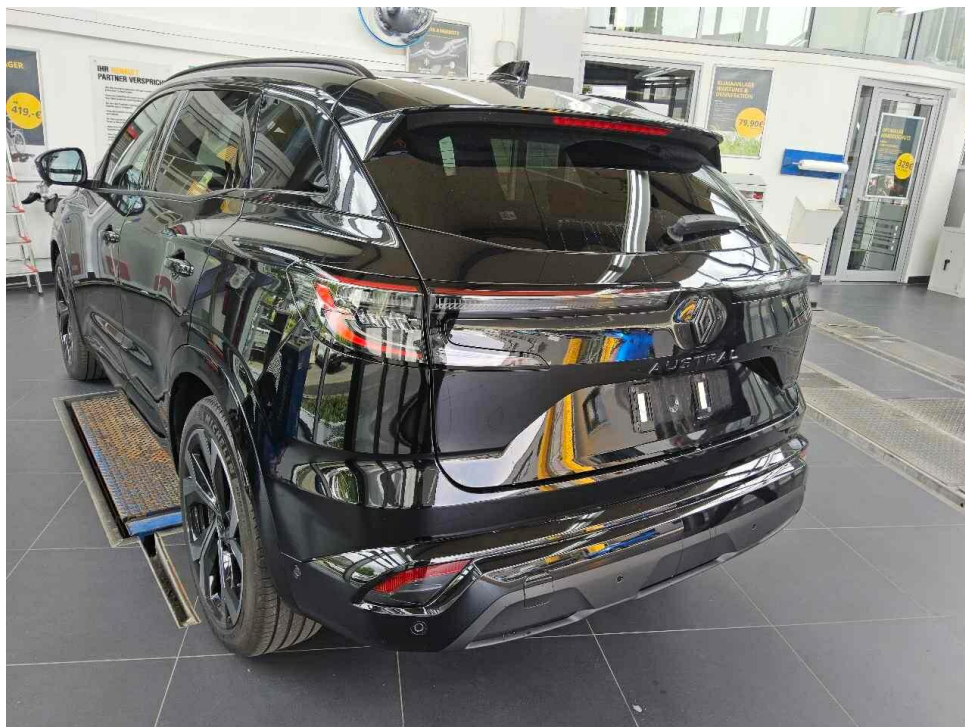


Bild 4 : Diagonal von hinten links

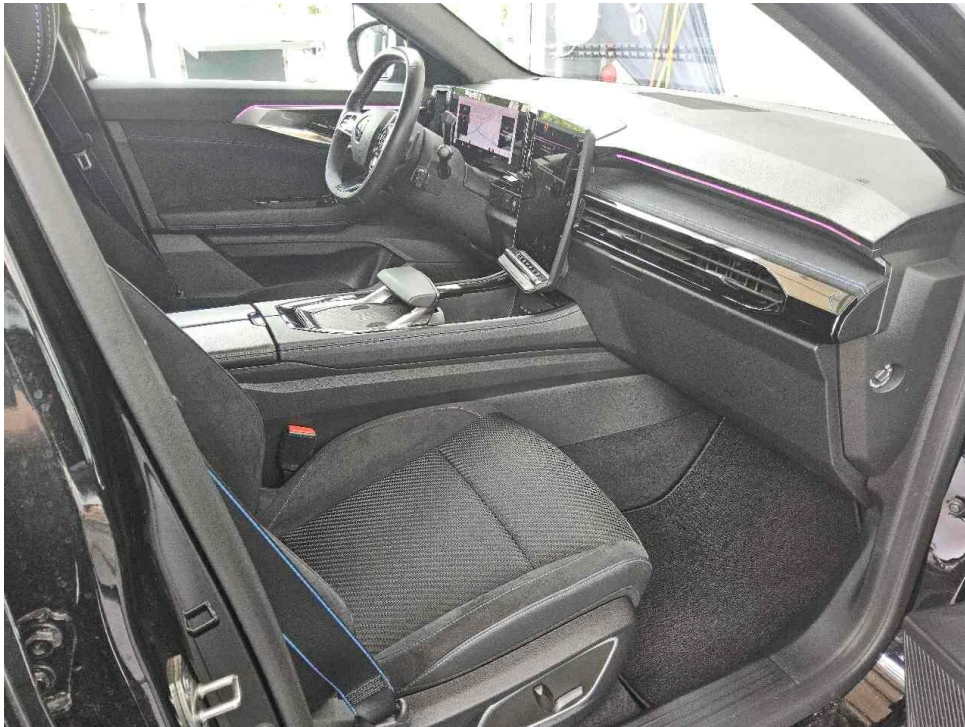


Bild 5 : Innenraum vorne



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Kilometerstand

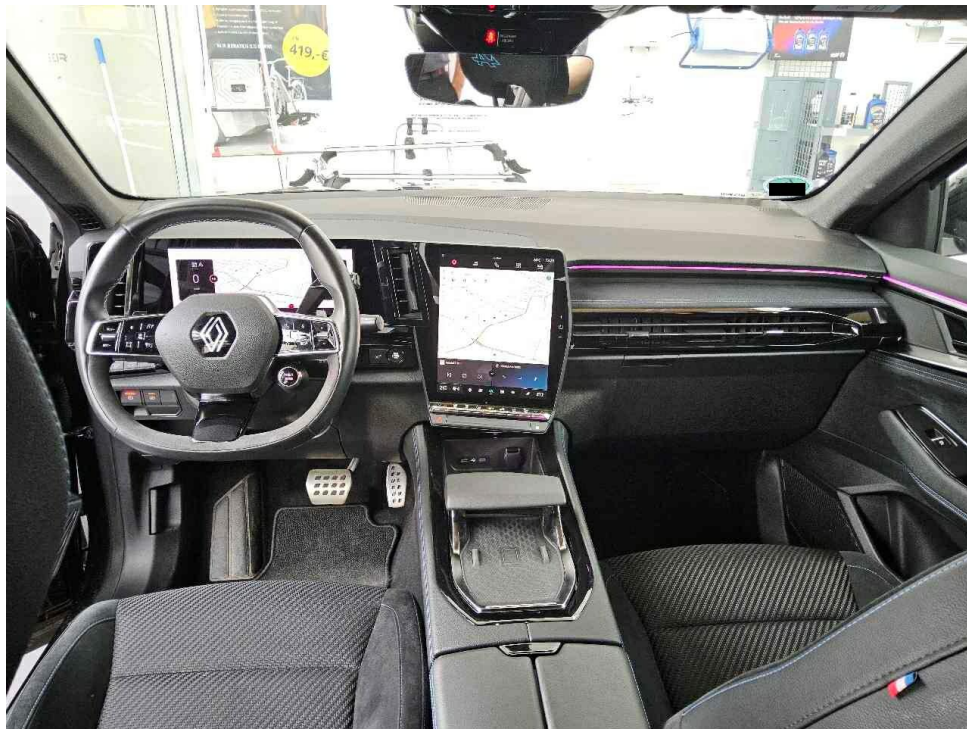


Bild 7 : Mittelkonsole des Rücksitzes (Radio/Navigation eingeschaltet)

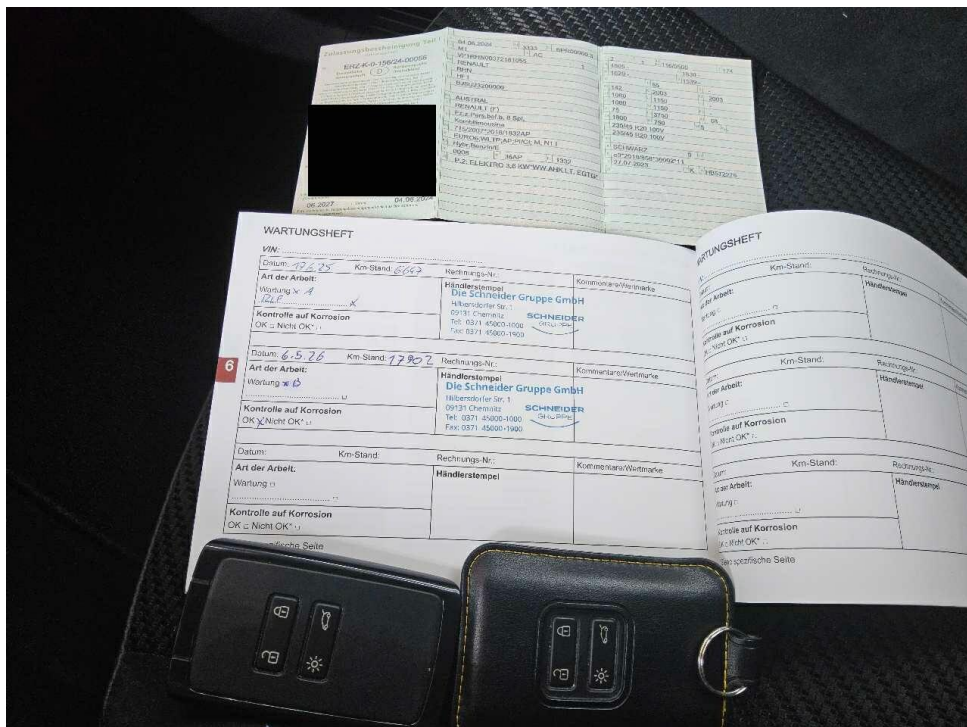


Bild 8 : Alle Fz-Schlüssel, ZLB 1, Letzter Eintrag im Serviceheft

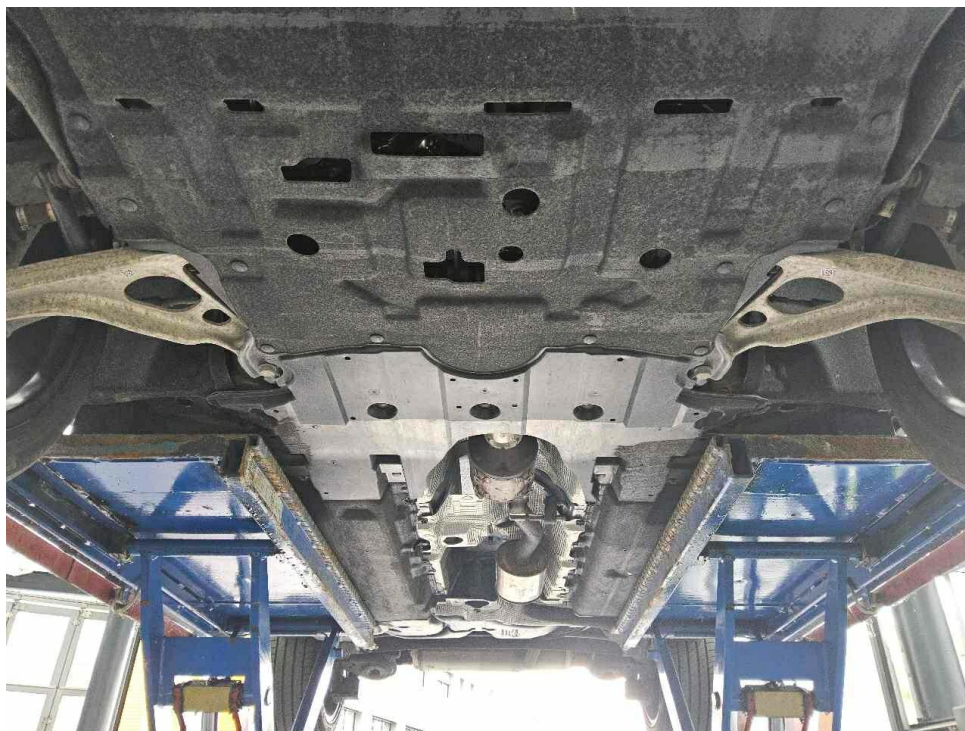


Bild 9 : Unterboden



Bild 10 : Lenkrad leichte Kratzer



Bild 11 : Türeinstiege leichte Kratzer

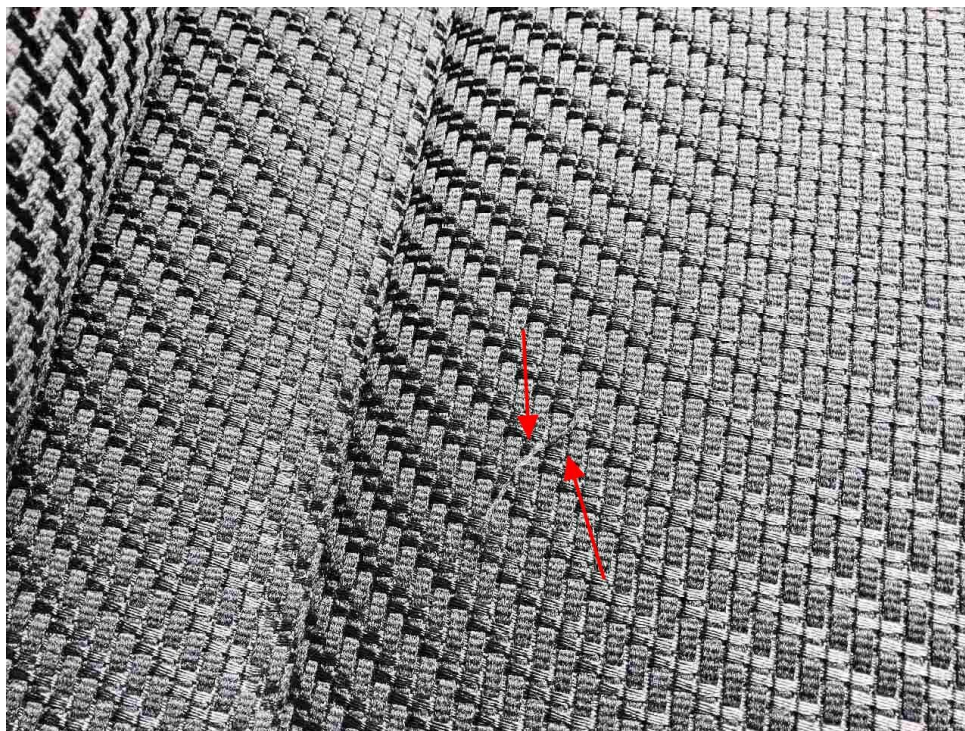


Bild 12 : Sitzbezug vorne links Fransenbildung



Bild 13 : Stoßfänger vorne links zerkratzt, Poliersversuch, Schadenerweiterung möglich

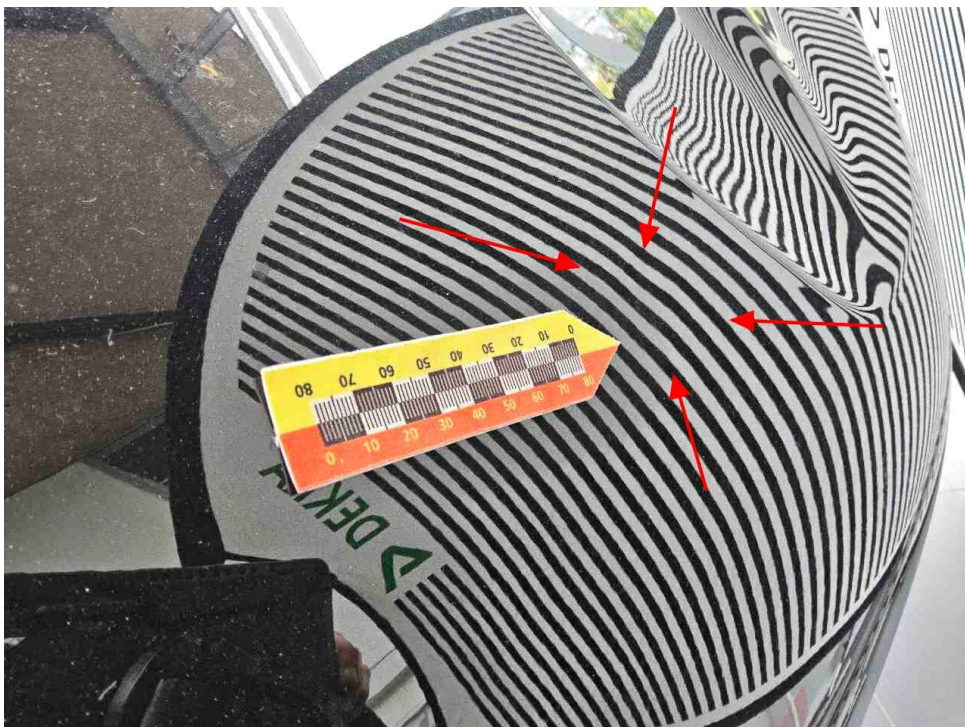


Bild 14 : Motorhaube großflächig eingedellt

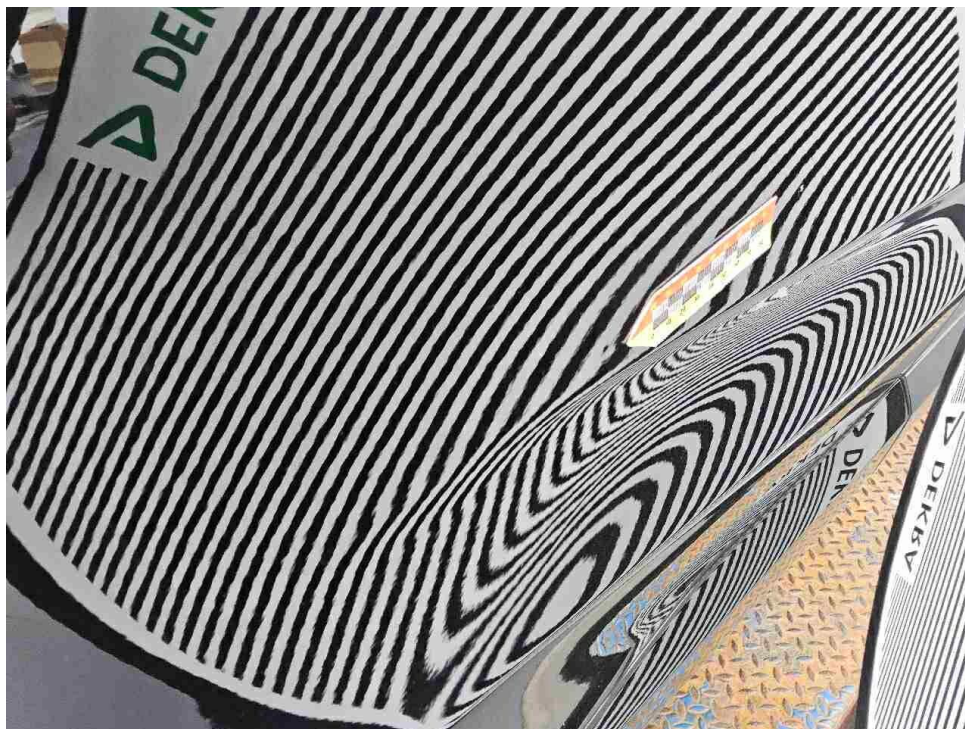


Bild 15 : Tür hinten rechts eingedellt

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber Mobilize Financial Services, eine Marke der RCI Banque S.A., Niederlassung
Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468 Neuss
Besichtigung 10.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 94 µm bis 120 µm festgestellt.

Bei der Besichtigung konnten augenscheinlich keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Serviceheft
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.06.2024	Letzte Zulassung	04.06.2024
Haltereinträge	1	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Renault	Typ / Verkaufsbez.	Austral (07.2022->) / Austral
			1.3 TCe 160 Mild-Hybrid
			(EU 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF1RHN00372181055
HSN / TSN	3333 / BPR	DAT Europa-Code®	017201580110001
DAT Marktindex	DE001 6470	Km-Stand abgelesen	18565
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	116
Hubraum (ccm)	1332	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,
			N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Metallic /
			Wasserbasis / 2-Schicht /
			TEGNE
Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
2 links	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
rechts	235 / 45 R 20 100 V	Michelin / Primacy 4	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 1-K-Klebeset - SP-Kit, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Ausstattungs-Niveau EA3 (siehe Typenschild B-/C-Säule), Außenausstattung: Esprit Alpine, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, Außenspiegel schwarz lackiert, Blinkleuchten mit Lauflicht vorn und hinten, Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachreling schwarz, Eco Mode (Fahrmodusschalter), Einparkhilfe vorn, hinten und seitlich mit Rückfahrkamera, Einstiegsleisten mit Modell-Schriftzug, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Abstandswarner, Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgängererkennung, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektr. mit Impulsgeber, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik stufenlos - CVT, Heckleuchten LED, Heckleuchten LED mit Moiré-Effekt, Heckscheibe heizbar, Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: OpenR link (12" Touchscreen, Arkamys Auditorium Sound, Navigationssystem mit Google Maps), Innenspiegel mit Abblendautomatik, Innenspiegel rahmenlos, Ionisator zur Luftreinigung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Go, Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond), Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, Koffer-/Laderaumboden doppelt, Kombiinstrument digital (12,3 Zoll), Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten, LM-Felgen 8x20 (Daytona), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht- und Regensensor, Mild-Hybrid 116 kW (Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE), Mild-Hybrid-Technologie, Mittelkonsole mit Armlehne und Staufach, Motor 1,3 Ltr. - 116 kW TCE Mild-Hybrid, Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion, Pedale Aluminium, Radstand 2667 mm, Reifen 235/45 R20 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schaltpunktanzeige, Scheinwerfer Full-LED, mit adaptivem Kurvenlicht, Schlechtwetter-Licht, LED-Signatur (Pure Vision), Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Sitz vorn links verstellbar (6-fach), Sitz vorn rechts verstellbar (6-fach), Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Stoff, Sonderlackierung Metallic Dezir Rot, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Tagfahrlicht LED, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole hinten, USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verwendung von Spezialwerkzeug (Kühler Füll- und Diagnosegerät), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
22707	Frontscheibe heizbar
35506	Heckklappenbetätigung elektrisch
33609	Rücksitzbank verschiebbar
29500	Sitzheizung vorn
27300	Mittelarmlehne hinten

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 06.05.2026 bei Kilometerstand 17.902
bis Wartung verbleiben:	29.400 km oder 330 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube großflächig eingedellt,
drücken (Bild 14)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Lenkrad leichte Kratzer, (Bild 10)
Türeinstiege leichte Kratzer, polieren (Bild 11)
Sitzbezug vorne links Fransenbildung, (Bild 12)
Leichtmetallfelge vorne links leichter Kratzer,
Stoßfänger vorne links zerkratzt,
Polierversuch, Schadenerweiterung möglich,
(Bild 13)
Tür hinten rechts eingedellt, (Bild 15)