



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46317479
Auftrags-Nr / Referenz: 48408138
Besichtigungsdatum: 29.06.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo V60 B4 D Geartronic Inscription		
Kennzeichen	WO-KI 60	Fahrgestellnummer	YV1ZWK5VDM2446114
Erstzulassung	27.04.2021	Laufleistung (abgelesen)	117.863 km
HSN/TSN	9101 / BTH 00004	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	PKW Kombi	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	145 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	04/2024
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä...	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.290 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	48408138	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/45 R18 95V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 5mm	i.O.
2	225/45 R18 95V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	7mm / 7mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	1mm / 1mm	n.i.O.
2	235/45 R18 98W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System mit EBV
Airbag Beifahrerseite vorn abschaltbar
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung (mehrfarbig) vorne und hinten - Ausstiegsleuchten vorne und hinten - beleuchtete Türablagen und Türöffner vorne und hinten - beleuchtete Getränkehalter vorne - Fußraumbeleuchtung hinten - Leseleuchten hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe
Außenspiegel elektrisch einklappbar



Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar Fahrer- und Beifahrerseite mit Weitwinkeloptik
Außentemperaturanzeige
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor - zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte
Chromapplikationen an den Seitenfenstern
City Safety automatisches Notbremsssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern und Großtieren, inkl. Kreuzungsbremsassistent, Notbremsassistent bei Gegenverkehr und Lenkunterstützung bei Ausweichmanövern
CleanZone Luftqualitätssystem - mit Aktivkohlefilter, automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Colorverglasung
Connected Safety Cloudbasierte Warnung vor rutschigen Fahrbahnverhältnissen und Fahrzeugen mit eingeschalteter Warnblinkanlage
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Digitale Instrumentierung 12,3" großes vollgrafisches Display (31,2-cm-Diagonale, hochauflösend) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations -Kartenansicht)
Drive Mode Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung, Bremsen und Fahrwerk: Comfort, Eco, Dynamic, Individual
Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Lane Keeping Aid (LKA) - Akt. Spurhalteass. - Road Sign Information (RSI) - Verkehrsschildererkennung Präventiv-Schutzsystem: - Road Edge Detection (vor unbeabsicht. Verlassen d. Fahrbahn durch Lenk- und Bremsengriffe) - Oncoming Lane Mitigation (bei Überfahren der Mittellinie, sich nähern. Gegenverkehr inkl. akt. Lenkeingriff) - Run-off Road Protection (bei unbeabs. Verlassen d. Straße inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Notruf ü. Volvo On Call u. Türenentr.)
Einlagen: Drift Wood
Einparkhilfe, hinten
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Elektronische Differentialsperre Corner Traction Control (CTC)
ESC- Fahrdynamikregelung
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom
Gepäckraum-Trennnetz
Geschwindigkeitsregelanlage mit variabler Geschwindigkeitsbegrenzung
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Heckklappenautomatik (elektrisch)
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
IDIS (Intelligentes Fahrerinformationssystem) verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
Innen- und Außenspiegel mit Ablendautomatik
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, wasserfestem Mikroschlüssel und beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung (manuell, Türen hinten)



Bezeichnung
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die Fondsitze (in B-Säule integriert) inkl. Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Volvo On Call Smartphone App oder Menü
Kopfstützen (5) vorn und hinten, hinten manuell umklappbar
Kopfstützen hinten umklappbar, elektrisch
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent
LED-Nebelscheinwerfer im Frontspoiler integriert
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design, Anthrazit
Lenkrad: Multifunktions Tasten am Lenkrad in Schwarz
Lenkradheizung
Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten (klappbar) mit Getränkehalter
Mittelarmlehne vorne mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Navigationssystem Sensus - 3D-Navigation - Zieleingabe durch natürliche Sprachsteuerung - Dynamische Zielführung mit Echtzeit-Verkehrsinformationen - Local Search (Umgebungssuche nach Stichworten mit Informationen, Bewertungen und Fotos) - Volvo Lifetime MapCare (kostenfreie Kartenaktualisierungen)
Notfall-Bremsleuchten - bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Oncoming Lane Mitigation Präventiv-Schutzsystem bei Überfahren der Mittellinie und sich näherndem Gegenverkehr inkl. Lenkeingriff hin zur eigenen Fahrspur
Parkbremse, elektrisch
Partikelfilter: Rußpartikelfilter für Diesel
Polsterung: Leder Komfortsitze inkl. Staufach in der Mittelarmlehne hinten
Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound - 9"-Touchscreen (22 9-cm-Diagonale) - 170 Watt Leistung - 10 Lautsprecher - 2x USB-Anschluss (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad) - Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming - Internetzugang inkl. Internetradio und Apps (über gekoppeltes Smartphone) - Sprachsteuerung - Digitale Fahrzeug-Betriebsanleitung - Connected Service Booking
Radiozubehör: Apple CarPlay und Android Auto Integration des Apple iPhone und Android-Smartphones in das Sensus Bediensystem.
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+) Zusätzlich zum analogen Senderangebot. Bitte beachten: Der digitale Empfang ist abhängig von der lokalen Netzverfügbarkeit
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Road Edge Detection - System zum Schutz vor unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrbahn durch Lenk- und Bremsingriffe
Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Voraktivierung der Gurtstraffer, Deaktivierung der Batterie (nur Plug-in Hybrid), Notruf über Volvo On Call und Türenergieung
Räder: Leichtmetallräder 18" 10-Mehrspeichen-Design Diamantschnitt/Graphitoptik 8 J x 18 mit Bereifung 235/45 R 18 W
Räder: Reifendruckkontrollsystem (passiv) mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Räderzubehör: Reifendichtmittel - inkl. 12-Volt Kompressor - Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Schalthebel aus schwedischem Kristallglas von Orrefors
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig



Bezeichnung
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sicherheitsgurte - Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, Voraktivierung der Gurtstraffer in Gefahrensituationen und Gurtkraftbegrenzer - Gurthöheneinstellung vorn - Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Sicherheitslenksäule (adaptiv)
Sitze: Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung für den Fahrersitz
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert)
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Sitzheizung vorn
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Steckdose 12-Volt-Anschluss vorn
Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call mit WiFi-Hotspot inkl. integriertem Modem, Außenantenne und WiFi-Hotspot für mobile Endgeräte Umfang von Volvo On Call: Automatische Notruffunktion mit Übermittlung von Fahrzeugposition und -daten sowie Alarmierung des Volvo On Call Service Centers per Knopfdruck (10 Jahre Nutzungsdauer). Zusätzlich diverse Komfortdienste über die Smartphone App, wie Send-to-car, Fahrtenbuch oder Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs. (3 Jahre Nutzungsdauer und auf Wunsch verlängerbar; inkl. Verlängerung der Notruffunktion).
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Wegfahrsperre
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Wischerblätter und Scheibenwaschdüsen beheizt (vorne und hinten)
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Panikfunktion (in Funkfernbedienung integriert) - Komfortöffnung /-schließung der Seitenfenster und ggf. des Schiebedachs per Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Einparkhilfe vorne und hinten
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch
Lackierung: Metallic-Lackierung
Panorama-Glasschiebedach mit Hebefunktion mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz (elektrisch)
Rückfahrkamera
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür - Kratzer - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Kein Bestandteil der Ausstattung) - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Kein Bestandteil der Ausstattung) - Kratzer - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Kein Bestandteil der Ausstattung) - Kratzer - kein Abzug
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Kein Bestandteil der Ausstattung) - Kratzer - kein Abzug
6	Motorhaube	Dämmmatte (Füllstoff rechts und links) - verformt - Wertminderung
7	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
8	Sitz hinten	Rücksitz - Kratzer - Smart Repair
9	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
10	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
11	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
12	Ausrüstung	Tirefit komplett - verschlissen - erneuern
13	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung
14	2.Radsatz	3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung
15	Heckbereich	Kofferboden - beschädigt - erneuern
16	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair
17	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
18	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern
19	Tür vorn links	Türdichtung - beschädigt - erneuern
20	Instrumententafel	Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen
21	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung
22	2.Radsatz	2 Reifen - beschädigt - erneuern
23	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren
24	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
25	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube	
2	Seitenwand links	
3	Seitenwand rechts	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Der montierte Radsatz ist kein Teil der Ausstattungsliste.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturерweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten



Abbildung 3: Laderaum

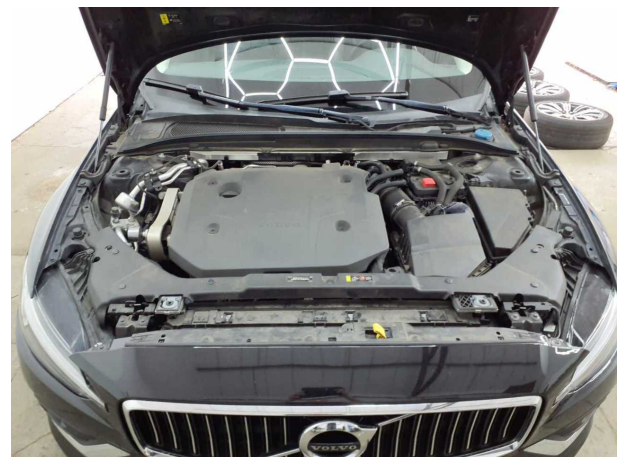


Abbildung 4: Motorraum



Abbildung 5: FIN



Abbildung 6: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

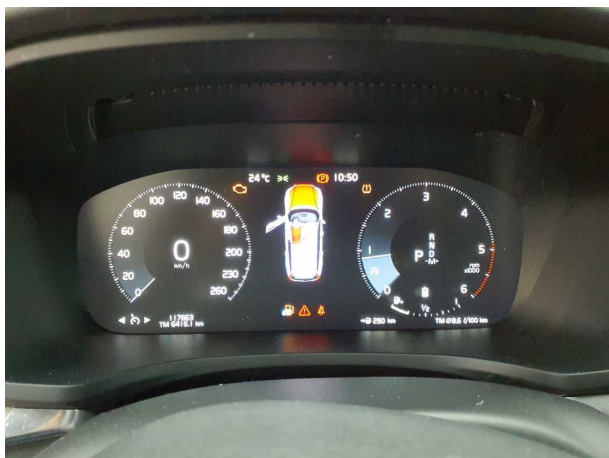


Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Laufleistung



Abbildung 9: Instrumententafel

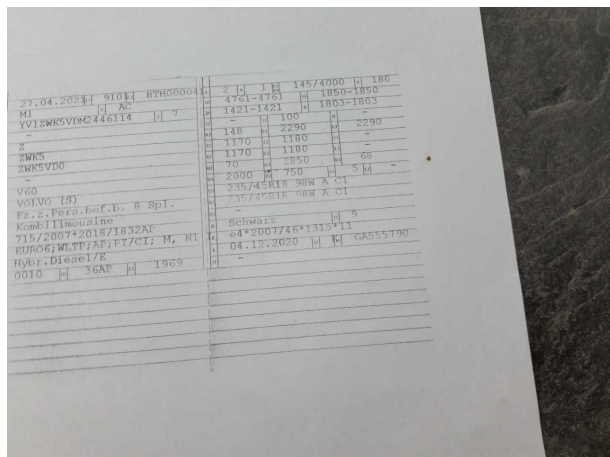


Abbildung 10: Zulassungsdocument(e)

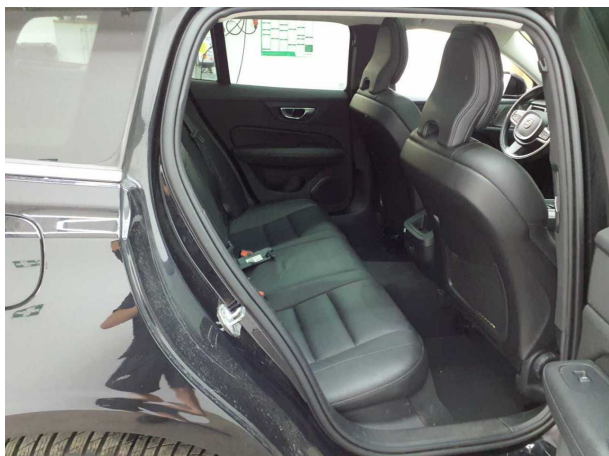


Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 14: Sonstiges

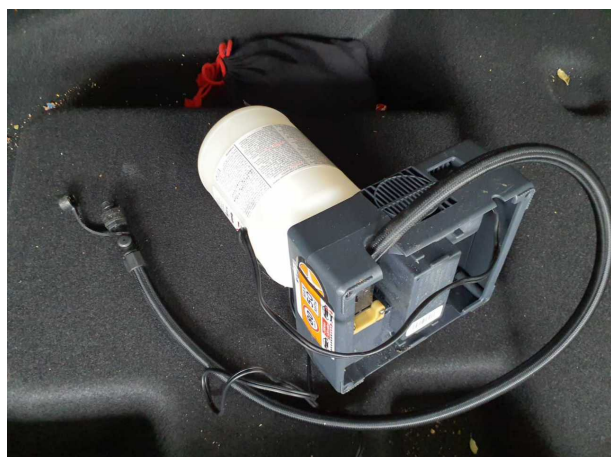


Abbildung 15: Sonstiges

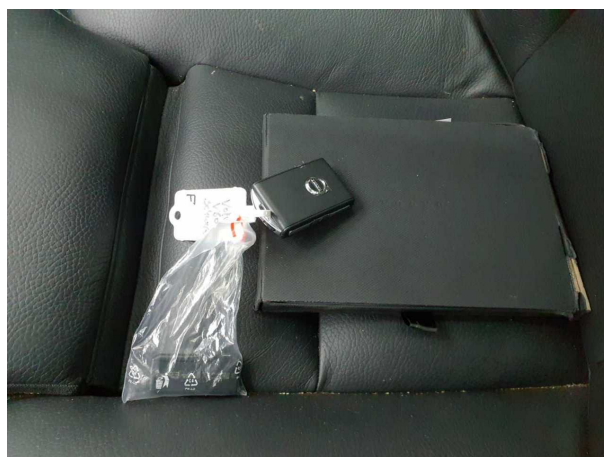


Abbildung 16: Sonstiges

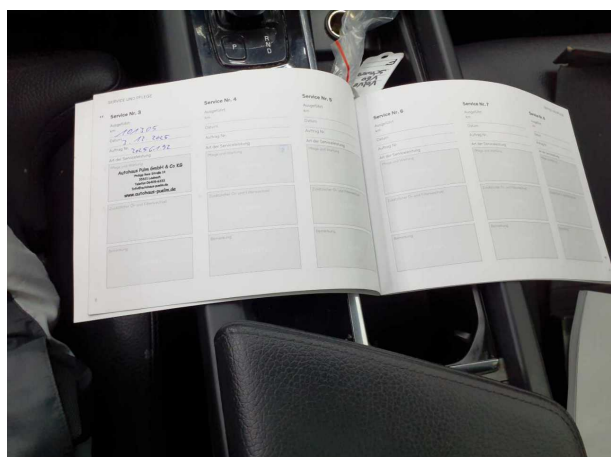


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

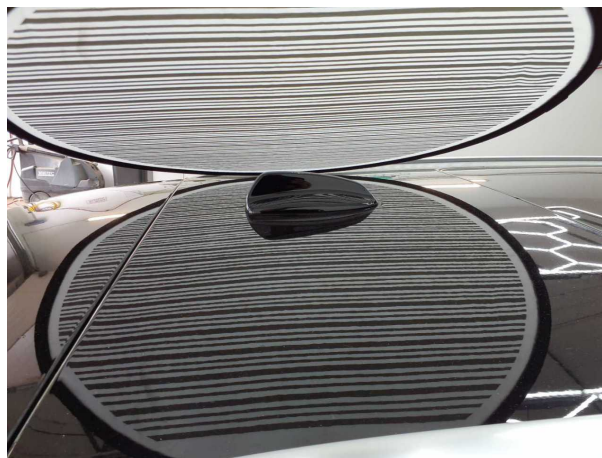


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #6: Motorhaube: Dämmmatte (Füllstoff rechts und lin...
- verformt - Wertminderung



Beschädigung #6: Motorhaube: Dämmmatte (Füllstoff rechts und links) - verformt - Wertminderung



Beschädigung #6: Motorhaube: Dämmmatte (Füllstoff rechts und lin...
- verformt - Wertminderung



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

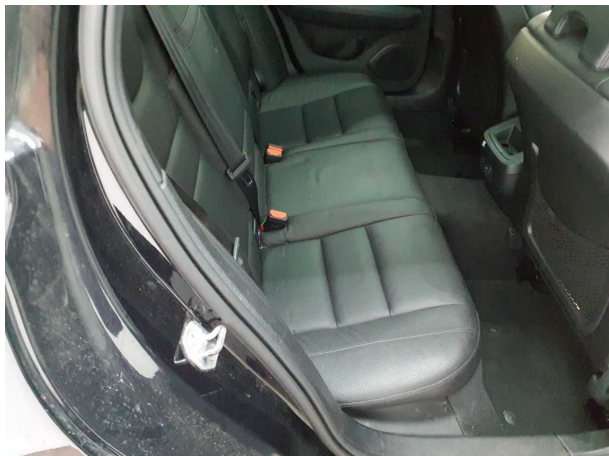


Beschädigung #8: Sitz hinten: Rücksitz - Kratzer - Smart Repair

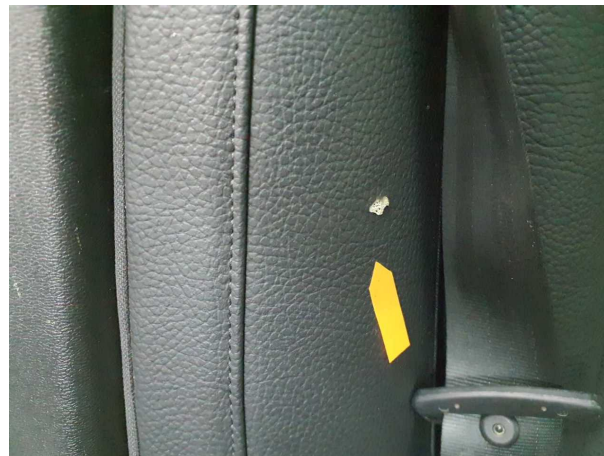

Beschädigung #8: Sitz hinten: Rücksitz - Kratzer - Smart Repair

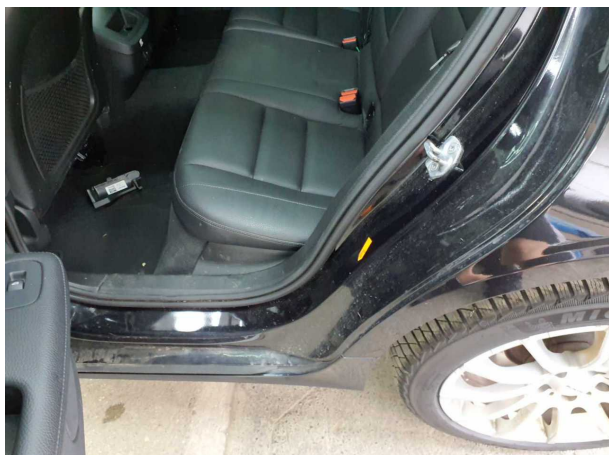


Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

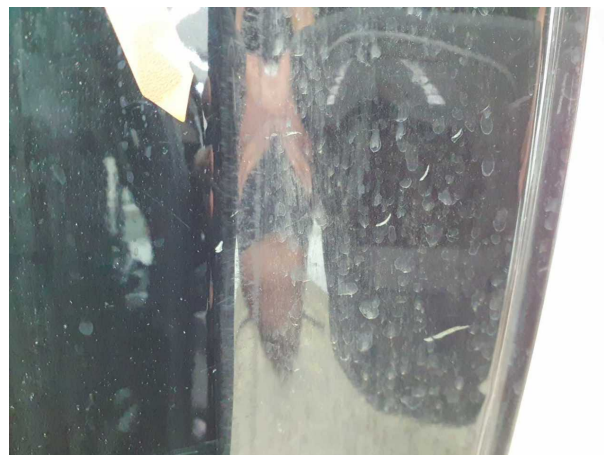

Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

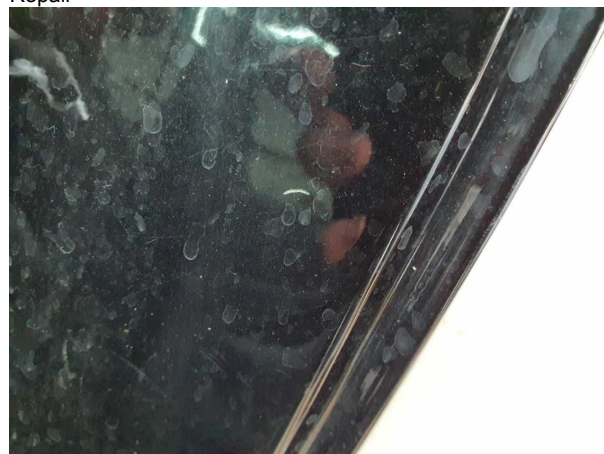


Beschädigung #9: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

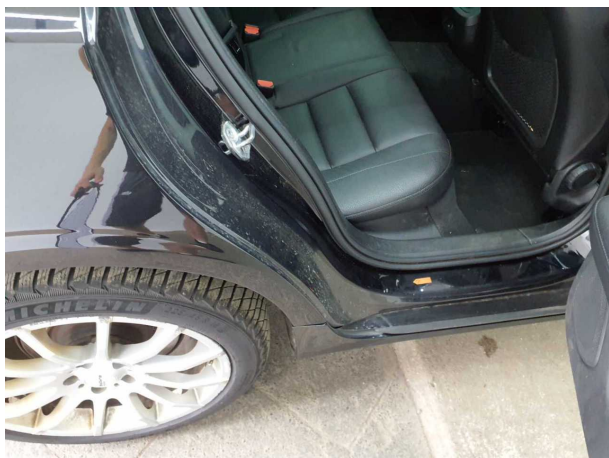

Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschad...
- Smart Repair




Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschad...
- Smart Repair

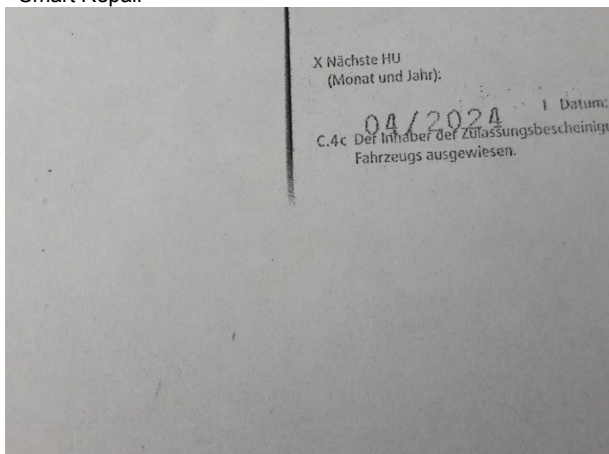


Beschädigung #11: Sonstiges: Hauptuntersuchung - fällig - durchführen



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

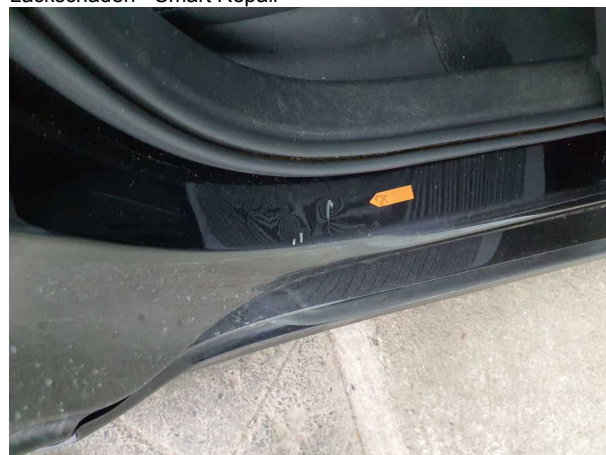

Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

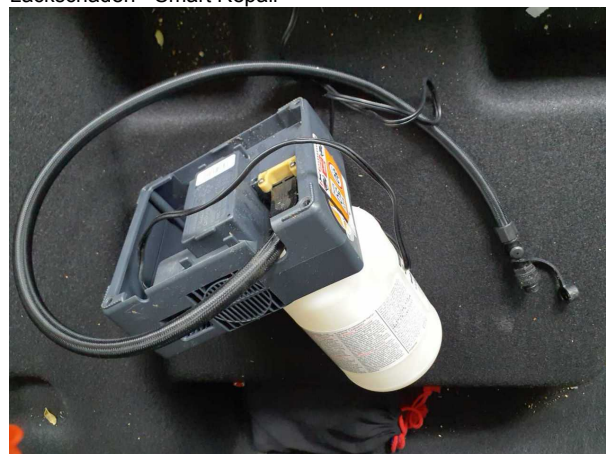

Beschädigung #12: Ausrüstung: Tirefit komplett - verschlissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #13: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #14: 2.Radsatz: 3 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #15: Heckbereich: Kofferboden - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #15: Heckbereich: Kofferboden - beschädigt - erneuern




Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair

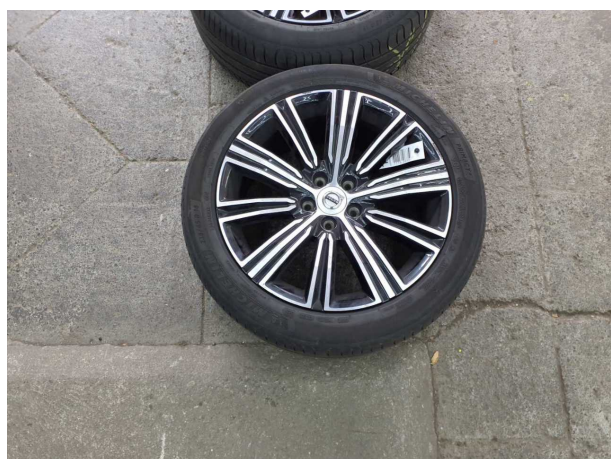

Beschädigung #17: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #17: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Tür vorn links: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Tür vorn links: Türdichtung - beschädigt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #20: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen

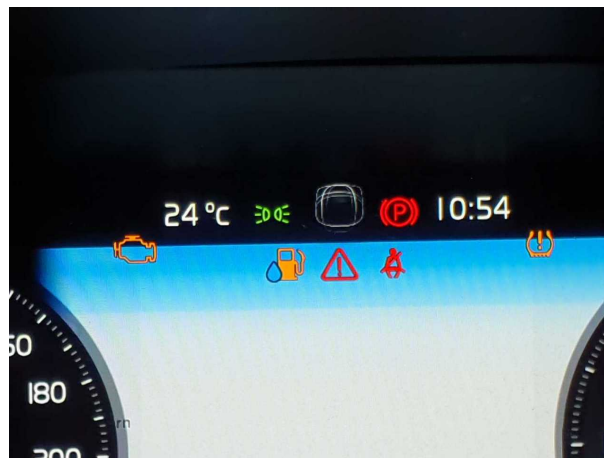


Beschädigung #20: Instrumententafel: Kontrollleuchte - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung #21: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #21: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung

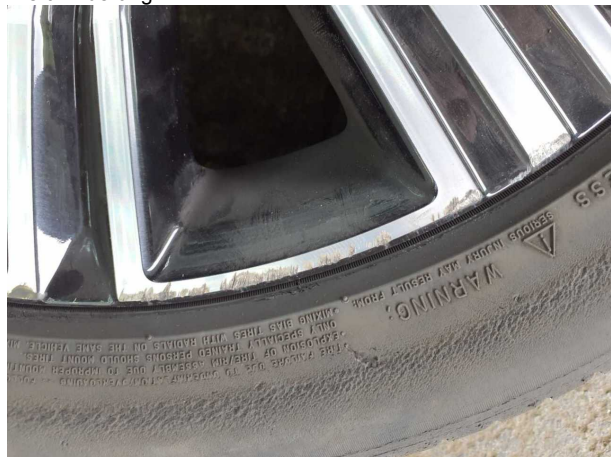

Beschädigung #21: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #22: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #22: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #22: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #22: 2.Radsatz: 2 Reifen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #23: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #23: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #24: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #24: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

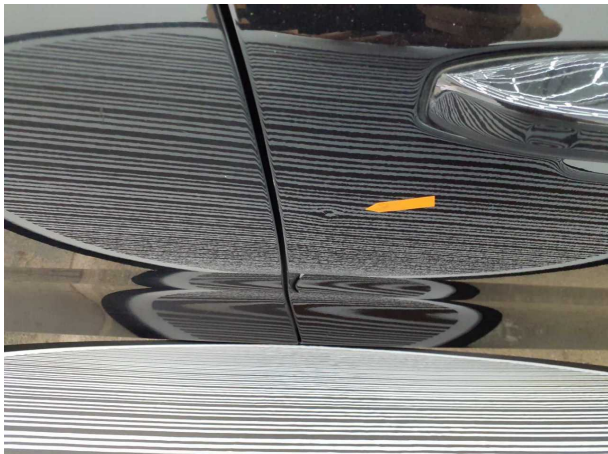


Beschädigung #24: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #24: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

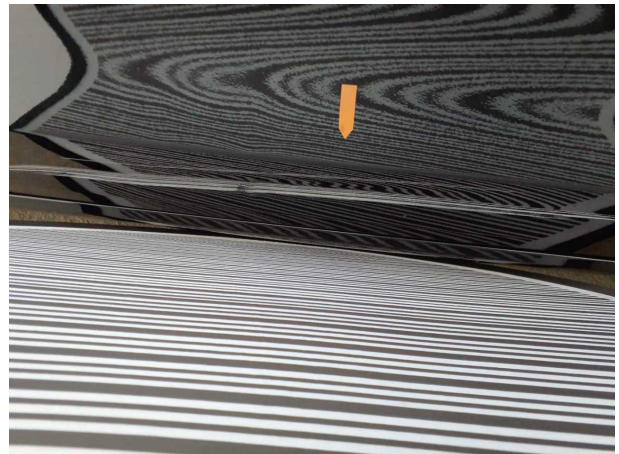

Beschädigung #24: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

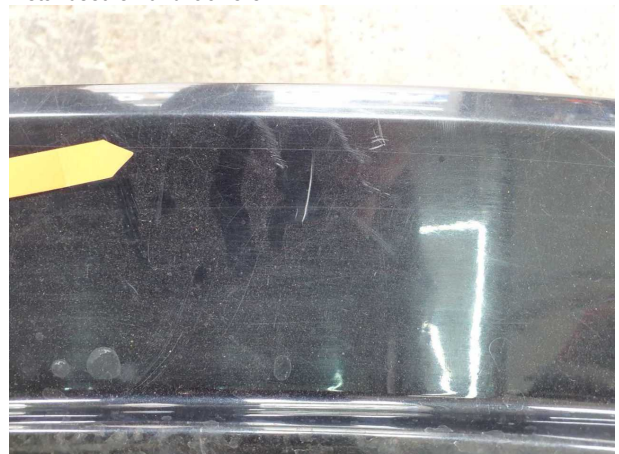

Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern

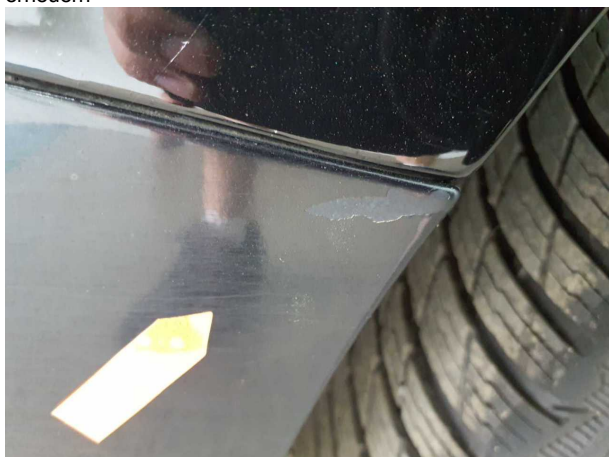

Beschädigung #25: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube



Nachlackierung 2: Seitenwand links



Nachlackierung 3: Seitenwand rechts