

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002511753
Besichtigt am: 17.06.2026 11:03
Berichts-Nr: 10818451
FIN: VSSZZZ5F2R6508090

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / ATK
Erstzulassungsdatum:	26.01.2024
Laufleistung:	46.040 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Farbe Dach:	"CAMOUFLAGE" GRJN
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	221 kW (301 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teil-Kunstleder
Interieurfarbe:	Soul/Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	1.000 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Dachreling, schwarz
18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber	Dämpfung hinten
19"-Leichtmetallräder "Exclusive" 36/2, bearbeitet, in Silber	Dämpfung vorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Datenträger für EU, integriert
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Diebstahlalarmanlage, Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
230-V-Wechselrichter und -Steckdose (im Gepäckraum)	Diebstahlwarnanlage
4 Türen	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4	Digitaler Radioempfang
4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/221 kW TFSI homogen Grundmotor: TT6/T3W, TSI	Drehstromgenerator 140 A
7-Gang-Automatikgetriebe, Allrad "A7A"	Drei.-Automatikgurt vorn
Abgasendrohr zweiflutig	Dreip.Automatikgurt hinten außen mit ECE-Label
Abgaskonzept, EU6 AP	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abwicklung Serie	Dynamiklenkung
Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS und BFS, mit BFS-Deaktivierung	Easy Open - Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung
Aktivkohlebehälter (EVAP)	ECO-Funktion
Allradantrieb	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ambientelicht Ausführung 2	-
Angehobener Ladeboden hinten	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
Anhängevorrichtung	Einton-Signalhorn
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memory-Funktion
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Armaturentafel Standard	Embleme
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außenspiegel links, konvex	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar	Fahrprofilauswahl und hydr. Dämpferregelung
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse lackiert	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 420A (70Ah)	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fernlichtassistent
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fertigungsablauf Standard
BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie	Feststellbremse
Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend	Formteilhimmel ungeteilt
Betriebserlaubnis Nachtrag	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Bordliteratur in Deutsch	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Bordwerkzeug und Wagenheber	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bremsbelagverschleißkontrolle	Fußhebelwerk
Brillen-Ablage/Halter	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel
	Gepäcktaschen an Rückenlehnen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Nebelschlussleuchte
Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt	Netztrennwand
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung	Netztrennwand
Heckspoiler	Nicht Heissland
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Nichtraucherausführung
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne alternativ-Antriebssystem
Kältemittel R1234yf	Ohne Alu/Chrom-Paket
Kategorie 0	Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Keine Aktionsausführung	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Feuerlöscher
Klimakomfortscheibe	Ohne Fußmatten
Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)	Ohne Handbremshebelgriff
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Klappptisch an Vordersitzlehne
Kopfstützen vorn	Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne UNECE CS&SU
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mechanische Rücksitz-Entriegelung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Front und Rückfahrkamerasystem und zwei Seitenkameras	Ohne zus. Warnleuchten
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 7	Optionsinfotainment (MIB3)
MPV Ateca 5-Türer	Parklenkassistent
Müdigkeitserkennung	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Preisnachlass-Paket
Navigationsgerät-High	Privater Notruf
Nebelscheinwerfer	Radabdeckung Mitte
	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

Radstand	Typprüfland Deutschland
Rechtsverkehr	Typzeichen und Firmenemblem
Regionscode " ECE " für Radio	Variante Grundausstattung
Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)	Vier-Lenkerachse
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke	Wartungsintervallverlängerung
Reifendruckkontrolle	Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne	Zentralverriegelung "Keyless-Entry"
Safe & Driving XL (in Kombination mit Navigationssystem)	Zierleisten schwarz
Schalthebelknopf Sport	Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheibenbremsen hinten	
Scheibenbremsen vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Schriftzugsatz in Grundausführung	
-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale	
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Gewebe	
Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonderpreis	
Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sportausstattung CUPRA VZ	
Sportsitze vorn	
Sprachsteuerung	
Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent	
Spurwechselassistent	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Sport	
Supersportlenkrad mit Bediensatelliten	
Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	245/40 R 19 94 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
2	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen
3	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
4	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
5	Armaturenblech	Anhaftung	Reinigen
6	Tür vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
7	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Teilkaskoschaden		€ 4.500,00
2	Andere	Vollkaskoschaden		€ 2.800,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 7.300,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	295,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZ5F2R6508090

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

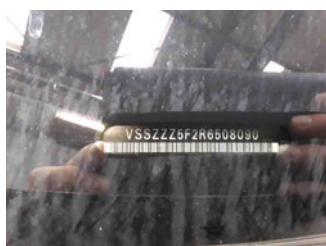


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

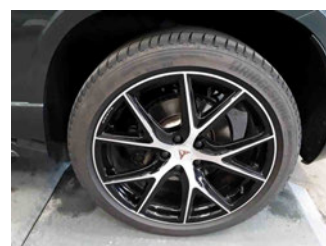

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026




Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

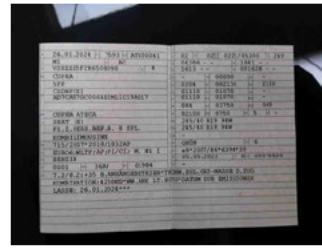

Fahrzeug - abgegebene ZB1

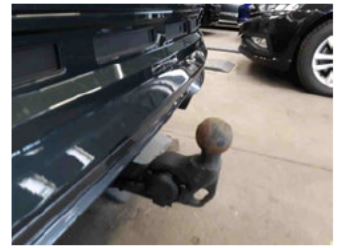

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Motorhaube



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen



2 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen



3 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen



4 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen



5 - Armaturenbrett - Anhaftung - Reinigen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10818451
vom: 17.06.2026

6 - Tür vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

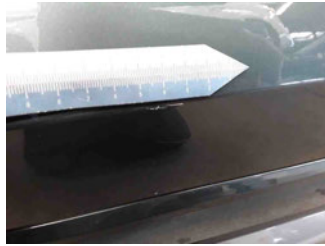


7 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

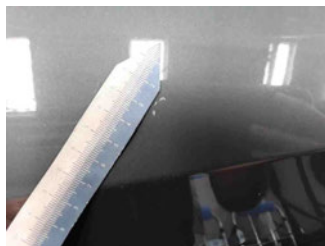

2 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Nicht sicherheitsrelevant
-----------	---------------------------

