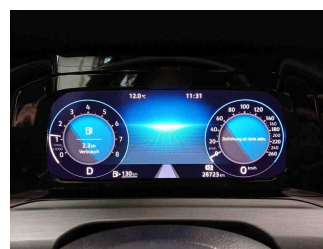


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002357923
Besichtigt am:	11.03.2026 12:15
Berichts-Nr:	10206266
FIN:	WVWZZZCD4RW031343

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNZ
Erstzulassungsdatum:	24.01.2024
Laufleistung:	28.723 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Uranograu
Farbe Dach:	Uranograu
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Alcantara
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	28.100 KM

» Fahrzeugausstattung

12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Digitaler Radioempfang DAB+
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Diversity-Antenne für FM-Empfang
3 Kopfstützen hinten	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
4 Leichtmetallräder "Nottingham" 7,5 J x 17	Doppelton-Signalhorn
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l eTSI, 110 kW	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6+1 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Ambientebeleuchtung 30-farbig	ergoActive-Fahrersitz mit elektrischer Einstellung, Memory-Funktion und verschiebbarer Oberschenkelauflege
App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Auslieferung auf Winterrädern	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkundend
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Betriebsspannung 12 V	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Kältemittel R1234yf
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Car2X	Keine Aktionsausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Chromleiste an den Seitenfenstern unten	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dachhimmel	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dämpfung hinten, Basis 1	
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen "New Brushed Dark Metal" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kurzheck	Ohne Speedlimiter (LIM)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sprachsteuerung
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Spurwechselassistent
LED-Plus-Scheinwerfer	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Rückleuchten	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich Standard	Ohne UNECE CS&SU
Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Linkslenker	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne Zusatz-/Standheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Radstand
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifen 225/45 R 17
Normal-Lackierung	Reifenkontrollanzeige
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A
Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung, Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Alcohol Interlock	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängavorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne Dachreling	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dynamic Drive Control	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Head-Up Display	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies"ArtVelours"
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sport-Ausstattung
Ohne Lichtassistent	Sport-Komfortsitze vorn
Ohne Mode3 Ladekabel	Stabilisator hinten
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige	Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Vierlenkerachse

Volldach

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus" oder
"VW Connect" und "VW Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion
"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H

Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H, Radvollblenden

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	7,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	7,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	7,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
2	Motorhaube Dämmmatte	Gebrochen	Ersetzen
3	Dach	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Heckscheibe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Dach	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD4RW031343

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

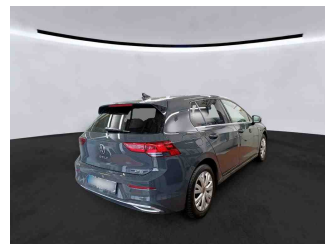

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

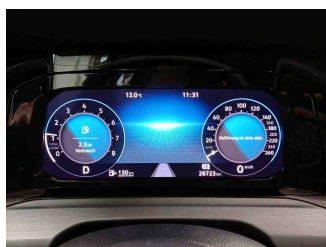


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

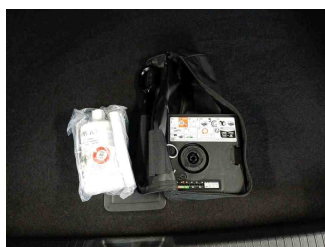

Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

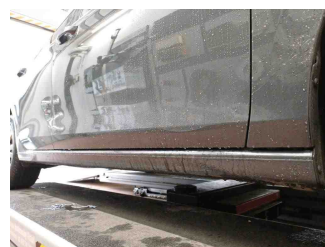


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

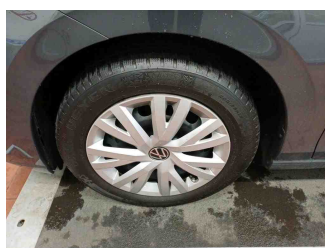


Räder - Rad montiert vorne
links

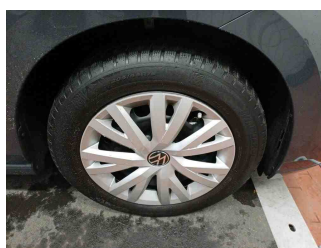


Räder - Rad montiert vorne
rechts

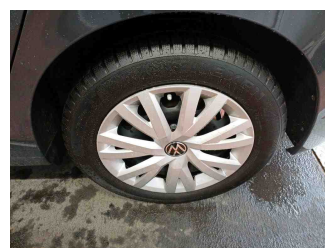


Räder - Rad montiert hinten
links

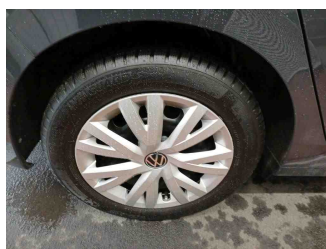


Räder - Rad montiert hinten
rechts

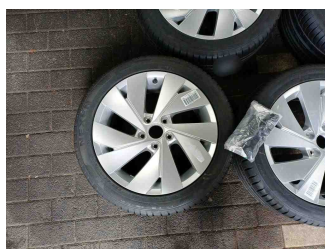


Räder - Rad beiliegend #1

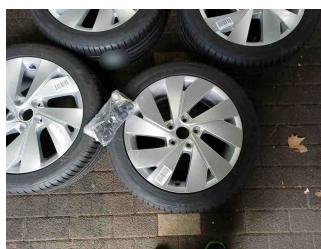

Räder - Rad beiliegend #2

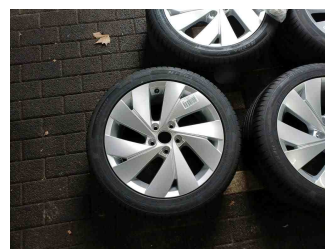

Räder - Rad beiliegend #3

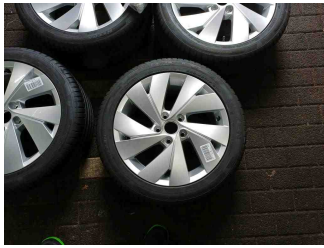


Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

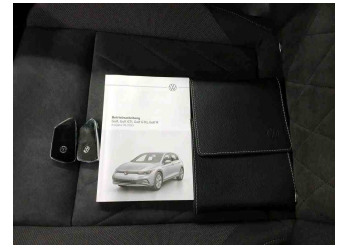

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

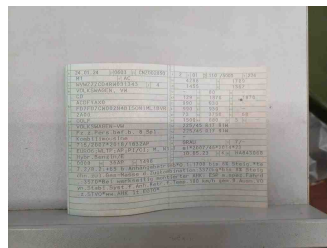

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

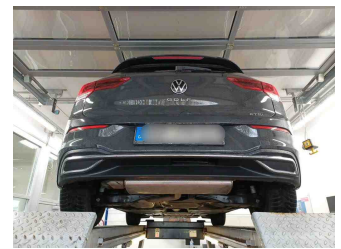

Unterbodenscan




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

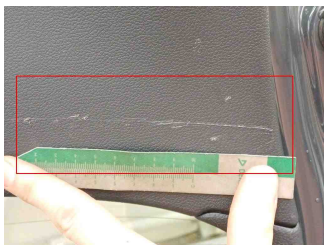


2 - Motorhaube Dämmmatte - Gebrochen - Ersetzen

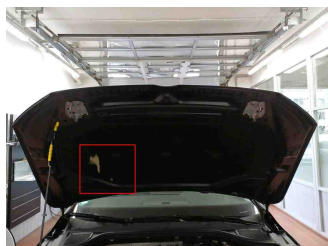

3 - Dach - Kratzer - Polieren

Kommentar

Schleifen und polieren.

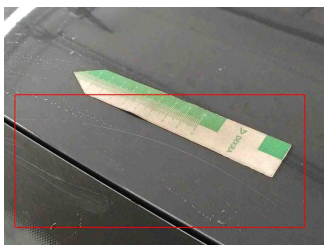

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Türverkleidung hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

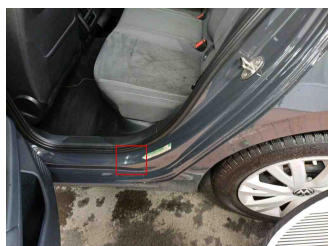


4 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

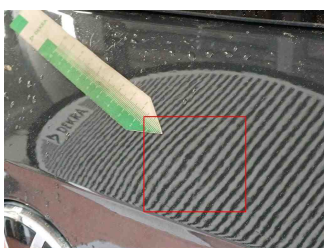

5 - Heckscheibe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

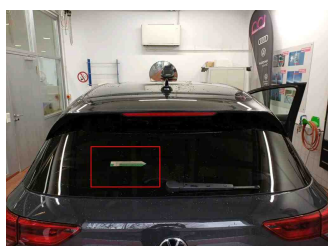

6 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

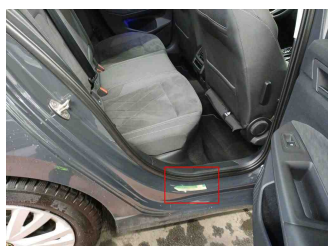

7 - Dach - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

