

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW 3er-Reihe 318d Touring Kombi 5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen:	D -BA 7717	Fahrgestell-Nummer:	WBA8H71080A037467
Vertrags-Nummer:	24012056	Erstzulassung:	10.01.2017
Internes KZ:	13552101	Kilometer-Stand:	162110
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

BMW 3er-Reihe 318d Touring Kombi 5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: Rauchtopas metallic Polsterung: BMW Individual erweiterte Lederausstattung Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **31.008,40**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

16" Leichtmetallräder Turbinenstyling 406, BMW EfficientDynamics	420,17
8-Gang Steptronic Getriebe	1.806,72
Alarmanlage	0,00
BMW Head-Up Display	823,53
BMW Individual Hochglanz Shadow Line	436,97
BMW Individual Lackierungen	1.638,66
BMW Individual Lederlenkrad Feinnarbe	0,00
BMW Individual erweiterte Lederausstattung Leder Merino	2.478,99
BMW Individual erweiterte Lederausstattung Leder Merino Schwarz	0,00
BMW Navigationssystem Professional	0,00
ConnectedDrive Services	0,00
Dachhimmel anthrazit, Individual	201,68
Dachreling schwarz	210,08
Driving Assistant	436,97
Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion	260,50
HiFi Lautsprechersystem	327,73
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend	462,18
Innenspiegel automatisch abblendend	0,00
Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen	0,00
Interieurleisten Edelholzausführung Nussbaumwurzel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom	378,15
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	546,22
Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung	0,00
LED Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht	831,93
Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar	235,29
Navigationspaket ConnectedDrive	2.857,14
Panorama Glasdach	1.260,50
Park Distance Control (PDC) vorn/hinten	579,83
Parkassistent	294,12
Rauchtopas metallic	0,00
Rückfahrkamera	352,94
Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer	310,92
Sitzverstellung elektrisch mit Memory	924,37
Sonnenschutzrollo für hintere Türseitenscheiben, mechanisch	210,08
Sonnenschutzverglasung	327,73
Sport-Lederlenkrad	92,44
Sportsitze für Fahrer und Beifahrer	462,18

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **50.176,42**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **59.709,94**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterreifen und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 3er-Reihe 318d Touring Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2017		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	E6	CO2 (g/km):	119
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,500	Tankinhalt:	57
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,800
Leergewicht (kg):	1595	zul. Gewicht (kg):	2160

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 24012056
Amtliches Kennzeichen: D -BA 7717
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 318d Touring Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
11.12.2019	9057929129	Eigenverschulden	Tür vorne Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Tür hinten Fahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung)	Ja	Ja

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 24012056
Amtliches Kennzeichen: D -BA 7717
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 3er-Reihe 318d Touring Kombi5-türig 1995 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	10.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	50170 Kerpen, Hüttenstraße 130
Besichtigungsdatum	15.06.2026
Referenznummern	0031200748 - 0024012056

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	D-BA 7717	Fzg.-Ident.-Nummer	WBA8H71080A037467
Fabrikat	BMW	1. Zulassung	10.01.2017
Typ	318d Touring	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Farbe	Rauchtopas-Violett - 3-Schicht Perleffekt
Laufleistung abgelesen	162.110 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türen
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 110 KW

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R16 92W	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R16 92W	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 96H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 96H	5 mm
Reservebereifung: Räder mit Notlaufeig.					

Beiliegende Räder:

Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R16 92W	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	205/60 R16 92W	5 mm
Rad 3					mm
Rad 4					mm

Allgemeines / Zustand

✗ Serviceheft vorhanden	
Kundendienst laut Bordcomputer am 22.03.2024 bei km 122.219.	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne links Unfallschaden	Ja	
Tür hinten links Unfallschaden	Ja	

Anmerkungen

Unfallschaden: keine festgestellt

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt.
2 Hauptschlüssel vorhanden.

Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfpositionen (Reifendruckkontrolle Fehlermeldung aktiv, Bremsbeläge Fehlermeldung aktiv) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters- und lauleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Zum Besichtigungszeitpunkt befand sich das Fahrzeug in einem verschmutzten Zustand. Ggf. können weitere Mängel vorhanden sein, die erst nach der Reinigung des Fahrzeuges ersichtlich werden.

Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Aktuell montierte Sommerräder vorne links und rechts. Winterräder hinten links und rechts falsch. Passend beiliegende Sommerräder (beide beschädigt) im Laderraum.

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| ✓ 16" Leichtmetallräder Turbinenstyling 406, BMW EfficientDynamics | ✓ 8-Gang Steptronic Getriebe |
| ✓ Alarmanlage | ✓ BMW Head-Up Display |
| ✓ BMW Individual Hochglanz Shadow Line | ✓ BMW Individual Lackierungen |
| ✓ BMW Individual Lederlenkrad Feinnarbe | ✓ BMW Individual erweiterte Lederausstattung Leder Merino |
| ✓ BMW Individual erweiterte Lederausstattung Leder Merino Schwarz | ✓ BMW Navigationssystem Professional |
| ✓ ConnectedDrive Services | ✓ Dachhimmel anthrazit, Individual |
| ✓ Dachreling schwarz | ✓ Driving Assistant |
| ✓ Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion | ✓ HiFi Lautsprechersystem |
| ✓ Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend | ✓ Innenspiegel automatisch abblendend |
| ✓ Instrumentenkombination mit erweiterten Umfängen | ✓ Interieurleisten Edelholzausführung Nussbaumwurzel mit Akzentleiste Perlglanz Chrom |
| ✓ Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung | ✓ Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung |
| ✓ LED Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht | ✓ Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer, elektrisch verstellbar |
| ✓ Navigationspaket ConnectedDrive | ✓ Panorama Glasdach |
| ✓ Park Distance Control (PDC) vorn/hinten | ✓ Parkassistent |
| ✓ Rauchtopas metallic | ✓ Rückfahrkamera |
| ✓ Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer | ✓ Sitzverstellung elektrisch mit Memory |
| ✓ Sonnenschutzrollo für hintere Türseitenscheiben, mechanisch | ✓ Sonnenschutzverglasung |
| ✓ Sport-Lederlenkrad | ✓ Sportsitze für Fahrer und Beifahrer |

Zustand / Beschädigungen

Front

Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Seite links

Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 47, Bild 48, Bild 49)

Tür vorne links Innenverkleidung -Standard-, beschädigt (Bild 16)

Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Seite rechts

Tür vorne rechts, verkratzt (Bild 30, Bild 31)

Schweller rechts Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 28, Bild 29)

Spiegelgehäuse rechts Blende -unlackiert-, beschädigt (Bild 45, Bild 46)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 44)

Kotflügel vorne rechts, verkratzt (Bild 26, Bild 27)

Heck

Rückleuchte rechts außen, gerissen (Bild 40, Bild 41)

Reifen, Felgen, Radkappen

Reifen 1 x beiliegend, beschädigt (Bild 39)

Reifen 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag (Bild 42, Bild 43)

LM-Rad 1 x beiliegend, Materialabtrag (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Interieur

Armlehne vorne, beschädigt (Bild 15)

Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv (Bild 13)

Technik

Bremsbeläge komplett, Untermaß (Bild 14)

Sonstiges

Inspektion groß Mittelklasse, fällig (Bild 38)

Fahrzeug innen, verschmutzt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden

Inspektion klein Mittelklasse, ausgelassen

Inspektion groß Mittelklasse, ausgelassen

Fahrzeug innen, Geruchsbelästigung

Ohne Zuordnung

Winterräder hinten links und rechts gegen beiliegende Sommerräder (Bild 50, Bild 51, Bild 52)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 52 Fotos.

Krause, Leon

Der Sachverständige, 16.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.



Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, prüfen



Bild 14. Bremsbeläge, komplett, Untermaß, prüfen

Fotoanlage



Bild 15. Armlehne, vorne, beschädigt, ersetzen



Bild 16. Tür vorne links, Innenverkleidung -Standard-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen



Bild 18. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen

Fotoanlage



Bild 19. Fahrzeug, innen, verschmutzt, reinigen



Bild 20. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22. LM-Rad, 1 x beiliegend, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23. Reifen, 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos, ersetzen



Bild 24. Reifen, 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25. Reifen, 1 x beiliegend, Luftdruck zu gering / drucklos, ersetzen

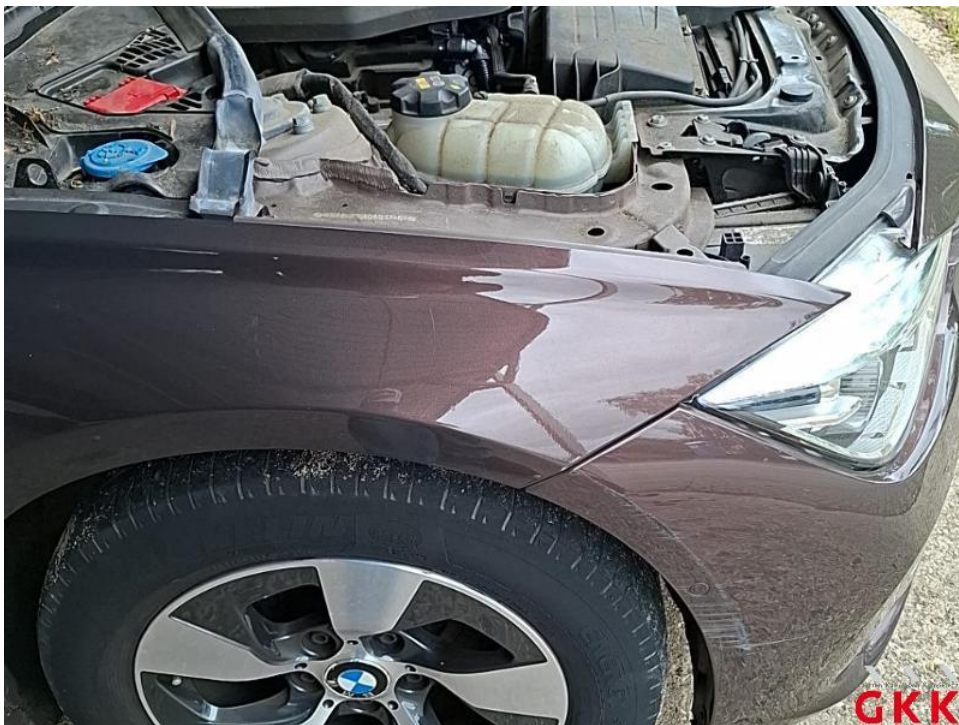


Bild 26. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27. Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 28. Schweller rechts, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29. Schweller rechts, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 30. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31. Tür vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 32. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 34. Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35. Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren



Bild 36. Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Tür hinten links, bis 3 Dellen / Bauteil, instand setzen - lackieren



Bild 38. Inspektion groß, Mittelklasse, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 39. Reifen, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen



Bild 40. Rückleuchte rechts, außen, gerissen, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41. Rückleuchte rechts, außen, gerissen, ersetzen



Bild 42. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43. LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 44. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 45. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 46. Spiegelgehäuse rechts, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 48. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 49. Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 50. Winterräder hinten links und rechts gegen beiliegende Sommerräder, wechseln

Fotoanlage



Bild 51. Winterräder hinten links und rechts gegen beiliegende Sommerräder, wechseln



Bild 52. Winterräder hinten links und rechts gegen beiliegende Sommerräder, wechseln