

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002432296
Besichtigt am: 28.04.2026 14:47
Berichts-Nr: 10521912
FIN: WVVWZZZAWZPU023564



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CIE
Erstzulassungsdatum:	26.01.2023
Laufleistung:	80.430 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	59 kW (81 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.700 KM

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Einton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l, 59 kW	Fahrlichtschaltung automatisch, mit "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
4 Lautsprecher	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
4 Stahlräder 5,5 J x 15	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
4 Türen	Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
5-Gang-Schaltgetriebe	Fensterheber elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Abgasnorm EU6 AP	Frischlufthansaugung mit Aktivkohlefilter
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Frontantrieb
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Antenne für FM-Empfang	Fußhebelwerk "Standard"
App-Connect	Ganzjahresreifen 185/65 R 15
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Gepäckraumbeleuchtung
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumboden
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzer
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn und 2 hinten
Betriebserlaubnis Nachtrag	Innenspiegel abblendbar
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Instrumententafel geschäumt
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Ceramique	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Digitaler Radioempfang DAB+	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Drehstromgenerator 140 A	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Kurzheck
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer	LED-Rückleuchten
Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich	

LED-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Life	Ohne Zusatz-/Standheizung
Linkslenker	Ohne zusätzliche Bereifung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Online-Dienst, mit OCU, ohne Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Radio "Composition"
Modul Boden hinten Ausführung 1	Radschrauben Standard
Müdigkeitserkennung	Radstand
Multifunktionskamera	Radvollblenden
Multifunktionslenkrad in Leder	Rechtsverkehr
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normalsitze vorn	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Notbremsassistent "Front Assist"	Schaltgetriebe MQ200
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schalthebelknauf in Leder
Ohne 2. Batterie	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Anhängervorrichtung	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Aufkleber und Embleme	Servolenkung
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Differenzialsperre	Stabilisator vorn
Ohne Dynamic Drive Control	Standard-Klimazonen
Ohne ECO-Funktion	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Folienbeklebung	Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Lichtassistent	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Navigationsgerät	Trommelbremsen hinten
Ohne Nebelscheinwerfer	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Typrüfand Deutschland
Ohne Sprachsteuerung	Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Ohne Spurwechselassistent	Überhang hinten, kurz
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	3,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	3,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	185/65 R 15 88 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 05.2026**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten rechts	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Instandsetzen + lackieren
2	Außenschweller links	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren
3	Reifen	Verschlissen	Ersetzen
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
7	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Linke Seite	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
10	Rechte Seite	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
11	Fußmatten	Loch	Ersetzen
12	Motorhaube	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
13	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
14	Mittelarmlehne hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zigarettenanzünder	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	213,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZPU023564

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

- | | |
|--------------------|--|
| (28.04.2026 14:46) | Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechend Gebrauchsspuren auf |
| (28.04.2026 14:47) | Bei der Bewertung war das Fahrzeug verschmutzt / nicht gewaschen |
| (28.04.2026 14:47) | Kennzeichen verbleiben vor Ort |

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

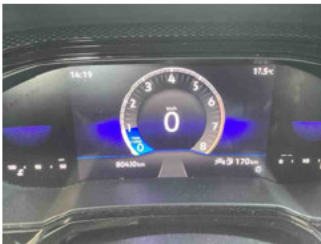

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

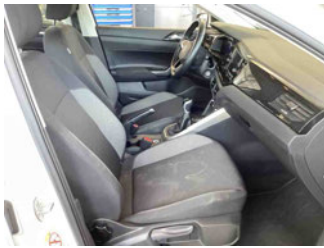

Innenraum - vorne

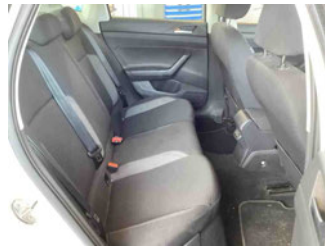

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Seitenwand hinten rechts - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Instandsetzen + lackieren




2 - Außenschweller links - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren



3 - Reifen - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar


Reifen VA unter 4mm.

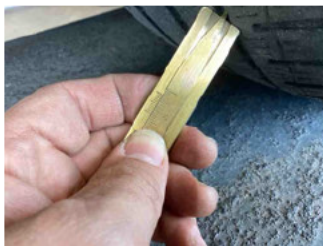

4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


5 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

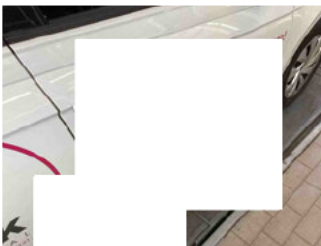

6 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung**7 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung****8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****9 - Linke Seite - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen****10 - Rechte Seite - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen****11 - Fußmatten - Loch - Ersetzen**

Kommentar



Fußmatte Fahrerseite

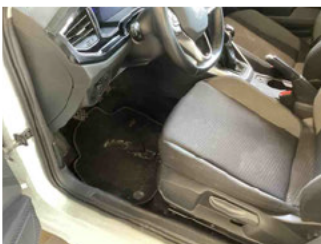

12 - Motorhaube - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen**13 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen****14 - Mittelarmlehne hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen**

Kommentar

Abdeckkappe hinten rechts fehlt.

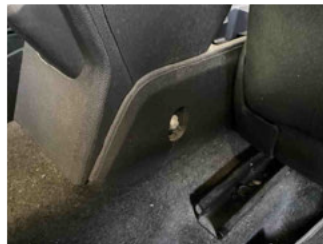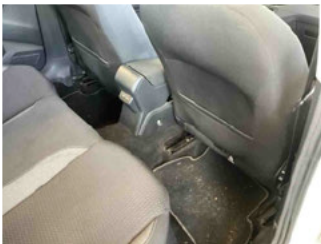**FEHLTEILE****1 - Zigarettenanzünder - Fehlt - Ersetzen**