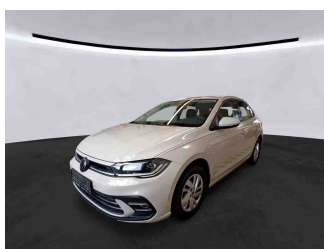
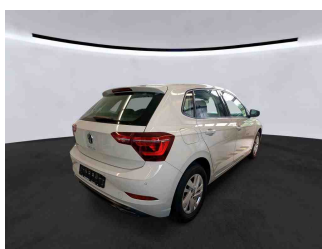


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002484086
Besichtigt am:	11.06.2026 13:26
Berichts-Nr:	10790393
FIN:	WVWZZZAWZNU041542

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Polo
HSN / TSN:	0603 / CDS
Erstzulassungsdatum:	07.06.2022
Laufleistung:	60.974 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Ascot Grey
Farbe Dach:	Ascot Grey
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Ceramique/Titanschwarz/ Schwarz/Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	9.200 KM

» Fahrzeugausstattung

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW	Dynamische Fernlichtregulierung "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
4 Leichtmetallräder "Ronda" 5,5 J x 15 in Adamantiumsilber lackiert	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4 Türen	Einton-Signalhorn
5-Gang-Schaltgetriebe	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS und MSR
6 Lautsprecher	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgasnorm EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2G0- für Bauzustand Europa
Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze	Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fensterheber elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Süd-Afrika
Ambientebeleuchtung	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Frontantrieb
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel rechts, konvex	Gepäckraumabdeckung
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Gepäckraumbeleuchtung
Batterie 320A (49Ah)	Gepäckraumboden
Batterie/Generator Kapazität Standard	Geschwindigkeitsbegrenzer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Handbremshebelgriff in Leder
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Hinterachse "Standard"
Bordbuchhalterung unter dem linken Vordersitz	Innenspiegel abblendbar
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Instrumententafel geschäumt
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, an Auströmern vorn auf Fahrer- und Beifahrerseite	IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht
Dachhimmel in Ceramique	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dämpfung hinten	Kältemittel R1234yf
Dämpfung vorn	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dekoreinlagen "Deep Iron Grey" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Keine Aktionsausführung
Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profil wählbar	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Digitaler Radioempfang DAB+	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung
Diversity-Antenne für FM-Empfang	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Drehstromgenerator 140 A	

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet

Lendenwirbelstützen vorn

Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox

Modul Boden hinten Ausführung 1

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Notbremsassistent "Front Assist"

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Folienbeklebung

Ohne Individualeinbau

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Radio

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 185/65 R 15, rollwiderstandsoptimiert

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar

Schaltgetriebe MQ200

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Style"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill und Lufteinlass mit Chromleiste

Style

Telefonschnittstelle

Textilfußmatten vorn und hinten

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung
Typprüfstand Deutschland
Überführungsausrüstung,-nasse Grenze
Überhang hinten, kurz
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Version Standard
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnleuchte für Waschwasserstand
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 T	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	185/65 R 15 88 H	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Kratzer	Ersetzen
2	Tür hinten rechts	Delle(n)	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
3	Bremsscheiben vorne	Korrosion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
4	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Motorhaube Dämmmatte	Riss	Ersetzen
7	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
8	Karosserie	Anhaftung	Reinigen
9	Fußmatten	Verschlissen	Ersetzen
10	Stoßfänger vorne rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZAWZNU041542

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

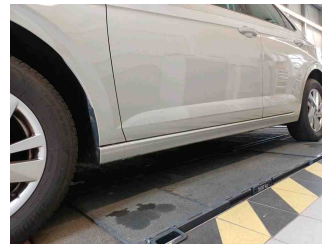


Seitenansicht - Schweller links

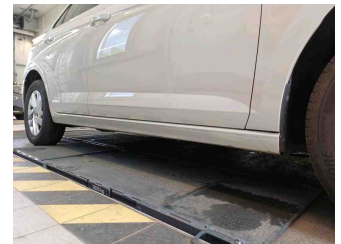


Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

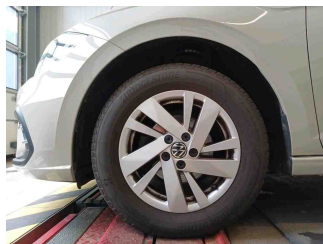


Räder - Rad montiert vorne
links

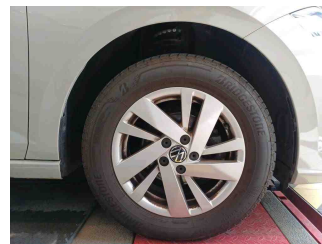

Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

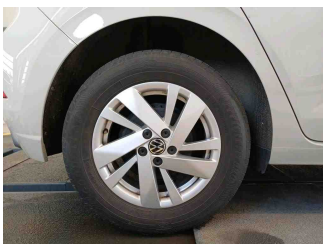


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

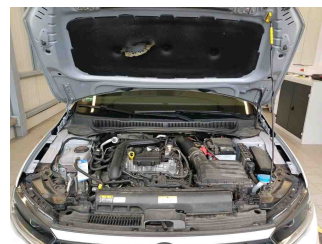

Fahrzeug - Motorraum offen

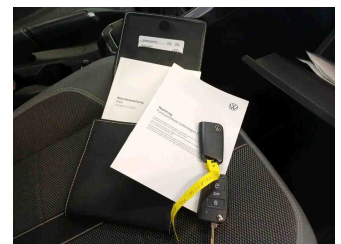

Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10790393
vom: 12.06.2026




Innenraum - Kofferraum

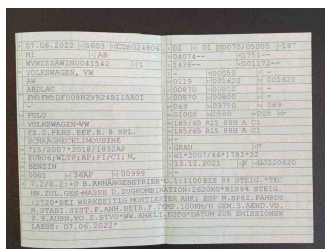


Fahrzeug - abgegebene ZB1

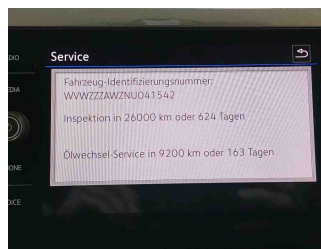


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

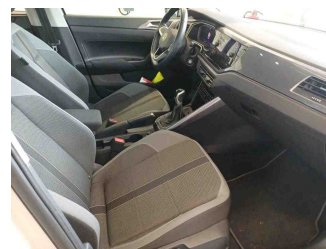


Innenraum - vorne

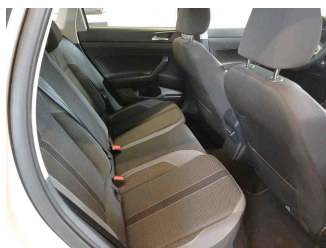


Innenraum - hinten

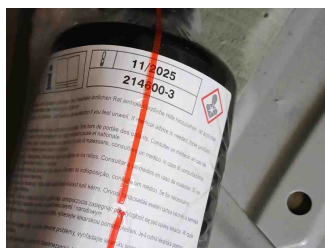

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

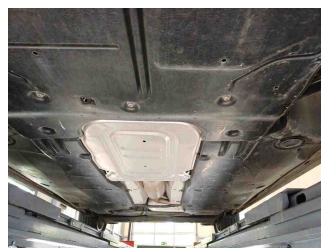

Unterbodenscan



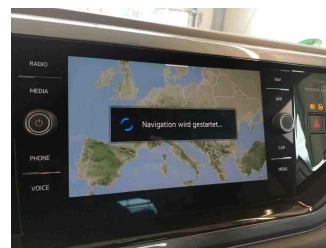


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Kratzer - Ersetzen

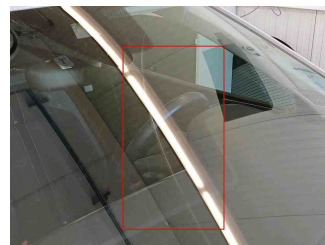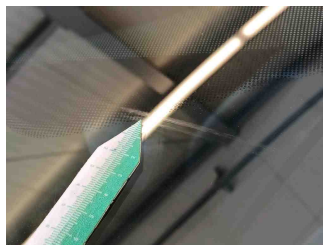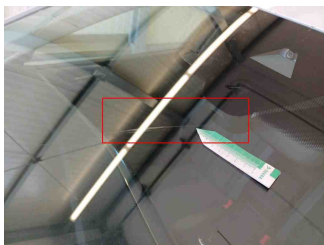


2 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Instandsetzen + lackieren (teilweise)

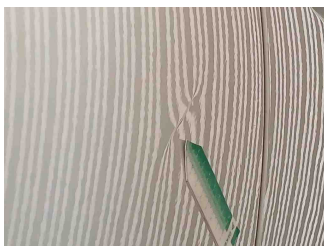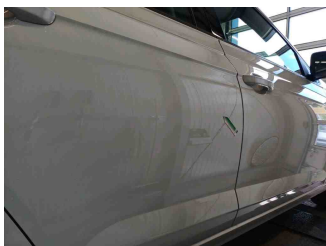


3 - Bremsscheiben vorne - Korrosion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

Kommentar



Eingelaufen - Mindestdicke prüfen

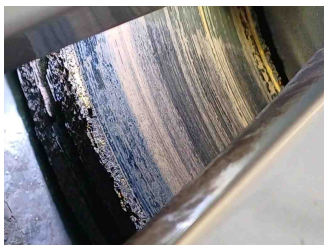


4 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

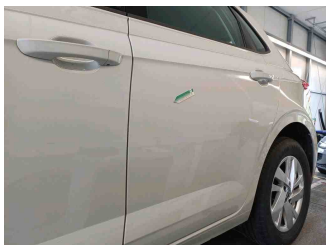


5 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken

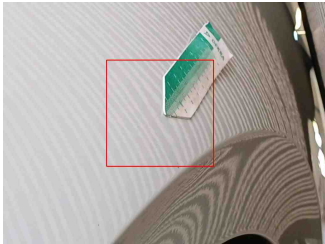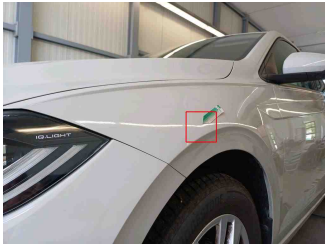

6 - Motorhaube Dämmmatte - Riss - Ersetzen

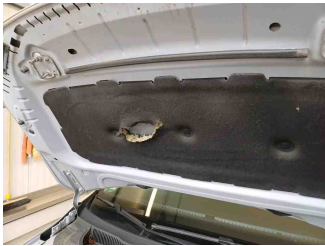

7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen

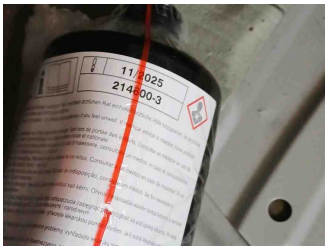

8 - Karosserie - Anhaftung - Reinigen

Kommentar

Flugrostbefall



9 - Fußmatten - Verschlissen - Ersetzen

Kommentar

vorne links



10 - Stoßfänger vorne rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

