



VSSZZZKNZNW012405

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	66.167 km
Hersteller	Seat	Restlauf bis Service	346 Tag(e)
Typ/Modell	TARRACO	HU (Bericht lag vor)	09/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKNZNW012405	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	17.08.2022	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit
Letzte Wartung	06/2026, 64.720 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Karosserie	C-Säule links unten - Kratzer - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
2	Karosserie	C-Säule rechts unten - Kratzer - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
3	Karosserie	Stirnwandverkleidung (Dämmmatte) - Marderschaden - erneuern	100,00 €	100,00 €
4	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren	805,00 €	440,00 €
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (glanzgedrehte Felge nachgearbeitet) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern	951,00 €	951,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
-----	---------------	--------------	----------------	------------

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
----------	----------------	------------

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenshöhe (netto)	Wertminderung
1	Seite links	1.988,16 €	

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 46336551
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R19 100V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R19 100V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	145/85 R18 103M	Sonstige	Sommerreifen	4	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Seat	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	TARRACO	Laufleistung (abgelesen)	66.167 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKNZNW012405	Erstzulassung	17.08.2022

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	2.206,00 €	1.841,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Unfallschaden	1.988,16 €	1.988,16 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	4.194,16 €	3.829,16 €
Mwst. (19%)	796,89 €	727,54 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	4.991,05 €	4.556,70 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne

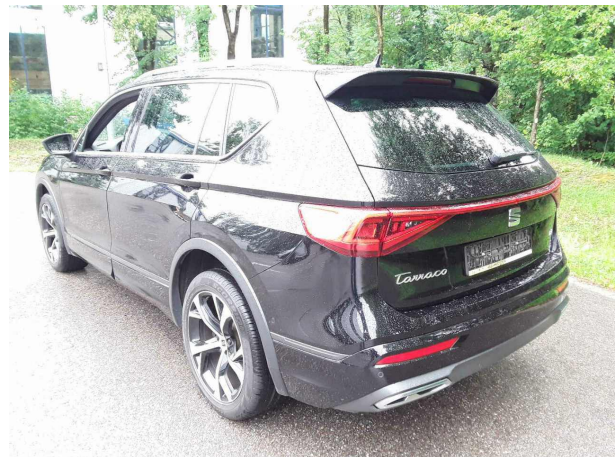


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

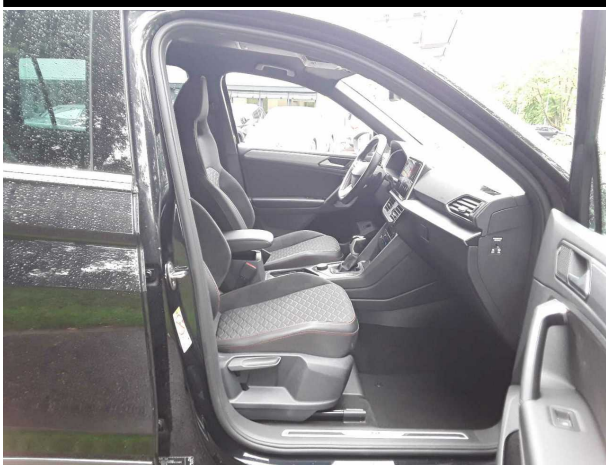


Abbildung 7: Innenraum vorne

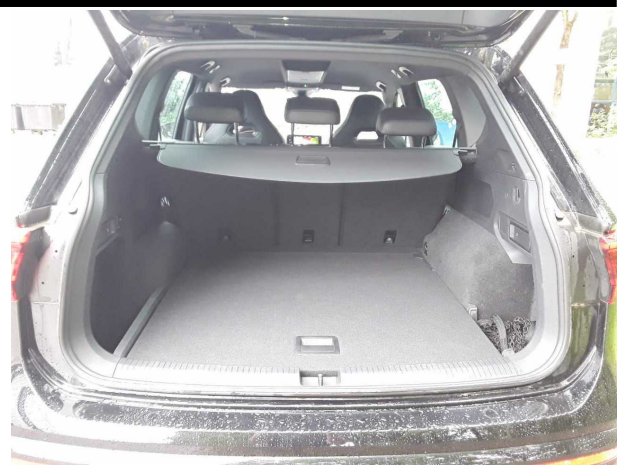


Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: 46336551
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner

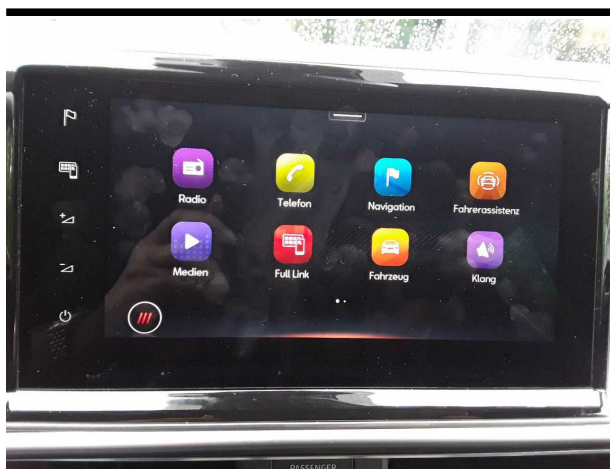


Abbildung 13: Instrumententafel

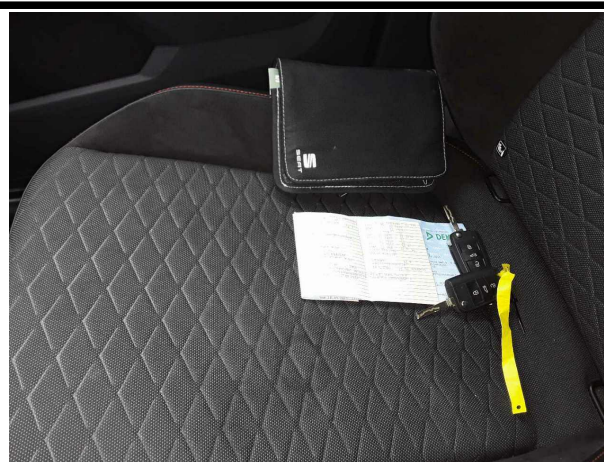


Abbildung 14: Dokumente

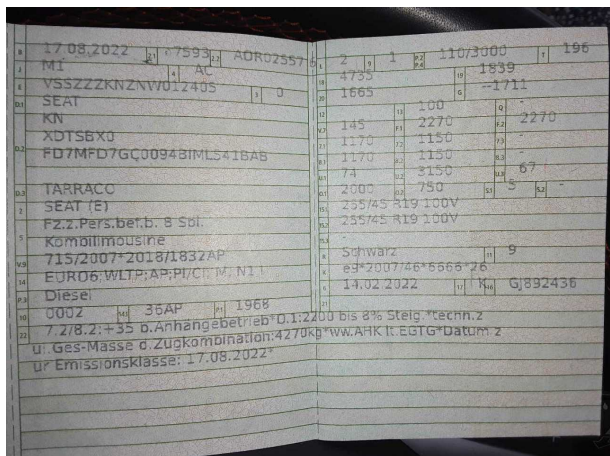


Abbildung 15: Dokumente


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Karosserie: C-Säule links unten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Karosserie: C-Säule links unten - Kratzer - Smart Repair

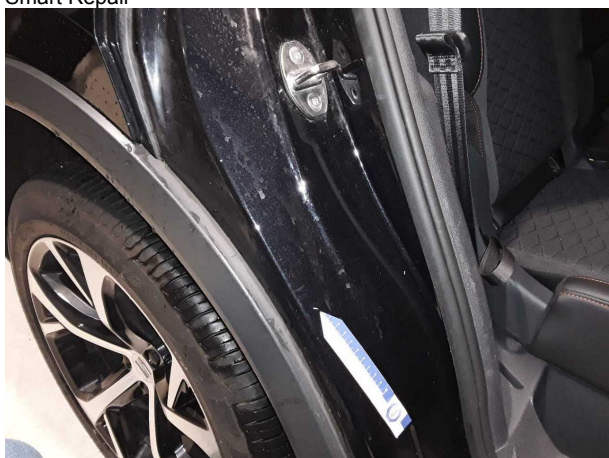

Beschädigung #2: Karosserie: C-Säule rechts unten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Karosserie: C-Säule links unten - Kratzer - Smart Repair

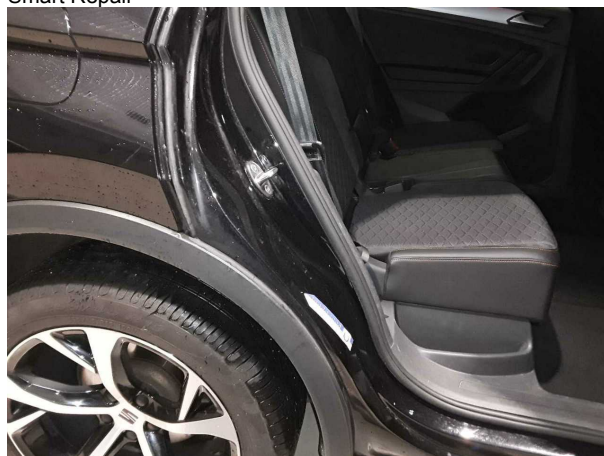

Beschädigung #2: Karosserie: C-Säule rechts unten - Kratzer... Smart Repair



Beschädigung #2: Karosserie: C-Säule rechts unten - Kratzer... Smart Repair




Beschädigung #3: Karosserie: Stirnwandverkleidung (Dämmmatte) - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #3: Karosserie: Stirnwandverkleidung (Dämmmatte) - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #3: Karosserie: Stirnwandverkleidung (Dämmmatte) - Marderschaden - erneuern

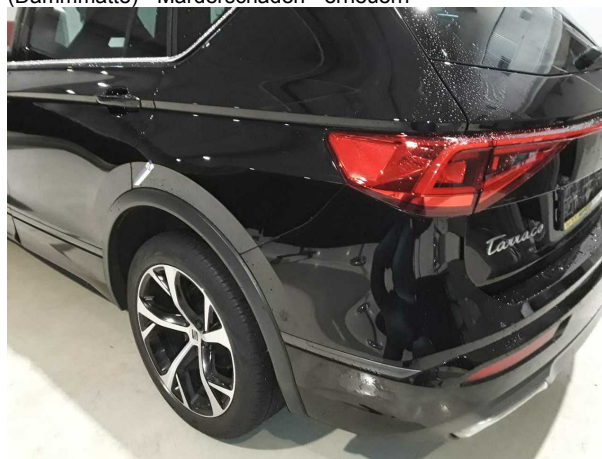

Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair

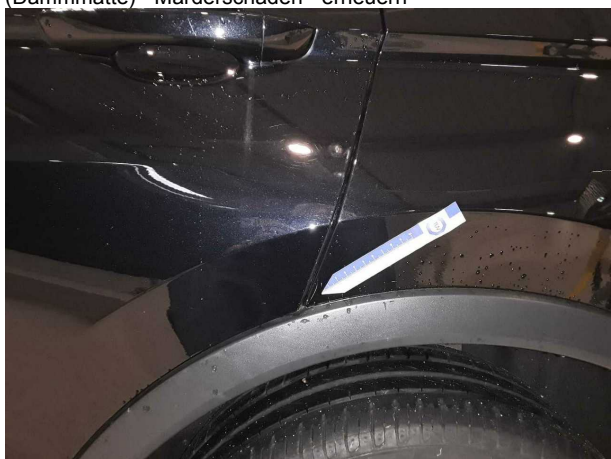

Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

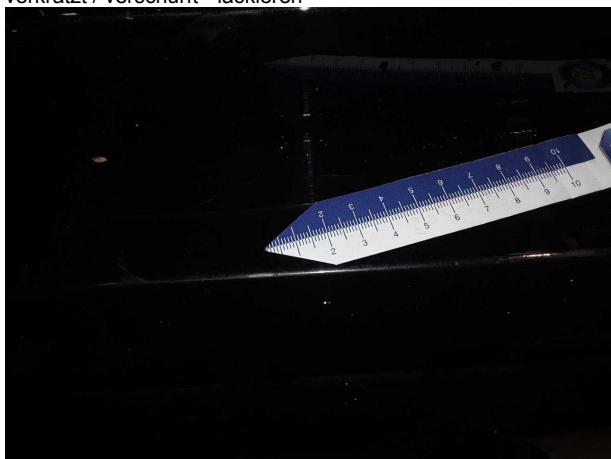

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (glanzgedrehte Felge nachgearbeitet) - nicht fachgerecht



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (glanzgedrehte Felge nachgearbeitet) - nicht fachgerecht



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (glanzgedrehte Felge nachgearbeitet) - nicht fachgerecht



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (glanzgedrehte Felge nachgearbeitet) - nicht fachgerecht



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (glanzgedrehte Felge nachgearbeitet) - nicht fachgerecht

Unfallfotos



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links




Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links



Unfall 1: Seite links

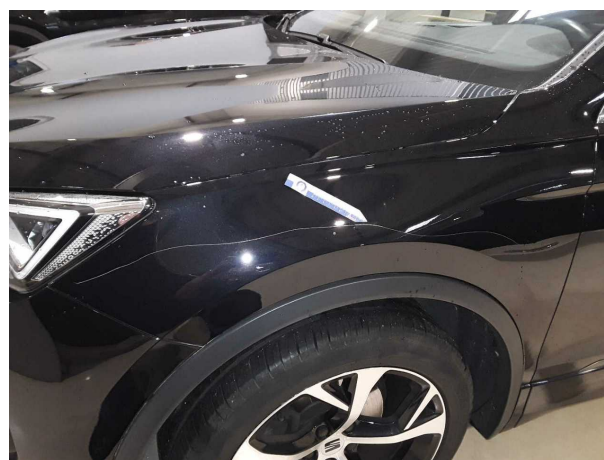


Unfall 1: Seite links

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD München –
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 09.06.2026
Protokollnummer: **46336551**
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner

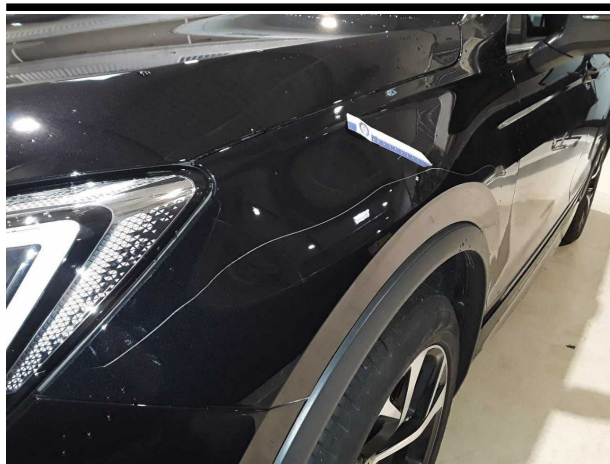

Unfall 1: Seite links

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VSSZZZKNZNW0124 06.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	SEAT	TARRACO	FR
FZ-IDENT-NR	VSSZZZKNZNW012405	AMTL KZ M-MD 2213	TYP-CODE 49 TE 15
ERSTE ZUL	17.08.2022	NAECH HU 09.2027	LAUFLEIST 66167
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

AUSFUEHR- VARIANTEN	AB 07.2022 ZUSATZHEIZUNG UMGEBUNGSKAMERAS KOMFORT-OEFF HECKKL EINSTIEGL BELEUCHTET NOTRUFSYSTEM E-CALL TUERVERKL STOFF/LED DACHKONSOLE / ABLAGE LICHT-/REGENSENSOR ABGASNORM EU6 AP MULTIF-LED-LENKR HZB DIST-REGELUNG AUTOM 1968CCM 110KW 7-GANG DSG DYNAMIKLENKUNG RADSCHR-SICHERUNG FUSSGAENGERSCHUTZ ZIERL F-RAHM VERCHR	SPURWECHSELASSISTENT VERGLASUNG H ABGED ZENTR-VERR / FERNBED TELEFON COMFORT SITZE V/H HEIZBAR SPORTSITZE VORN AUSSTATT STOFF SITZ V L ELEKT VERST RADIO-EMPfang DIGIT KAELTEMITTEL R1234YF AMBIENTE BELEUCHT 2 NOTBREMSSYSTEM LICHTMASCHINE 180A FRONTKAMERA REIFEN 255/45 R19..V NOTRAD 4.0 X 18 DACHREILING ALUMINIUM BREMSE HINTEN 300X12	3-ZONEN KLIMAAUTOM KEYLESS ENTRY/SAFE A-SP EL/HZB/KLP/MEM NAVIGATIONSSYSTEM AUDIOSYSTEM / SUBW LEUCHTW-REG AUTOMAT LORDOSENST EL SITZ V ALU PEDALE STOP-START-ANLAGE ALARMANLAGE GEPAECKNETZ PARKASSISTENT SCR SYSTEM TRENNETZ FELGE 8.5 J X 19 ALU KNIEAIRBAG PRE-CRASH SYSTEM V/H AUSST-LINIE FR
------------------------	---	--	---

SERVICE-
-OPTIONEN

SERVICE (QI6)

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =175.55	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =179.68	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	DIAGNOSE VOR REPARATUR	3	3	53.90
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	3	53.90
63 29 19 50	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	6	105.33
50 55 19 50	KOTFLUEGEL V L AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER UND SCHEINWERFER AUSGEBAUT)	2	9	158.00
94 15 16 60	UMFASST: RADHAUSSCHALE AUS-/EINBAUEN BEIDE SCHEINWERFER EINSTELLEN UMFASST: NEBELSCHEINWERFER EINSTELLEN	2	2	35.11
57 51 19 00	TUER V L AUS-/EINBAUEN UMFASST: TUER EINSTELLEN	2	3	52.67
70 59 19 00	TUERVERKLEIDUNG V L TEILE AB-/ANBAUEN	2	4	70.22
57 51 65 00	TUER V L TEILE AUS-/EINBAUEN (FUER AUSSENLACKIERUNG)	2	10	175.55
66 20 19 00	BLLENDE H TUER V L AUS-/EINBAUEN	2	3	52.67
44 05 20 00)	RAD (RAEDER) V AUS-/EINBAUEN (ERG-ARB)	1	1	17.56
44 05 19 00)	RAD V L AUS-/EINBAUEN	1	1	17.56
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

MARKUS BÖTTCHER

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0881	ABDECK U KOTFL V L	5NA854959 GRU	36.32
	SYSTEM AUDATEX		BLATT 2

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_VSSZZZKNZNW0124 06.07.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N				EUR	EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT KL 1	2 AW X	175.55	EUR/STD	35.11	
GESAMT KL 2	39 AW X	175.55	EUR/STD	684.65	
GESAMT KL 3	21 AW X	179.68	EUR/STD	377.33	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN					1 097.09
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD					
GESAMT	43 AW X	198.61	EUR/STD	854.02	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL					854.02
E R S A T Z T E I L E				36.32	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)				0.73	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE					37.05
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....					1 988.16

MWST 19.00 %					377.75
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....					2 365.91

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

* = ANWENDERANGABEN
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
LIZENZ = 67595435

SYSTEM AUDATEX

BLATT 3

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VSSZZZKNZNW0124

06.07.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	SEAT	TARRACO	FR
FZ-IDENT-NR	VSSZZZKNZNW012405	AMTL KZ M-MD 2213	TYP-CODE 49 TE 15
ERSTE ZUL	17.08.2022	NAECH HU 09.2027	LAUFLEIST 66167
REP-FIRMA	MOBILITY CONCEPT GMBH		

KD-NR / SV-NR	: 132181	67595435	CLASSDIRECT	REL 31.00
			VERSIONS-NR:	50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 06.07.2026

AV-CODES

- AV UEBER FZ-IDENT-NR : CI D5 F2 F3 F4 G1 G3 G4 G7 G8 H3 H4 H5 H6 H8 H9
I4 I7 JA JC J1 J5 J8 K3 K4 K8 K9 LC L4 L5 MB MD
M1 M2 M5 M8 O5 P1 P6 P9 Q1 Q2 Q6 R5 S5 T7 T9 U6
V3 V4 V9 WA W1 W9 X4 Z7

- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : CI D5 F2 F3 F4 G1 G3 G4 G7 G8 H3 H4 H5 H6 H8 H9
I4 I7 JA JC J1 J5 J8 K3 K4 K8 K9 LC L4 L5 MB MD
M1 M2 M5 M8 O5 P1 P6 P9 Q1 Q2 Q6 R5 S5 T7 T9 V3
V4 V9 WA W1 W9 X4 Z7

- SERVICEAUSSTATTUNG : U6

ERSATZTEILE / LACKIERUNG

- REP-ART/LEIT-NR/INFO : N 0741 LO / E 0881 ---> N 0841 X
E 0881 ---> N 0841 LO / N 0883 LO / N 1513 LO
N 1565 LO / N 1625 LO / N 1685 LO / N 1703 LO
N 1737 LO / N 6800 LO / N 6801 LO
N 0741 ---> N 0283 Z / N 0741 ---> N 0283 LO
N 1737 ---> N 1711 Z / N 1737 ---> N 1711 LO

LOHNFAKTOREN

- ZEITBASIS : 10 AW=1 STD

- MECH/SPENGLER : 175.55 EUR/STD 175.55 EUR/STD
179.68 EUR/STD

- LACKIERER -HERST : 198.61 EUR/STD

RANDFAHNEN-CODES

- AKTIVE CODES : 81 0.00

ERSATZTEILE

- PREISSTAND : 01.06.2026

- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.06.2026

LACKIERUNG

- PREISSTAND LACK-DATEN 07.12.2022

- REP-ART/LEIT-NR : LE 0881 ME 2 / LI 0741 ME 4
LI 1481 ME 10

ANZAHL POSITIONEN

- ERFASST : 14

- MUTATIONEN :

TÜV SÜD AG

MARKUS BÖTTCHER

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_VSSZZZKNZNW0124

06.07.2026

SCHLUSSKALKULATION

LOHN: 1 097.09 LACK: 854.02 ET : 37.05
REP : 1 988.16 MWST: 377.75 REPI: 2 365.91

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

I 0741	10	N 0741	N 0841	N 0883	E 0881
I 1481	5	N 1513	N 1685	N 1625	N 1737
N 1703		N 1565	N 6801	N 6800	

SYSTEM AUDATEX

EC Certificate of Conformity

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

1. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions		Fuel consumption [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	145	----	----	5.5	----	----
Extra-urban conditions	109	----	----	4.1	----	----
Combined	123	----	----	4.7	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

Diesel / Petrol

LPG / NG [g/km]

Others [g/km]

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions		Fuel consumption: [l/100 km]			
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	191	----	----	7.3	----	----
Medium	141	----	----	5.4	----	----
High	125	----	----	4.8	----	----
Extra High	149	----	----	5.7	----	----
Combined	145	----	----	5.6	----	----
Weighted, combined	----	----	----	----	----	----

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2.+35 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##215/65 R17 99V#7,0JX17 ET40

##215/65 R17 99V#6,5JX17 ET38:##235/45 R20 100V#8,0JX20 ET41:##235/50 R19 99V#7

,0JX19 ET43:##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43:##255/40 R20 101V#8,5JX20 ET38:##255/

45 R19 100V#8,5JX19 ET38:##215/65 R17 99H M+S#7,0JX17 ET40:##215/65 R17 99H M+S#

6,5JX17 ET38:##235/50 R19 103H M+S#7,0JX19 ET43:##235/55 R18 104H M+S#7,0JX18 ET

43:##

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

Commercial name:

Interpolation family's identifier:

0.2.3.1. ATCT family's identifier:

0.2.3.2. PEMS family's identifier:

0.2.3.3. Roadload family's identifier:

0.2.3.4. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.5. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.6. Evaporative test family's identifier:

0.2.3.7. Vehicle category:

0.4. Company name and address of manufacturer:

0.5.

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

Location of the vehicle identification number:

Vehicle identification number:

Date of manufacture of the vehicle:

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*6666*26 issued on 2022-02-14 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2022-07-02

Martorell, 2022-07-02

Daniel Cortina Munuera

Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam

Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data



VSSZZZKNZNW012405

1.	Number of axles / wheels:	2 / 4
3.	Powered axles (number, position):	1 Axle 1
	Interconnection of powered axles:	-----
3.1.	Specify if the vehicle is non-automated/automated/fully automated:	non-automated
4.	Wheelbase[mm]:	2787
4.1.	Axle spacing [mm]:	2787
5.	Length [mm]:	4735
6.	Width [mm]:	1839
7.	Height [mm]:	1665
13.	Mass in running order [kg]:	1711
13.2.	Actual mass of the vehicle [kg]:	1804
16.	Technically permissible maximum masses:	
16.1.	Technically permissible maximum laden mass [kg]:	2270
16.2.	Technically permissible mass on each axle (1/2.) [kg]:	1170 / 1150
16.4.	Technically permissible maximum mass of the combination [kg]:	4270
18.	Technically permissible maximum towable mass in case of:	
18.1.	Drawbar trailer [kg]:	-----
18.3.	Centre-axle trailer [kg]:	2000
18.4.	Unbraked trailer [kg]:	750
19.	Technically permissible maximum static vertical mass at the coupling point [kg]:	100
20.	Manufacturer of the engine:	Volkswagen AG
21.	Engine code as marked on the engine:	DTS
22.	Working principle:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Pure electric:	no
23.1.	Class of Hybrid (electric) vehicle:	-----
24.	Number and arrangement of cylinders:	4; in Line
25.	Engine capacity [cm³]:	1968
26.	Fuel:	diesel
26.1.	Mono fuel/Bi fuel/Flex fuel/Dual fuel:	mono fuel vehicle
26.2.	Type of dual fuel engine:	-----
27.	Maximum power	
27.1.	Maximum net power [kW at min ⁻¹] (internal combustion engine):	110.00 / 3000
27.2.	Maximum hourly output [kW] (electric motor):	-----
27.3.	Maximum net power [kW] (electric motor):	-----
27.4.	Maximum 30 minutes power [kW] (electric motor):	-----

28.	Gearbox (type):	automatic
	Gear	-----
28.1.	Gearbox ratios:	-----
28.1.2.	Final drive ratio:	-----
	Total gear ratios:	-----

29.	Maximum speed [km/h]:	196
30.	Axle(s) track (1./2.) [mm]:	1577 / 1568
35.	Fitted tyre/wheel combination/energy/efficiency class of RRC/type category used for CO ₂ determination:	

Axle 1:	255/45 R19 100V	/ 8.5JX19 ET38	/ B / C1
Axle 2:	255/45 R19 100V	/ 8.5JX19 ET38	/ B / C1

Trailer brake connections:

36.	Trailer brake connections:	-----
38.	Code for bodywork:	AC
40.	Colour of vehicle:	BLACK

41.	Number and configuration of doors:	5 / le, 2, ri, 2, ba, 1
-----	------------------------------------	-------------------------

42.	Number of seating positions (including the driver):	5
-----	---	---

42.1.	Seat(s) designated for use only when the vehicle is stationary:	---
-------	---	-----

42.3.	Number of wheelchair user accessible position:	---
-------	--	-----

46.	Sound level	
	Stationary [dB(A) at min ⁻¹]:	73.80 / 3150
	Drive-by [dB(A)]:	67.00
	Exhaust emission level:	EURO 6 AP

47.	Parameters for emission testing of Vind:	
47.1.	Test mass [kg]:	1886
47.1.1.	Frontal area [m²]:	-----
47.1.2.	Road load coefficients	
47.1.3.		

47.1.3.0. f0 [N]	47.1.3.1. f1 [N/(km/h)]	47.1.3.2. f2 [N/(km/h)²]
127.753903	0.866000	0.036359

47.2.	Driving cycle:	
47.2.1.	Driving cycle class:	3b
47.2.2.	Downscaling factor (f _{gas}):	-----
47.2.3.	Capped speed:	no
48.	Exhaust emissions:	715/2007-2018/1832AP

1.2. Test procedure: Type 1 (NEDC average values, WLTP highest values) [mg/km] or WHSC (EURO VI)							
Petrol /	CO	THC	NMHC	NO _x	THC + NO _x	NH ₃	Particles
Diesel	25.6	10.0	-----	29.9	38.9	-----	0.1300
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	0.07E11
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

2.2. Test procedure: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]							
Petrol /	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃	Particles
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
LPG/CNG	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Other	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

48.1.	Smoke corrected absorption coefficient [m ⁻¹]:	0.50
48.2.	Declared maximum RDE values (if	NO _x [mg/km] Particles (number) with exponent (#/km)
	Complete RDE trip:	80.0 6.00 E11
	Urban RDE trip:	80.0 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	4538149
Hersteller	Seat
Model	Tarraco
Variante	FR 2.0 TDI
Listenpreis	41.465,56
VIN	VSSZZZKNZNW012405
Erstzulassungsdatum	17.8.2022
Kennzeichen	M-MD 2213

Schadensfälle der int. Belegnummer: 4538149

13.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025104340	26.03.2025	Windschutzscheibe gerissen	1.209,56
2026104159	08.03.2026	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Tür vorne	

- Seite 1 von 1 -