

DEKRA-Expert Kft.
1134 Budapest, Róbert K. krt. 70-74.
Telefon: +36-1-453-61-00
Telefax: +36-1-453-61-10
E-mail: szemle@dekra.hu



SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Megrendelő neve
címe:

**Porsche Lizing és Szolgáltató
Kft**

Szemle dátuma:

2025.07.23

Megrendelt tevékenység:

Gépjármű értékelés

Rendszám:

SLE451

Típus:

**VW Tiguan 2.0 TDI SCR
Elegance 4M DSG**

Bredács Richárd

gépjármű-szakértő

Budapest, 2025.07.29

A megbízás

A mellékelt szakértői munkát a Porsche Lizing és Szolgáltató Kft megbízásából végeztem el.

A szakértői vizsgálat dátuma: 2025.07.29

A szemle lefolytatása a Zemix Kft. 1151 Budapest, Aporháza u 50 cím alatt történt.

A megbízás az alábbiakra terjed ki:

- A vizsgálandó jármű azonosítása.
- A jármű megtekintése és annak állapotfelmérése.
- A jármű átlagostól eltérő üzemeltetésből adódó esetleges sérüléseinek, hiányosságainak helyreállítási költségének megállapítása.

A szakértői vizsgálat és értékelés módszere:

A sérülések javítási költségeinek meghatározása AUDATEX, EUROTAX illetve DAT költségkalkulációs rendszerrel, a javító iparban elfogadott átlagos rezszi óradíj és anyagárak figyelembe vételével történt. A jármű adatait, a jármű sérüléseit valamint azok helyreállítási költségeit „Állapotjelentés”-ben rögzítettem és a szakvéleményhez csatoltam.

A gépjármű kora és futása szerint indokolt sérülések:

Ebben az esetben a gépjármű futása és kora szerint elkerülhetetlen és ezért indokolt sérülésekről beszélünk, amelyek nem kerülnek elszámolásra (átterhelésre).

A gépjármű kora és futása szerint nem indokolt sérülések, melyek 100 %-ban elszámolásra kerülnek (Teljes érték):

Ide tartoznak azok, amelyek a gépjármű biztonságos használatához és üzembiztosságához elengedhetetlenek, valamint a hiányzó részek, amelyeket pótolni kell. Az ilyen sérülések a javítási költség teljes összegében értékvesztést jelentenek, mivel a kereskedőnek ennyit kell költenie a gépjármű javítására, és ezzel csökkenti a vételárát. Ezen sérüléseket a gépjármű felértékelése során a teljes javítási költséggel veszik számításba.

A gépjármű kora és futása szerint nem indokolt sérülések, melyek részben kerülnek elszámolásra (Részleges érték):

Ide tartoznak azok a sérülések, melyek a futásteljesítménnyel magyarázhatóak, javításuk azonban a gépjármű biztonságos használatához és üzembiztosságához nem elengedhetetlen. A gépjármű értékét azonban csökkentik.

Mivel a sérülés értékcsökkentő hatása a kevesebbet érő gépjármű esetén kisebb, a károk javítási költsége a következő táblázat szerint kerül elszámolásra:

12 hónapnál fiatalabb gépjármű	100%-ban
24 hónapnál fiatalabb gépjármű	80%-ban
24 hónapnál idősebb gépjármű	70%-ban

A vizsgált jármű kora 54 hónap ezért a részleges elszámolás mértéke 70 %.

A javítási költségek összefoglalása:

Az „Állapotjelentés”-ben részletezett költségeket a következő táblázat foglalja össze:

	Teljes érték HUF	Részleges érték HUF	Megjegyzés
Karosszéria	246.803	172.762	
Javítási költségek összesen	172.762		

Állapotjelentés

DEKRA/SLE451/20250729

Megrendelő

Porsche Lizing és Szolgáltató Kft

Jármű adatok

Rendszámtábla	SLE451	Szerződésszám		Karosszéria típusa	Ferdehátú	Sebességváltó típusa	Automata
Gyártmány	VW	Alvázsám	WVGZZZ5NZM W536184	Meghajtás	Összerék	Első forgalomba helyezés ideje	2021.02.23
Modell	Tiguan	Gyártási év	2021	A jármű színe	Fekete	Motor típusa	Diesel
Típus	2.0 TDI SCR Elegance 4M DSG	Tejesítmény (kW)	147	Hengerűrtartalom (cm3)	1968	Kilométeróra állása (km)	106231
Műszaki vizsga érvényessége	2027.02.23						

Abroncok

Első			Hátsó			Pótkerék	
Keréktárcsák típusa	Könnnyűfém		Keréktárcsák típusa	Könnnyűfém		Keréktárcsák típusa	
BE	235/50R19	6 mm	BH	235/50R19	6 mm		mm
JE	235/50R19	6 mm	JH	235/50R19	6 mm		

Felszereltség

ABS	Igen	Fékasszisztens	Igen	Légzsák	Igen/7	Xenon fényszóró	Nem
Légkondicionálás	Igen	Központi zár	Igen	Elektromos tükrök	Igen	Fűthető tükör	Igen
ASR	Igen	ESP	Igen	Ködlámpa	Igen	Elektromos ablakemelő	Igen
GPS	Nem						

Utolsó szervizelés adatai

Km állás		Időpontja		Típusa	
----------	--	-----------	--	--------	--

Dokumentumok és tartozékok

Eredeti kulcs	Igen	Pótkulcs	Igen/1	Emelő	Nem
Szervízkönyv	Nem	Rádió kezelési utasítás	Igen	Törzskönyv	Igen
Kötelező tartozékok	Igen				

Javítási költségek

Teljes javítás ideje	9,3 óra	Teljes Javítás költsége	109.150 Ft	Teljes összesen	246.803 Ft
Teljes fényezés ideje	1,4 óra	Teljes fényezés költsége	16.520 Ft	Teljes értékcsökkenés	74.041 Ft
		Teljes alkatrész költség	98.755 Ft	Teljes nettó költség	172.762 Ft

Fénykép







Megjegyzések

A karosszéria szennyezett, karcok, korlátozott viszonyok között szemlézve

Nem elfogadható hibák

Hiba kódja: H01

H01-01



Alkatrész neve	Hátsó szellőző	Javítási idő	0,2	Összesen	73.495 Ft
Sérülés megnevezése	Nem megfelelő	Fényezési idő	0,0	Értécsökkenés %	30,00 %
Javítás módja	Csere	Fényező anyag	0 Ft	Értécsökkenés	22.049 Ft
		Alkatrész költség	71.135 Ft	Összesen	51.447 Ft

Összesen

Javítási költségek	73.495 Ft	Értécsökkenés	22.049 Ft	Nettó javítási költség	51.447 Ft
--------------------	-----------	---------------	-----------	-------------------------------	-----------

Hiba kódja: H02

H02-01



H02-02



H02-03



Alkatrész neve	Hátsó vészharító	Javítási idő	0,6	Összesen	45.978 Ft
Sérülés megnevezése	Karcos	Fényezési idő	1,4	Értécsökkenés %	30,00 %
Javítás módja	Javítás és fényezés	Fényező anyag	22.378 Ft	Értécsökkenés	13.793 Ft
		Alkatrész költség	0 Ft	Összesen	32.185 Ft

Összesen

Javítási költségek	45.978 Ft	Értécsökkenés	13.793 Ft	Nettó javítási költség	32.185 Ft
--------------------	-----------	---------------	-----------	-------------------------------	-----------

Hiba kódja: H03

H03-01



H03-02




Alkatrész neve	Jobb első ajtó vízlehúzó	Javítási idő	0,2	Összesen	29.980 Ft
Sérülés megnevezése	Horpadt	Fényezési idő	0,0	Értécsökkenés %	30,00 %
Javítás módja	Csere	Fényező anyag	0 Ft	Értécsökkenés	8.994 Ft
		Alkatrész költség	27.620 Ft	Összesen	20.986 Ft

Összesen

Javítási költségek	29.980 Ft	Értécsökkenés	8.994 Ft	Nettó javítási költség	20.986 Ft
--------------------	-----------	---------------	----------	-------------------------------	-----------

Hiba kódja: H04

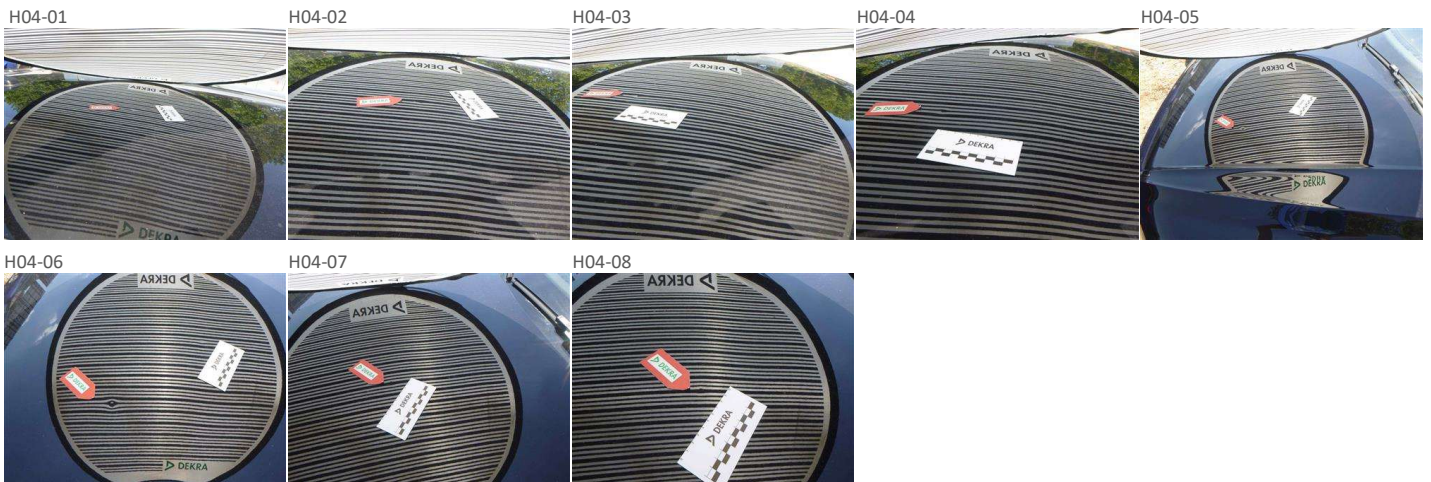

Alkatrész neve	Karosszéria	Javítási idő	6,3	Összesen	74.340 Ft
Sérülés megnevezése	Jégvert	Fényezési idő	0,0	Értécsökkenés %	30,00 %
Javítás módja	Javítás	Fényező anyag	0 Ft	Értécsökkenés	22.302 Ft
		Alkatrész költség	0 Ft	Összesen	52.038 Ft

Összesen					
Javítási költségek	74.340 Ft	Értécsökkenés	22.302 Ft	Nettó javítási költség	52.038 Ft

Hiba kódja: H05



Alkatrész neve	Bal első ajtó	Javítási idő	2,0	Összesen	23.010 Ft
Sérülés megnevezése	Horpadt	Fényezési idő	0,0	Értécsökkenés %	30,00 %
Javítás módja	Javítás	Fényező anyag	0 Ft	Értécsökkenés	6.903 Ft
		Alkatrész költség	0 Ft	Összesen	16.107 Ft

Összesen					
Javítási költségek	23.010 Ft	Értécsökkenés	6.903 Ft	Nettó javítási költség	16.107 Ft

Elfogadható hibák

Hiba kódja: M01

M01-01



Alkatrész neve	Kormánykerék
Sérülés megnevezése	Karcos
Javítás módja	Nem szükséges

Hiba kódja: M02

M02-01



Alkatrész neve	Rádió/CD
Sérülés megnevezése	Nem megfelelő
Javítás módja	Megjegyzés

Szemle

	Zemix Kft. 1151 Budapest, Aporháza u 50	Szakértő	Bredács Richárd	Szemle időpontja	2025.07.23
--	---	----------	-----------------	------------------	------------

Ezt az állapotjelentést a DEKRA-Expert Kft. szakértője készítette.


A jármű vizsgálata külső szemrevételezéssel történt. A vizsgálat során a járművel menetpróba nem történt és alkatrészek sem kerültek megbontásra.

A nem elfogadható hibák és hiányosságok kalkulációja az Audatex illetve Eurotax kalkulációs program adataival készült.

A szakértői vizsgálat a DEKRA előírásai szerint készült, felhasználva a megbízó irányelveit a visszavett járművekre vonatkozó elfogadható, illetve nem elfogadható hibákra, hiányosságokra vonatkozóan.

Festékréteg-vastagság mérőlap

Rendszám:	SLE451
------------------	---------------

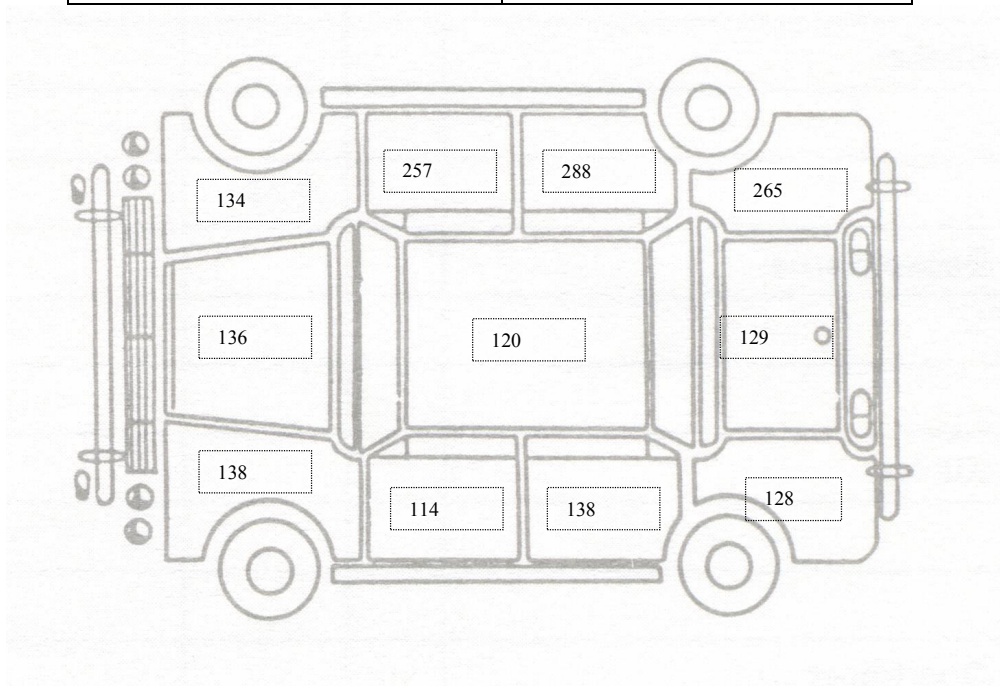

--	--