

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002446005
Besichtigt am:	08.05.2026 12:58
Berichts-Nr:	10574753
FIN:	WVGZZZC1ZPY091230



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

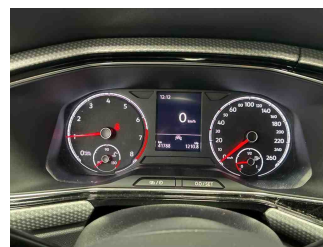

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	T-Cross
HSN / TSN:	0603 / CJG
Erstzulassungsdatum:	25.05.2023
Laufleistung:	41.788 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Rauchgrau Metallic
Farbe Dach:	Rauchgrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Grau-Titanschwarz-Silbergrau/ Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	17 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"MOVE"

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 70 kW

4 Leichtmetallräder "Zürich" 6 J x 16

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

6 Lautsprecher

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Ablagetaschen an den Rückseiten der Vordersitze

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Batterie 320A (49Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Chrom-Paket

Dachhimmel

Dachreling schwarz

Dämpfung hinten, Schlechtwegeausführung

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten für Sondermodell

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GC-

Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtassistent "Light Assist"

Fertigungsablauf Pamplona

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgänger- und Radfahrererkennung

Ganzjahresreifen 205/60 R 16

Gehobene Ausstattung

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar

Geschwindigkeitsbegrenzer

Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Halogen-Hauptscheinwerfer und Blinkleuchten unter gemeinsamer Klarglasabdeckung

Handbremshebelgriff in Leder

Handschuhfachklappe, mit Leuchte

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 2-Zonen-Temperaturregelung

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl.
 Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und
 Dimmfunktion, 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
 Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden
 Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox, 2 USB-
 Ladebuchsen hinten
 Modul Boden hinten Ausführung 1
 MOVE
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Plus"
 Multifunktionsanzeige "Plus" anstelle Digital Cockpit
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Nicht Heissland
 NichtraucherAusführung - 12-V-Steckdose vorn
 Normalsitze vorn
 Notbremsassistent "Front Assist"
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
 Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Folienbeklebung
 Ohne Innenleuchte im Fußraum
 Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
 Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
 Ohne Nebelscheinwerfer
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sprachsteuerung
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Verkehrszeichenerkennung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Dichtungen außen
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
 Verbund
 Pedale in Edelstahl gebürstet
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige
 Rückleuchten in LED-Technik (außer Blinkleuchte und
 Rückfahrscheinwerfer)
 Rücksitzbank ungeteilt, verschiebbar, Lehne asymmetrisch
 geteilt umklappbar
 Schaltgetriebe MQ200
 Schalthebelknopf in Leder
 Scheibenbremsen vorn
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
 Schublade unter dem rechten Vordersitz
 Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
 Servolenkung
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
 Sitzbezüge für Sondermodell
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Spurhalteassistent "Lane Assist"
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
 Stoßfänger in Wagenfarbe, Kühlergrill mit Chromleiste und -
 lamelle, Lichtelemente mit Chromeinfassung
 Telefonschnittstelle
 Textilfußmatten vorn und hinten
 Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Trommelbremsen hinten
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Version Standard

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion

"Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten schwarz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	205/60 R 16 92 H	7,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 11.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Kabel und Schläuche	Beschädigt	Ersetzen
2	Reifen	Kein Originalteil	Ersetzen
3	Kotflügelzierleiste vorne links	Fehlstellung	Ersetzen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Kotflügel vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorabschirmung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 5.706,91
Summe (ohne MwSt.):				€ 5.706,91

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	165,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	160,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	150,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	180,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZC1ZPY091230

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

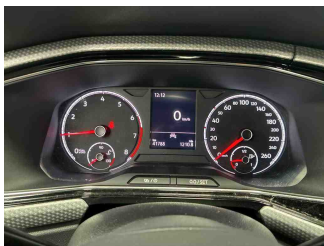


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

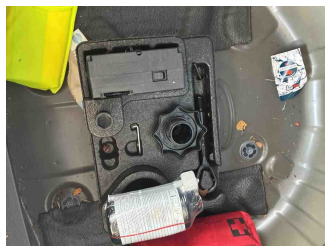

Equipment - Bordwerkzeug

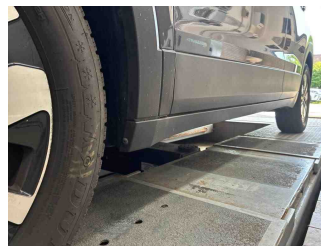

Seitenansicht - Schweller links

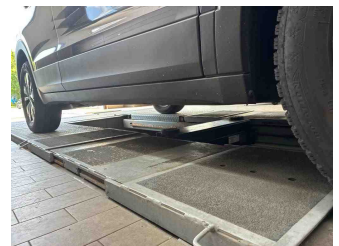


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links

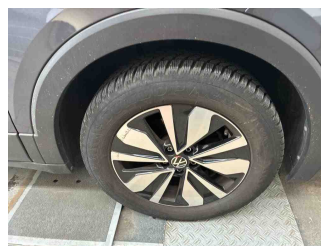


Räder - Rad montiert vorne rechts

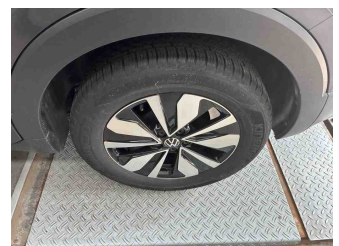


Räder - Rad montiert hinten links

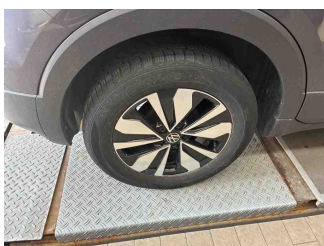


Räder - Rad montiert hinten rechts

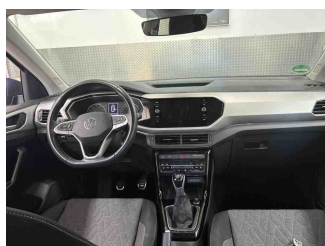


Innenraum - Mittelkonsole

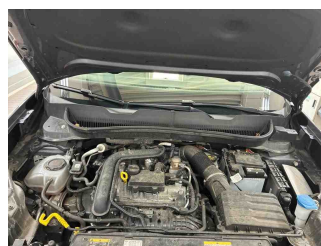

Fahrzeug - Motorraum offen

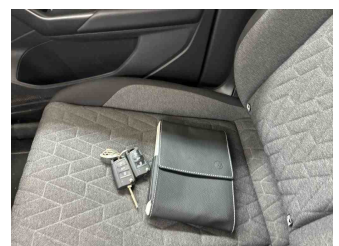


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

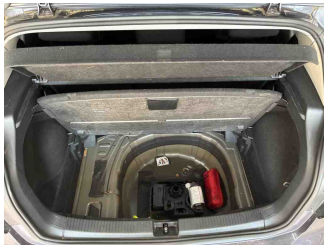


Innenraum - Kofferraum




Lackstärke Tür hinten links

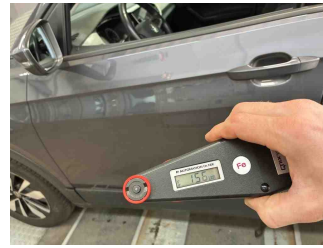


Lackstärke Tür vorne links

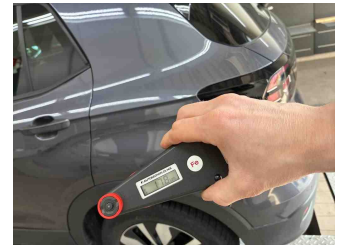


Lackstärke Seitenwand hinten links

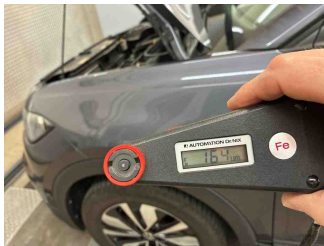


Lackstärke Kotflügel vorne links

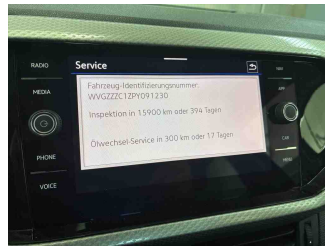


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

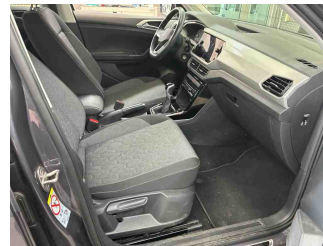


Innenraum - vorne

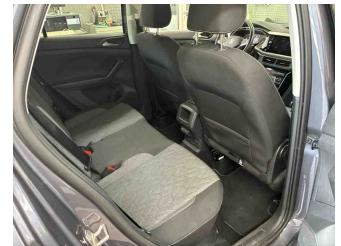

Innenraum - hinten

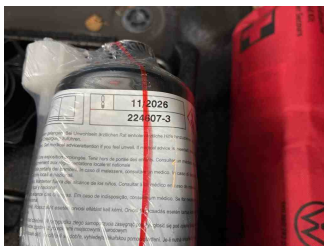

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

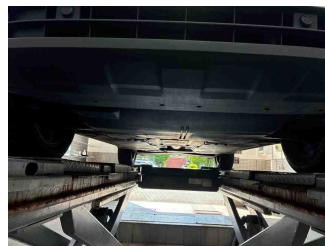

Unterbodenscan






Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Kabel und Schläuche - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar	Motorraum Batterie Pluskabel beschädigt, Schadenerweiterung möglich.
-----------	--

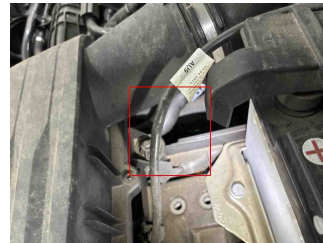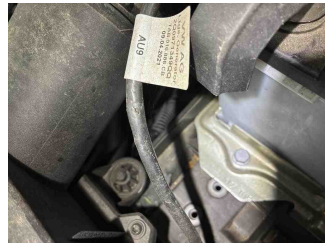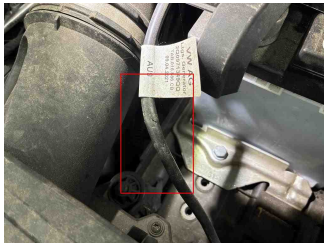


2 - Reifen - Kein Originalteil - Ersetzen

Kommentar	Winterreifen auf der VA, Ganzjahresreifen auf der HA
-----------	--

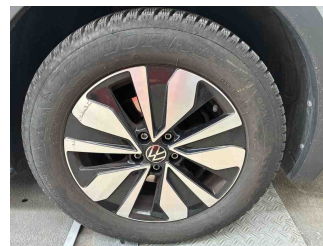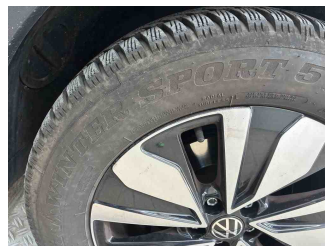

3 - Kotflügelzierleiste vorne links - Fehlstellung - Ersetzen

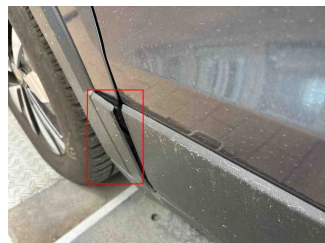


4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

Kommentar	im Abgabe Monat fällig.
-----------	-------------------------




5 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

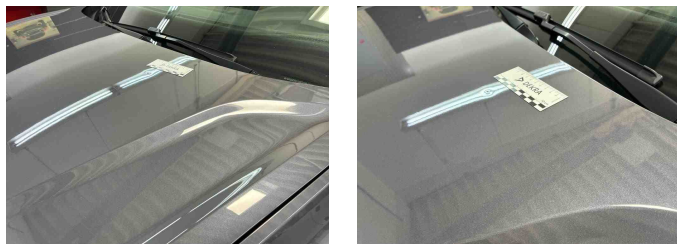

6 - Kotflügel vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken




7 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

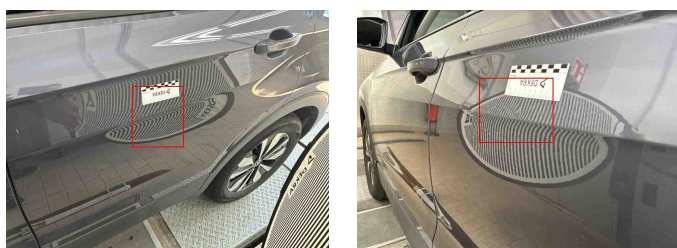

GEBRAUCHSSPUREN



1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

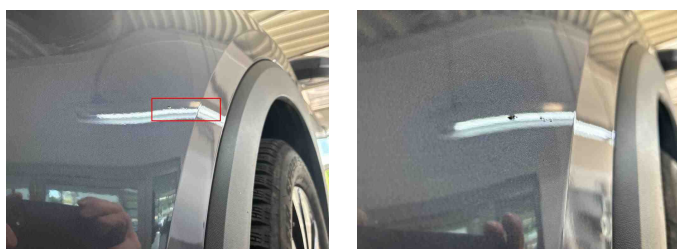

2 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

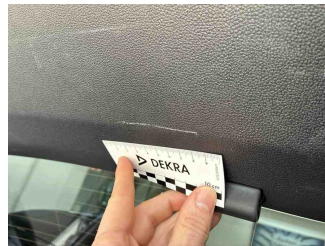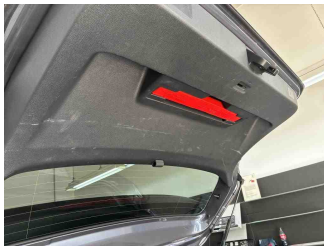

FEHLTEILE

1 - Motorabschirmung - Fehlt - Ersetzen

Kommentar

Dämmung Kotflügel links und rechts, Wssserablauf links und rechts, Dämmung Kurbelgehäuseentlüftung.

