

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	143	----	----	5.4	----	----
Außerorts	110	----	----	4.2	----	----
Kombiniert	122	----	----	4.6	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: Benzin/Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]: Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]: Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	187	----	----	7.1	----	----
Mittel	149	----	----	5.7	----	----
Hoch	131	----	----	5.0	----	----
Extra hoch	153	----	----	5.8	----	----
Kombiniert	150	----	----	5.7	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

- 5.1. Reine Elektrofahrzeuge
(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite
innerorts [km]:

- 5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted)
[Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER)
[km]:

Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung
Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

N0.30: A1 max 1634##N0.30: A2 max 1627##N0 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +95 kg##
N0 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##225/55 R18 102Y#8,0JX18 ET39;##
225/60 R17 99Y#7,5JX17 ET36;##245/45 R19 102Y#8,5JX19 ET40;##255/35 R21 98Y#8,5J
X21 ET43;##255/40 R20 101Y#8,5JX20 ET43;##225/60 R17 99H M+S#7,5JX17 ET36;##225/
55 R18 102V M+S#8,0JX18 ET39;##245/45 R19 102V M+S#8,0JX19 ET39;##255/40 R20 101
W M+S#8,5JX20 ET43;##

AUDI

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

- 0.2. Typ:

Variante:

Version:

- 0.2.1. Handelsbezeichnung:

- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

- 0.4. Fahrzeugklasse:

- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Audi

F2

ADTPAF1

FD7FD7CK001031B19S54BIAEM1H46FSD1

A6 Avant

IP-MLB58_Z_A0_0689-WAU-1

AT-4K0_OA_0058_000-WAU-1

13-WAU-715W_F2_DTPA_FD7_00_A-000

RL-DL382_7F_18_002-WAU-1

PR-VW_00209_00_000-WAU-1

M1

AUDI AG

Auto-Union-Str. 1

DE-85057 Ingolstadt

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

An der rechten A-Säule, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

Im Motorraum

- 0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WAUZZZF21PN022402

- 0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2022-10-18

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*1801*37 , erteilt am 2022-06-10

- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechts-
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2022-10-18



Markus Duesmann

Vorsitzender des Vorstands



V03BNAED
V03ELNAG

Interne Herstellerdaten

DEU420 B 35084 R11 ZBT II wurde erstellt
BS20225350original

WAUZZZF21PN022402

QR02961812022 000611 91270952

HSN:0588

00253



1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert /teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2931

4.1. Achsabstand [mm]: 2931

5. Länge [mm]: 4947

6. Breite [mm]: 1886

7. Höhe [mm]: 1486

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1780

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1884

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2330

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1170 / 1280

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4330

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2000

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 95

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DTP

22. Arbeitsweise: Selbstzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1968

26. Kraftstoff: Diesel/Hybrid

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 150.00 bei 3800

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 1.25

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 241

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1618 / 1603

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 245/45 R19 102Y / 8,5JX19 ET40 / B / C1

Achse 2: 245/45 R19 102Y / 8,5JX19 ET40 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 75.00 bei 3150

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Wind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1954

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

	f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
f ₀ [N] / f ₁ [N/(km/h)] / f ₂ [N/(km/h) ²]:	167.4	0.450	0.03444

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	56.2	-----	-----	20.9	34.3	-----	0.4500	0.97E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Benzin/ Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: 0.01

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

	NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Vollständige RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0	6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts

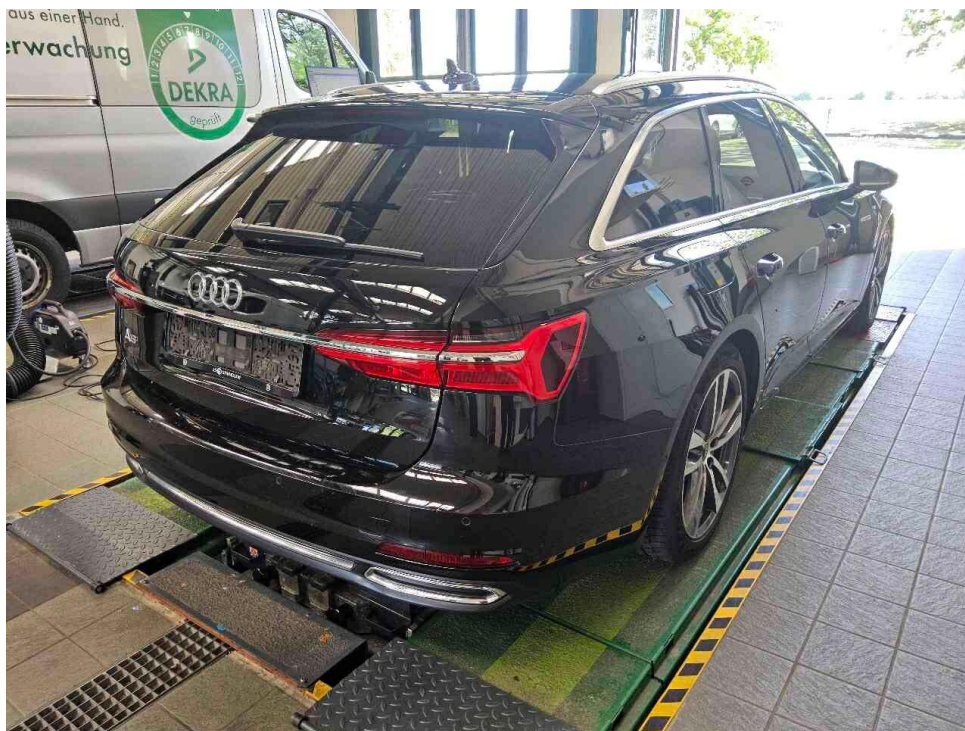


Bild 3 : Diagonal hinten rechts

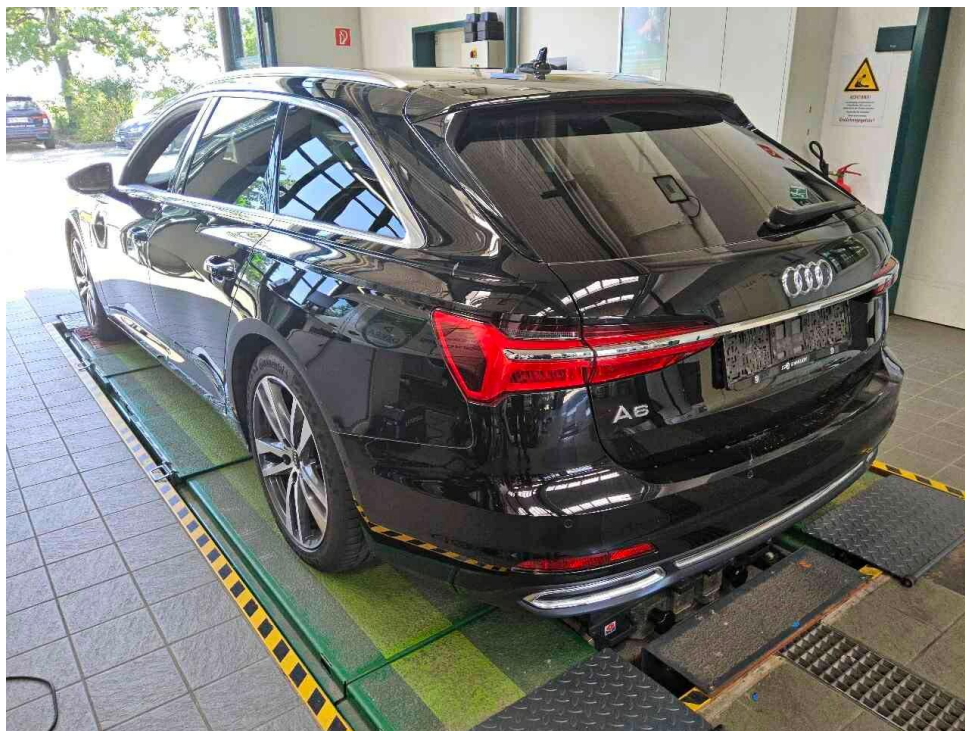


Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

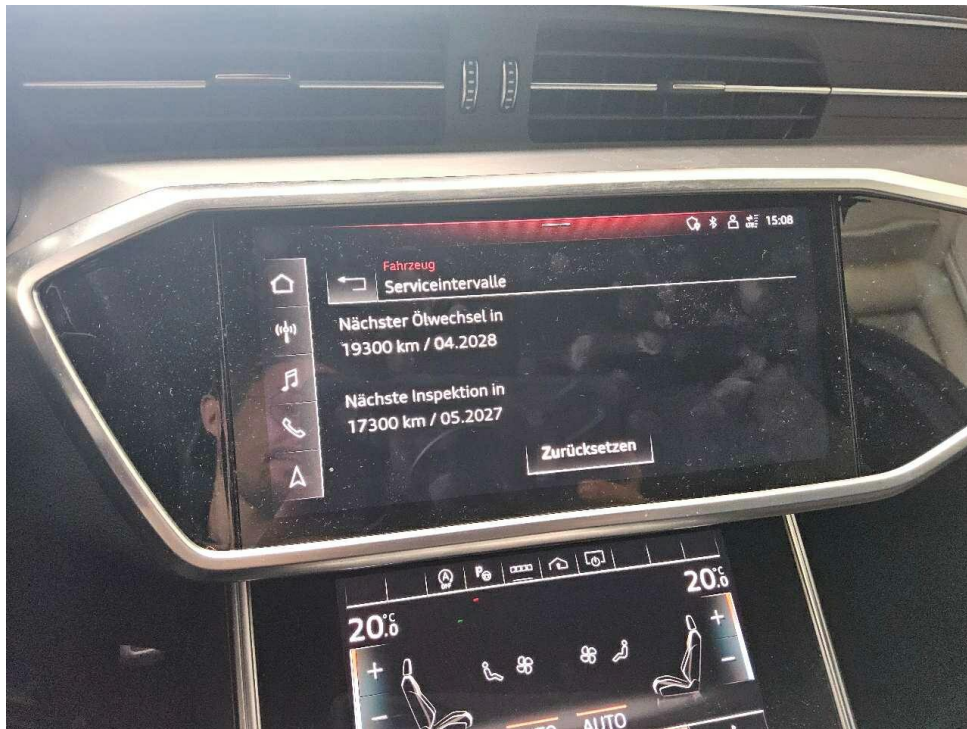


Bild 7 : Serviceintervallanzeige

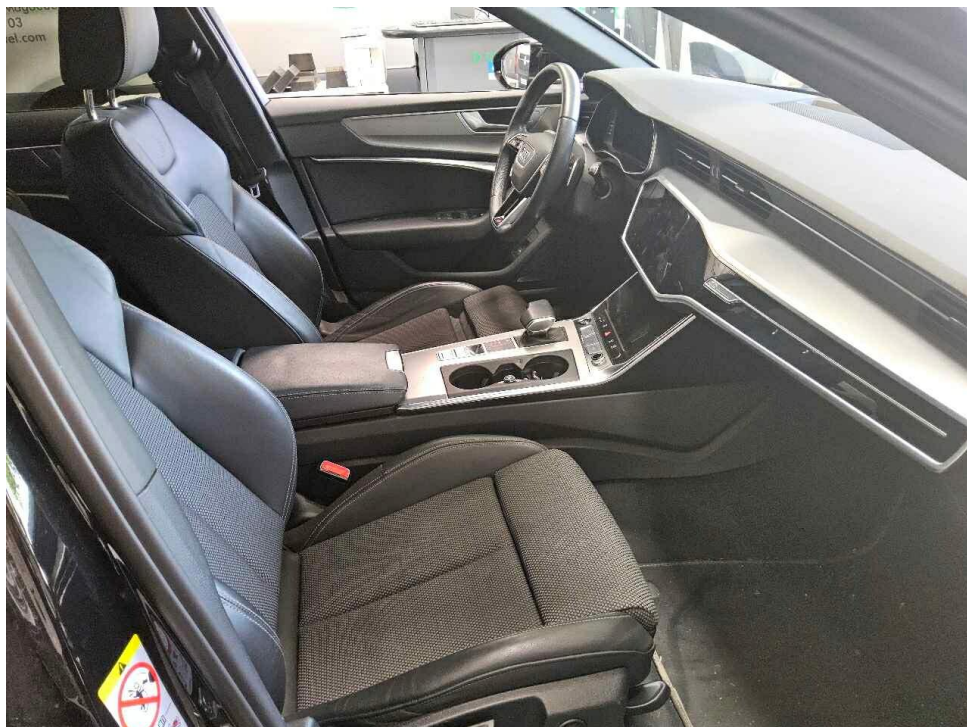


Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank

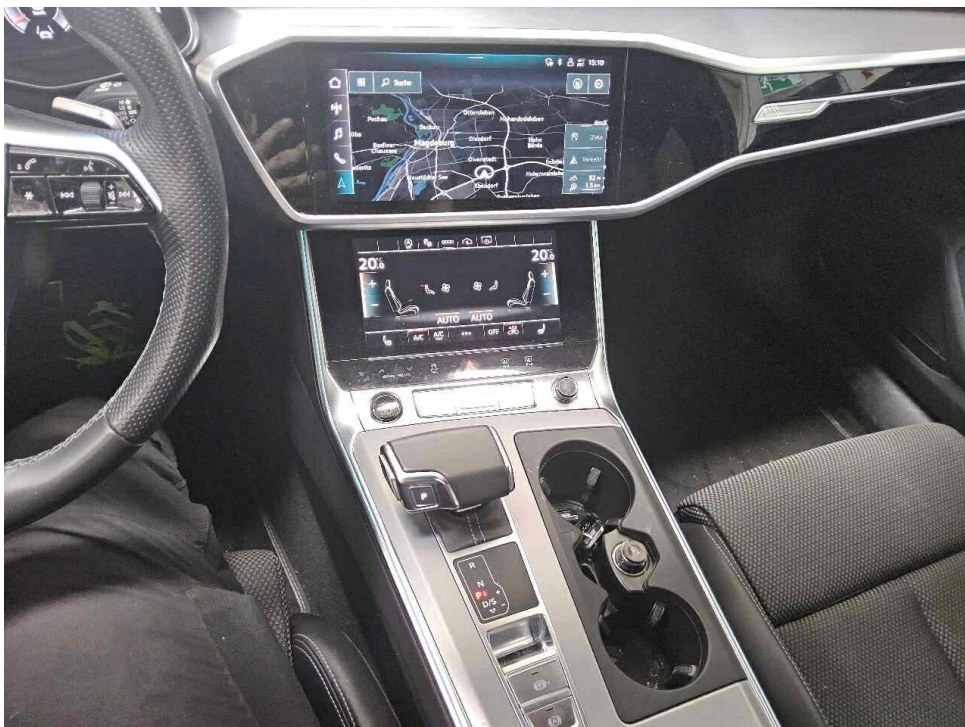


Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

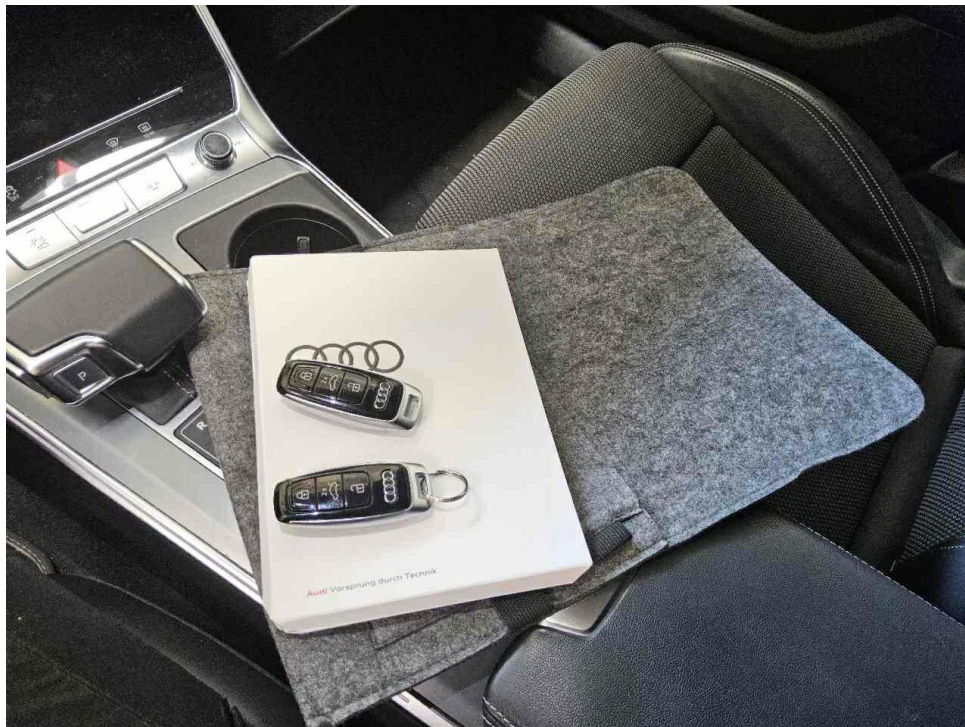


Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

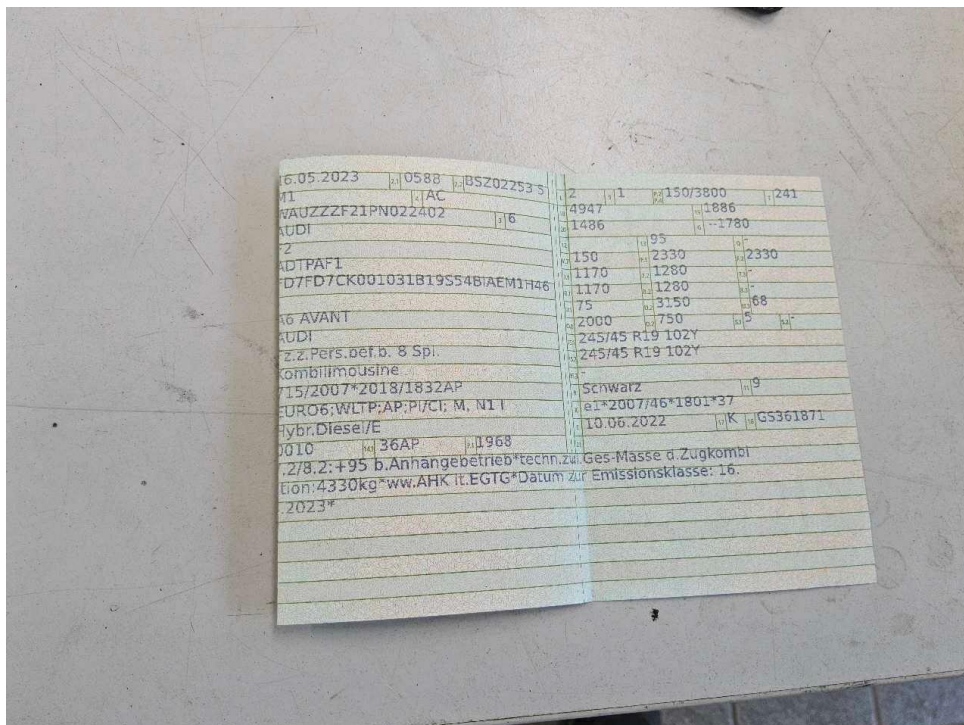


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)

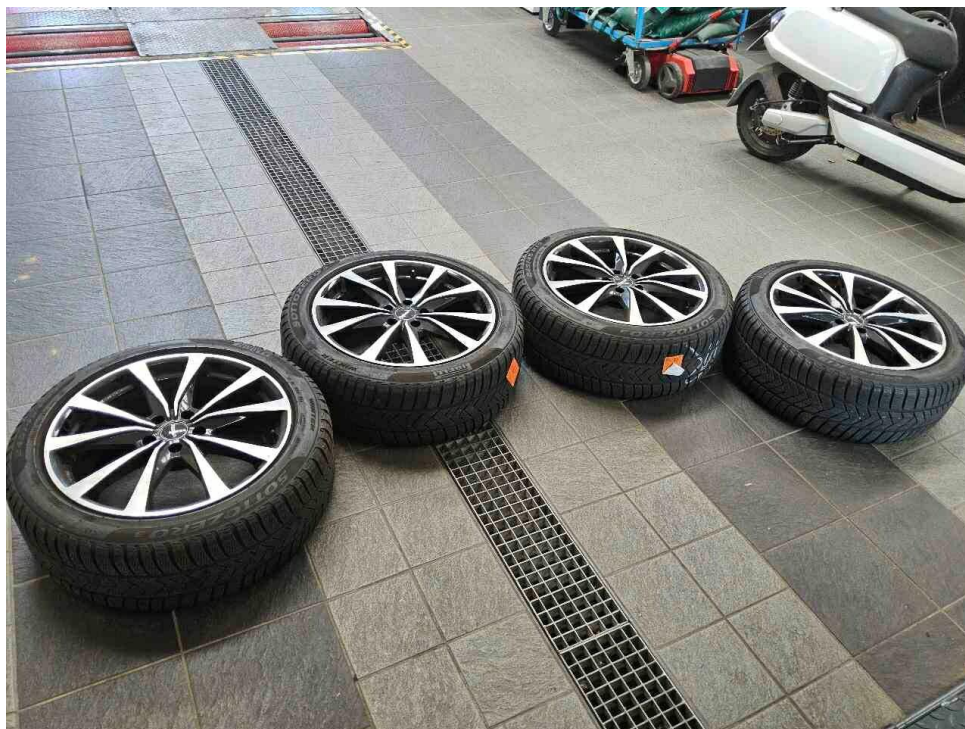


Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

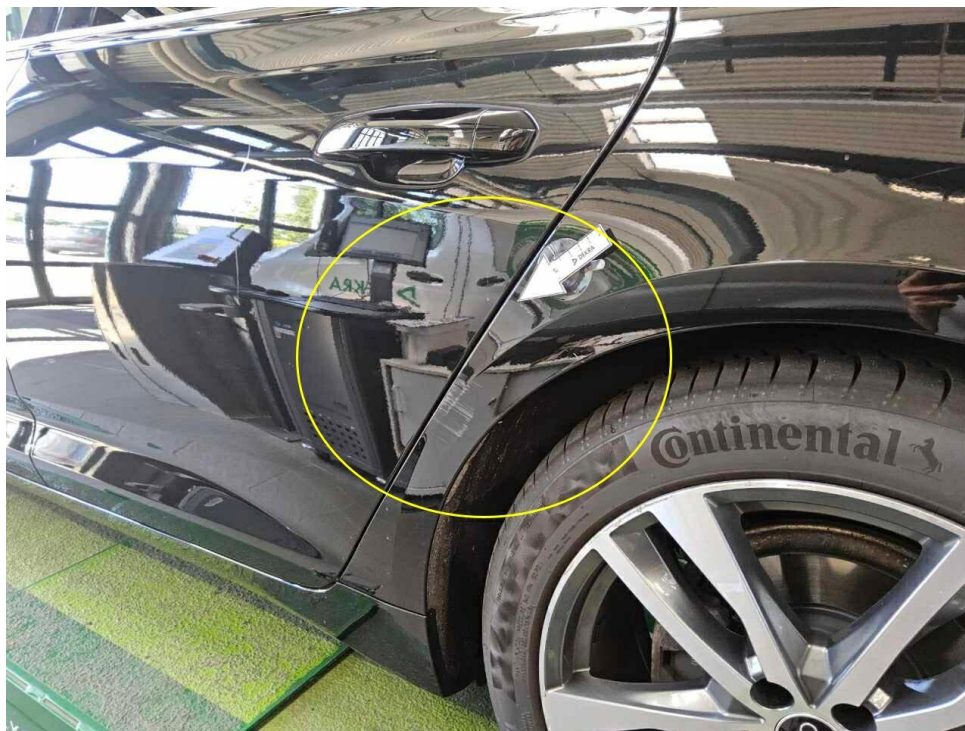


Bild 18 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

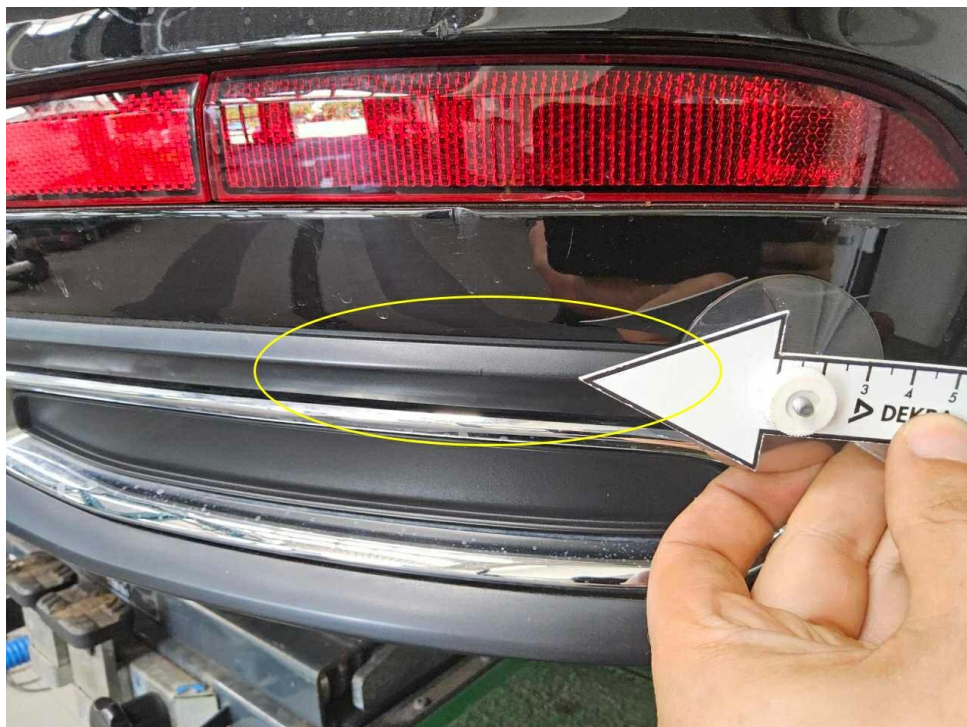


Bild 22 : Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 23 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 24 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

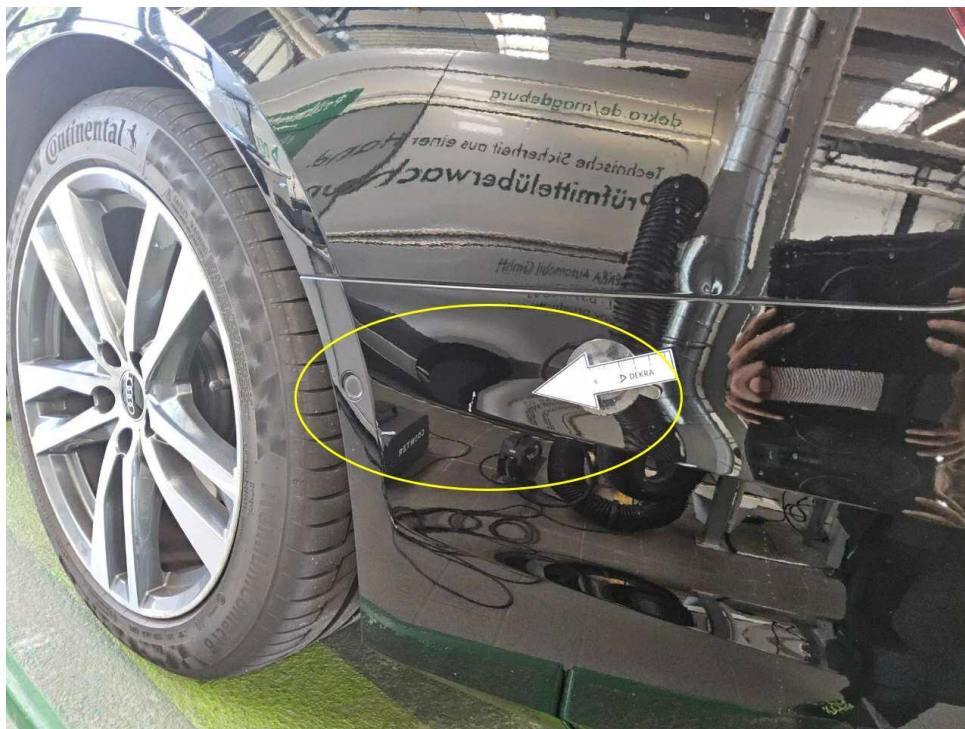


Bild 25 : Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

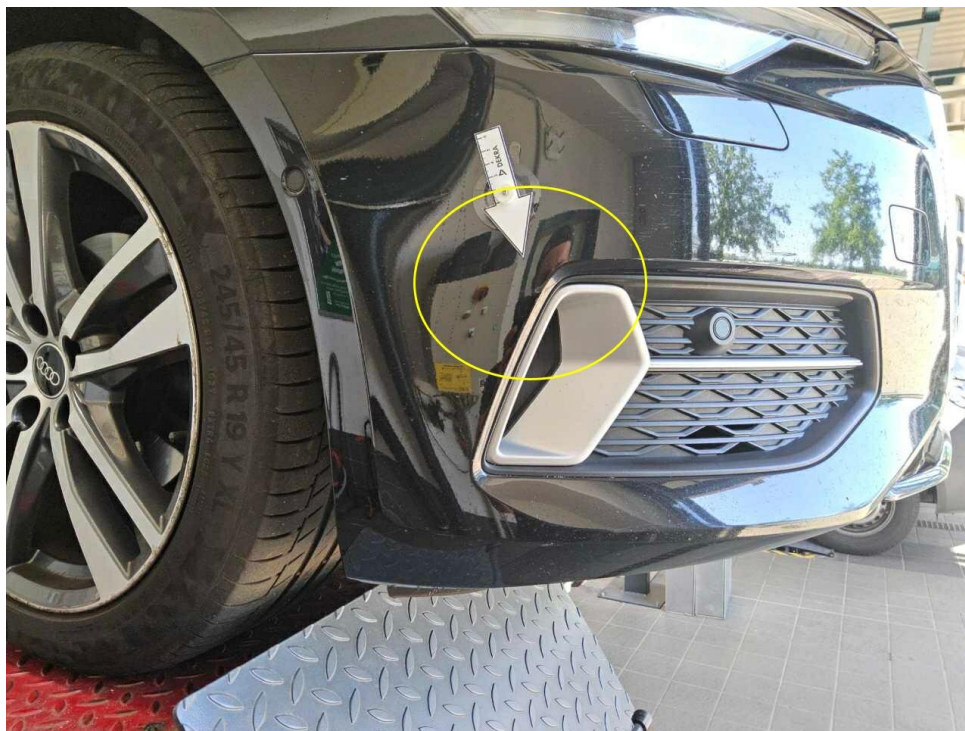


Bild 26 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

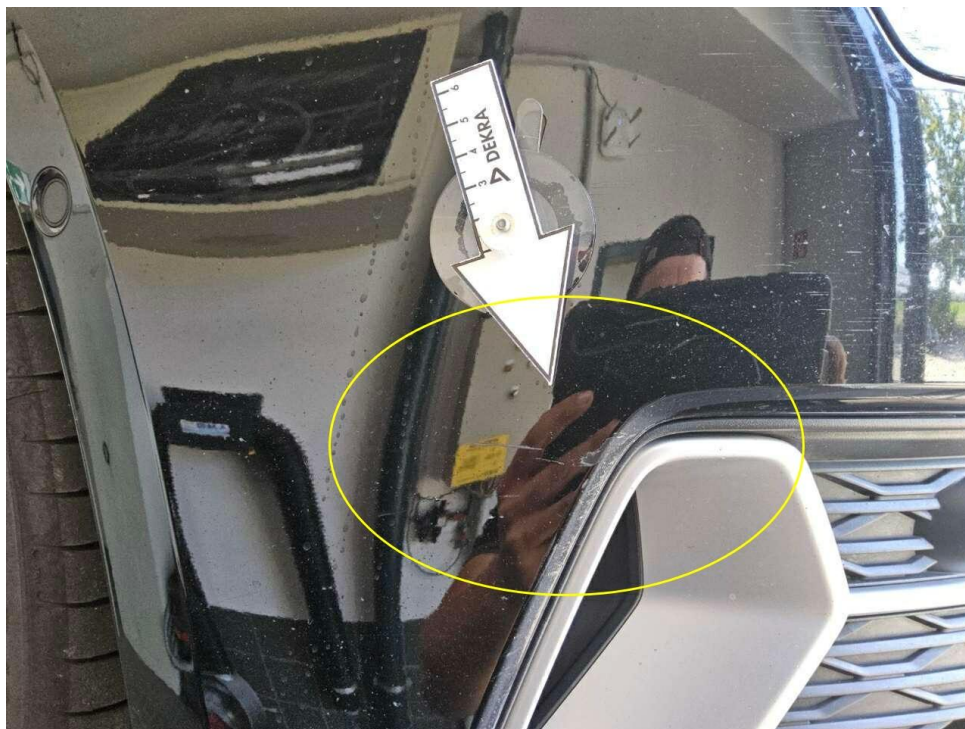


Bild 27 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

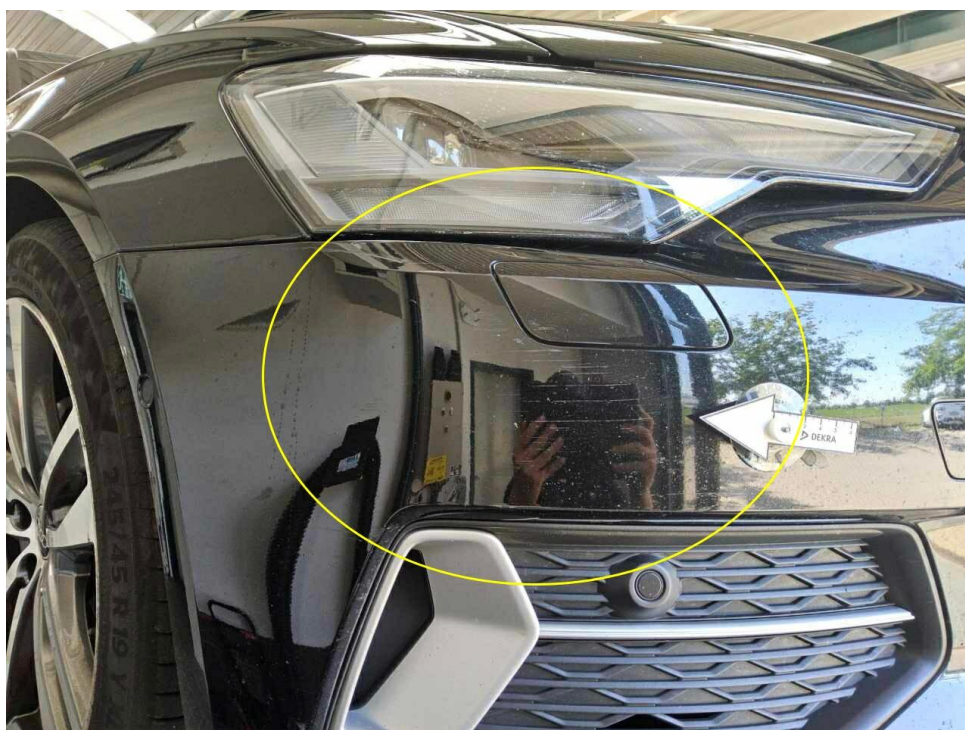


Bild 28 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

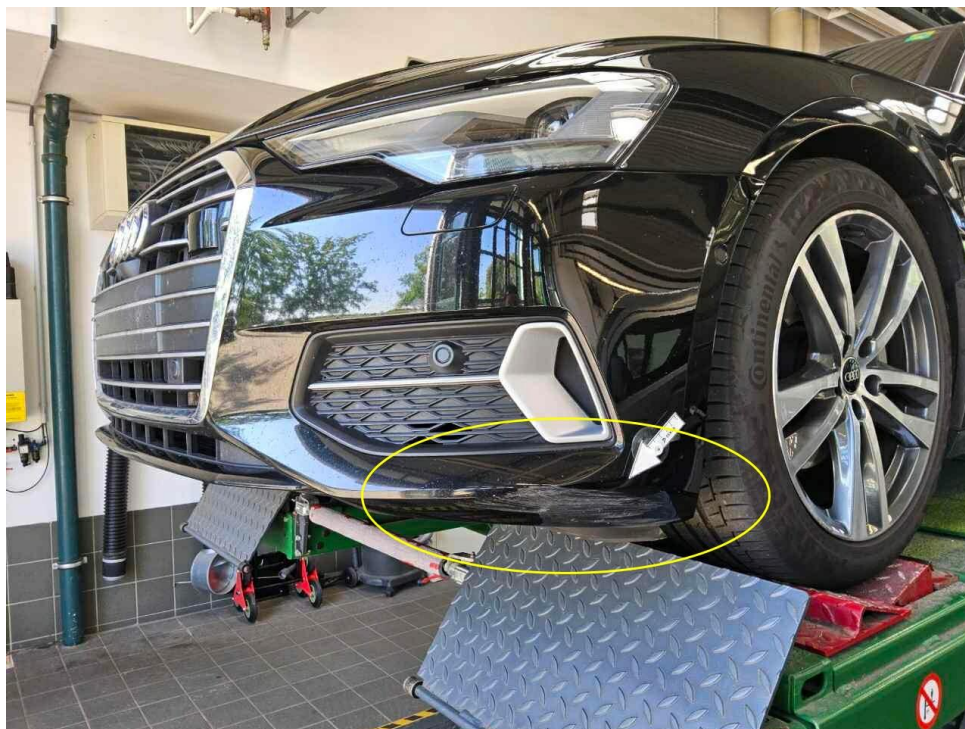


Bild 29 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

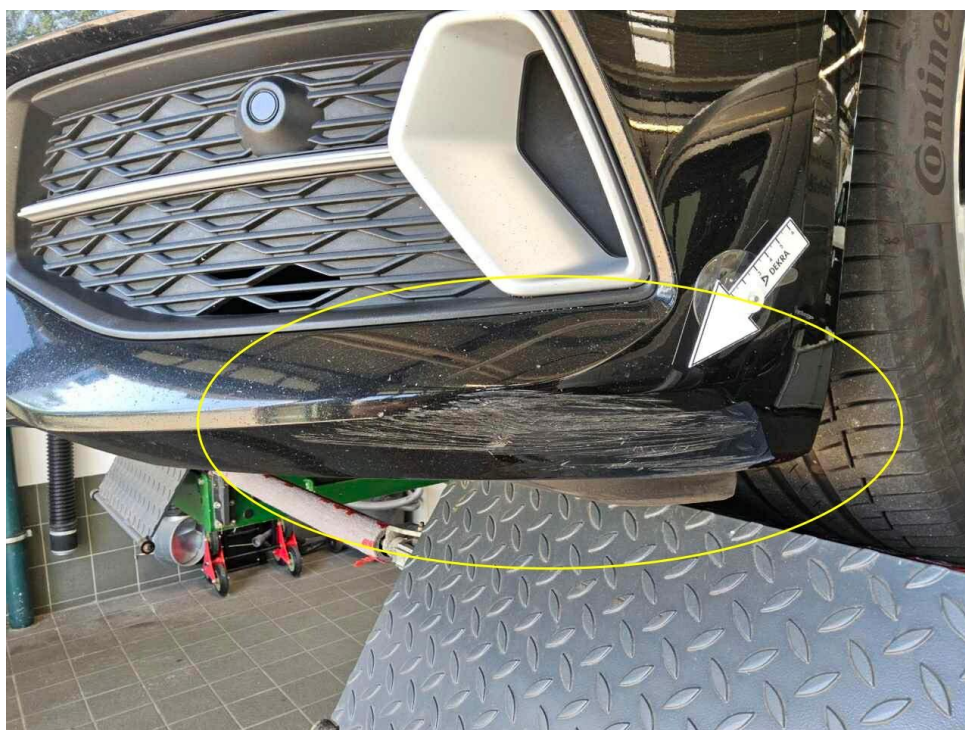


Bild 30 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

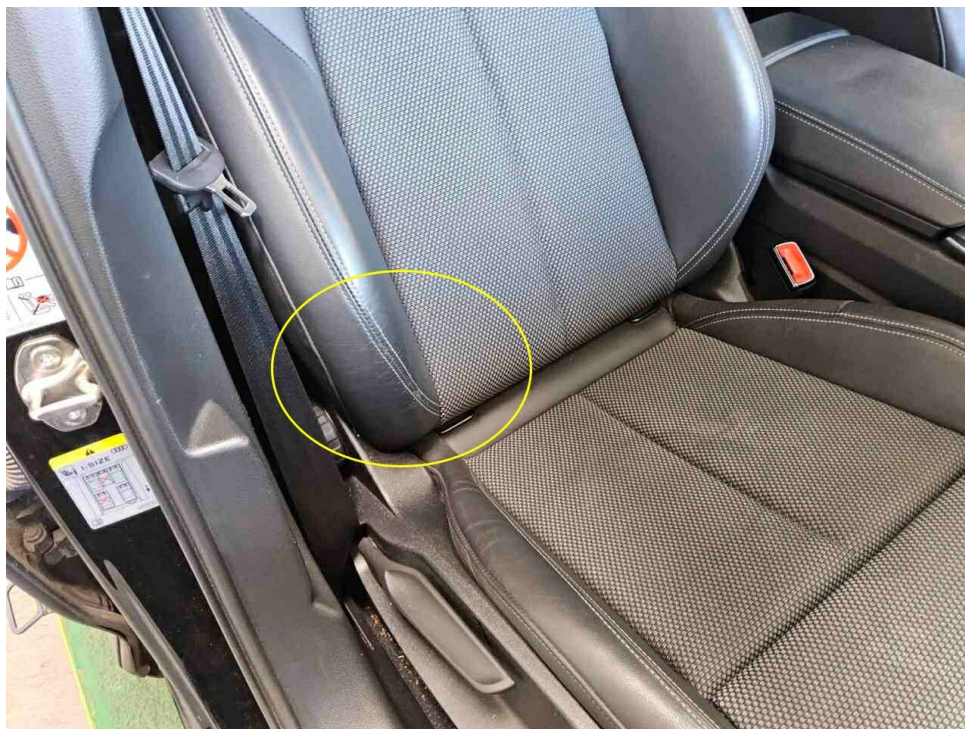


Bild 31 : Sitz vorne rechts Sitzbezug, zerkratzt, smart repair

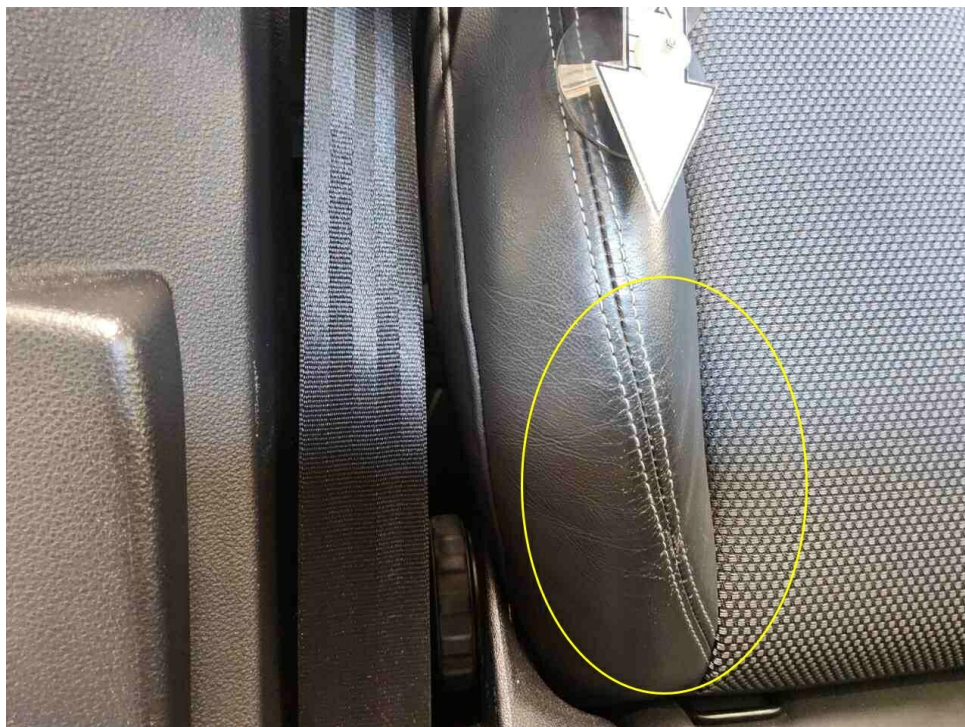


Bild 32 : Sitz vorne rechts Sitzbezug, zerkratzt, smart repair

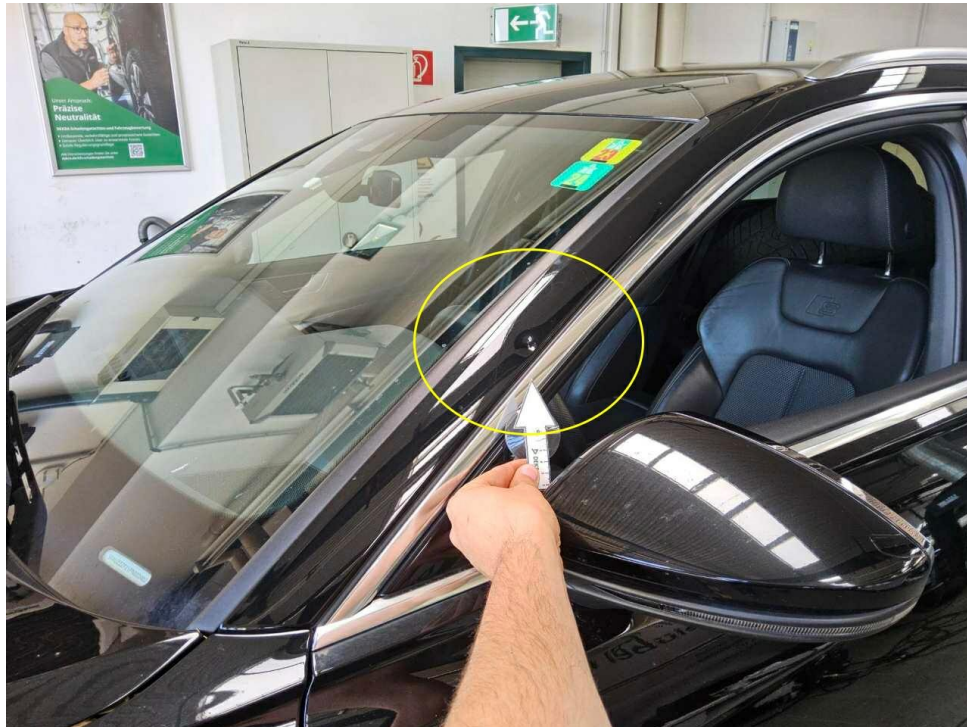


Bild 33 : Dachrahmen links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

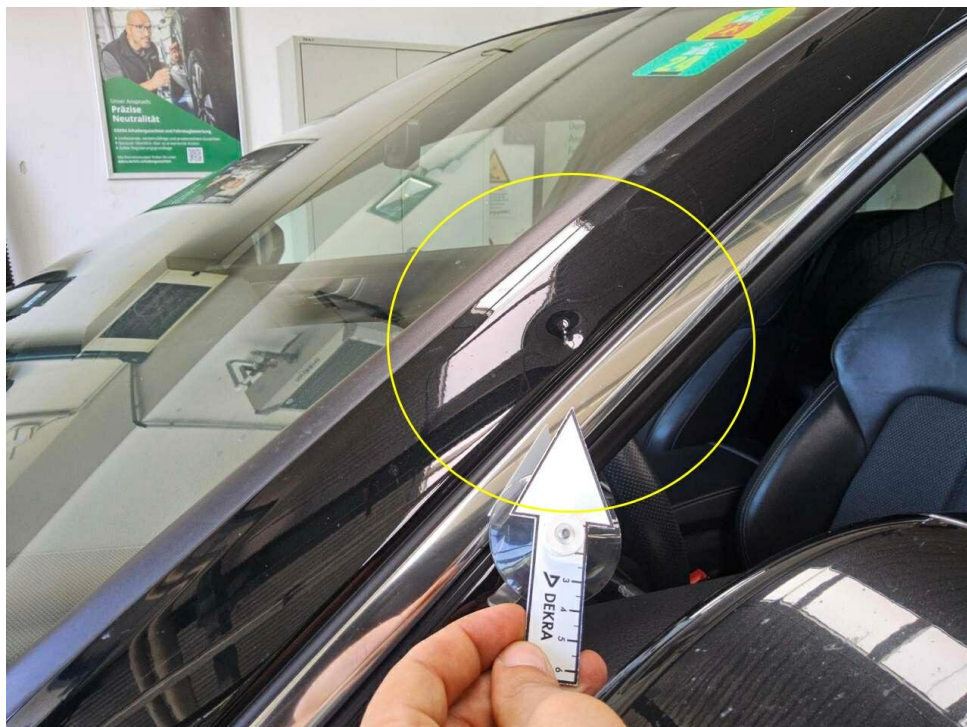


Bild 34 : Dachrahmen links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 35 : Heckklappe, Verkleidung verschrammt



Bild 36 : Zubehörfelge vorne rechts (Winterradsatz), zerkratzt



Bild 37 : Zubehörfelge vorne rechts (Winterradsatz), zerkratzt

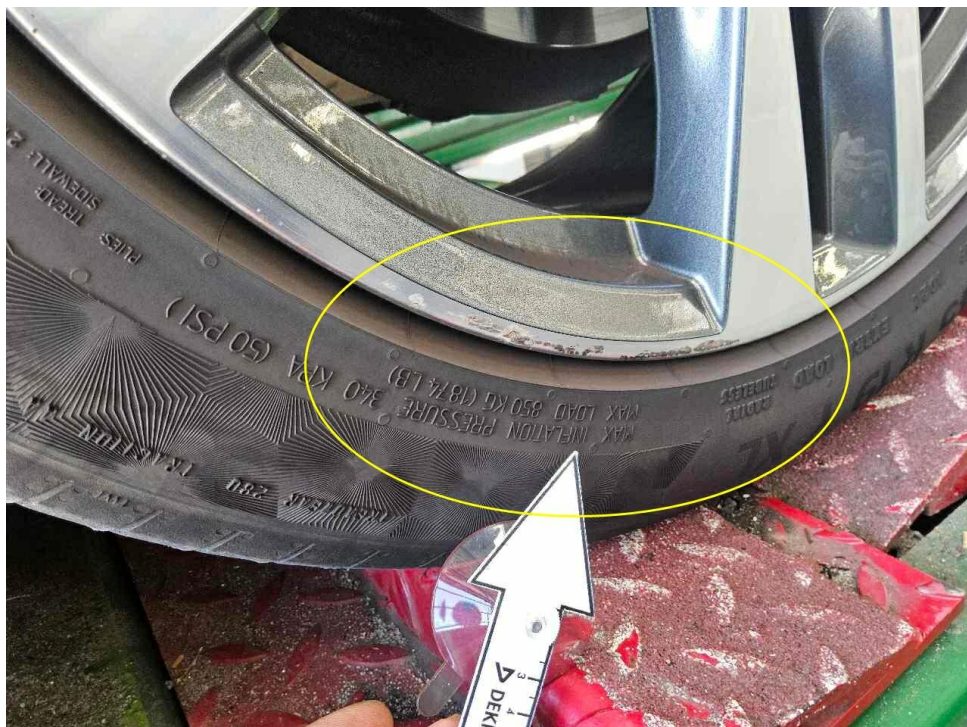


Bild 38 : Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt

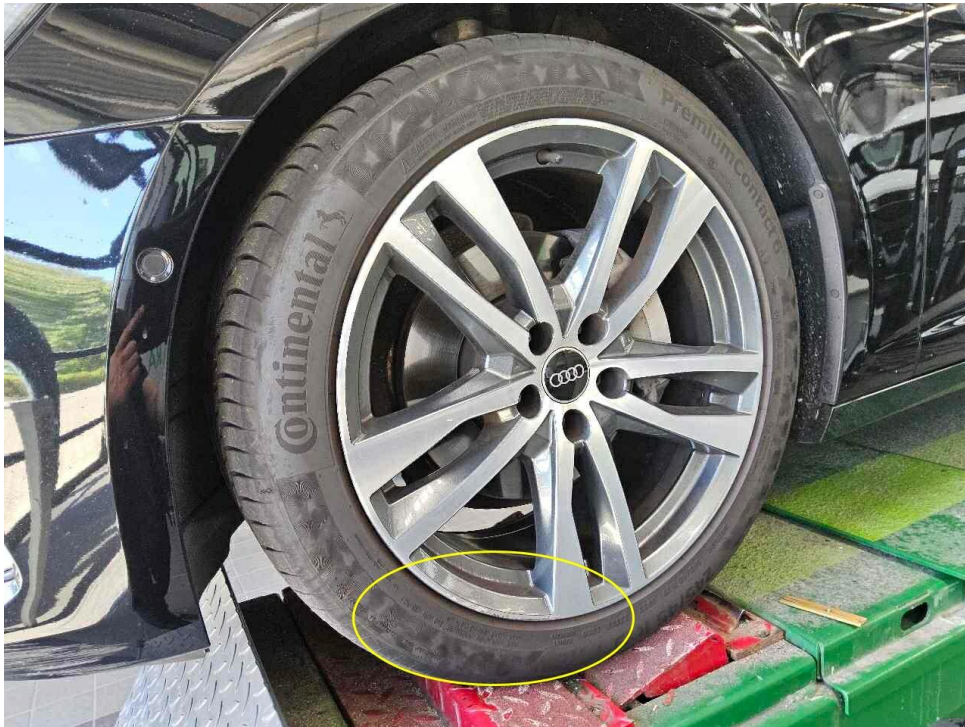


Bild 39 : Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt



Bild 40 : Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt



Bild 41 : Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt



Bild 42 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt



Bild 43 : Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt

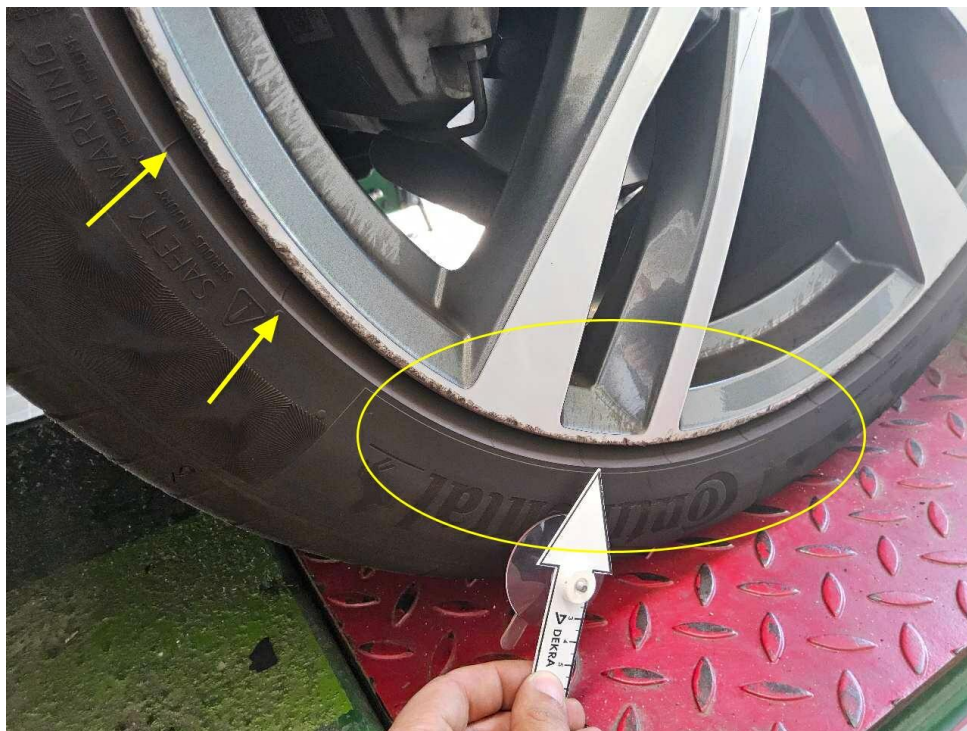


Bild 44 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 45 : Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt



Bild 46 : Unterfahrschutz mittig, zerkratzt



Bild 47 : Unterfahrschutz mittig, zerkratzt



Bild 48 : Unterfahrschutz mittig, zerkratzt



Bild 49 : Unterfahrschutz vorne, gebrochen

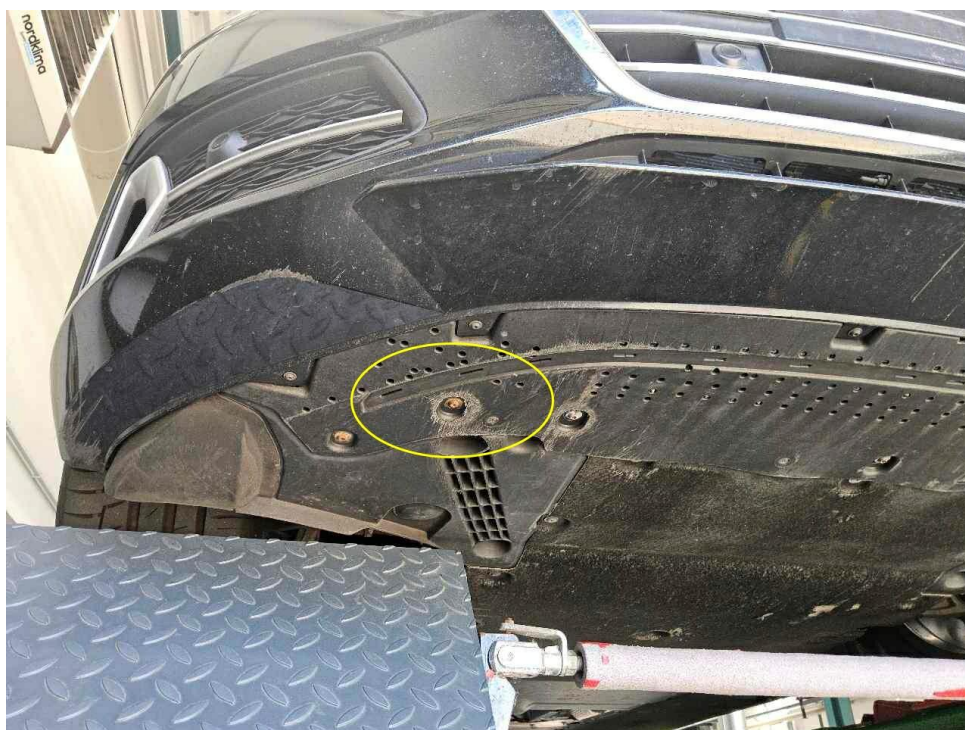


Bild 50 : Unterfahrschutz vorne, gebrochen



Bild 51 : Heckklappe, verschrammt

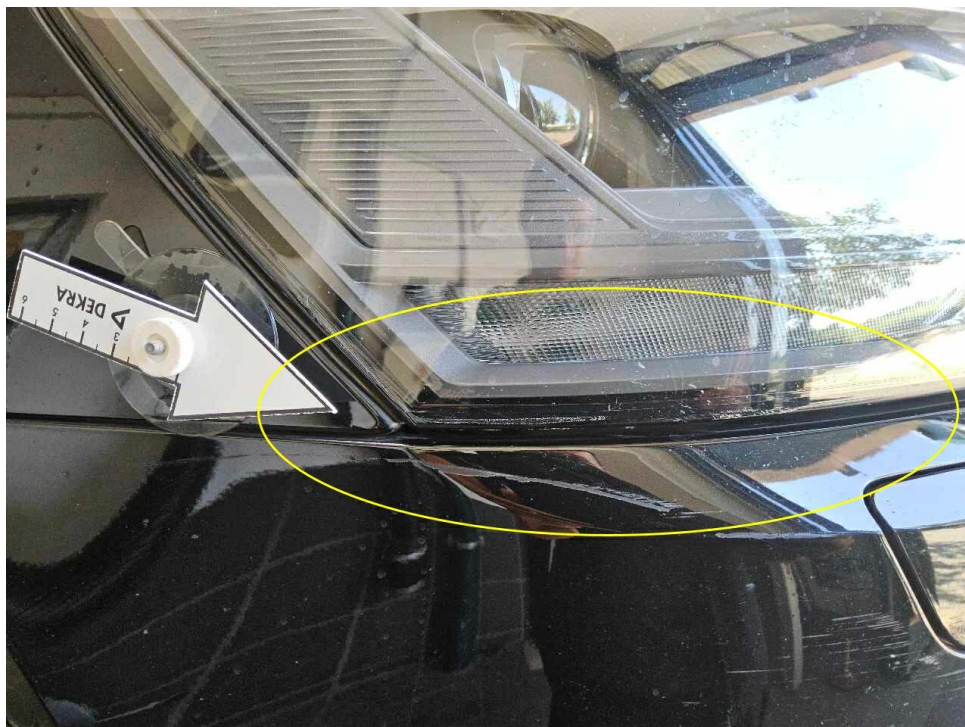


Bild 52 : Scheinwerfer rechts, zerkratzt



Bild 53 : Scheinwerfer rechts, zerkratzt



Bild 54 : Tür hinten links, verschrammt



Bild 55 : Einstieg hinten rechts, verschrammt



Bild 56 : Einstieg vorne links, verschrammt



Bild 57 : Einstieg hinten links, verschrammt

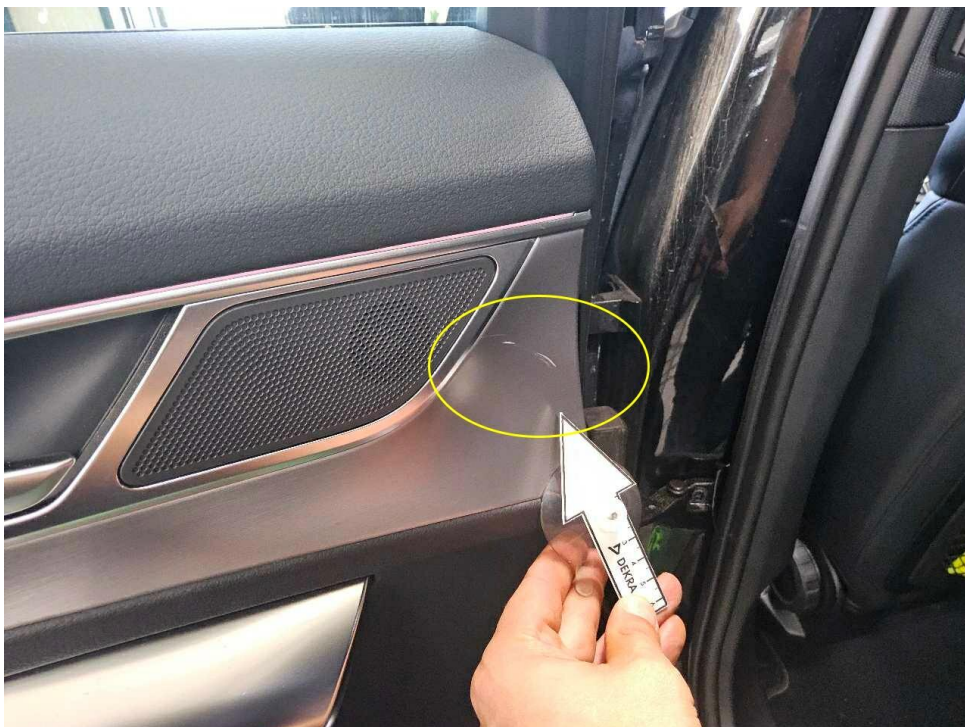


Bild 58 : Türverkleidung hinten links, Blende zerkratzt

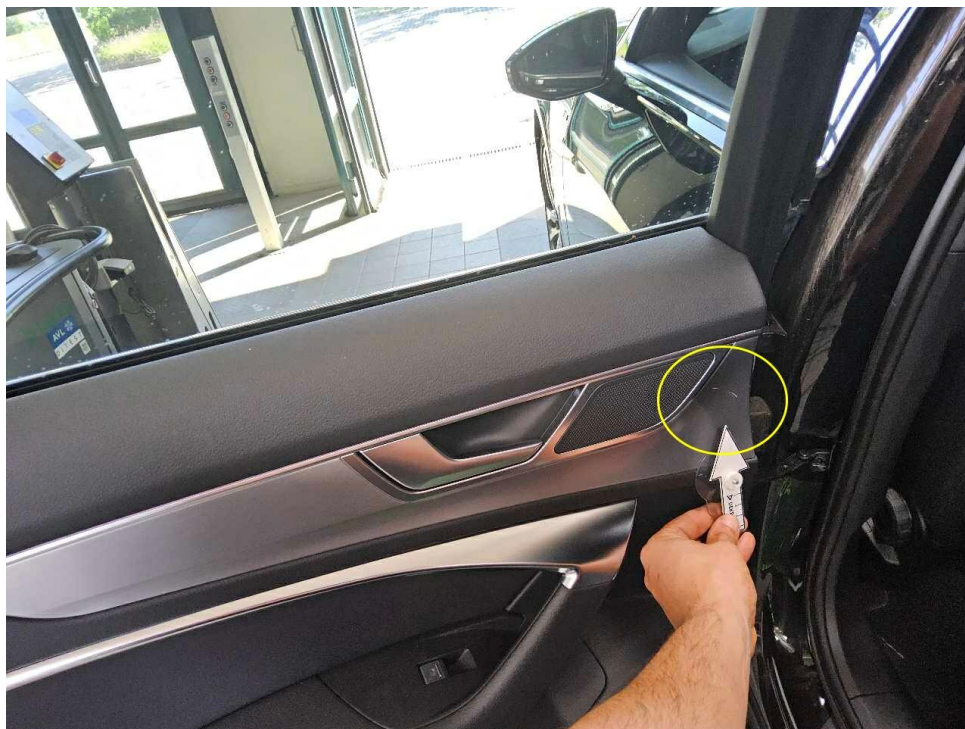


Bild 59 : Türverkleidung hinten links, Blende zerkratzt

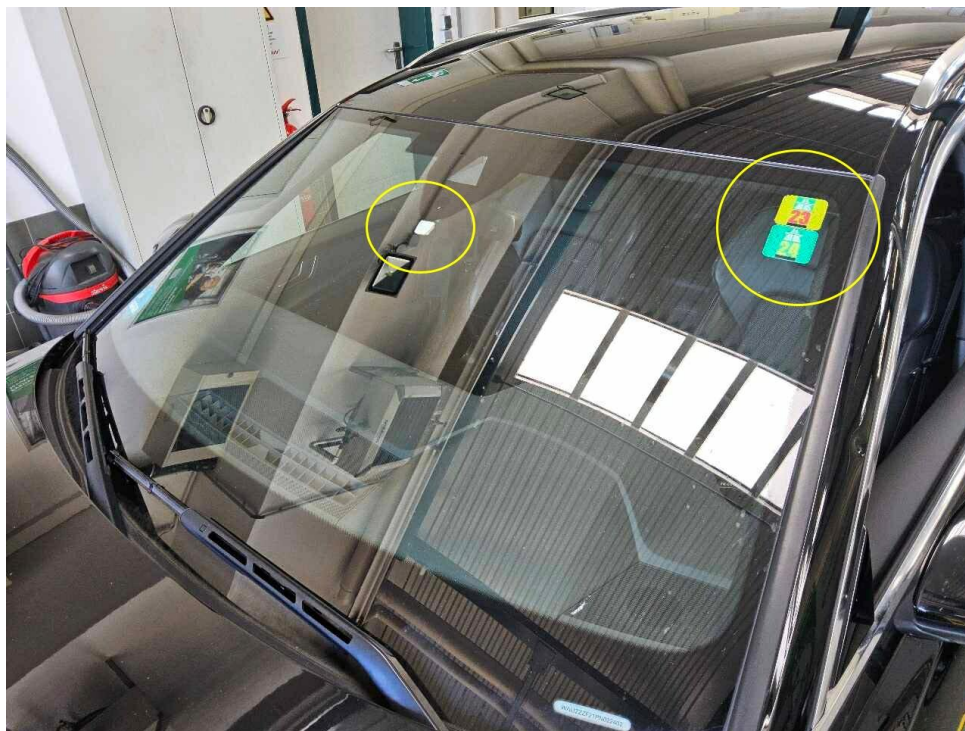


Bild 60 : Frontscheibe, Aufkleber entfernen

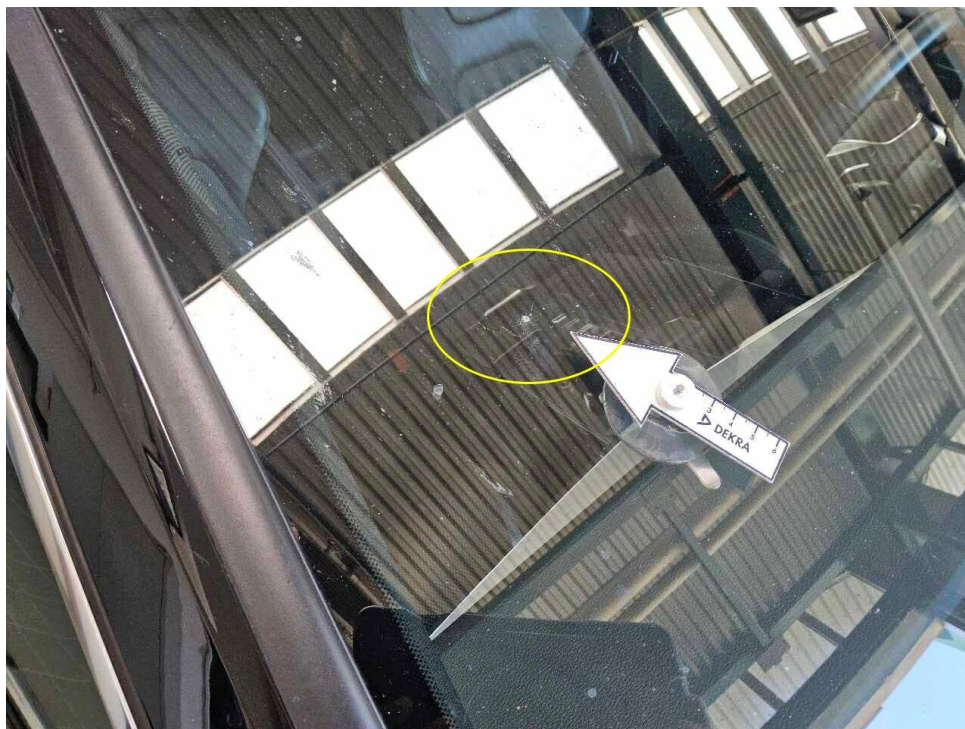


Bild 61 : Frontscheibe wurde Instandgesetzt

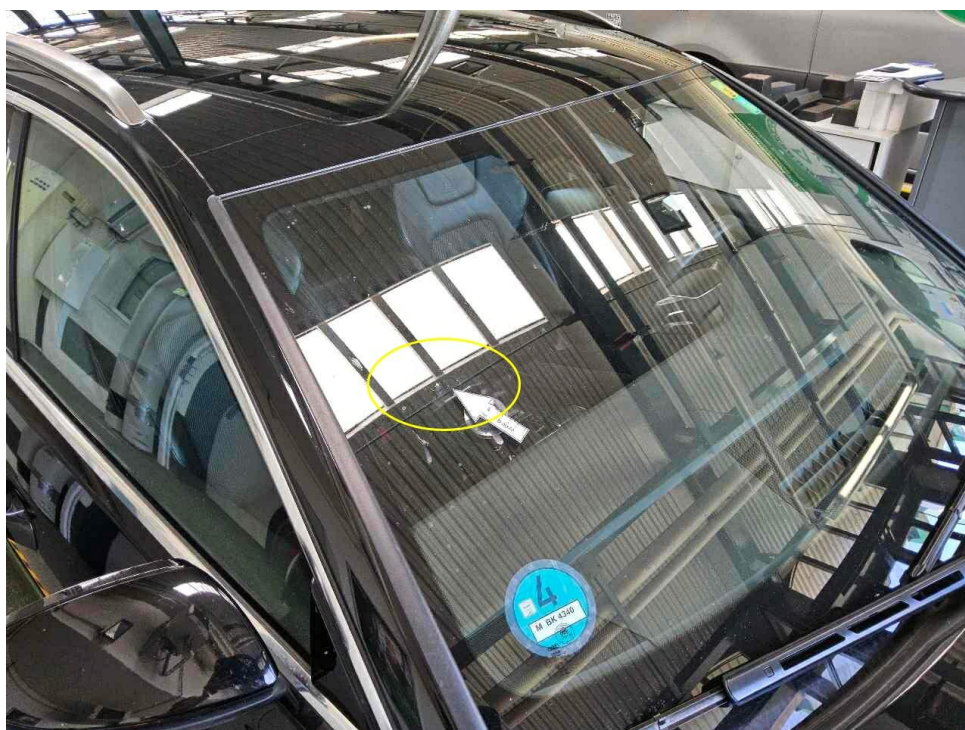


Bild 62 : Frontscheibe wurde Instandgesetzt



Bild 63 : Achse 2, Reifen Links 1

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 435259
Hersteller Audi
Model A6
Variante Sport 2.0 40 TDI MHEV
Listenpreis 64.063,02
VIN WAUZZZF21PN022402
Erstzulassungsdatum 1.5.2023
Kennzeichen M BK4340

Schadensfälle der int. Belegnummer: 435259

24.08.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024106991	11.05.2024	Fahrerseite Kotflügel vorne Fahrerseite Tür vorne Motorhaube Reifen/Felge links Seitenscheibe links	6.652,89
2024108374	03.06.2024	Beifahrerseite Seitenteil hinten Stoßfänger vorne links	
2025101244	02.01.2025	kein Schaden an Fahrzeug	
2025104710	02.04.2025	Windschutzscheibe/Reparatur	197,00
2025111329	22.07.2025	Kühlergrill Stoßfänger vorne	1.776,87

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
24.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 70 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Motorhaube - erhöhte Lackschichtdicke (180µm),

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Am Fahrzeug wurde ein reparierter Vorschaden festgestellt, zum Schaden sind keine Daten bekannt.

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag im Fahrzeug ein Winterräder mit Leichtmetallfelgen aus dem Zubehör-Markt.

Laut FIN-Abfrage wurde das Fahrzeug ohne zweiten Radsatz ausgeliefert.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	16.05.2023	Letzte Zulassung	16.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 40 TDI S tronic S line	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF21PN022402	HSN / TSN	0588 / BSZ
Schlüssel-Nr.	10115021	Km-Stand abgelesen	150709
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E
Zylinderanzahl	4 / Hybridantrieb	Leistung (kW)	150
Hubraum (ccm)	1968	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Mythossschwarz Metallic (Y9T)
Polster / Farbe	Teilleder / Anthrazit		
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR	S / O	5 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR	S / O	5 mm
2 links	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR	S / S	6 mm
rechts	245 / 45 R 19 102 Y	Continental / PremiumContact 6 AO FR	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 11 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 19 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W / O	4 mm
245 / 45 R 19 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W / O	4 mm
245 / 45 R 19 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W / O	6 mm
245 / 45 R 19 102 V	Pirelli / Winter Sottozero 3 AO FSL	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: AdBlue-Tank (12 Liter), Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit plus, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bedientasten schwarz matt, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dachreling in Aluminium, Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau, Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterzierleisten Aluminiumoptik, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfortmittelarmlehne vorn, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkradeinstellung manuell, MMI Navigation mit MMI touch response, Nichtraucher Ausführung, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Dynamik Design, platingrau, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Schienensystem mit Fixierset, Sitzbezüge in Stoff Effekt, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperrung elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
FK2	AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen
4X4	Airbag: Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteter Gurtschlösser
1D4	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
GS5	Bedientasten schwarz glänzend mit haptischem Feedback und Aluminiumoptik Interieur
5TG	Dekoreinlagen: Aluminium matt gebürstet dunkel
2Z7	Entfall Leistungs-/Technologie-Schriftzug
1BE	Fahrwerk: Sportfahrwerk


VC2	Garagentoröffner
PIH	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
PGC	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumtriegelung
0M5	Kraftstoffbehälter (73 Liter)
	Lackierung: Metallic
PBY	Paket Assistenzpaket Plus
QE1	Paket: Ablagepaket
QQ2	Paket: Ambiente-Lichtpaket plus
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
42R	Rad: Leichtmetallräder 5-Doppelspeichen-Design, graphitgrau, glanzgedreht
9VS	Radiozubehör: Bang & Olufsen Premium Sound System mit 3D-Klang
N7V	Sitzbezüge in Stoff Sequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
Q1D	Sitze: Sportsitze vorn
4A4	Sitzheizung vorn und hinten
9ZE	Telefon: Audi phone box
VW0	Verglasung: Akustikverglasung für die Seitenscheiben
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 17.300 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

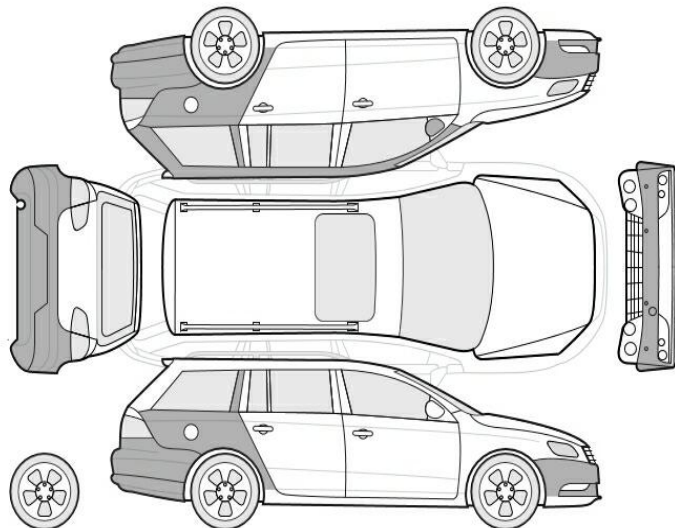

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Glanzgedrehte Felge vorne links, zerkratzt, erneuern (Bild 38, 39)
2. Glanzgedrehte Felge hinten links, zerkratzt, erneuern (Bild 40, 41)
3. Glanzgedrehte Felge hinten rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 42, 43)
4. Glanzgedrehte Felge vorne rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 44, 45)

5. Unterfahrschutz vorne, gebrochen, erneuern (Bild 49, 50)
6. Scheinwerfer rechts, zerkratzt, erneuern (Bild 52, 53)
7. Türverkleidung hinten links, Blende zerkratzt, erneuern (Bild 58, 59)
8. Frontscheibe, Aufkleber entfernen, (Bild 60)
9. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 26, 27, 28, 29, 30)
10. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 23, 24, 25)
11. Heckschürze hinten unten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 21, 22)
12. Außenspiegel links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 20)
13. Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17, 18, 19)
14. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15)
15. Dachrahmen links, deformiert, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 33, 34)
16. Sitz vorne rechts Sitzbezug, zerkratzt, smart repair (Bild 31, 32)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Heckklappe, Verkleidung verschrammt, (Bild 35)
Zubehörfelge vorne rechts (Winterradsatz), zerkratzt, (Bild 36, 37)
Unterfahrschutz mittig, zerkratzt, (Bild 46, 47, 48)
Heckklappe, verschrammt, polieren (Bild 51)
Tür hinten links, verschrammt, polieren (Bild 54)
Einstieg hinten rechts, verschrammt, polieren (Bild 55)
Einstieg vorne links, verschrammt, polieren (Bild 56)
Einstieg hinten links, verschrammt, polieren (Bild 57)
Frontscheibe wurde Instandgesetzt, (Bild 61, 62)

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten links	6 mm	SS
Legende		S/ Sommer /O Original /F Runflat /S Schaden