

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



FIN VF3MRHPYEPS159951

Vorgang

Ihr Auftrag vom 16.02.2026,
Besichtigung 16.02.2026,

Bewertet auf 16.02.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 140 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel, 2 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.02.2024	Letzte Zulassung	05.02.2024
Hersteller	PEUGEOT	Typ / Verkaufsbez.	3008 Hybrid 136 e-DSC6 GT
Aufbauart	Kombi	Türen	4
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VF3MRHPYEPS159951
HSN / TSN	3003 / BDQ	Schlüssel-Nr.	10422658
Km-Stand abgelesen	30695	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	100	Hubraum (ccm)	1199
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Blau / Metallic	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 18 102 V	APlus / A909	A / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	APlus / A909	A / O	6 mm
2 links	225 / 55 R 18 102 V	APlus / A909	A / O	6 mm
rechts	225 / 55 R 18 102 V	APlus / A909	A / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 31.08.2029			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: ABS (Antiblockiersystem), Ablagefach: Handschuhfach beleuchtet, Airbags (6), Akustischer Fußgängerwarner (AVAS), Automatischer Geschwindigkeitsregler ACC mit STOP & GO-Funktion inkl. Spurpositionierungsassistent, Außenspiegel elektrisch anklappbar, Außenspiegel elektrisch verstell- und beheizbar, mit integrierten LED-Blinkern, Außenspiegel in Perla Nera Schwarz, Berganfahrhilfe, Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunktion, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromzierleisten im unteren Teil der Türen, Chromzierleisten oberhalb der Seitenfenster, Chromzierleisten unterhalb der Seitenfenster, Dach Black-Diamond-Dach (Dach in Perla-Nera-Schwarz), Dachhimmel in Schwarz, Dachreling aus Aluminium, Dekoreinlagen aus Alcantara "Greval" für Türverkleidungen und Armaturentafel, Dekorleiste an der Armaturentafel und in der Türverkleidung in satiniertem Chrom, Digitales Kombiinstrument mit hochauflösendem 12,3"-Bildschirm, einstellbar und individualisierbar, EBV (Elektronische Bremskraftverteilung), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) mit ASR (Antriebsschlupfregelung), Einparkhilfe hinten, akustisch und visuell, Einparkhilfe vorn, akustisch und visuell, Fensterheber elektrisch, vorn und hinten, Fernlichtassistent,

Feststellbremse elektrisch, Follow-me-home-Funktion (automatisch), Frontkollisionswarner, Frontschürze in Grau lackiert, Full-LED-Scheinwerfer mit Leuchtweitenregulierung automatisch, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Stufen-Automatikgetriebe, Getränkehalter in der Mittelkonsole, Gurte: 3-Punkt-Sicherheitsgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Heckspoiler schwarz glänzend, Innenspiegel automatisch abblendbar, Innenspiegel rahmenlos, Kartentaschen an den Vordersitzlehnen, Keyless-System, Kindersicherung manuell, Klimaautomatik (2-Zonen), mit Aktivkohlefilter, Kopfstützen (2) vorn, Kopfstützen (3) hinten, LED-Ambientebeleuchtung in Blau an der Türverkleidung, LED-Beleuchtung in Weiß im Fußraum vorn, LED-Deckenleuchte vorn und hinten, LED-Tagfahrlicht und LED-Blinklicht vorn, Lackierung: Celebes Blau, Lenkrad: Kleines Multifunktionslederlenkrad unten und oben abgeflacht, Lichtsensor, Make-up-Spiegel, Mittelarmlehne hinten mit Durchladeklappe, Mittelarmlehne vorn, zweiteilig, mit Staufach, beleuchtet und klimatisiert, Müdigkeitswarner mit Müdigkeitserkennung, Navigationssystem: 3D-Navigationssystem NAC, Nebelschlussleuchten, Notbremsassistent mit Einschaltautomatik der Warnblinkleuchten, Partikelfilter: OPF Otoppartikelfilter, Pedalerie in Aluminium und Einstiegsleisten in Edelstahl, Peugeot Connect Box, Polster: Stoff/Kunstleder, Radio: Audioanlage, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB +, Radiozubehör: Mirror Screen, Regensensor, Reifendruckkontrollsystem, Räder: Leichtmetallfelgen "Detroit" 18", zweifarbig mit Schwarz, Räder: Reifenpannenset (Kompressor + Pannenspray), Rückfahrkamera mit 180°-Umgebungsansicht, Rücksitzlehne 40/60 geteilt und automatisch umklappbar, Bedienelement im Kofferraum, Schlüssellooses Startsystem, Seiten- und Heckscheibe stärker getönt, Servolenkung, elektrisch, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Beifahrersitz umklappbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze manuell, für Fahrersitz, Sport-Modus, Spurhalteassistent, mit Lenkeingriff, Steckdose (3) 12 Volt, Steckdose: Dual-USB-Anschluss (Typ A) in Reihe 2, Stop&Start-System, Toterwinkelassistent, Verkehrsschilderkennung, Verzurrösen im Kofferraum 4 Stück, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung von innen aktivierbar mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
AQ01	Anhängerkupplung abnehmbar
MO02	Heckklappe sensorgesteuert
WABA	Sitze: Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 23.01.2026 bei Kilometerstand 30.154
bis Wartung verbleiben:	55.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung
1. Dämmmatte Motorraum Spritzwand oben beschädigt, erneuern (Bild 14)	34	voll
2. Motorhaube Lackierung Umweltschaden Anhaftungen reinigen und polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 15, 16)	179	voll
3. Dach Lackierung Umweltschaden Anhaftungen reinigen und polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17, 18)	179	voll
4. Kotflügel vorn links Lackierung Umweltschaden Anhaftung reinigen und polieren, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 19, 20)	96	voll
5. Seitenwand hinten rechts zerkratzt,		

polieren (Bild 21, 22)	96	voll
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	584	

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

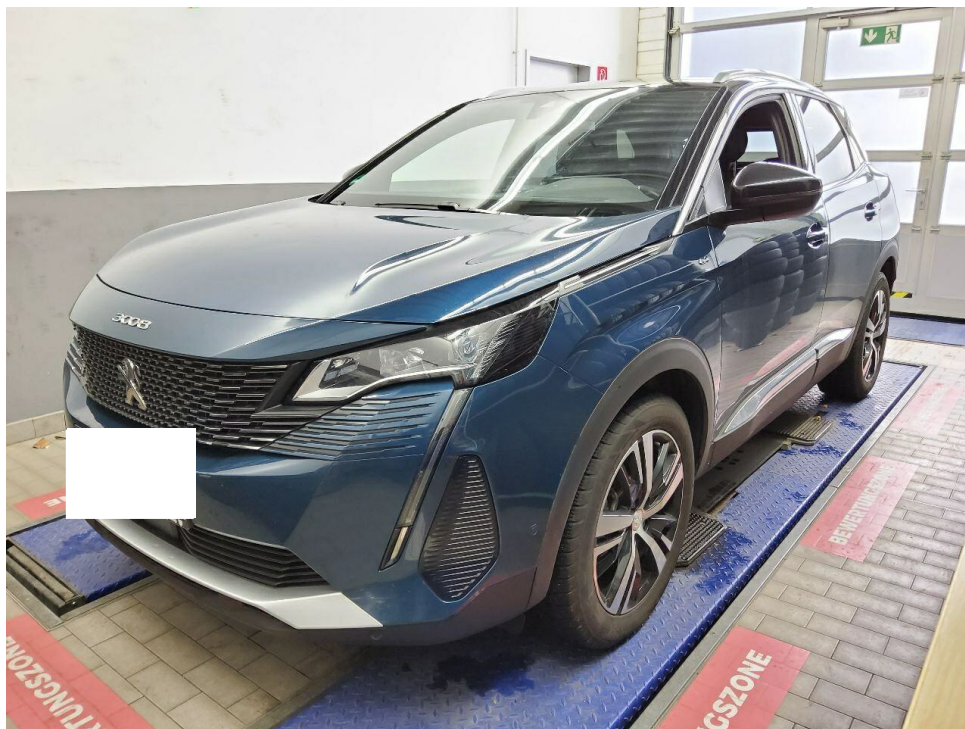


Bild 1 : Diagonale vorn



Bild 2 : Diagonale hinten



Bild 3 : Innenraum

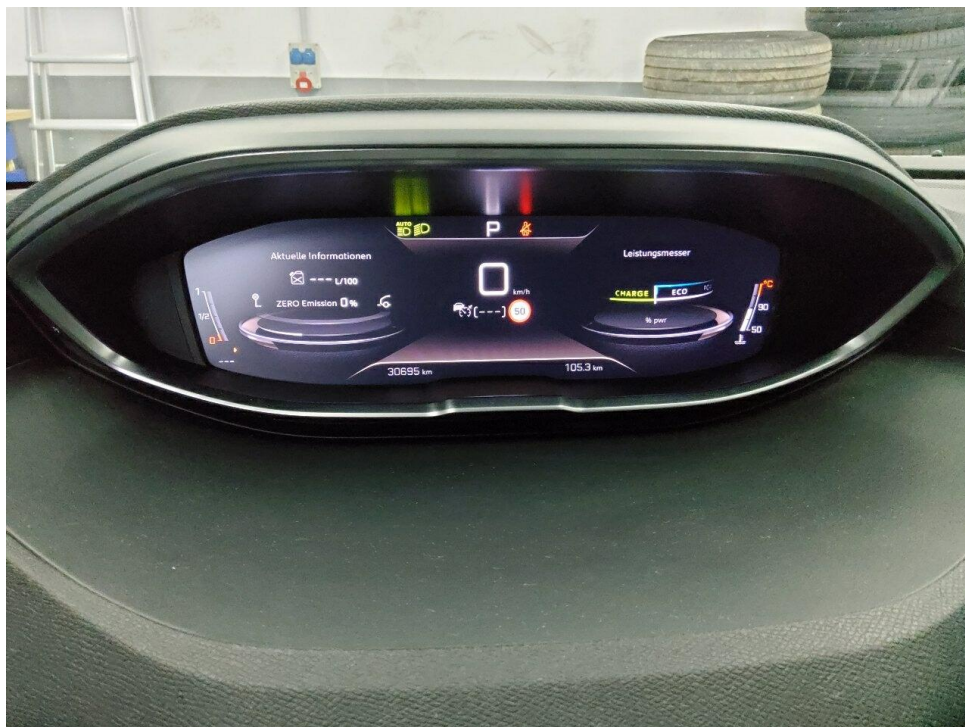


Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Laufleistung

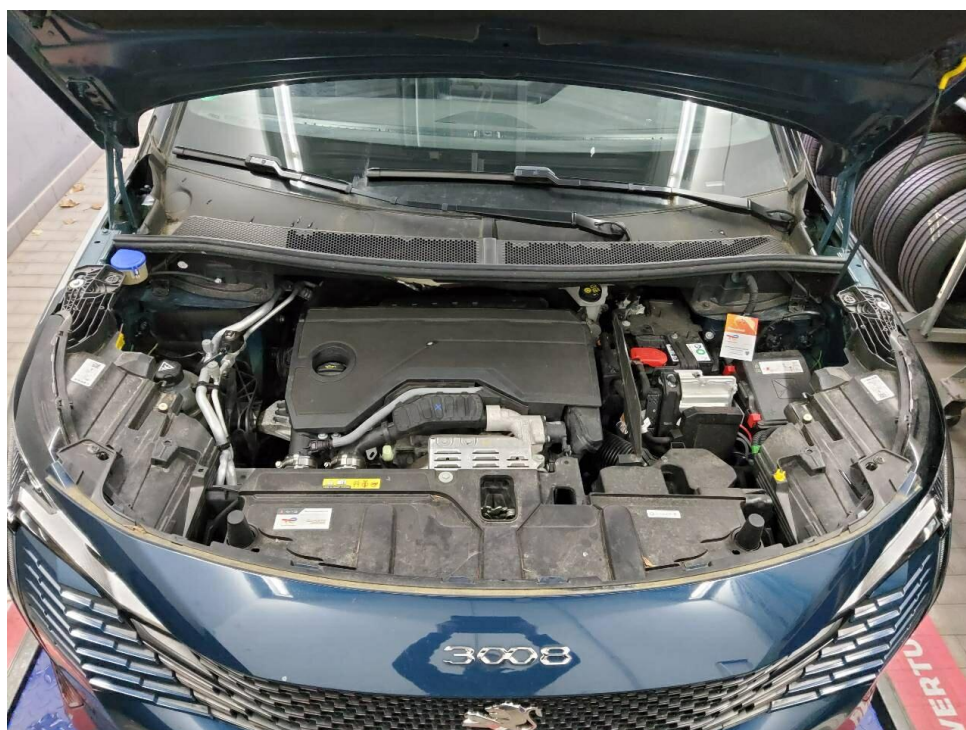


Bild 6 : Motorraum



Bild 7 : Kofferraum Anhängerkupplung liegt bei

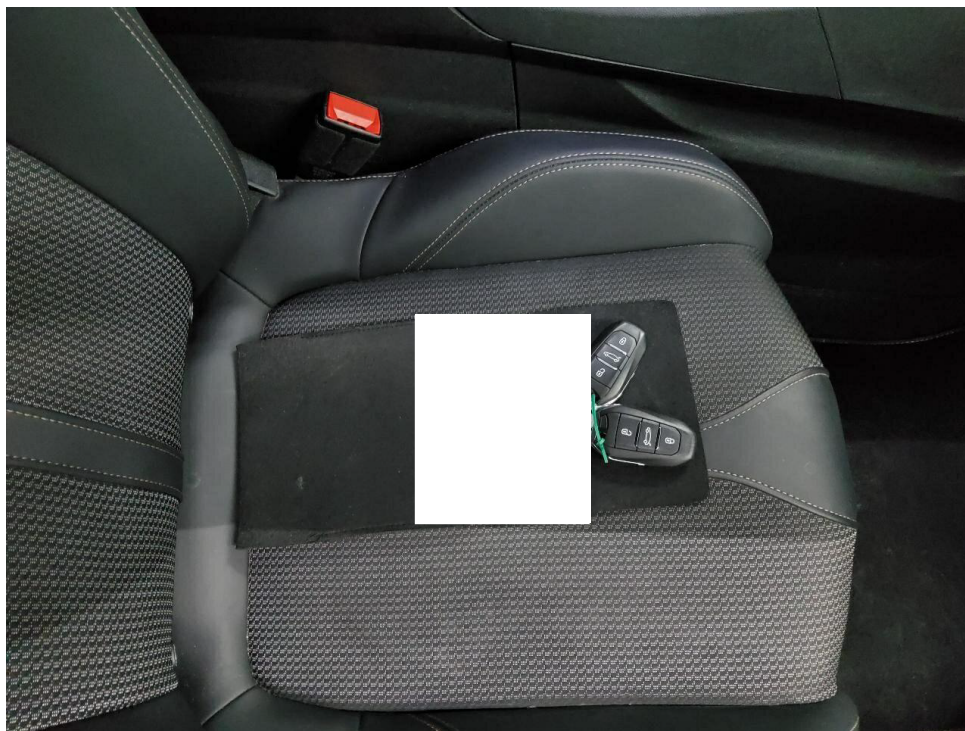


Bild 8 : Bordmappe mit Fahrzeugschlüssel

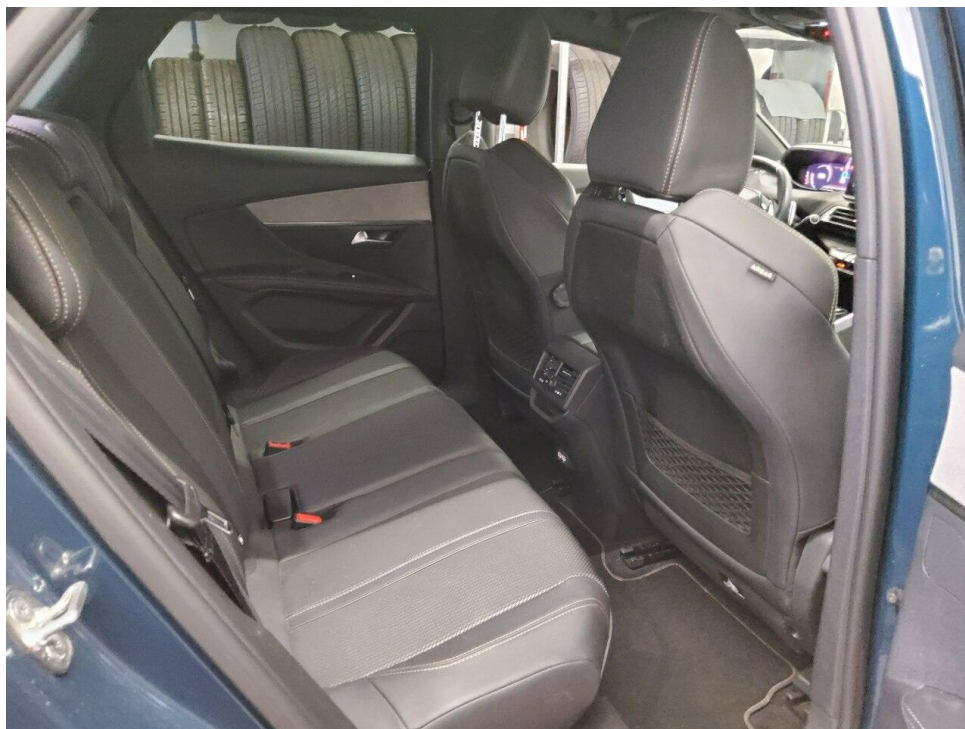


Bild 9 : Innenraum hinten



Bild 10 : Innenraum mit Navigation



Bild 11 : Unterboden



Bild 12 : Wartungsnachweis

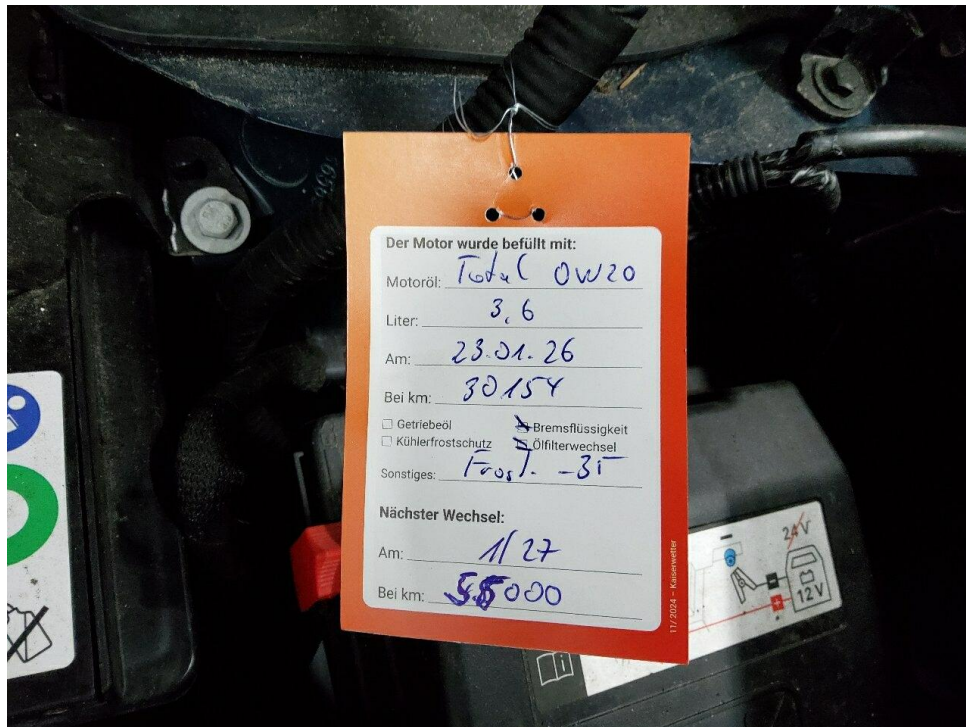


Bild 13 : Wartungsnachweis



Bild 14 : Dämmmatte Motorraum Spritzwand oben beschädigt

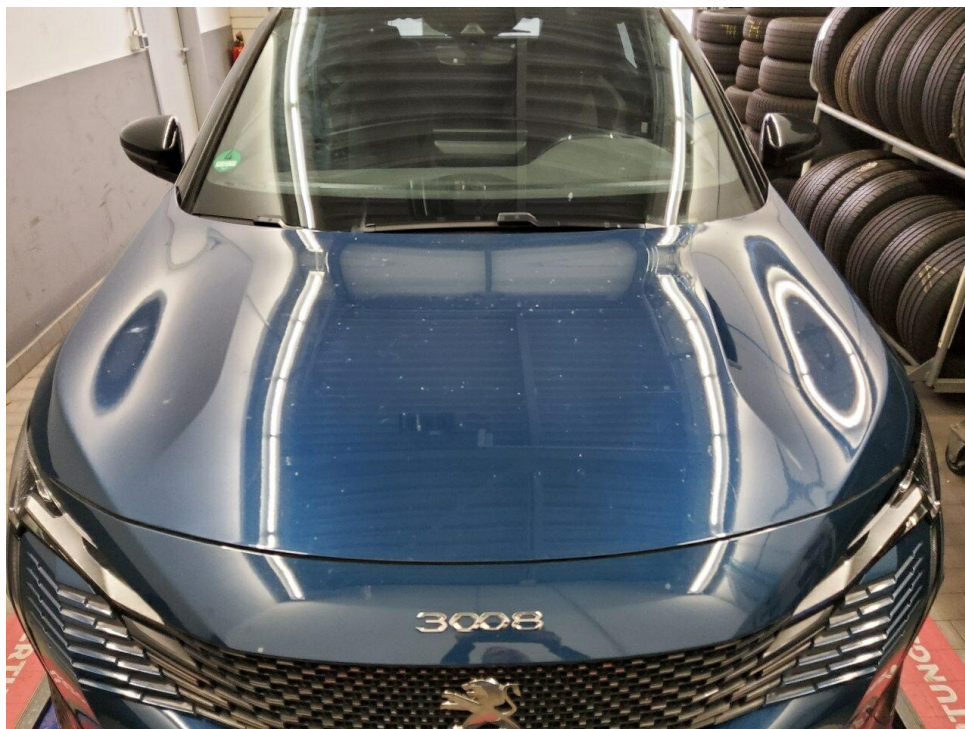


Bild 15 : Motorhaube Lackierung Umweltschaden Anhaftungen reinigen und polieren



Bild 16 : Motorhaube Lackierung Umweltschaden Anhaftungen reinigen und polieren



Bild 17 : Dach Lackierung Umweltschaden Anhaftungen reinigen und polieren



Bild 18 : Dach Lackierung Umweltschaden Anhaftungen reinigen und polieren

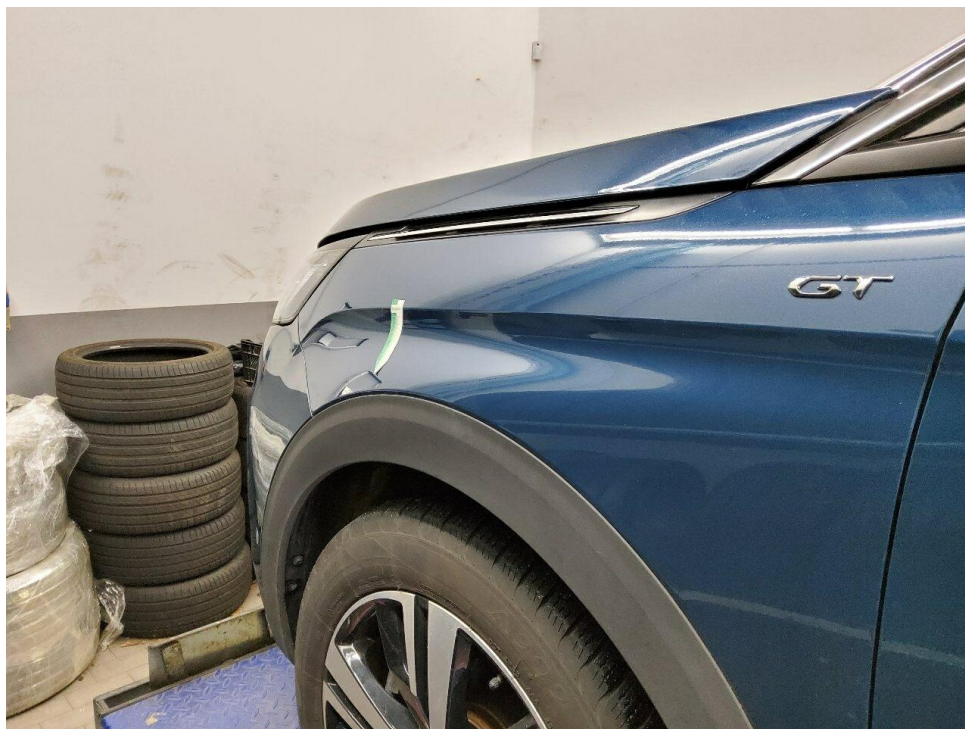


Bild 19 : Kotflügel vorn links Lackierung Umweltschaden Anhaftung reinigen und polieren



Bild 20 : Kotflügel vorn links Lackierung Umweltschaden Anhaftung reinigen und polieren



Bild 21 : Seitenwand hinten rechts zerkratzt



Bild 22 : Seitenwand hinten rechts zerkratzt