

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **OF PM102** **FIN** **TMAK381GFNJ049989**

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.02.2022	Letzte Zulassung	10.02.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbez.	Kona (OS)(2017->) / Kona	Aufbauart	Limousine
	Trend / Trend-Paket Elektro		
	2WD		
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFNJ049989	HSN / TSN	1349 / AFH
DAT Europa-Code®	013450330130002	DAT Marktindex	DE004 6245
Km-Stand abgelesen	60211	Nächste HU §29 StVZO	02 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	28	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine
			Elektrofz
Gänge	1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Polar White / PYW		
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Bewertung zum Stichtag 23.06.2026 (Besichtigung 23.06.2026)

Listenneupreis nach DAT Europa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen	44.550,00 EUR
Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen	2.199,12 EUR
Listenneupreis gesamt	46.749,12 EUR
Richtwert nach DAT Europa-Code® und Marktindex	22.851,57 EUR
Bezugsfahrstrecke in km: 49000	
Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 60211 / 11211	
Laufleistungskorrektur	- 1.069,45 EUR
Erstzulassungskorrektur	- 218,91 EUR
Basiswert durch DAT Ermittlung	21.563,20 EUR
Gesamtwert der Ausstattungen	+ 304,69 EUR
Grundwert durch DAT Ermittlung	21.867,89 EUR
Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung)	+ 6,21 EUR
Zwischensumme I	21.874,10 EUR
Zwischensumme II	21.874,10 EUR
Reparaturkosten (mit 301,92 EUR MwSt.)	- 1.891,00 EUR
Fehlende Teile (mit 52,37 EUR MwSt.)	- 328,00 EUR
Händlerverkaufswert DAT (mit 3.138,21 EUR MwSt.)	19.650,00 EUR
Handelsspanne (mit 445,07 EUR MwSt.)	- 2.790,00 EUR
Händlereinkaufswert DAT (mit 2.693,14 EUR MwSt.)	16.860,00 EUR
	19.655,10 EUR
	2.787,52 EUR
	16.867,58 EUR

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	NP	Abw.	VK
4314	Assistenz-Paket	799,68*		110,80
4415	Navigations-Paket	1.399,44*		193,89
Summe Sonderausstattung		2.199,12		304,69 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Kontrollleuchte Reifendruck aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7)	150	100	-150,00	
2. Service laut Anzeige überfällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8)	500	100	-500,00	
3. Fahrzeug außen verschmutzt, reinigen (Bild 9, 10, 11, 12)	30	100	-30,00	
4. Verkleidung Stoßfänger hinten angefahren, erneuern (Bild 13, 14)	452	100	-452,00	
5. Spiegelkappe rechts verschrammt, smart repair (Bild 15)	60	100	-60,00	
6. Blinkerglas Spiegel rechts verschrammt, erneuern (Bild 16)	174	100	-174,00	
7. Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 17)	150	100	-150,00	
8. Verkleidung Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 18, 19)	225	100	-225,00	
9. Unterbodenverkleidung verschrammt (Hochvoltbatterie), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	150	100	-150,00	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.891			-1.891,00 EUR

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. 2. Fahrzeugschlüssel, Schließanlage erneuern	328	100	-328,00	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	328			-328,00 EUR

Der Sachverständige
Benjamin Wartini

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

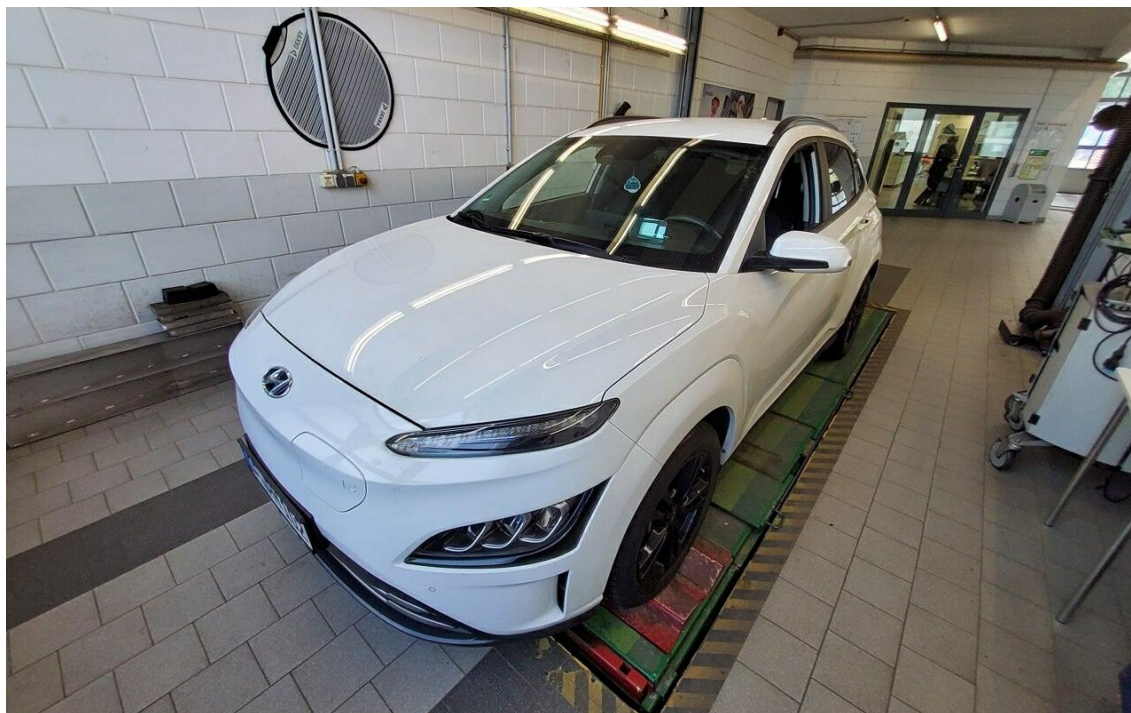


Bild 1 : Diagonal von vorne

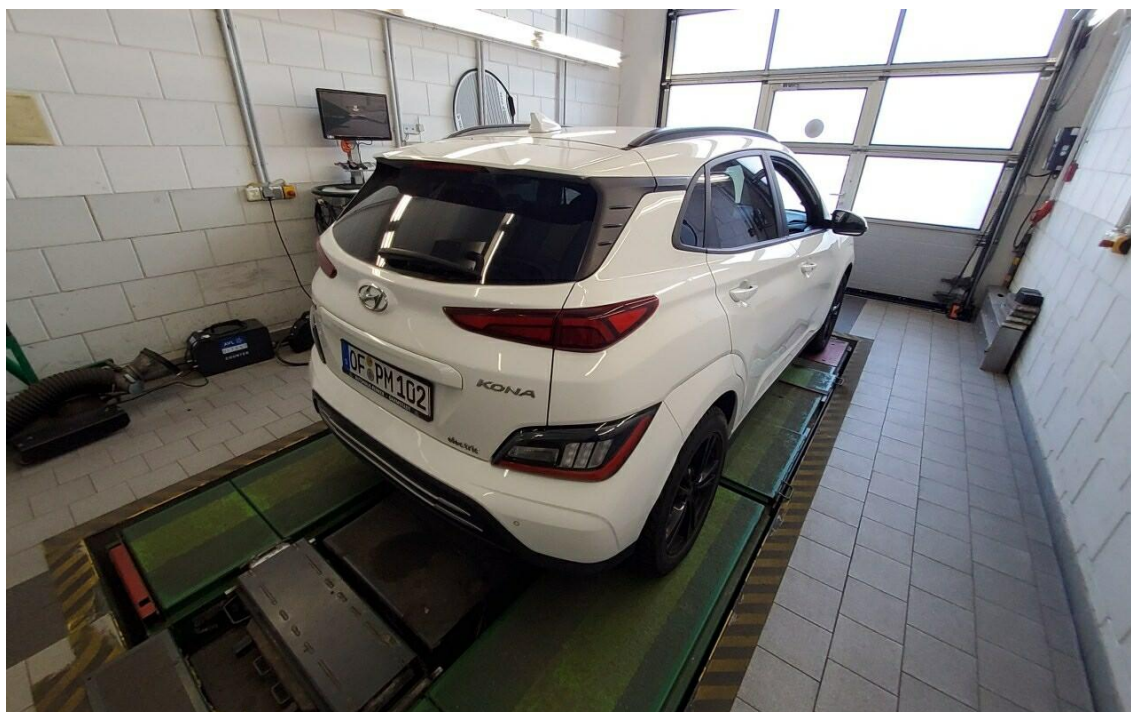


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

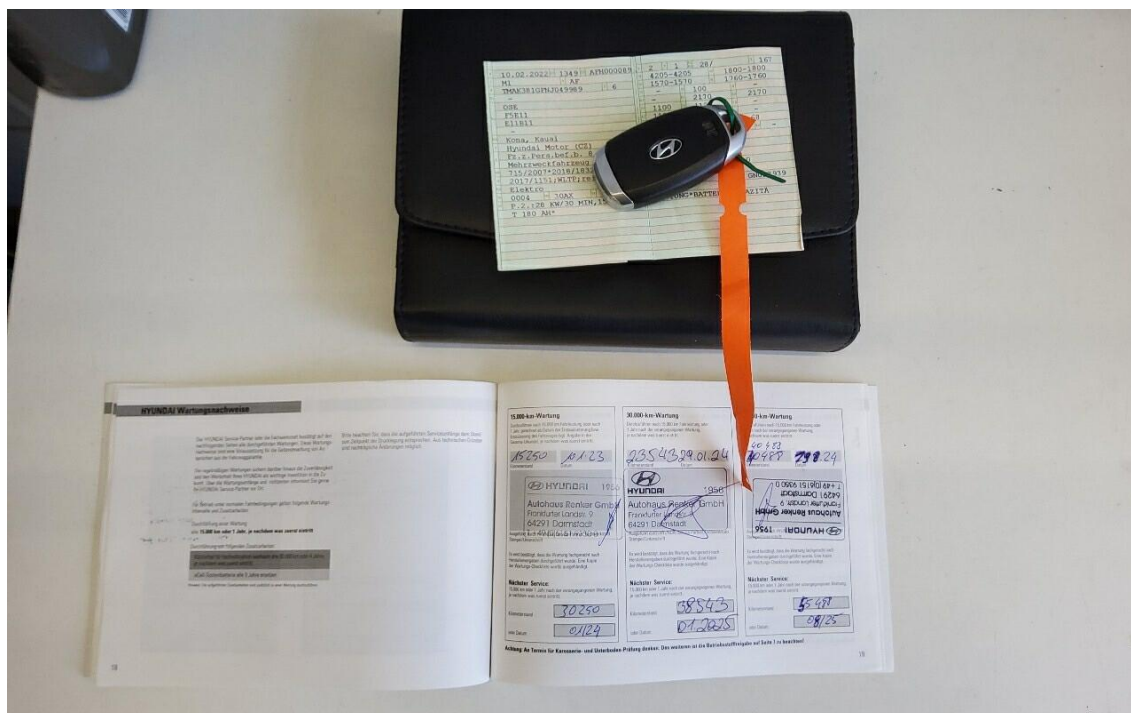


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Kontrollleuchte Reifendruck aktiv



Bild 8 : Service laut Anzeige überfällig



Bild 9 : Fahrzeug außen verschmutzt

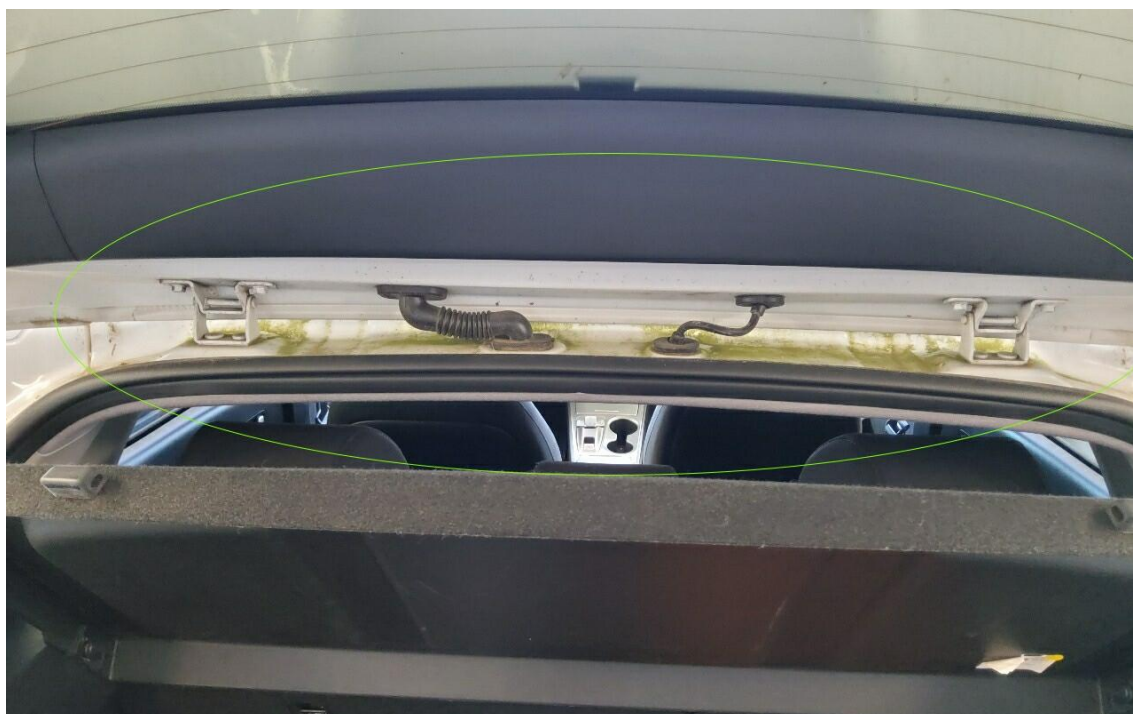


Bild 10 : Fahrzeug außen verschmutzt



Bild 11 : Fahrzeug außen verschmutzt

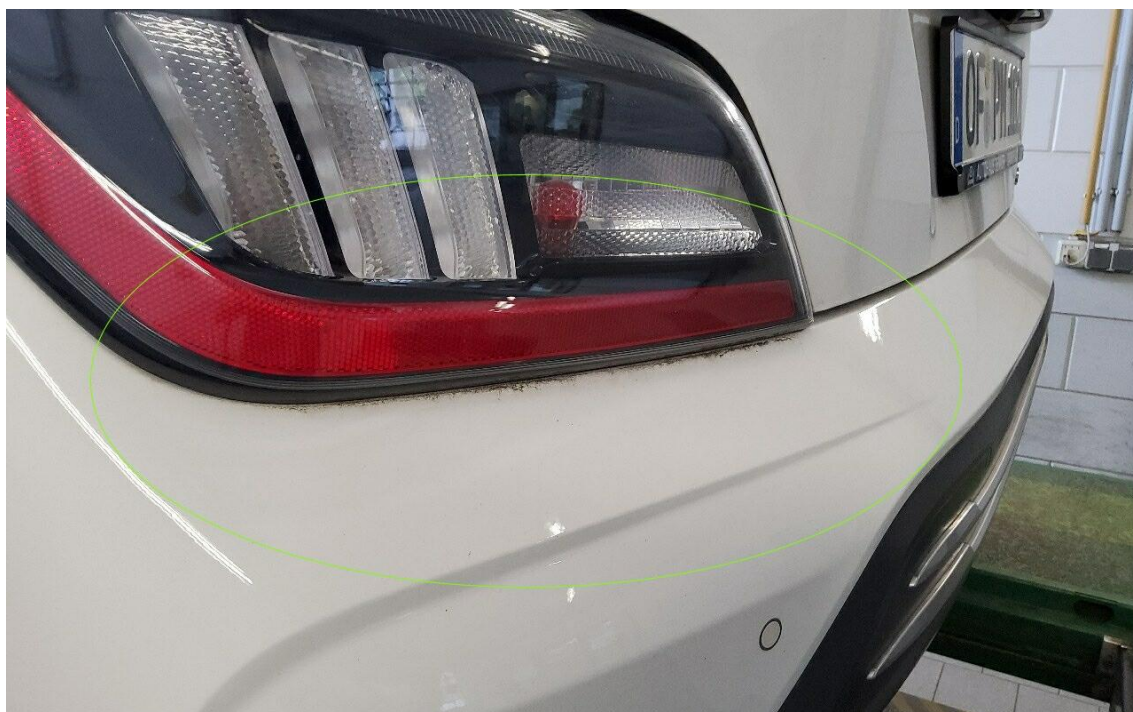


Bild 12 : Fahrzeug außen verschmutzt



Bild 13 : Verkleidung Stoßfänger hinten angefahren



Bild 14 : Verkleidung Stoßfänger hinten angefahren

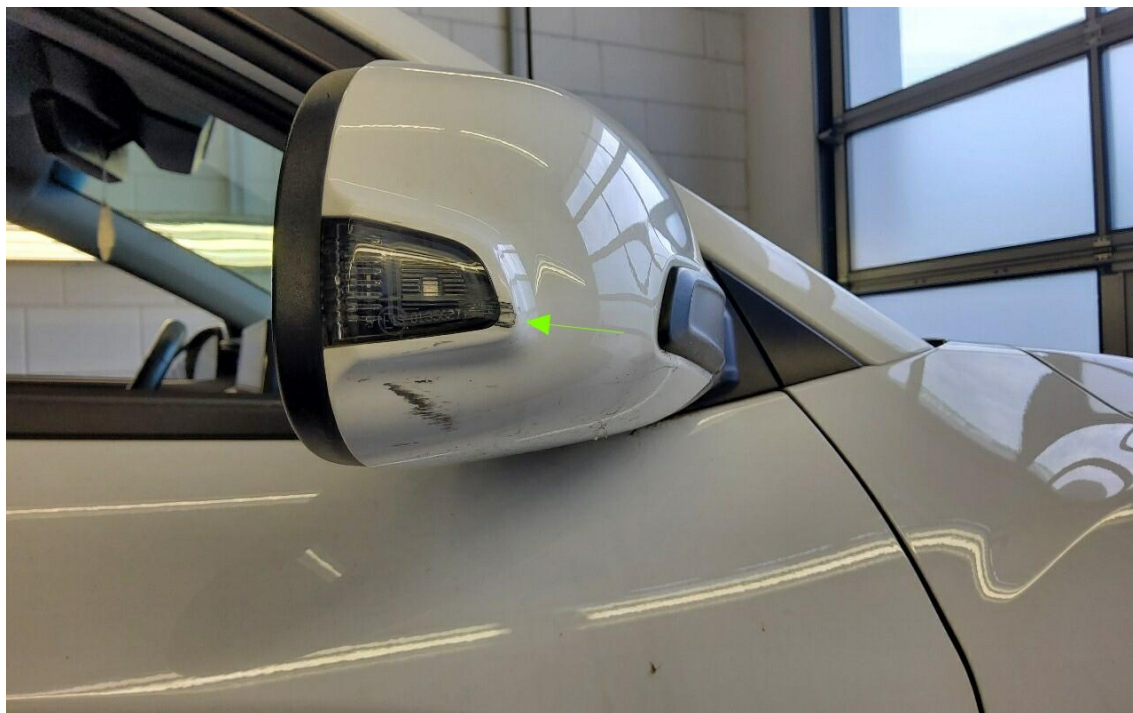


Bild 15 : Spiegelkappe rechts verschrammt

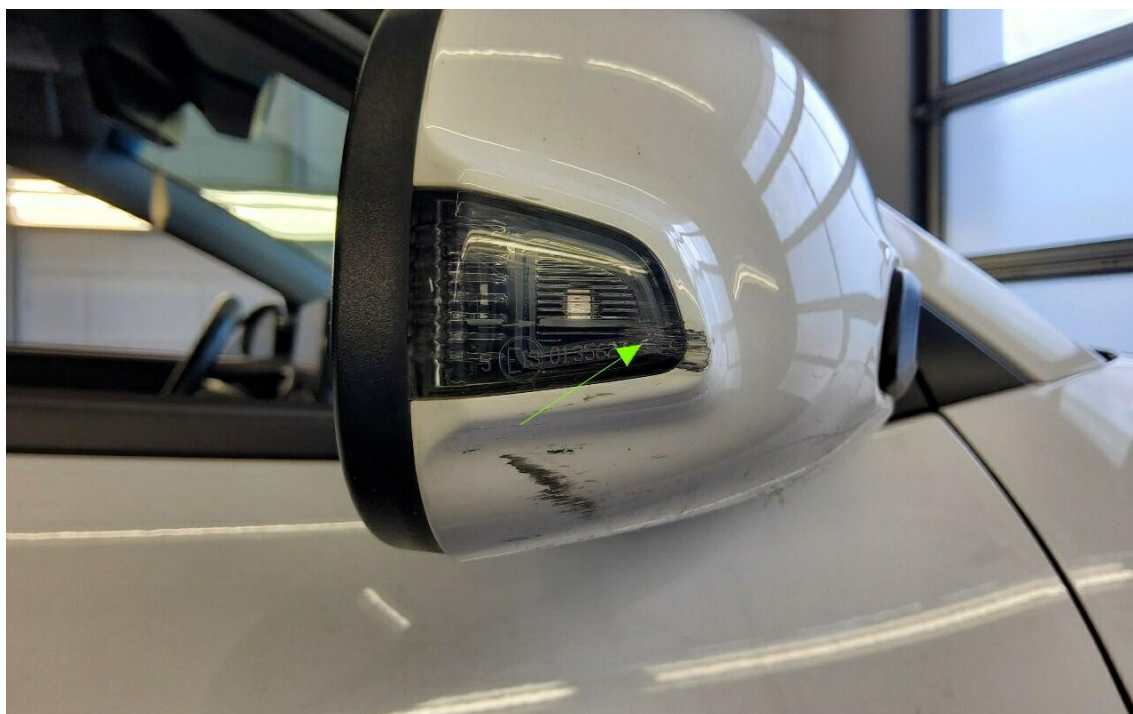


Bild 16 : Blinkerglas Spiegel rechts verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 18 : Verkleidung Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 19 : Verkleidung Stoßfänger vorne verschrammt

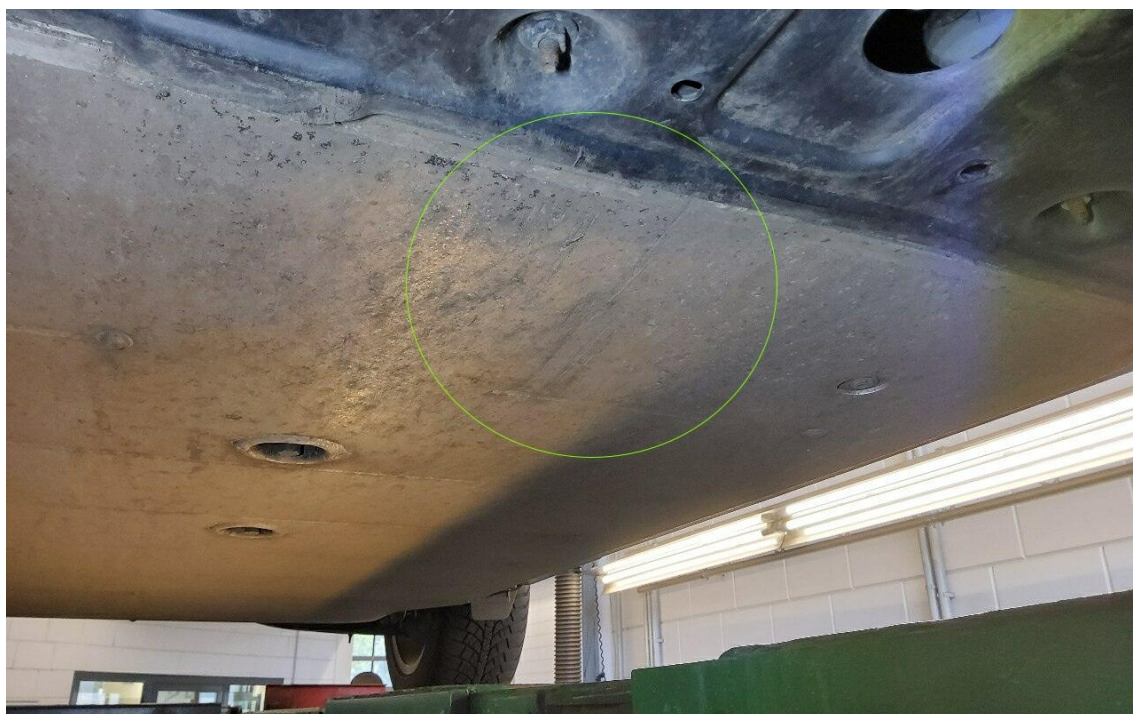


Bild 20 : Unterbodenverkleidung verschrammt

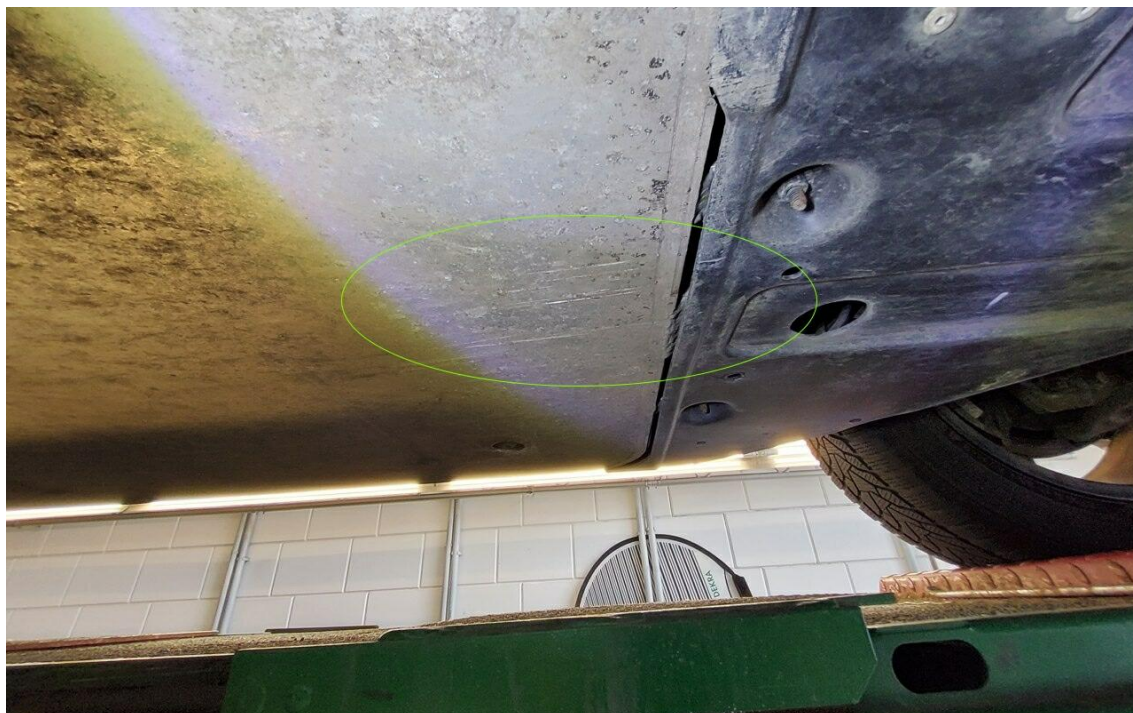


Bild 21 : Unterbodenverkleidung verschrammt

DEKRA Automobil GmbH
Borsigallee 24 B, 60388 Frankfurt

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
GWM Frankfurt/Main
Borsigallee 24 B
60388 Frankfurt
Telefon 069 / 42083-0
Fax 069 / 42083-109
E-Mail
frankfurt-main.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Benjamin Wartini
Tel. direkt 06942083-0

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

OF PM102

FIN

TMAK381GFNJ049989

Vertragsnummer	89424092
Auftragsnummer	ELSRM004616
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	23.06.2026, telefonisch
Besichtigung	23.06.2026 um 10:00 Uhr DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 23.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	14.168,07 EUR	16.860,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.512,61 EUR	19.650,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 23.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte telefonisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 23.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 23.06.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Benjamin Wartini bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Frankfurt, Borsigallee 24B, 60388 Frankfurt, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Die Besichtigung von oben war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt. Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
1 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 80 µm bis 120 µm festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden. Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Industrie Und Handwerk PERMONT GMBH PERSONAL- DIENSTLEISTU,
Kennzeichen	Schleussner Straße 56, 63263 Neu-Isenburg
Tag der Ersterlaubnis	OF PM102
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	10.02.2022
	10.02.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU

02 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai
Typ / Verkaufsbezeichnung	Kona (OS)(2017->) / Kona Trend / Trend-Paket Elektro 2WD
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	1349 / AFH
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFNJ049989
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Polar White
Lackierung	PYW
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung / Hubraum	28 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Gänge	1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	60.211

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 98 V	Uniroyal / WinterExpert	W /O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Uniroyal / WinterExpert	W /O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 98 V	Kumho / WP71 FSL	W /O	8 mm
rechts	215 / 55 R 17 98 V	Kumho / WP71 FSL	W /O	8 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bremsassistent, Dachreling, Dachspoiler, Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital), Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 150 kW (cont. 28 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenten-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenten-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenten-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenten-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode), Fahrassistenten-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenten-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenten-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenten-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Warnsystem (LDWS, Lane Departure Warning System), Fahrassistenten-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fensterheber elektrisch vorn, mit Auf-/Ab-Automatik, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Frontscheibe mit Bandfilter oben, Frontscheibe wärmedämmend, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäck-/Laderaumleuchte, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, Heckleuchten LED, Heckscheibe heizbar, Hochtöner, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik,

Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill Wagenfarbe, LM-Felgen 7x17, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchte, Leuchtweitenregelung, Mittelarmlehne vorn mit Fach, Modellpflege, Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2600 mm, Reifen 215/55 R17 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenbeschlagernennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Sonderlackierung Dive in Jeju Uni, Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage, Tagfahrlicht LED, Trend-Paket, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen silber, USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss, Verglasung getönt, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Assistenz-Paket, Navigations-Paket

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Der Wartungsnachweis ist lückenhaft. Letzte Wartung erfolgte am 29.08.2024 bei Kilometerstand 40.488.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Kontrollleuchte Reifendruck aktiv, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7); Service laut Anzeige überfällig, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 8); Fahrzeug außen verschmutzt, reinigen (Bild 9, 10, 11, 12); Verkleidung Stoßfänger hinten angefahren, erneuern (Bild 13, 14); Spiegelkappe rechts verschrammt, smart repair (Bild 15); Blinkerglas Spiegel rechts verschrammt, erneuern (Bild 16); Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 17); Verkleidung Stoßfänger vorne verschrammt, smart repair (Bild 18, 19); Unterbodenverkleidung verschrammt (Hochvoltbatterie), prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich.

Fehlende Teile

2. Fahrzeugschlüssel, Schließanlage erneuern

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Benjamin Wartini

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.