



WVGZZZC1ZPY071147

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	53.994 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	T-CROSS	HU (Abgelesen aus ZBI)	05/2028
Fahrgestellnummer	WVGZZZC1ZPY071147	Leistung / Hubraum	81 kW / 999 ccm
Erstzulassung	15.05.2023	Polster/Farbe	Stoff / Anthrazit
Letzte Wartung		Lackierung	Blau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
2	Lenkanlage	Lenkrad - Kratzer - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer - Smart Repair	150,00 €	150,00 €
4	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen	180,00 €	180,00 €
5	Kotflügel rechts	Radlauf (Radlaufblende) - verkratzt / verschürft - erneuern	242,00 €	242,00 €
6	elektronische Systeme	elektronische Systeme (Anzeige- und Bedieneinheit ohne Funktion) - ohne Funktion - Diagnose durchführen	250,00 €	250,00 €
7	Rad/Reifen	Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - erneuern	260,00 €	260,00 €
8	Interieur	Innenraum (Sitze verschmutzt) - verschmutzt - aufbereiten	300,00 €	300,00 €
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (05/2025 fehlt -> 2Jahre/ 30.000km)	350,00 €	350,00 €
10	Karosserie	C-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	546,00 €	330,00 €
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern	589,00 €	589,00 €
12	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern	589,00 €	589,00 €
13	Karosserie	B-Säule links unten (inklusive Türeinstieg hinten, SW hinten) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	607,00 €	360,00 €



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Karosserie	C-Säule links unten - Delle(n)	0,00 €	0,00 €
2	Karosserie	C-Säule rechts unten - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Kosten (netto)	Minderwert
Unterlagen - HU Bescheinigung (HU-Bericht liegt nicht vor)	130,00 €	130,00 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Hankook	Ganzjahresreifen	2mm - 3mm	n.i.O.	i.O.
2	205/55 R17 91V	Hankook	Ganzjahresreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigtem, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	T-CROSS	Laufleistung (abgelesen)	53.994 km
Fahrgestellnummer	WVGZZC1ZPY071147	Erstzulassung	15.05.2023

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	4.333,00 €	3.870,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	130,00 €	130,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	4.463,00 €	4.000,00 €
Mwst. (19%)	847,97 €	760,00 €
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	5.310,97 €	4.760,00 €

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos

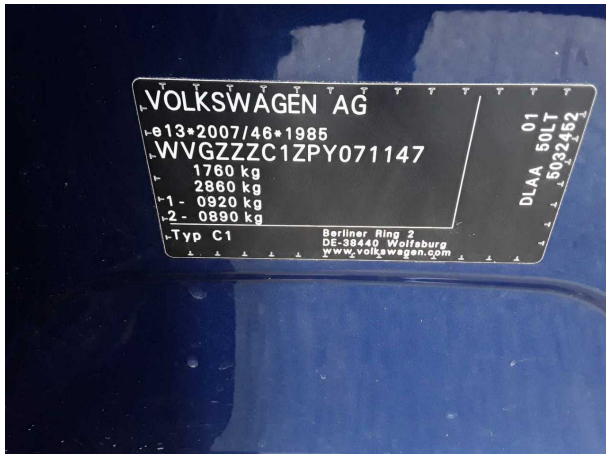


Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten

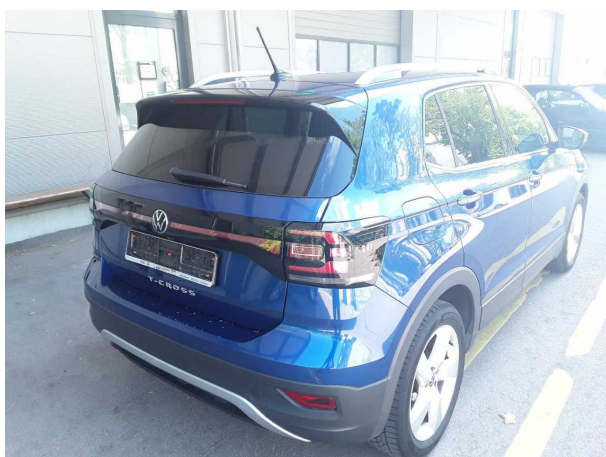


Abbildung 5: Schräg hinten

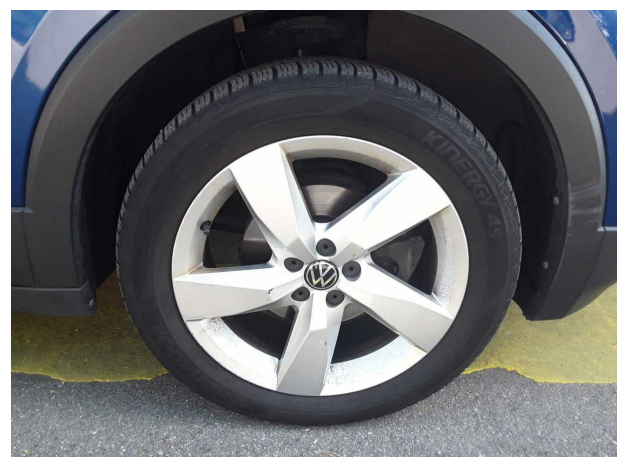


Abbildung 6: Montierte Bereifung

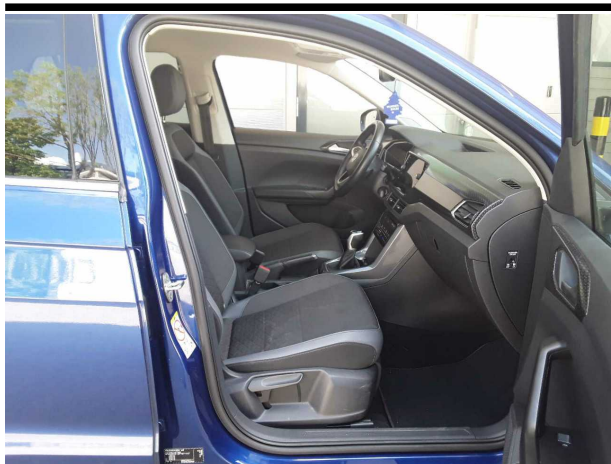


Abbildung 7: Innenraum vorne

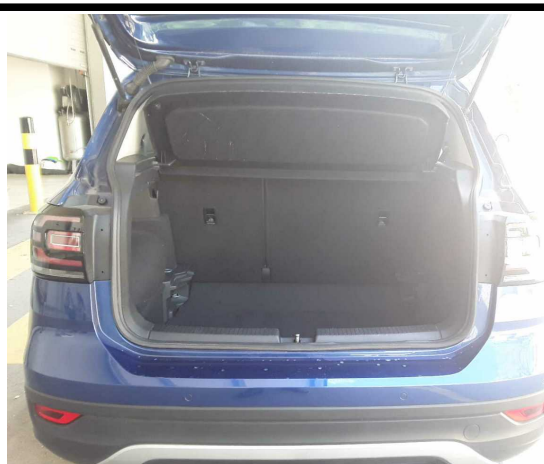


Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Laderaum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Straße 64
85764 Oberschleißheim

Besichtigungsdatum: 01.06.2026
Protokollnummer: 46245185
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Baumgartner



Abbildung 13: Instrumententafel

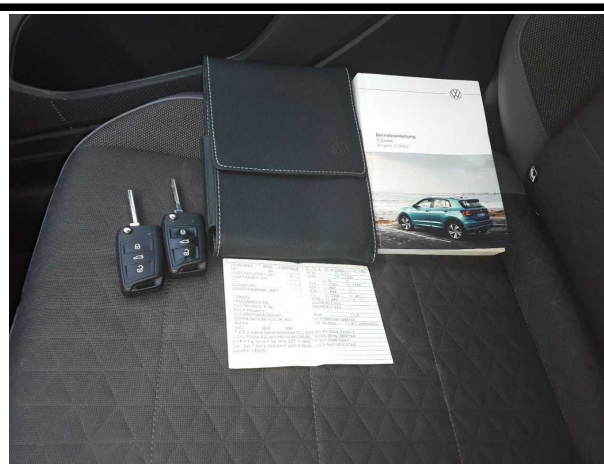


Abbildung 14: Dokumente

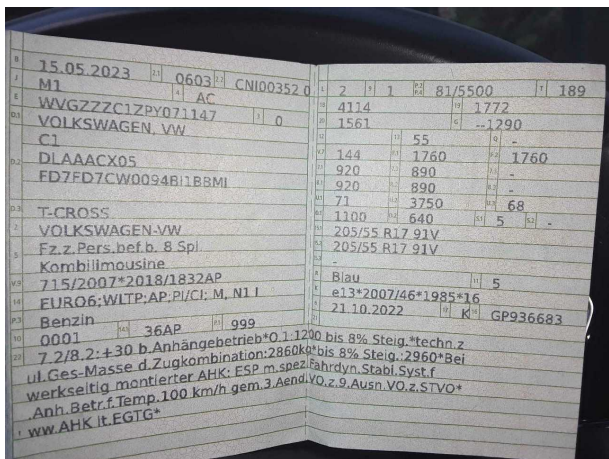


Abbildung 15: Dokumente


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair

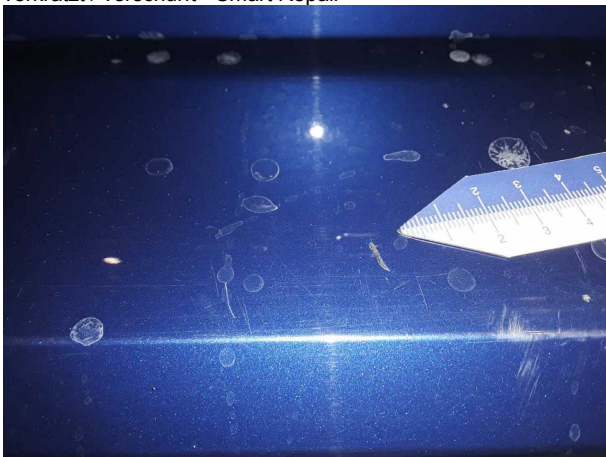


Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair

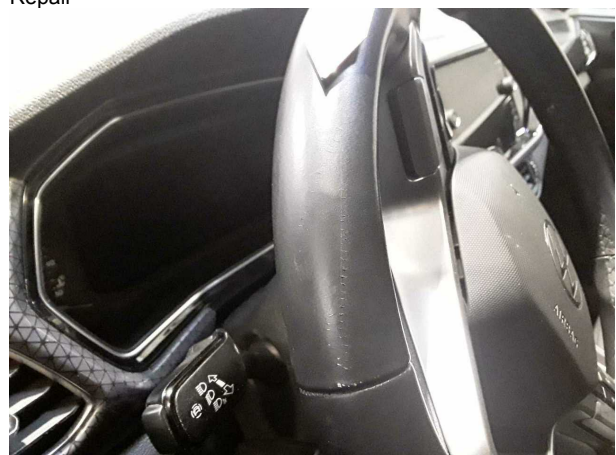

Beschädigung #2: Lenkanlage: Lenkrad - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #3: Tür hinten links: Tür - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

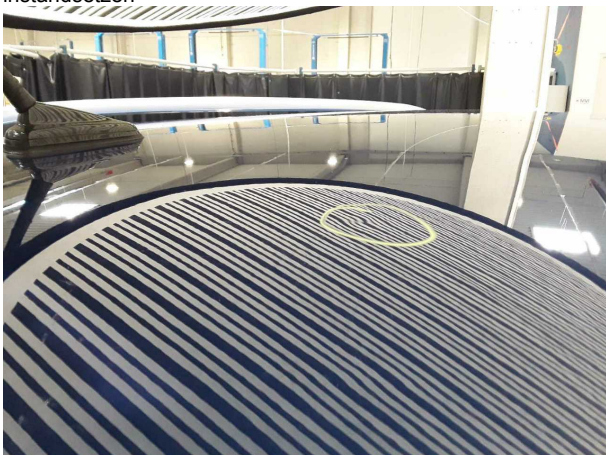

Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

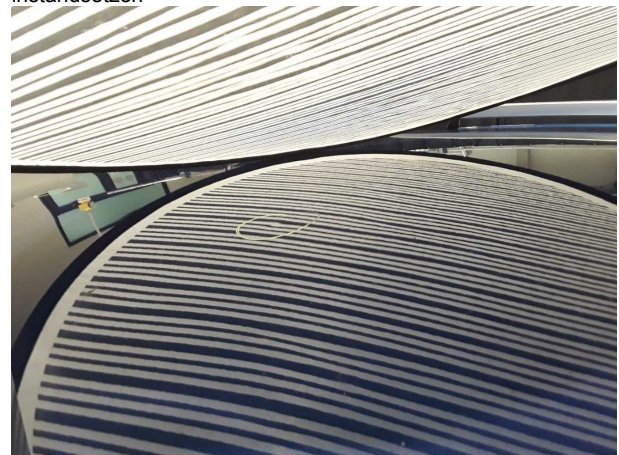

Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen

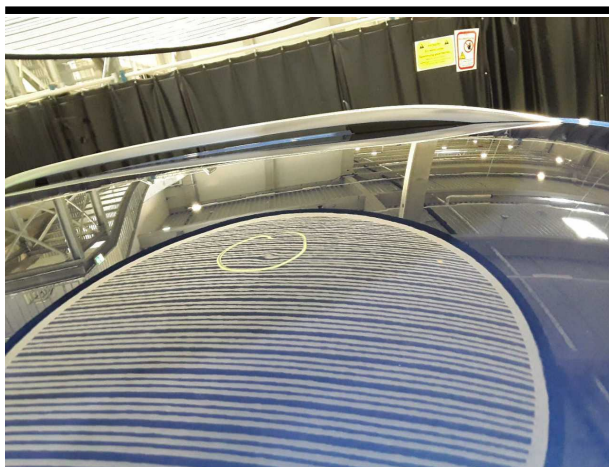

Beschädigung #4: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Radlauf (Radlaufblende) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Kotflügel rechts: Radlauf (Radlaufblende) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: elektronische Systeme: elektronische Systeme (Anzeige- und Bedieneinheit ohne Funktion) - ohne




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgab...



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nic...



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Reifen vorn (2 x Ganzjahresreifen vorne unter 4 mm Profiltiefe) - entspricht nicht den Leasingvorgab...

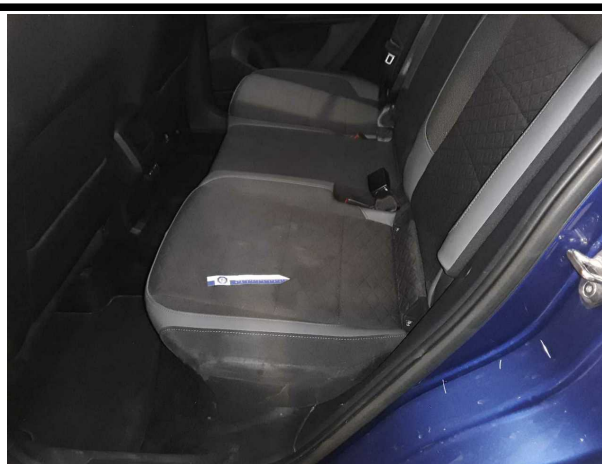


Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (Sitze verschmutzt) - verschmutzt - aufbereiten




Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (Sitze verschmutzt) - verschmutzt - aufbereiten



Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (Sitze verschmutzt) - verschmutzt - aufbereiten

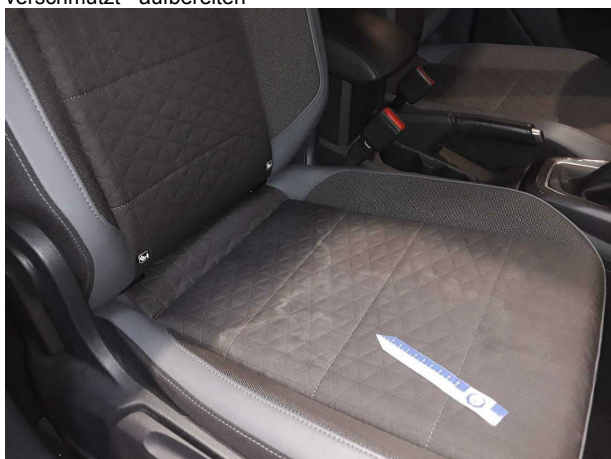


Beschädigung #8: Interieur: Innenraum (Sitze verschmutzt) - verschmutzt - aufbereiten

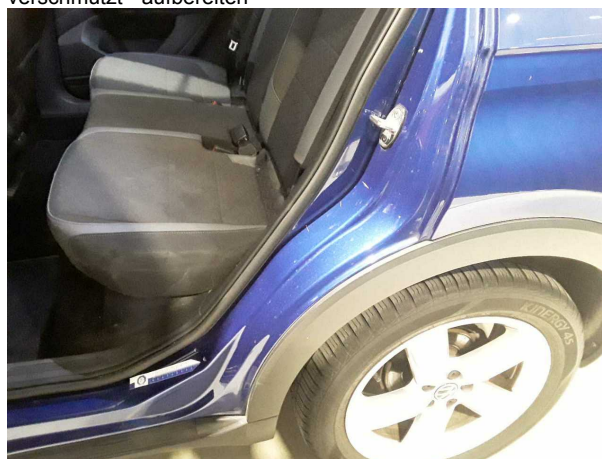


Beschädigung #10: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

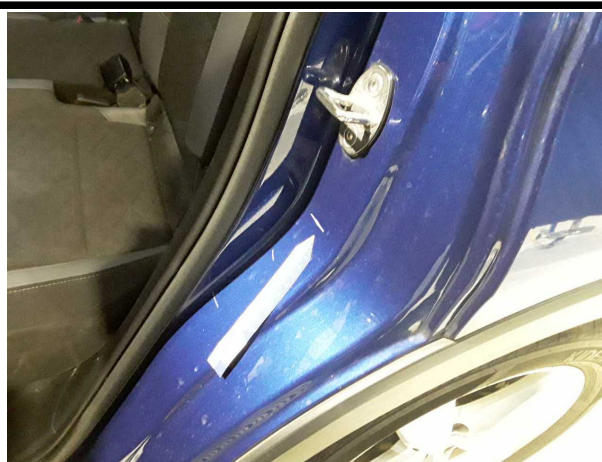

Beschädigung #10: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

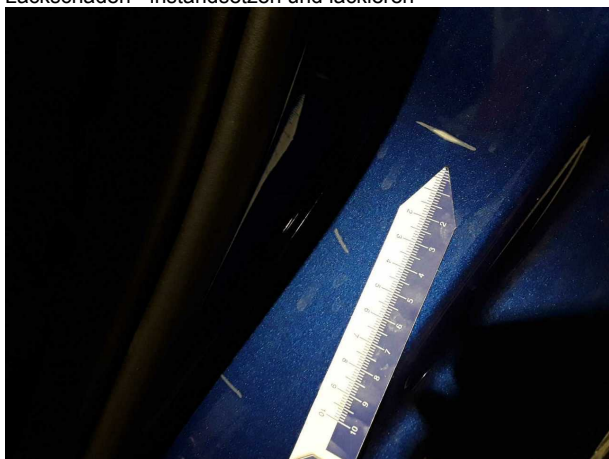

Beschädigung #10: Karosserie: C-Säule links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #12: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Karosserie: B-Säule links unten (inklusive Türeinstieg hinten, SW hinten) - Delle / Lackschaden -



Beschädigung #13: Karosserie: B-Säule links unten (inklusive Türeinstieg hinten, SW hinten) - Delle / Lackschaden -

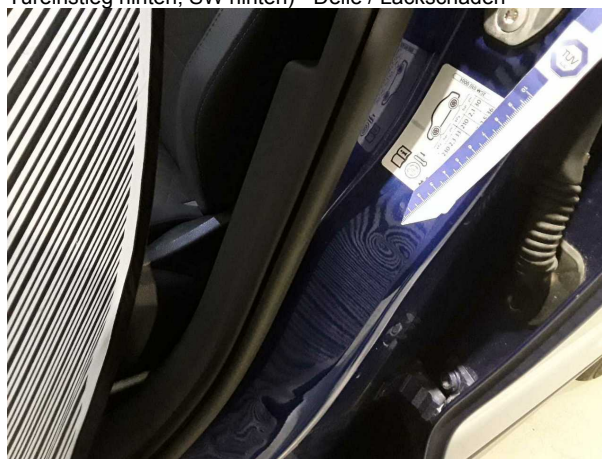

Beschädigung #13: Karosserie: B-Säule links unten (inklusive Türeinstieg hinten, SW hinten) - Delle / Lackschaden -



Beschädigung #13: Karosserie: B-Säule links unten (inklusive Türeinstieg hinten, SW hinten) - Delle / Lackschaden -



Beschädigung #13: Karosserie: B-Säule links unten (inklusive Türeinstieg hinten, SW hinten) - Delle / Lackschaden -

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	182	-----	-----	8.0	-----	-----	-----
Mittel:	140	-----	-----	6.2	-----	-----	-----
Hoch:	125	-----	-----	5.5	-----	-----	-----
Extra hoch:	149	-----	-----	6.6	-----	-----	-----
Kombiniert:	144	-----	-----	6.4	-----	-----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.84 Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³] / [L]	[L]	
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1536##NO.30: A2 max 1516####NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+30 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET39;##2
05/60 R16 92H#6,0JX16 ET35;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET35;##215/45 R18 89V#7,0JX1
8 ET39;##195/60 R16 89H M+S#6,0JX16 ET35;##205/55 R17 91H M+S#6,5JX17 ET39;##

VOLKSWAGEN

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

046CC0149618



www.PS-Team.de



Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	VOLKSWAGEN, VW
0.2.	Typ:	Variante:
	C1	DLAAACX05
		FD7FD7CW0094BI18BBI
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	T-CROSS
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs	
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:	-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:	-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm ²]:	-----
	Rollwiderstand [kg/t]:	-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm ²]:	-----
0.2.3.1.	Kenntung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB27SZ_B0_1021-WVW-1
0.2.3.2.	Kenntung der ATCT-Familie:	AT-200_0V_0209_000-WVW-1
0.2.3.3.	Kenntung der PEMS-Familie:	13-VWx-715W_C1_DLAA_FD7_0_B_1_1-000
0.2.3.4.	Kenntung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1
0.2.3.5.	Kenntung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:	-----
0.2.3.6.	Kenntung der Familie mit periodischer Regenerierung:	PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kenntung der Verdunstungsprüffamilie:	EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:	Volkswagen AG, Berliner Ring 2, DE-38440 Wolfsburg
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	An der linken od.rechten B-Säule, geklebt Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Motorraum rechts
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:	-----
0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	WVGZZZC1ZPY071147
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:	2022-12-15

• mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e13*2007/46*1985*16 , erteilt am 2022-10-21• zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.Wolfsburg
ppa.

2022-12-15

Wolfsburg
ppa.

2022-12-15

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische KonformitätChristiane Engel
Leiterin QualitätssicherungVCS4*NAED
VCREL*NAE

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 43401 R11 ZBT II wurde erstellt WVGZZZC1ZPY071147 HSN:0603
CNI0035200original QYZ2381832022 000549 26978694 00168

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 1 , Achse 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2551

4.1. Achsabstand [mm]: 2551

5. Länge [mm]: 4114

6. Breite [mm]: 1772

7. Höhe [mm]: 1561

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1290

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1335

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1760

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 920 / 890

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 2860

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 1100

18.4. Ungebremsen Anhänger [kg]: 640

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 55

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 81.00 bei 5500

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 189

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1528 / 1508

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET39 / B / C1

Achse 2: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET39 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: BLAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 71.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 68.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1412

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
124.0	0.132	0.03649

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	174.5	30.3	27.2	40.9	-----	-----	0.0100	0.05E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5405939
Hersteller VW
Model T-Cross
Variante Style 1.0 TSI
Listenpreis 27.222,69
VIN WVGZZZC1ZPY071147
Erstzulassungsdatum 15.5.2023
Kennzeichen M-BU 1273

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5405939

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024108614	31.05.2024	Kühlergrill	0,00
2025112726	10.08.2025	Stoßfänger vorne links	
2025114077	16.09.2025	Beifahrerseite Kotflügel vorne Beifahrerseite Seitenteil hinten Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne Motorhaube Reifen/Felge rechts Stoßfänger hinten rechts Stoßfänger vorne rechts Siehe Sonstiges	6.957,63

- Seite 1 von 1 -