



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45571114
Auftrags-Nr / Referenz: 50142774
Besichtigungsdatum: 06.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault Master ENERGY Blue dCi 150 L2H2 VA Komfort		
Kennzeichen	KK-S 3300	Fahrgestellnummer	VF1MA000170435603
Erstzulassung	28.12.2022	Laufleistung (abgelesen)	43.271 km
HSN/TSN	3333 / BAV 04246	Kraftstoffart / Zylinder	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III...	Getriebe / Anzahl Gänge	Manuell
Farbe	Weiß Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	110 kW / 2.299 ccm	Nächste HU	09/2027
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Dunkelgrau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	3.300 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	Anzahl Halter	1
Schlüssel soll/ist	2/1	Anzahl Sitze / Türen	3 / 4
Vertragsnummer	50142774	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/65 R16 112T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	4mm / 4mm	i.O.
2	225/65 R16 112T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS mit EBV und Bremsassistent - mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung
Airbag: Fahrerseite
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Drehzahlmesser
Easy-Life Arbeitsfläche
Easy-Life Schubfach
ESP mit Beladungserkennung - Antriebsschlupfregelung (ASR) - Berganfahrhilfe - Anhängerstabilisierung
Frontgrillumrandung verchromt und Chromakzente am Frontgrill

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster
Klimaanlage
Kopfstützen (3) - höhenverstellbar
Kraftstofftank 105 Liter
Lackierung: Uni
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhenverstellbar
Licht- und Regensensor
Lichtmaschine 230 A
Motor: Start & Stop-Automatik ENERGY = Technologisches Paket zur Reduzierung des Verbrauchs unter anderem mit Start-Stopp-Automatik und Energy Smart Management (ESM), ein System zur Rückgewinnung von Bremsenergie
Paket: Deluxe-Paket - Chromelemente an den Lüftungsdüsen und am Schaltknauf
Paket: Klang & Klima DAB+ - Klimaanlage mit Pollenfilter - Radio MP3 DAB+ mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung
Paket: Style-Paket - Chromelemente Innen - Chromelemente Außen
Pollenfilter
Polster: Stoff "Komo"
Radabdeckung - Maxi
Reifen 225/65 R16 Stahlfelgen 6,5 x 16
Reifen-Reparatur-Kit - inkl. 12-V-Kompressor & Reifendichtmittel
Rußpartikelfilter, selbstreinigend
Räder: Stahlfelge 16"
Schiebetür rechts, geschlossen
Schlüssel: Keyless-Entry-System - mit 2-Tasten-Schlüssel
Seitenwindassistent
Servolenkung
Sitz: Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank (multifunktional) - mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte der Arbeitsfläche - zusätzl. mit Staufach
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar - mit integrierter Mittelarmlehne und Lendenwirbelstütze
Sitze: Fahrersitz, höhenverstellbar - mit integrierter Armlehne
Staufach unter der Beifahrerdoppelsitzbank
Steckdose (12 V) an der Armaturentafel
Steckdose (12 V) im Laderaum
Tempopilot incl. Geschwindigkeitsbegrenzer
Verkleidung der Kabinenrückwand
Verzurrösen, seitlich im Laderaum
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung inkl. automatische Türverriegelung nach dem Anfahren

Sonderausstattung

Bezeichnung
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe hinten und vorne
Reifen: Ganzjahresreifen



Bezeichnung

Schlüssel: 3-Tasten-Schlüssel mit Funk-Fernbedienung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern
3	Kotflügel links	Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - kein Nachweis - Wertminderung
5	Seitenwand links	Seitenwand (inkl. D-Säule) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug
4	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Unterlagen - Bordbuchmappe
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist die fahrzeug- und nutzungsbedingt transportertypischen Gebrauchsspuren auf.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum

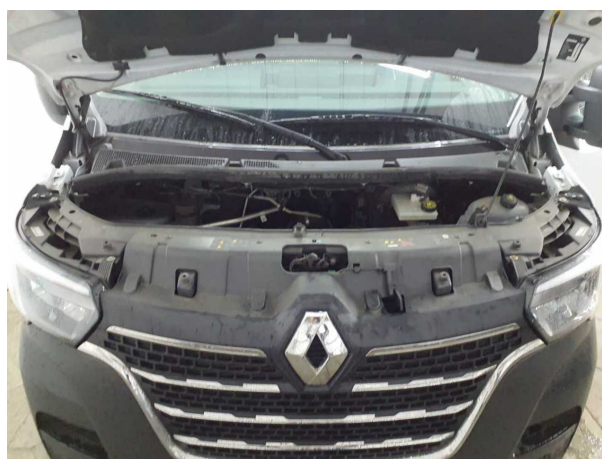


Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN

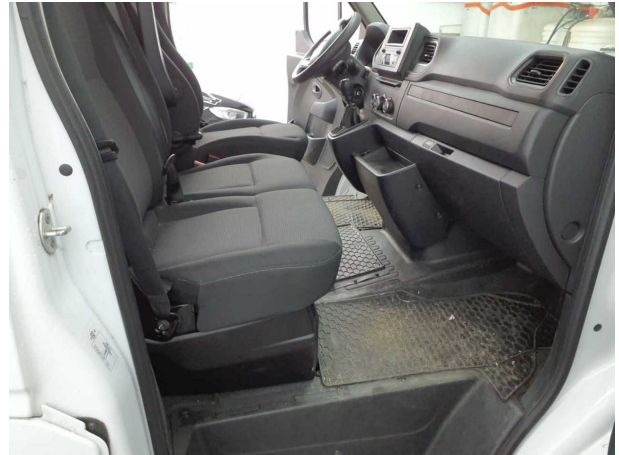


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #1: Motor: Motorabdeckung - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

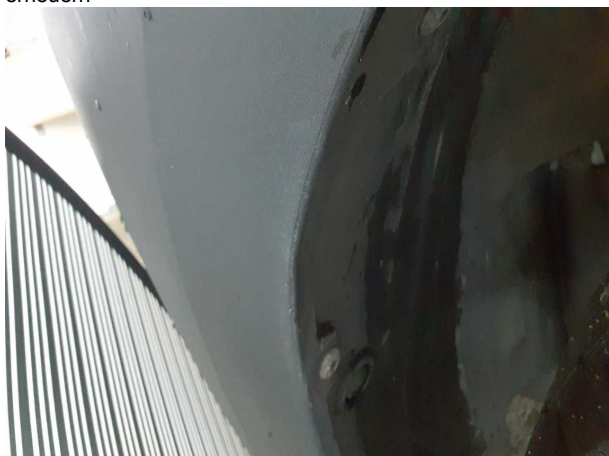

Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren

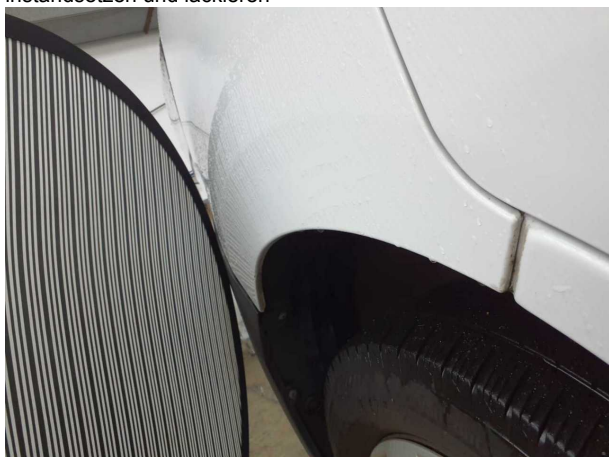


Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren

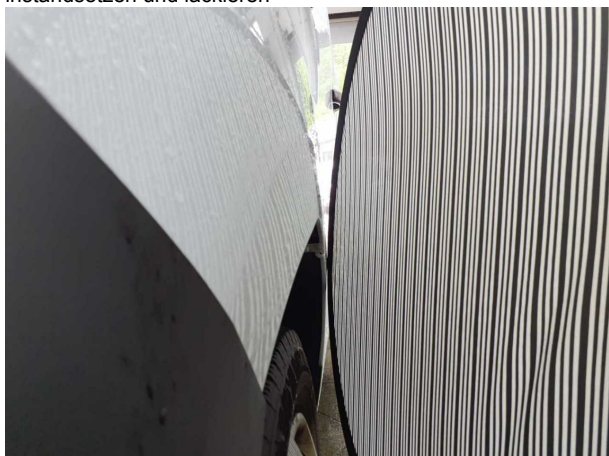


Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren

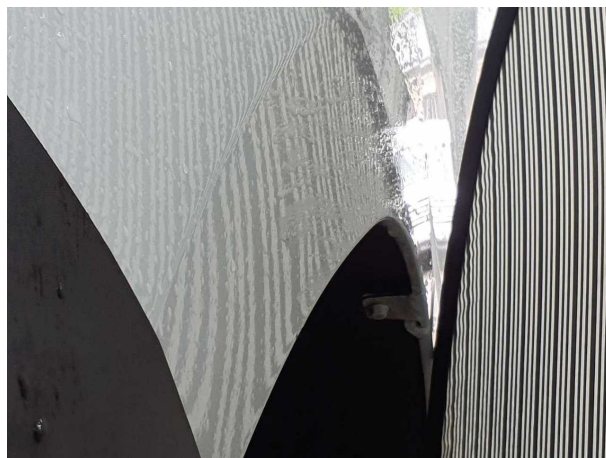

Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren

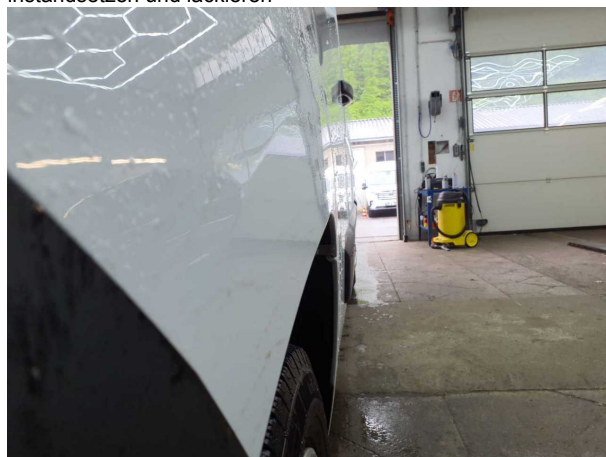

Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren

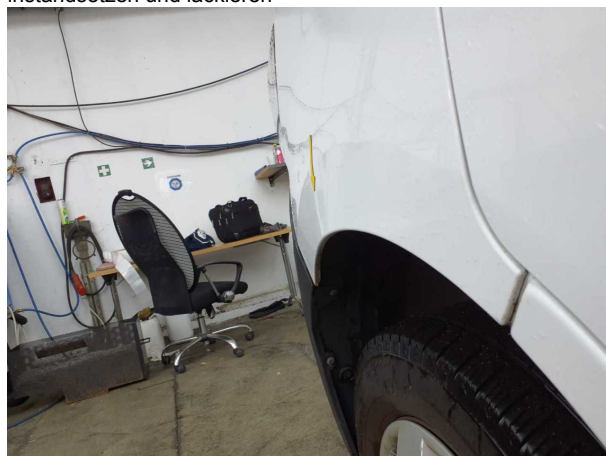

Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - verformt - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand (inkl. D-Säule) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

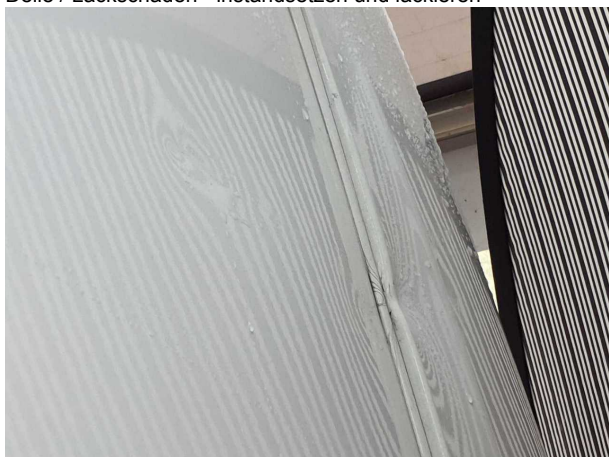

Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand (inkl. D-Säule) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand (inkl. D-Säule) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

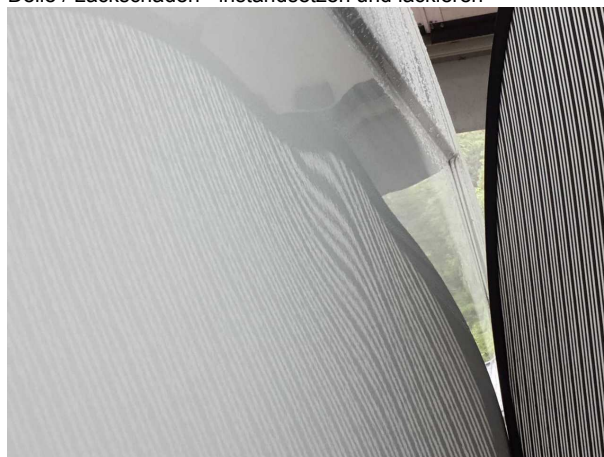

Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand (inkl. D-Säule) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren