

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002424169
Besichtigt am: 29.04.2026 10:44
Berichts-Nr: 10520247
FIN: WAUZZZF40PA061510

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BNW
Erstzulassungsdatum:	22.03.2023
Laufleistung:	34.910 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	16.100 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen	Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay
Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
8 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Abgaskonzept, EU6 AP	Fernlichtassistent
Abwicklung Serie	Fertigungsablauf Standard
advanced	Folienbeklebung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Frontantrieb
Akzentflächen schwarz matt	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi AG	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi connect Navigation & Infotainment	Fußhebelwerk "Standard"
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußmatten vorn und hinten
Audi phone box	Ganzjahresreifen 225/50 R 17
Audi pre sense city	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Aufhebung der Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel links, asphärisch	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gurtanlegekontrolle
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckblende (ECE)
Basis	Innenbeleuchtung
Batterie 380A (68Ah)	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie/Generator Kapazität Standard	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kategorie 0
Bordliteratur in Deutsch	Kein Selbstabholer
Bordwerkzeug	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Businesspaket	Keine Aktionsausführung
Dach in Wagenfarbe	Kennzeichenträger vorn
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersicherung
Dachreling schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Datenmodul Europa	Klimaautomatik
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Kofferraumbodenmatte
Digitaler Radioempfang	Komfortschlüssel inkl.
Doppelton-Signalhorn	sensorgesteuerterGepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Einbauteile f.4 Zyl.Motore	Komfortschlüssel ohne Safelock
Einparkhilfe plus	Kopfstützen vorn
Einsatz für bleifreie Betankung	Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen
Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn	Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)
Elektromechanische Parkbremse	Ladeboden
Elektromechanische Servolenkung	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

Ländergruppe A	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Verkehrszeichenerkennung
LED-Heckleuchten	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Linkslenker	Ohne Vorkonditionierung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mild-Hybrid	Ohne Windschott
Mit Multifunktionskamera	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus.Warnleuchten
MMI Navigation plus mit MMI touch	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorabdeckung	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Optikpaket schwarz
Nichtraucherausführung	Ottomotor
Normalsitze vorn	PKW-Ausführung
Ohne Ablagepaket	Räder der Serie
Ohne AdBlue-Tank	Räder, 10-Speichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Ohne Anhängavorrichtung	Radschrauben Standard
Ohne Audi drive select	Rechtsverkehr
Ohne Belederung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne besondere Farbausstattung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Car2X	Reifenreparaturset
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifensteuerung 17" Ganzjahresreifen
Ohne Dekorfolien/Embleme	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Feuerlöscher	S tronic
Ohne Frontspoiler	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Garagentoröffner	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Head-up-Display	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Heckspoiler	Scheinwerfer
Ohne Hinterachsgetriebe	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne integriertes Mautsystem	Serienfahrwerk
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)	Serienqualität
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sitzheizung vorn
Ohne Nackengebläse	Smartphone-Interface
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sonnenblenden vorn
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Spurhalteassistent	Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
	spezielles Typschild EU



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

Standard
Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer 8
Stoff Index
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf. 1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 Y	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Anhaftung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	B-Säule links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
7	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
8	Türscheibe vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
9	Tür vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10	Außenschweller rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	170,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	709,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	476,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	265,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF40PA061510

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

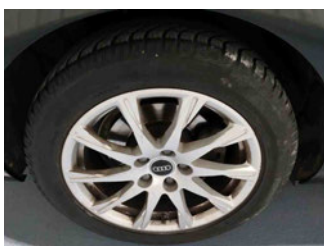

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026



Lackstärke Seitenwand hinten
rechts



Lackstärke Kotflügel vorne
rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

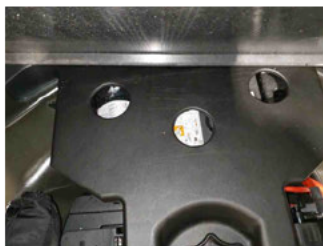

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Anhaftung - Polieren

Kommentar

4aw




GEBRAUCHSSPUREN


1 - Stoßfänger vorne - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

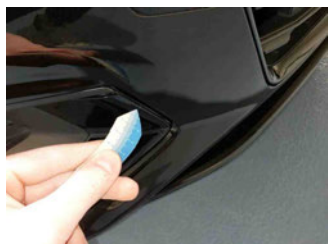

3 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

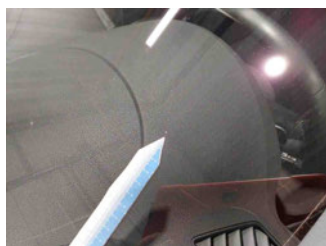



Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026


4 - B-Säule links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




5 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

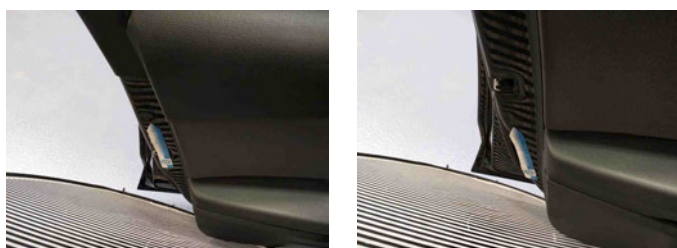


6 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

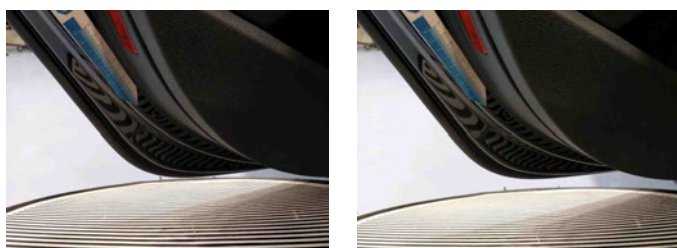

7 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

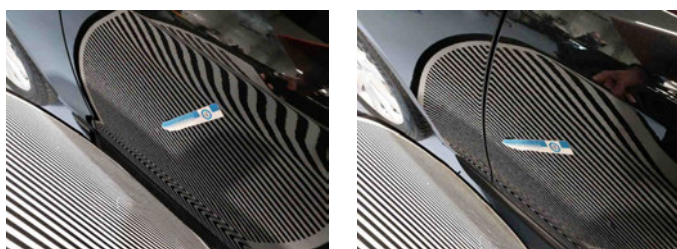

8 - Türscheibe vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

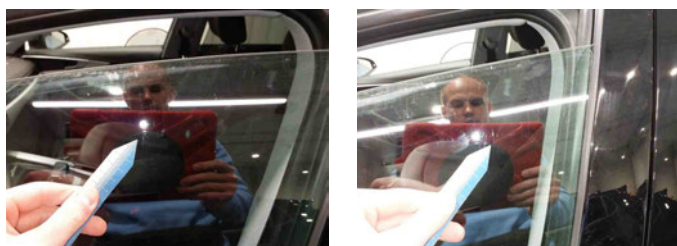



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10520247
vom: 29.04.2026

9 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



10 - Außenschweller rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

