

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

4934NGW / WBA31EG0805471701 / 5471701

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.764

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

4934NGW Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
DI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-
TI	MICHELIN	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	10/07/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	PARABRISAS ARAÑADO.		

Daños no valorables:

4934NGW COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Guarnecido portón/capó tr	OBSERVACIÓN-	
Portón tr	OBSERVACIÓN-	

4934NGW COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Rejilla dl	-	REEMPLAZAR	1.75 h.			0,00	223,79	10,00	268,78 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	559,02	40,00	422,03 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	65,79	10,00	59,21 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
7. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	1.33 h.	5,63	0,00		95,33 €
8. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.		0,00	0,00		41,58 €
9. Moldura contorno aleta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.60 h.		2.67 h.	11,31	0,00		137,20 €
11. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada no	REPARAR	0.20 h.		2.92 h.	12,37	0,00		132,49 €
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
13. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
14. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €
15. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.42 h.	22,95	0,00		231,62 €
16. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	-			1.25 h.	5,29	0,00		53,41 €
17. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
18. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
19. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
20. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €

TOTAL INSPECCIÓN	(IVA no incluido)	1946,82 €
------------------	-------------------	-----------

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

4934NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,12 h.	274,11 €

(IVA no incluido)

4934NGW RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	61,79 €
Total Mano de Obra Pintura	14,59 h.	561,70 €
Total Recambios	-	649,23 €
Descuento recambios aplicado	-	258,48 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	400,00 €
























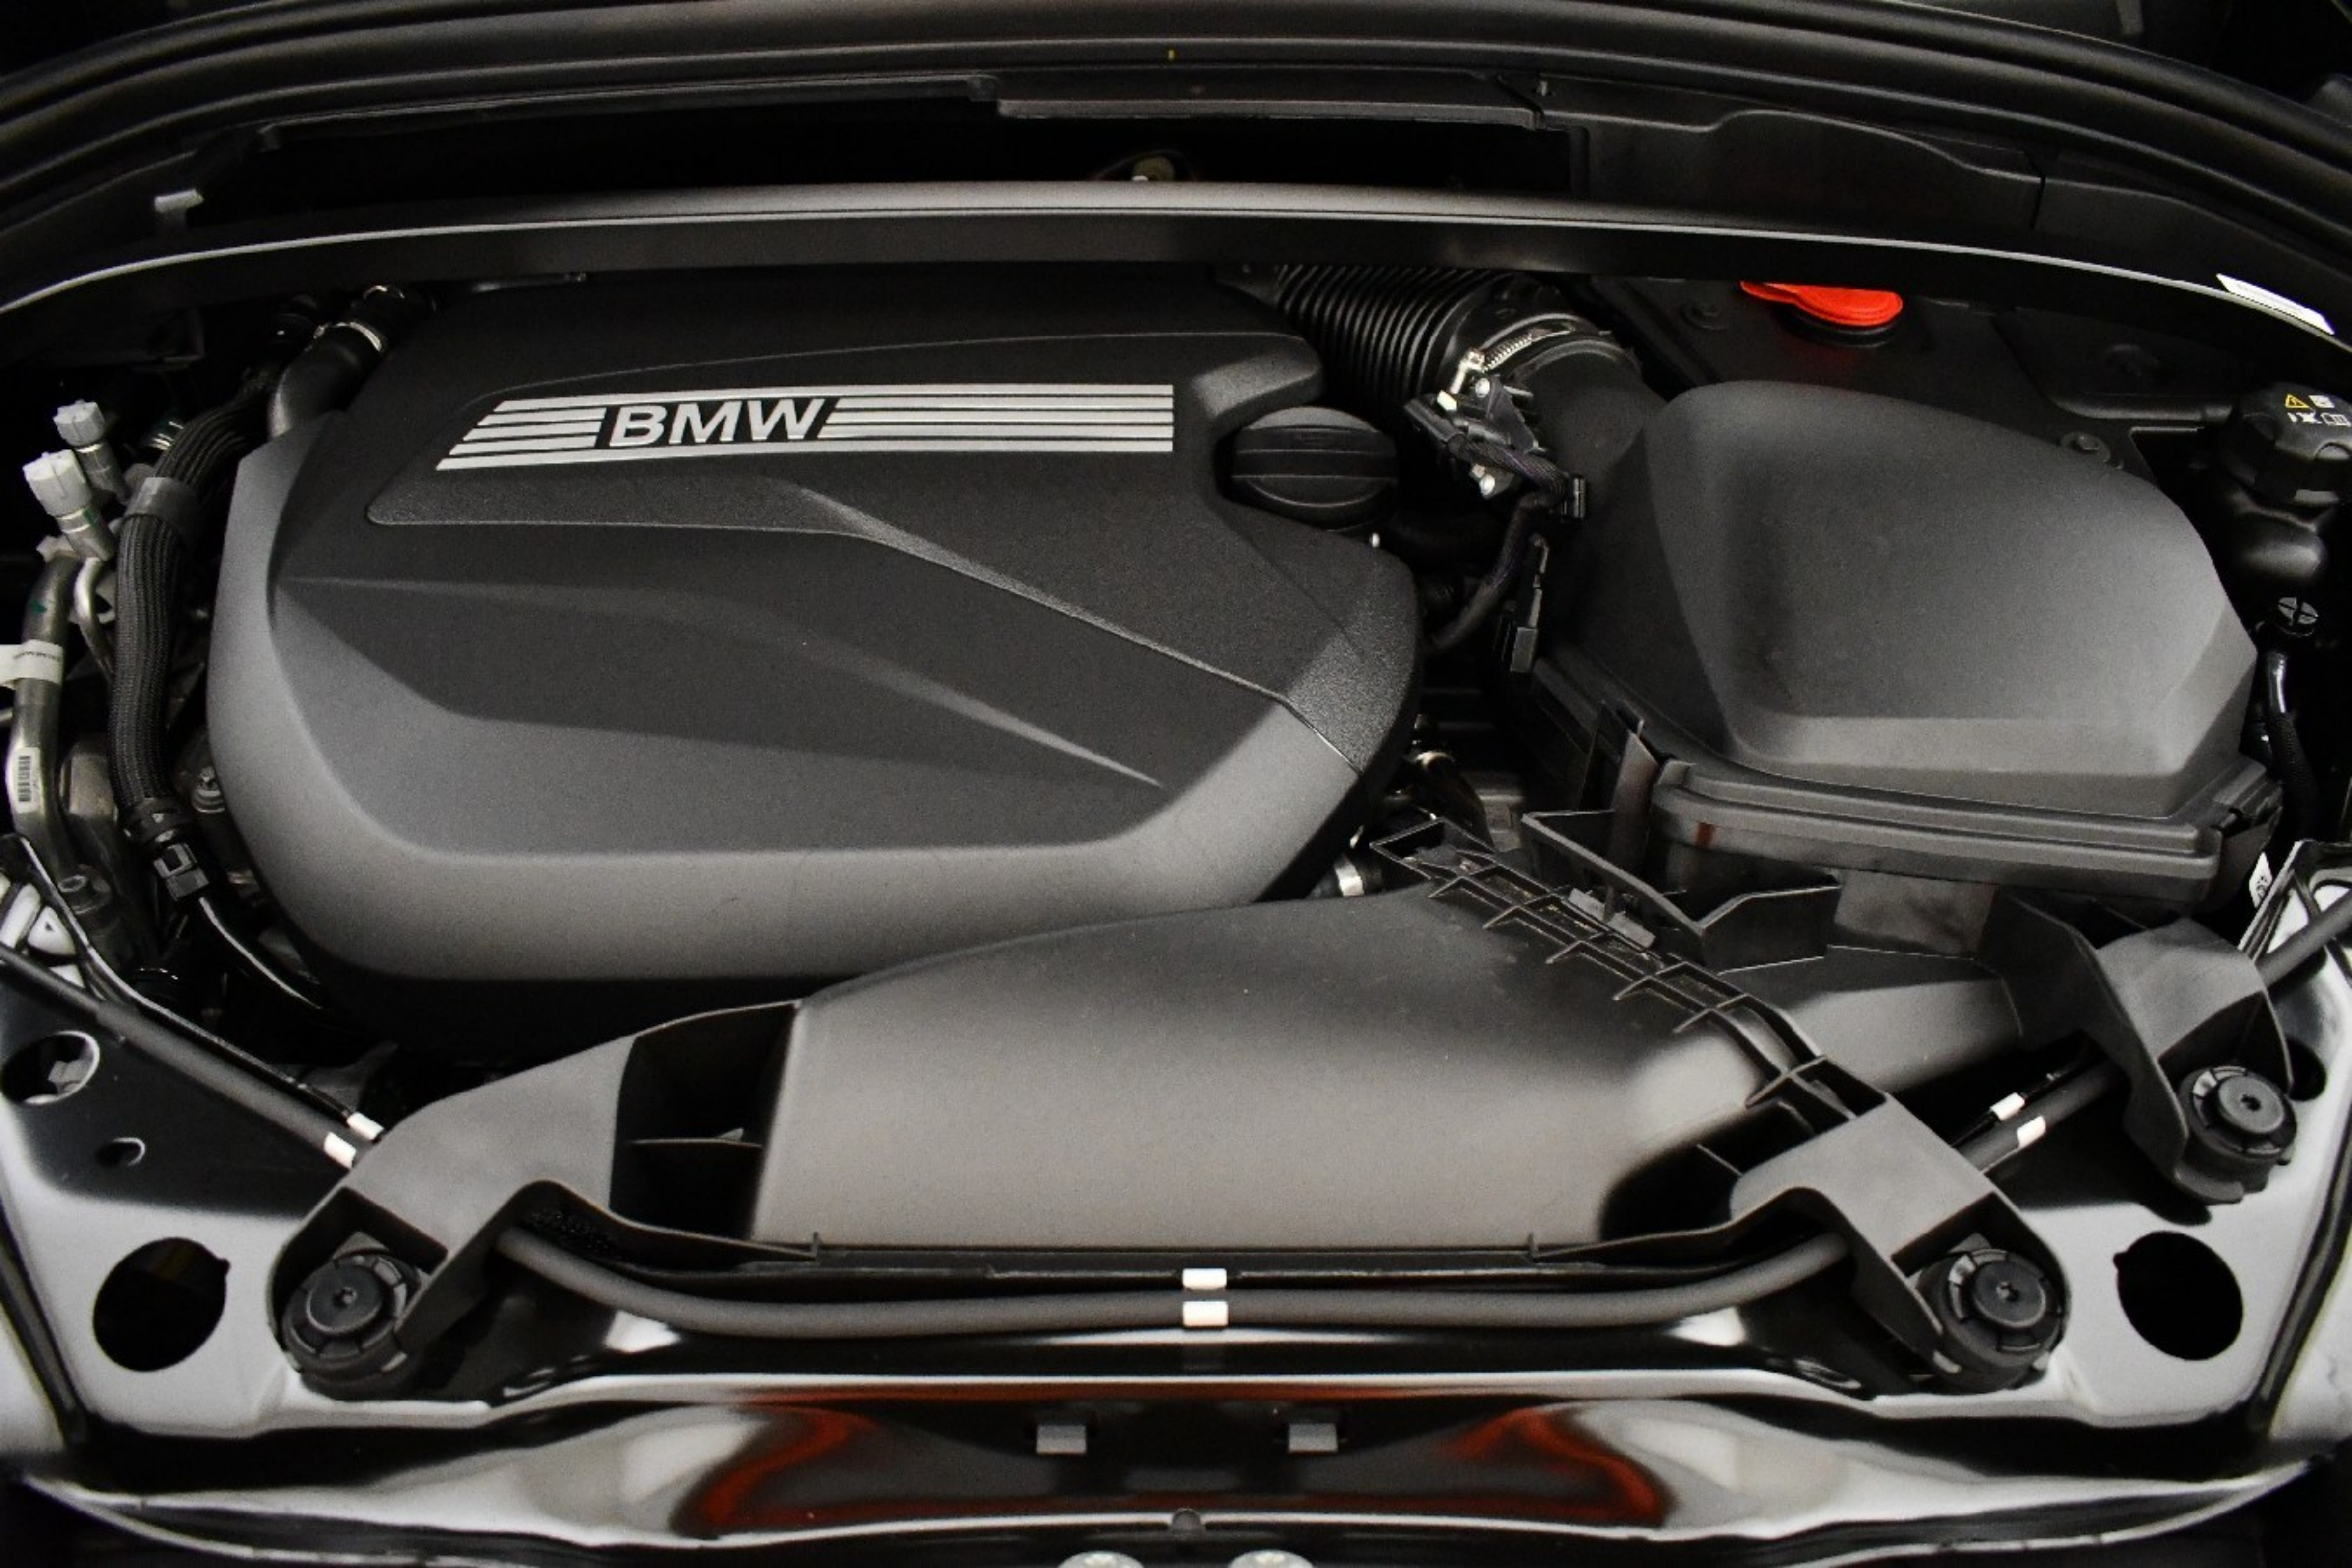



WBA31E0805471701









MEDIA
TEL
NAV

Ahora11:18

Check-Control

Poco líquido de lavado

Búsqueda

-LOWAUTO OFF+

-LOWAUTO OFF+









OFF ON ZERO

6.15

inch/mm

































245/45 R 19

245/45 R 19 102Y

EXTRA LOAD

OUTSIDE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Manheim
COX AUTOMOTIVE













24 NG







IS.2553
Part 2
CM/L - 4100106752



AGC AUTOMOTIVE
43R-010794
DOT-24 M280 AS1
E000255 20C



25

TRANSP. 70% MIN

