

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	-----
Mittel:	----	----	----	----	----	----	-----
Hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	-----
Kombiniert:	----	----	----	----	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: nein

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: ---- Gas (CNG/LPG): ---- Sonstige: ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ Diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]	[g/km]	[g/km]	[L]	[m³] / [L]	[L]	
Niedrig:	217	----	----	9.5	----	----	251
Mittel:	180	----	----	7.9	----	----	235
Hoch:	164	----	----	7.2	----	----	233
Extra hoch:	194	----	----	8.5	----	----	293
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	241
Kombiniert (erhaltend):	185	----	----	8.1	----	----	254
Kombiniert (entladend):	6	----	----	0.2	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	34	----	----	1.5	----	----	

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): 63 (EAER innerorts): 66

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): 62 (AER innerorts): 68

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----

Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1634##NO.30: A2 max 1627##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2: +95 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##225/55 R18 102Y#8,0JX18 ET39;##
245/45 R19 102Y#8,5JX19 ET40;##255/35 R21 101Y#8,5JX21 ET43;##255/40 R20 101Y#8,
5JX20 ET43;##255/40 R20 104Y#8,5JX20 ET43;##225/55 R18 102V M+S#8,0JX18 ET39;##2
45/45 R19 102V M+S#8,0JX19 ET39;##255/40 R20 101W M+S#8,5JX20 ET43;##

AUDI

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

046CC0157604



www.PS-Team.de

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):		Audi
0.2.	Typ:	Variante:	Version:
	F2	ADRYAQ1	QD7AD7DK001091B20S54BICEM8H66FSB3
0.2.1.	Handelsbezeichnung:		A6 Avant 50 TFSI e
0.2.2.1.	Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		-----
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		-----
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		-----
	Rollwiderstand [kg/t]:		-----
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		-----
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:		IP-MLB58_Z CO 0734-WAU-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT-Familie:		AT-4K0_OA 0057_000-WAU-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:		13-WAU-715W_F2 DRYA_QED7_04_C-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:		RL-DL382E7A_19_014-WAU-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:		-----
0.2.3.6.	Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:		PR-AU 00113_00_000-WAU-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:		EV-F2_DGW_D_BAAJXX-WUA-1
0.4.	Fahrzeugklasse:		M1
0.5.	Firmenname und Anschrift des Herstellers:		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:		
	An der rechten A-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Im Motorraum		
0.9.	Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:		-----

0.10.	Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		WAUZZZF27PN047692
0.11.	Herstellungsdatum des Fahrzeugs:		2023-02-06

* mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2007/46*1801*40 , erteilt am 2022-11-18* zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Ingolstadt

2023-02-06

Markus Duesmann
Vorsitzender des VorstandsV0538NA6C
VORELNA5

Interne Herstellerdaten

DEU370 B 20346 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZF27PN047692 HSN:0588
BZE0088800original LSH5791812021 000200 00000000 00073

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2931

4.1. Achsabstand [mm]: 2931

5. Länge [mm]: 4947

6. Breite [mm]: 1886

7. Höhe [mm]: 1486

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 2150

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 2230

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2675

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1245 / 1500

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4675

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2000

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 95

20. Hersteller des Motors: AUDI AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DRY

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: OVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1984

26. Kraftstoff: Hybr.B/E ext.aufl.

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 195.00 bei 5250

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): 105.00

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): 55.00

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 250

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1618 / 1603

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 255/40 R20 104Y / 8,5JX20 ET43 / B / C1

Achse 2: 255/40 R20 104Y / 8,5JX20 ET43 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4 / links 2, rechts 2

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 70.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 67.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 2304

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f ₀ (47.1.3.0.)	f ₁ (47.1.3.1.)	f ₂ (47.1.3.2.)
191.6	0.679	0.03329

f₀ [N] / f₁ [N/(km/h)] / f₂ [N/(km/h)²]:

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	282.8	15.1	13.1	13.8	-----	-----	0.4000	0.41E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----E--

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte: NO_x [mg/km] Partikelzahl mit Exponent [# / km]

Vollständige RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0 6.00 E11

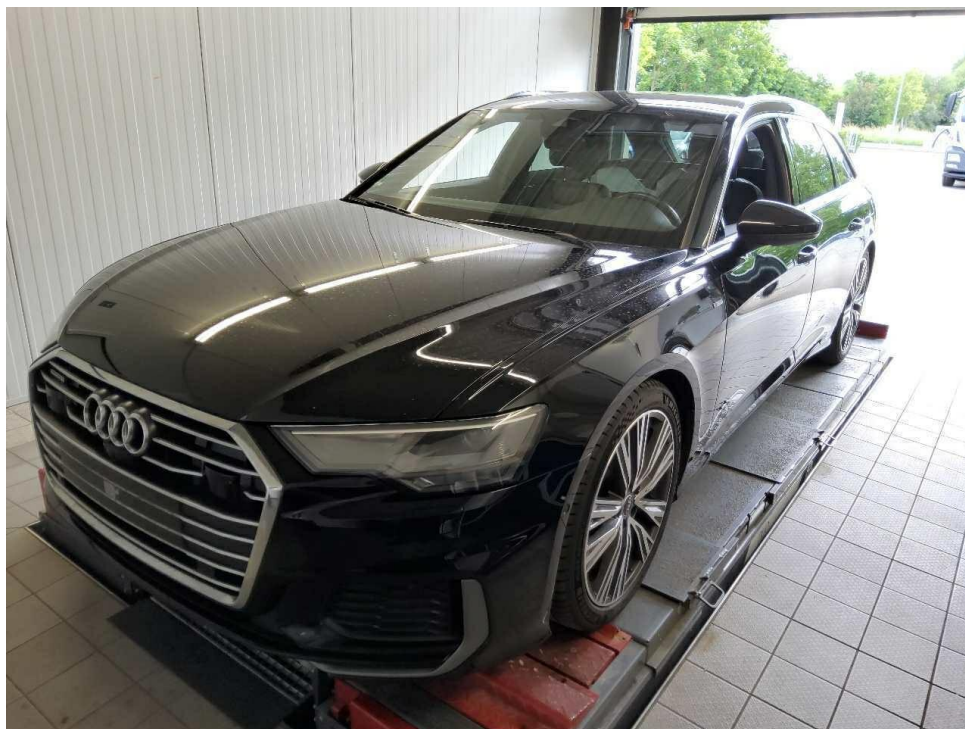


Bild 1 : Diagonal vorn links

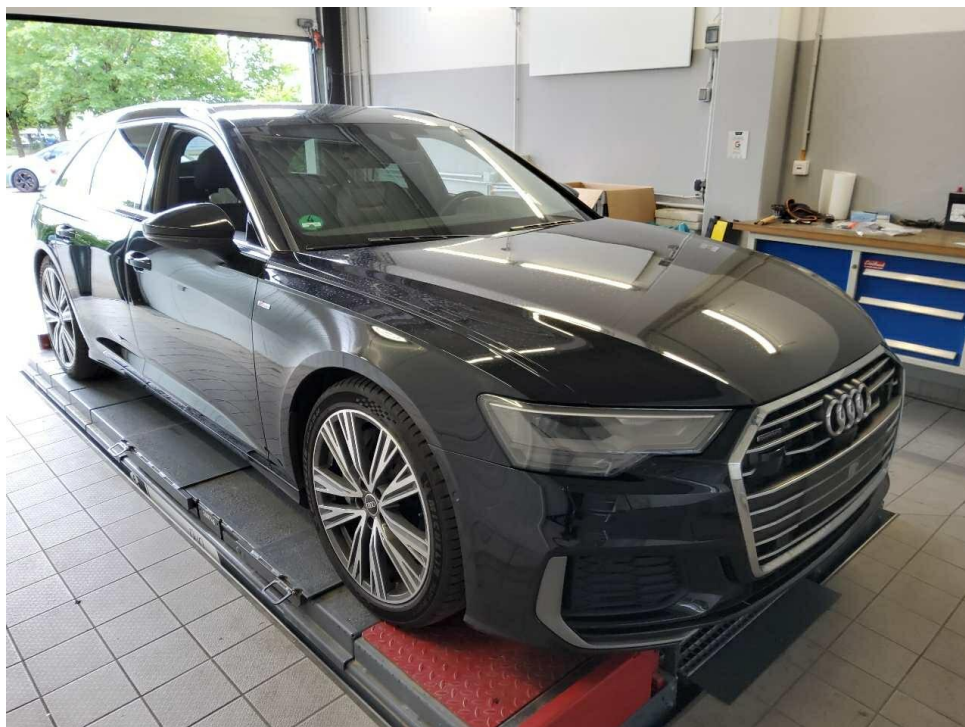


Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

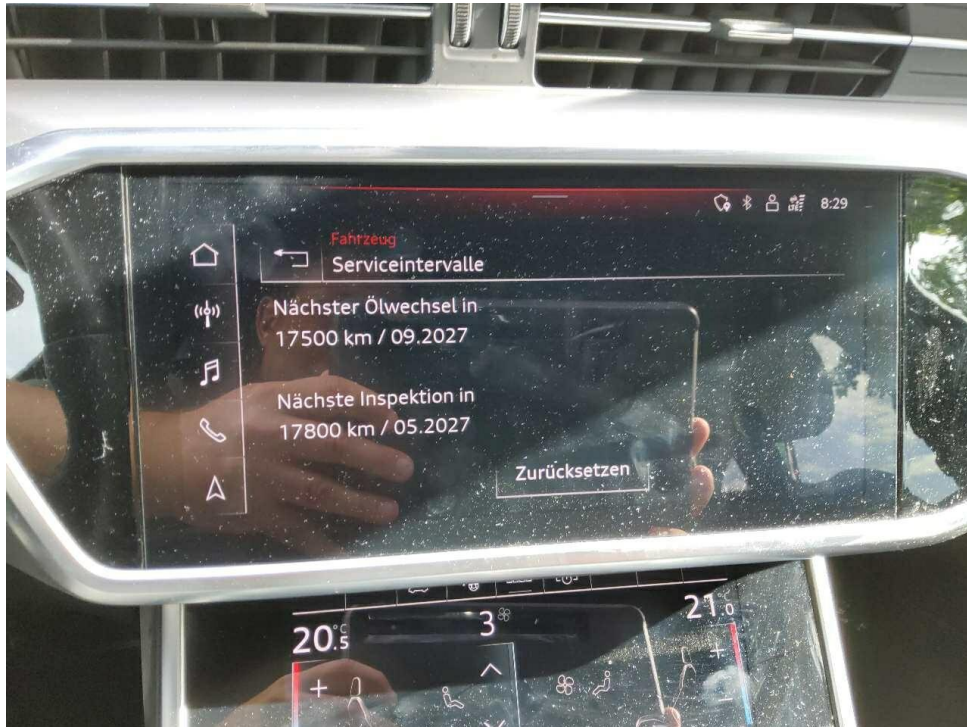


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel

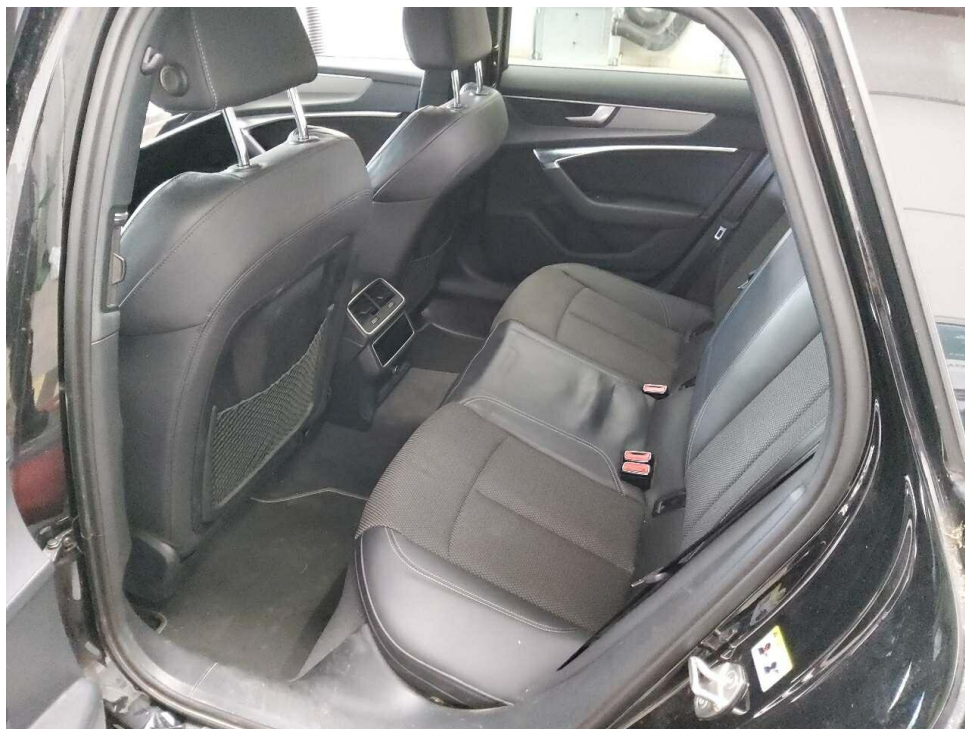


Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

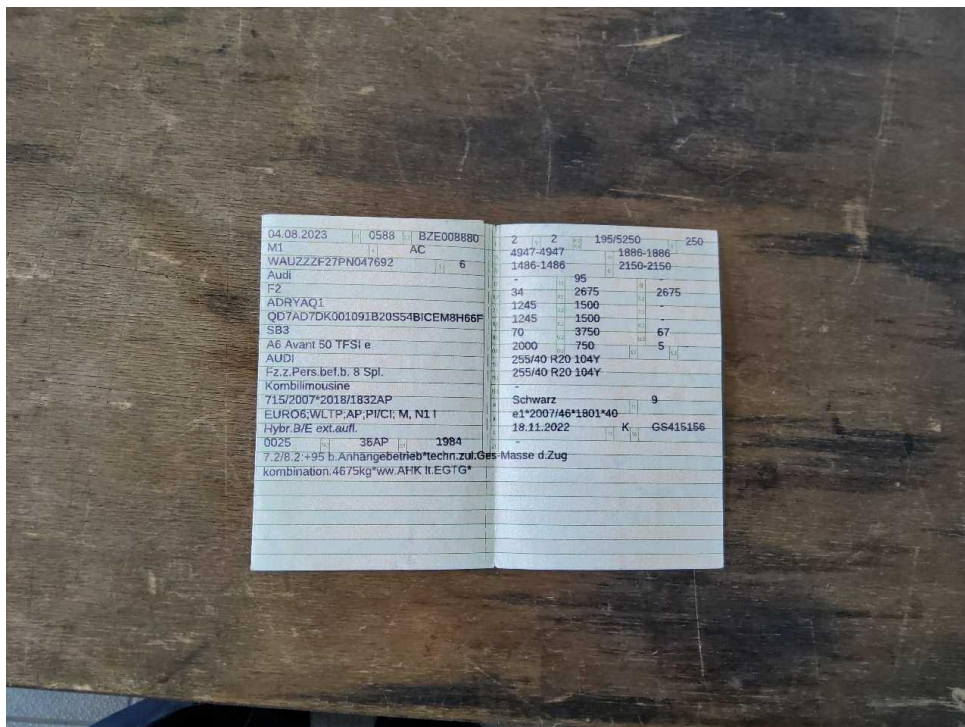


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug

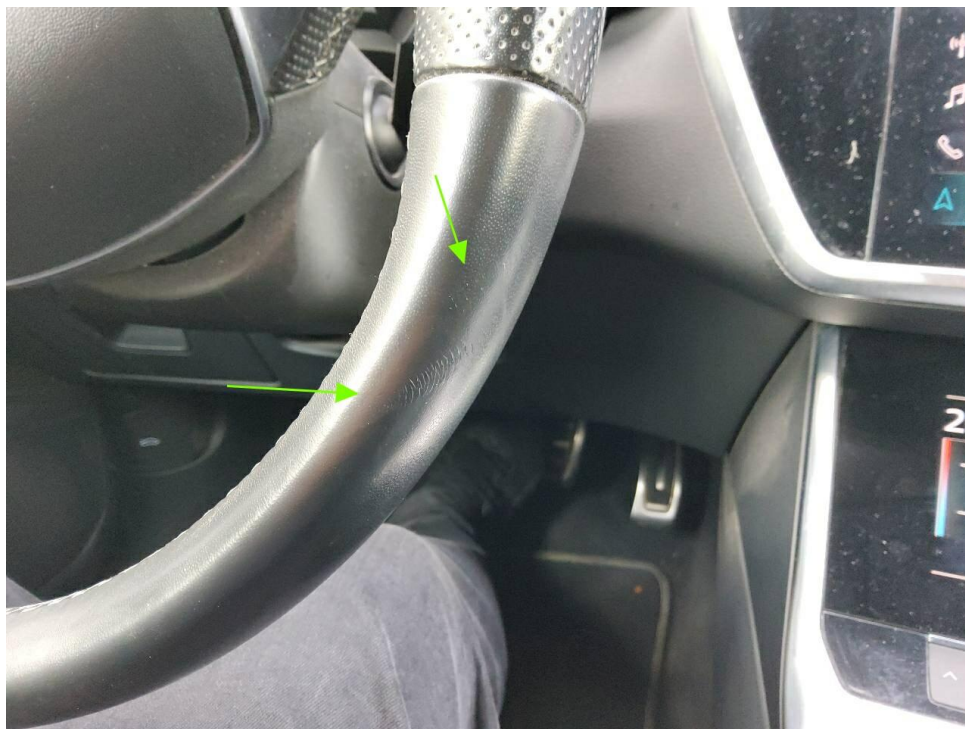


Bild 15 : Lenkrad Kratzer



Bild 16 : Frontscheibe kleinere Steinschläge



Bild 17 : Blende Mittelkonsole Kratzer und Kerben



Bild 18 : Felge Winterräder kleiner Kratzer



Bild 19 : 2. Felge Winterräder Kratzer



Bild 20 : 3. Felge Winterräder verschrammt mit Materialabtrag



Bild 21 : Einstieg hinten links Dellen mit Lackbeschädigung



Bild 22 : Verkleidung Heckklappe Kratzer



Bild 23 : Heckklappe Aufkleber entfernen

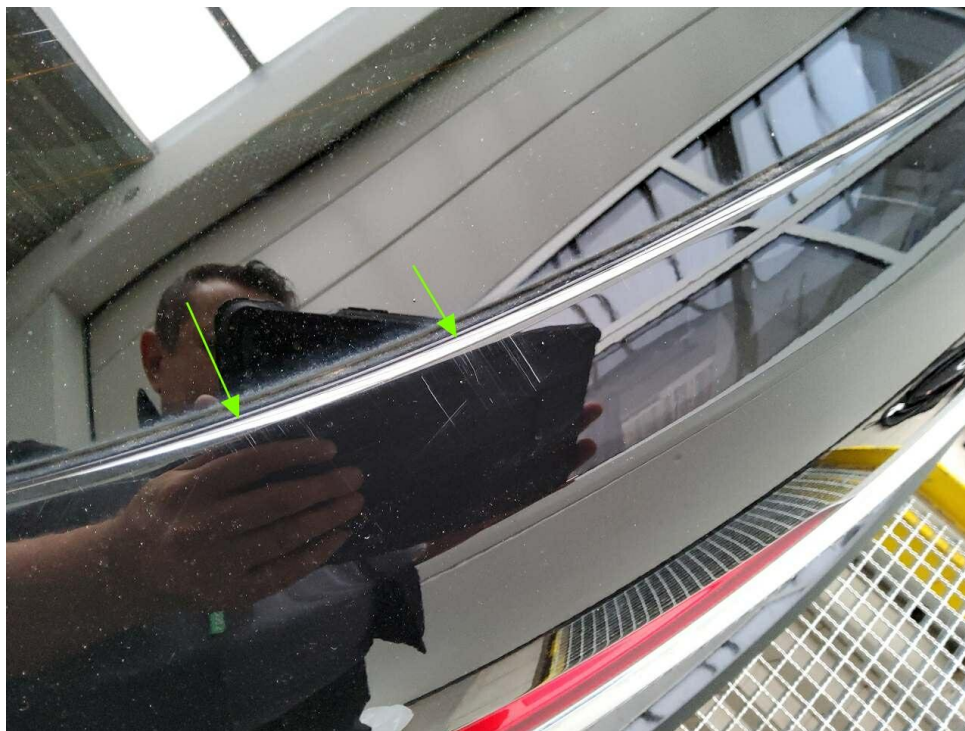


Bild 24 : Heckklappe Aufkleber entfernen + Kratzer



Bild 25 : Spoiler hinten Kratzer



Bild 26 : Dach Kratzer und Umweltflecken, polieren



Bild 27 : Dach Kratzer und Umweltflecken, polieren



Bild 28 : Hagelähnliche Dellen im Dachbereich



Bild 29 : Hagelähnliche Dellen im Dachbereich



Bild 30 : Hagelähnliche Dellen im Dachbereich

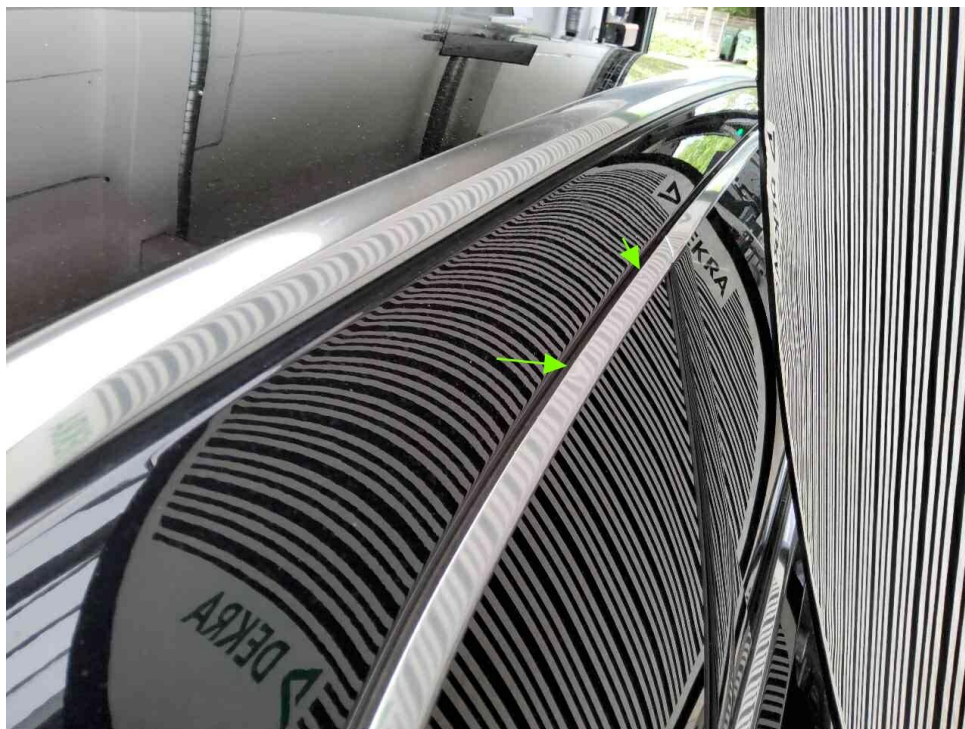


Bild 31 : Hagelähnliche Dellen im Dachbereich

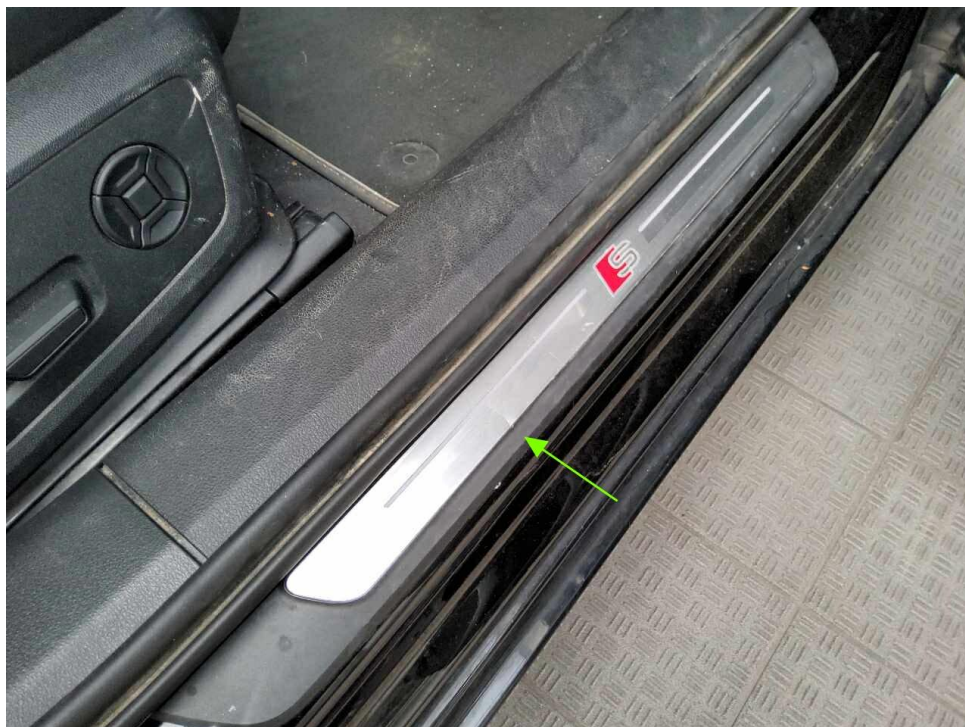


Bild 32 : Einstiegsblende rechts Delle

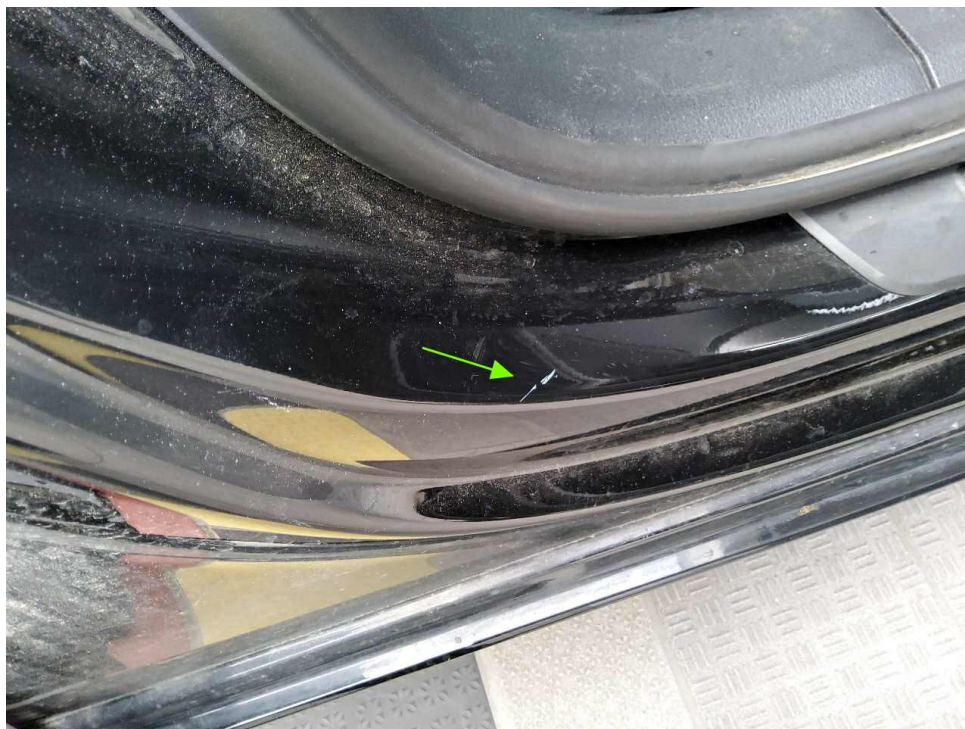


Bild 33 : Einstieg rechts Kratzer

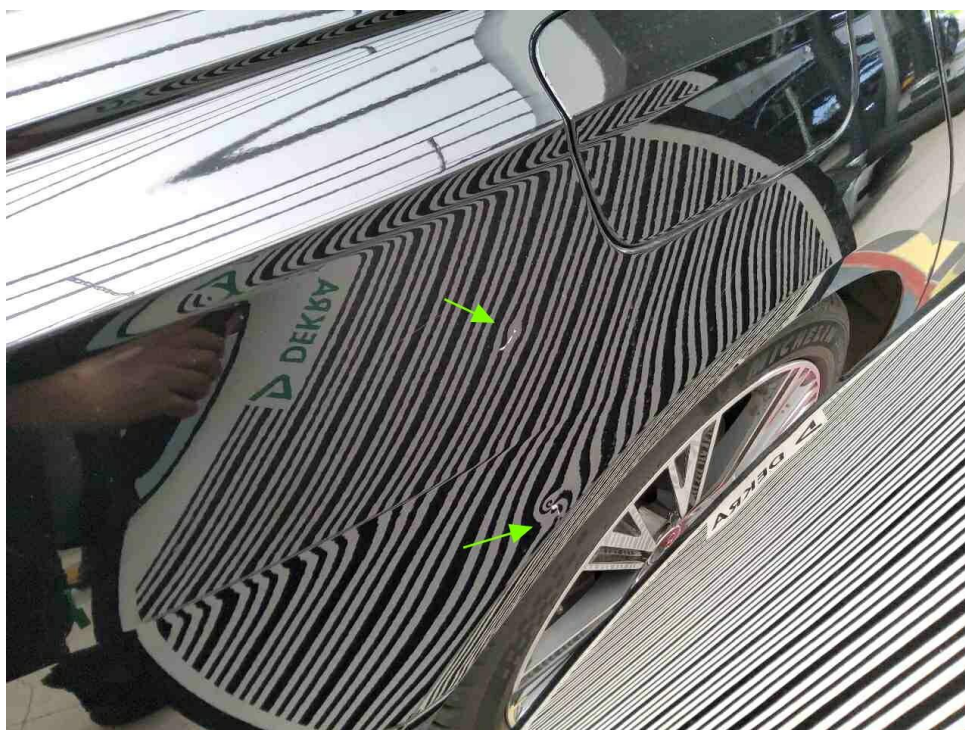


Bild 34 : Seitenwand hinten rechts Delle mit Lackbeschädigung



Bild 35 : Heckscheibe Kratzer



Bild 36 : Heckscheibe Kratzer



Bild 37 : Stossfänger vorn gerissen, Kratzer und viele Steinschläge

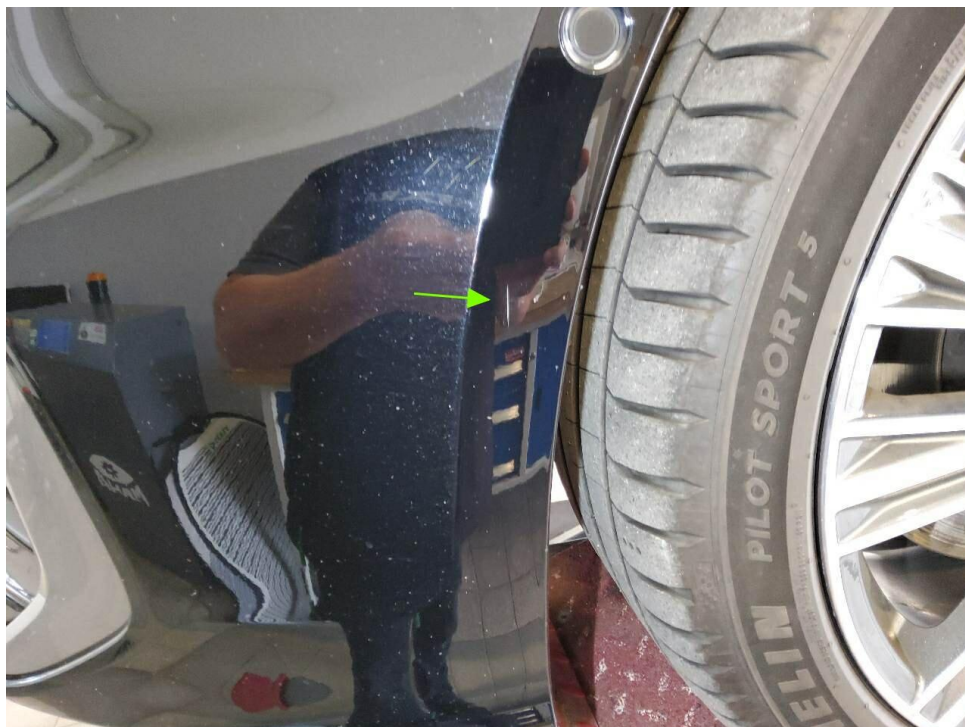


Bild 38 : Stossfänger vorn gerissen, Kratzer und viele Steinschläge



Bild 39 : Stossfänger vorn gerissen, Kratzer und viele Steinschläge

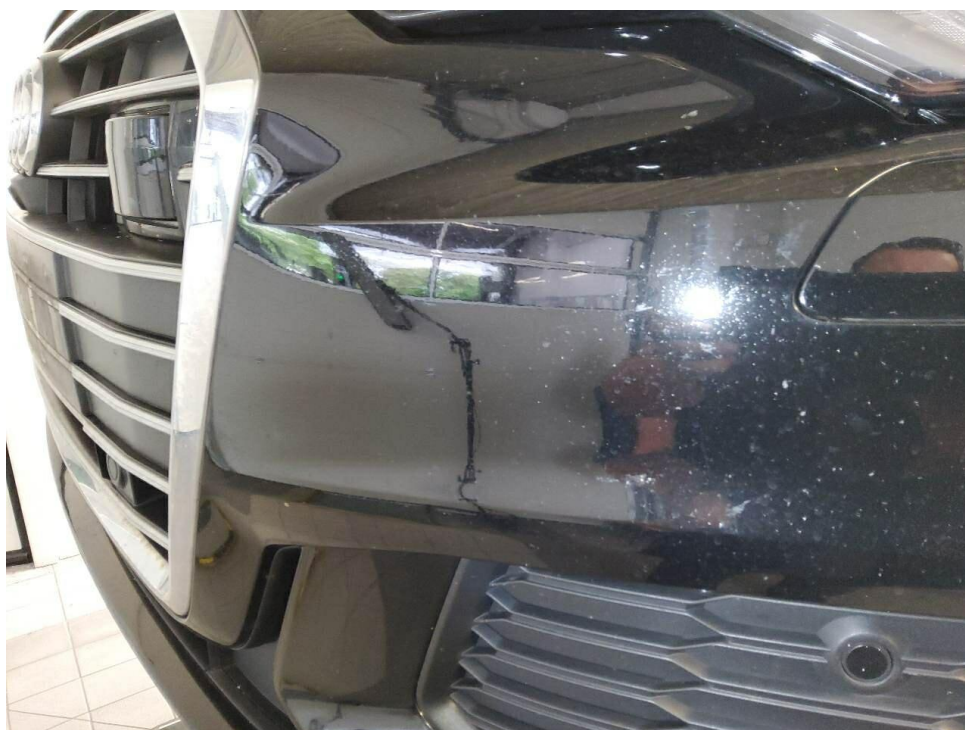


Bild 40 : Stossfänger vorn gerissen, Kratzer und viele Steinschläge



Bild 41 : Türe hinten links unten Kratzer

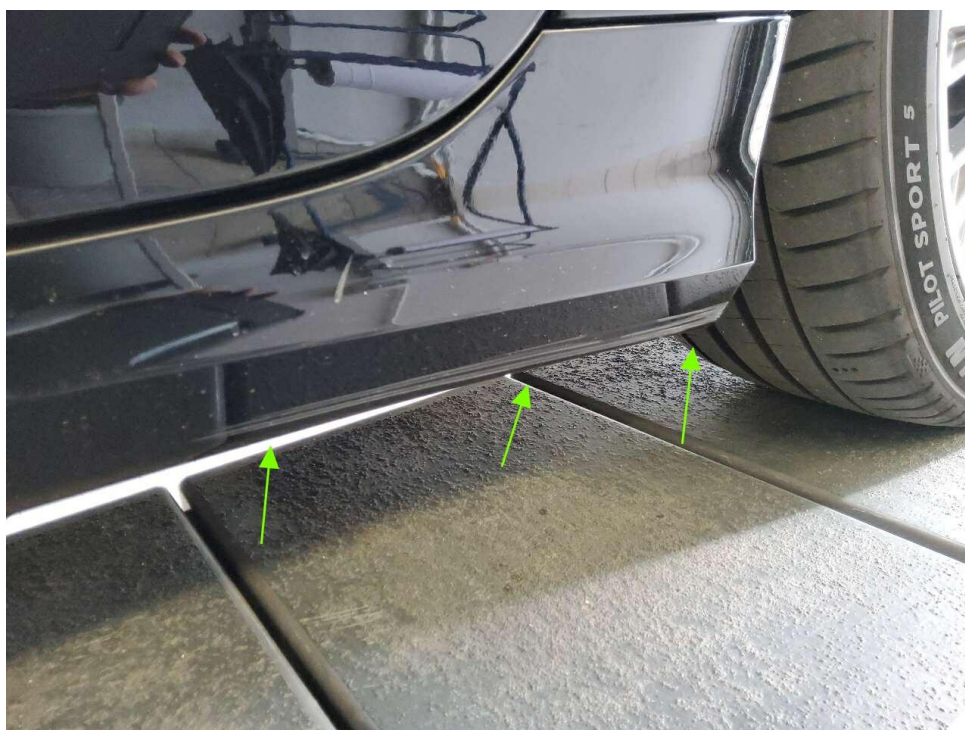


Bild 42 : Schwellerblende links verschrammt



Bild 43 : Felge hinten links Kratzer



Bild 44 : Stossfänger hinten mehrere Kratzer und Kerben



Bild 45 : Stossfänger hinten mehrere Kratzer und Kerben



Bild 46 : Stossfänger hinten mehrere Kratzer und Kerben



Bild 47 : Türe hinten rechts Kratzer

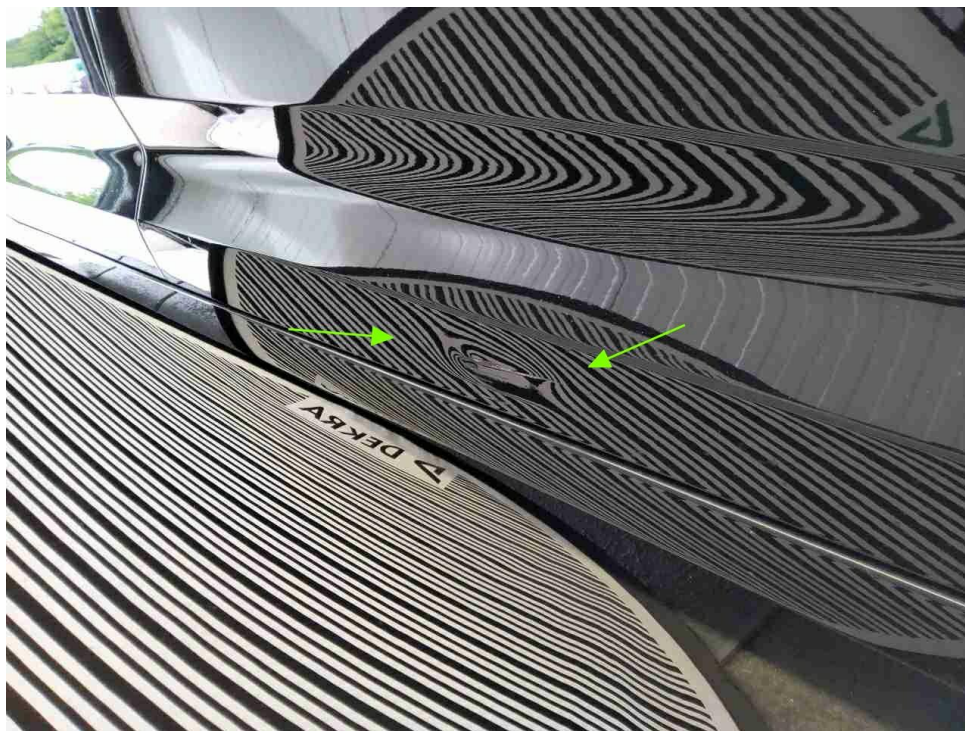


Bild 48 : Türe vorn rechts deformiert



Bild 49 : Türe vorn rechts deformiert

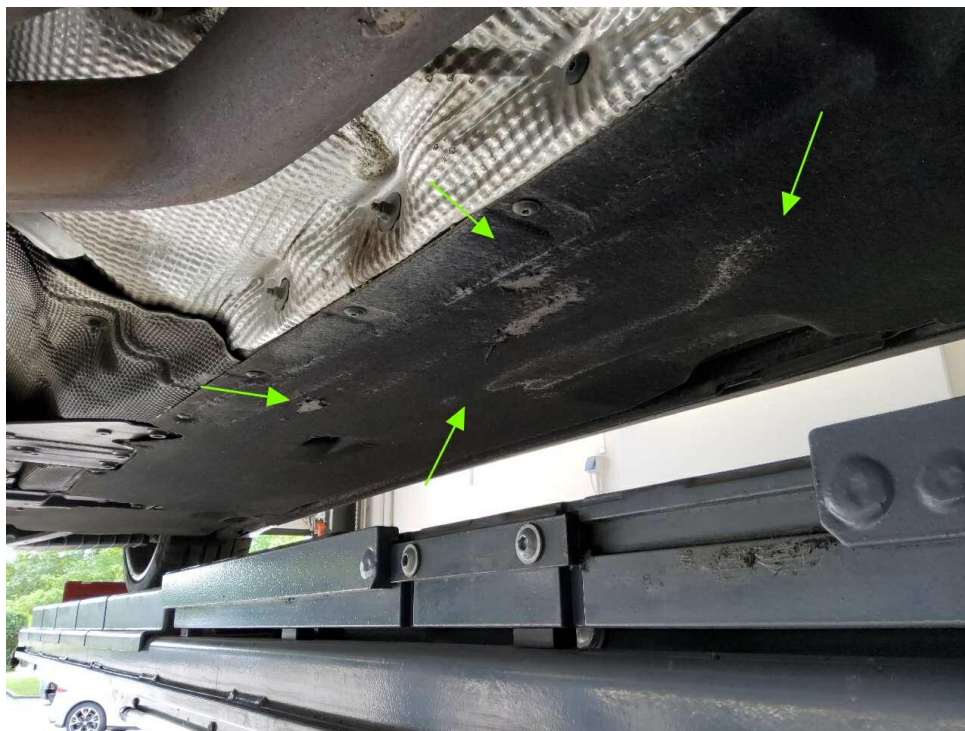


Bild 50 : Unterfahrschutz links verschrammt



Bild 51 : Motorhaube Steinschläge und Kratzer

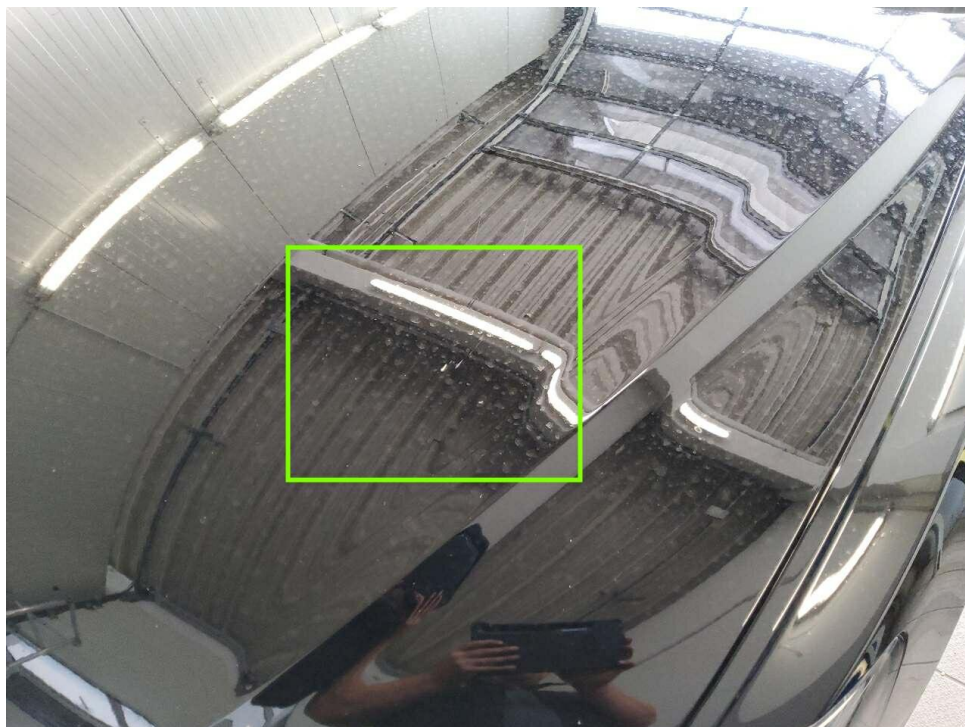


Bild 52 : Motorhaube Steinschläge und Kratzer



Bild 53 : Innenraum verschmutzt



Bild 54 : Innenraum verschmutzt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 376257
Hersteller Audi
Model A6
Variante Sport 2.0 45 TFSI MHEV
Listenpreis 67.680,67
VIN WAUZZZF27PN047692
Erstzulassungsdatum 1.8.2023
Kennzeichen HH GH358E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 376257

03.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024100845	12.01.2024	Windschutzscheibe/Reparatur	99,50
2024117858	08.11.2024		
2026109027	01.05.2026	Beifahrerseite Seitenteil hinten	

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 142 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Der Leasingnehmer war nicht anwesend.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich! Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	04.08.2023	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A6 Avant 50 TFSI e quattro
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF27PN047692
HSN / TSN	0588 / BZE	Schlüssel-Nr.	10115229
Km-Stand abgelesen	132276	Nächste HU §29 StVZO	08 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	195	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Heckantrieb
	N1 I		
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Schwarz	Polster / Farbe	Teilleder / Schwarz
	Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.		

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 40 R 20 101 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S /O	5 mm
2 links	255 / 40 R 20 101 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S /O	5 mm
rechts	255 / 40 R 20 101 Y	Michelin / Pilot Sport 5 RG	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.04.2028			

S/ Sommer; /O Original;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL	W /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL	W /O	5 mm
225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm
225 / 55 R 18 102 V	Michelin / Pilot Alpin 5 AO FSL	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akustisches Fahrzeug-Warnsystem (AVAS), Allradantrieb "quattro" mit ultra-Technologie, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Navigation & Infotainment, Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control, Audi drive select, Audi pre sense front, Audi virtual cockpit, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bedientasten schwarz matt, Bremsleuchte, dritte, Dachhimmel Stoff, Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau, Drehzahlmesser, Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Sportfahrwerk, Fensterzierleisten Aluminiumoptik, Funkschlüssel, Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: S tronic 7-Gang, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Komfortklimaautomatik 4-Zonen, Komfortmittellarmlehne vorn, Kopfstützen (4), LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Ladedose AC Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion, Lenkradeinstellung manuell, MMI Navigation mit MMI touch response, Nichtraucher Ausführung, Ottopartikelfilter, Progressivlenkung, Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Dynamik Design, platingrau, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response, Radiozubehör: Audi sound system, Sitzbezüge in Stoff Effekt, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne, geteilt umklappbar Avant, Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite, Spurverlassenswarnung, Standklimatisierung, Start-Stop-System, Telefon: Application Store und Smartphone-Interface, Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas, Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten, Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
4X4	Airbag: Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteter Gurtschlösser
1D4	Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung
2F1	Audi connect Schlüssel
6XL	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig aut. abblendend, mit Memory
5TG	Dekoreinlagen: Aluminium matt gebürstet dunkel
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
PGC	Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung
QQ1	Paket Ambiente-Lichtpaket

PBY	Paket Assistenzpaket Plus
WDC	Paket Business
WQS	Paket Interieur S line
7X5	Parkassistent mit Einparkhilfe plus
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
C1S	Rad: Leichtmetallräder 5-V-Speichen-Design, graphitgrau, glanzgedreht
7EZ	Rad: Winter-Leichtmetallräder 5-Arm-Design
N7V	Sitzbezüge in Stoff Sequenz/Leder-Kombination mit S-Prägung
7P1	Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze
4A3	Sitzheizung vorn
QL5	Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
nächste Wartung: am 01.09.2027
bis Wartung verbleiben: 17.500 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Blende Mittelkonsole Kratzer und Kerben, (Bild 17)
2. Felge Winterräder Kratzer, smart repair (Bild 19)
3. Felge Winterräder verkratzt mit Materialabtrag, erneuern
4. Einstieg hinten links Dellen mit Lackbeschädigung, smart repair (Bild 21)
5. Heckklappe Aufkleber entfernen + Kratzer, smart repair (Bild 24)
6. Spoiler hinten oben Kratzer, lackieren
7. Dach Kratzer und Umweltflecken sowie hagelähnliche Dellen, Zierblende hinten rechts Dellen, instandsetzen
8. Innenraum verschmutzt, reinigen (Bild 53, 54)
9. Einstiegsblende vorn rechts Delle, erneuern
10. Einstieg rechts Kratzer, smart repair (Bild 33)
11. Seitenwand hinten rechts Dellen mit Lackbeschädigung, instandsetzen
12. Heckscheibe Kratzer, erneuern (Bild 35, 36)
13. Stossfänger vorn gerissen, Kratzer und viele Steinschläge, erneuern (Bild 37, 38, 39, 40)
14. Schwellerblende links verschrammt, erneuern (Bild 42)
15. Felge hinten links Kratzer (glanzgedreht), erneuern
16. Stossfänger hinten mehrere Kratzer und Kerben, lackieren mit Lackaufbau (Bild 44, 45, 46)

17. Türe hinten rechts Kratzer, polieren
(Bild 47)
18. Türe vorn rechts deformiert,
instandsetzen (Bild 48, 49)
19. Unterfahrschutz links verschrammt,
(Bild 50)
20. Motorhaube Steinschläge und Kratzer,
lackieren mit Lackaufbau (Bild 51, 52)
21. Lackiervorbereitung kumuliert

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

- Lenkrad Kratzer, (Bild 15)
- Frontscheibe kleinere Steinschläge, (Bild 16)
- Felge Winterräder kleiner Kratzer, (Bild 18)
- Verkleidung Heckklappe Kratzer, (Bild 22)
- Türe hinten links unten Kratzer, (Bild 41)