


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002456157
Besichtigt am:	18.06.2026 11:35
Berichts-Nr:	10827400
FIN:	TMBJP6NJ6MZ075453



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

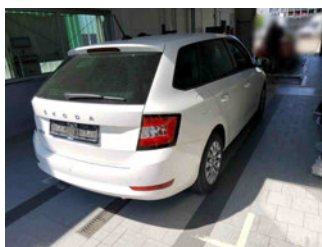

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / ASS
Erstzulassungsdatum:	31.03.2021
Laufleistung:	56.281 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Candy-Weiss
Farbe Dach:	Candy-Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz/Grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.700 KM

» Fahrzeugausstattung

"CLIMATRONIC" - Klimaanlage mit elektr. Regelung und Feuchtsensor (im Halter Innenspiegel)

"CRUISE CONTROL"(GRA)+ "SPEED LIMITER"

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung

"FRONT ASSIST"

"MAXI DOT"

2x klappbarer Schlüssel mit Fernbedienung

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 04C.D

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen hinten (Tür oder Seitenteil)

Ablagekästen im Kofferraum

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Anhängerkupplung

Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Ausstattung 3

Batterie 320A (59Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Bedienelement für Radio und Telefon

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth + Telefonbedienung am Radiodisplay

Bordliteratur in Deutsch

Brillen-Ablage/Halter

Businesspaket

Care Connect + Infotainment Online

Care Connect 1 Jahr+Infotainment Online 3 Jahre

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachantenne u. Diversity-Scheibenantenne

Dachpfostenverkleidung aussen, Ausführung 2

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen "LIGHT BRUSHED"

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer (elektr.) und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz Otto

Elektrische Fensterheber vorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Extern, USB Typ-A, 1x USB Buchse

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VA-

Federbereich 45 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Formteilhimmel ungeteilt

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Funktion "SMART LINK +"

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbodenbelag Standard

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 2 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handbremshebelgriff in Leder

Handschuhfachklappe,ohne Leuchte

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Hochton-Fanfare

Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz

Innenleuchte (Ausf.1)

Instrumenteneinsatz mit Drehzahlmesser Uhr und Tachometeranzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung

Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen	Ohne Mittelarmlehne vorn
Komfortsitze vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser- Standanzeige
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Schmutzfänger
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Seitenschutzleiste
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Sonder-Maßnahmen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
Leergewichtsbereich 1	Ohne Steckdose
Leuchtweitenregulierung	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Linkslenker	Ohne Trennwand
Make-up-Spiegel, links	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Make-up-Spiegel, rechts (Ausführung 2)	Ohne Überführungsaurausrüstung
Mit Regenschirm	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mittelkonsole (Satin schwarz für Monte Carlo)	Ohne Zündanlaß/Schloß-Sperrsystem
Modul Boden hinten Ausführung 4	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Multifunktionslenkrad	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Navigation "AMUNDSEN"	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Navigationssystem "AMUNDSEN"	Ohne zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Pannen-Set
Normal-Lackierung	Parksensoren hinten
Ohne 2. Batterie	Plattformgruppenklasse 3
Ohne Ablagekasten	Privater Notruf Emergency Call
Ohne Adapter	Radschrauben Standard
Ohne Aufkleber und Embleme	Radstand
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Radvollblenden
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Raucherausführung, Ascher vorn
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Region
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen 185/60 R15 84H Super-Rollwiderstandsoptimiert
Ohne farbabhängige Teile	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
Ohne Fußmatten	Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	SBBR-Leuchten, Normalausführung
Ohne Grundträger	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Halter	Schalthebelstulpe in Kunstleder
Ohne Heckspoiler	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Potentiometer (4- stufig)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Scheinwerfer vorn H7 + LED Tagfahrlicht,Linkslenker
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Schriftzugsatz -koda (silber), ohne Typbezeichnung Scala/Kamiq
Ohne Lichtassistent	

SD-Karte (Europa)
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Sitzbezüge in Stoff
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
Soundpaket
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sprachbedienung
Stabilisator vorn
Stahlräder 6J x 15" - 4Stk. Gewichtsoptimiert
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger lackiert
Stoßfänger Standard
Tagesfahrlichtschaltung
Tankdeckel mit Eiskratzer
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Trommelbremse hinten
Tür und Seitenverkleidung
Typprüfland Deutschland
Variabler Ladeboden im Kofferraum
Variant/Avant
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winter Paket
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Sommer	Stahl	185/60 R 15 84 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 01.2025**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Gebrochen	Ersetzen und lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten mitte	Kratzer	Smart Repair
4	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Kofferraumabdeckung (Hutablage)	Kratzer	Smart Repair
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
8	Tür vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
10	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
11	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Türverkleidung vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Radzierblende vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJP6NJ6MZ075453

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts

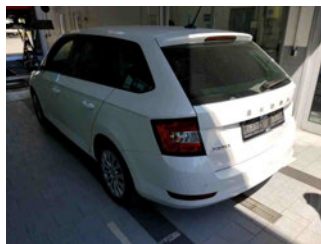

Fahrzeugansicht - diagonal hinten links

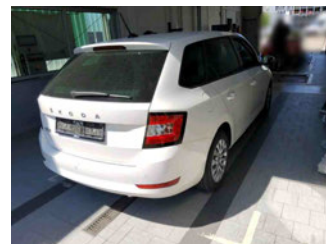

Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

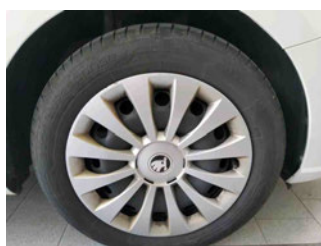

Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1

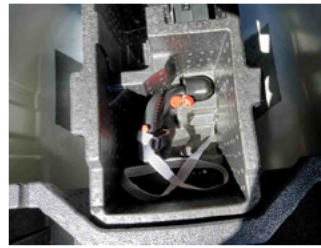


Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

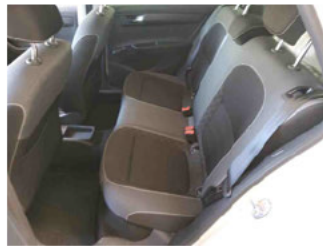

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Gebrochen - Ersetzen und lackieren

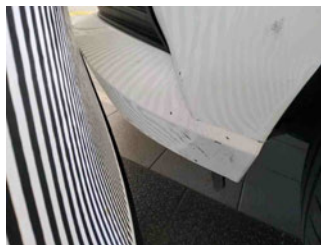
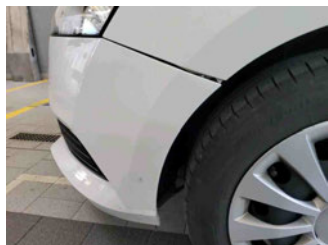


2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Stoßfänger hinten mitte - Kratzer - Smart Repair



4 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

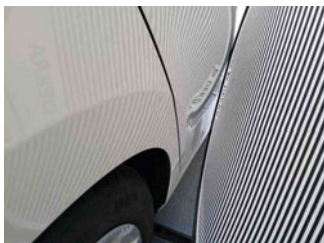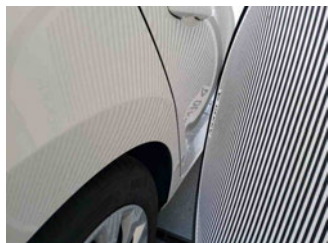


5 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken




6 - Kofferraumabdeckung (Hutablage) - Kratzer - Smart Repair




7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair

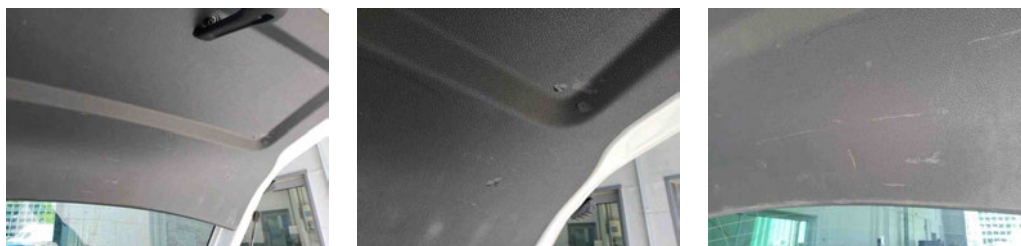

8 - Tür vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

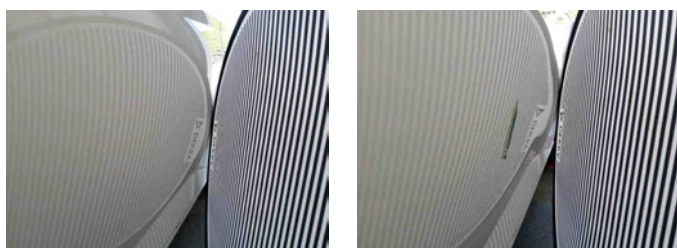

9 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Kaltdrücken

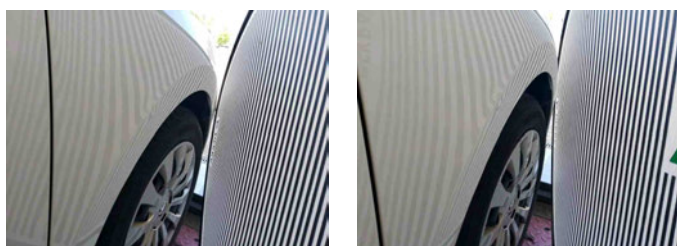

10 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



11 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Türverkleidung vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstiegsschweller hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

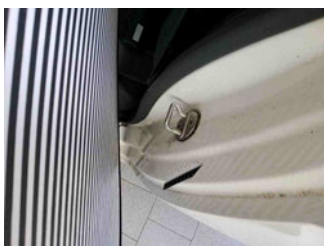

3 - Radzierblende vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

