

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

3597NLM / WBY71EG0805416314 / 5416314

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	iX1 eDrive20 U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	iX1 eDrive20 U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	8.629

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

 DOCUMENTACION ORIGINAL

 MANUAL PROPIETARIO

 CARPETA MANUALES

 TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

3597NLM Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
DI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/55/18	102	Y	-
TI	NEXEN	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	25/06/2026	RaC:	BMW IBERICA
Comentarios:	falta llave telemando y tarjeta vh equipa cable de carga rápida		

Daños no valorables:

3597NLM COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO							
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	1.92 h.	0.33 h.		0,00	732,82	40,00	526,31 €
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	25,95	10,00	23,35 €
5. Telemando cierre centralizado	-	REEMPLAZAR				0,00	370,21	10,00	333,18 €
6. Tarjeta apertura	-	REEMPLAZAR				0,00	51,64	10,00	46,47 €
7. Embellecedor rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR		1.42 h.		0,00	0,00		54,67 €
8. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		4.17 h.	17,66	0,00		185,90 €
9. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
10. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
11. Embellecedor rejilla paragolpes dl	-	PINTAR			0.50 h.	2,12	0,00		21,37 €
12. Pilares - Hueco Puerta dl iz	-	PINTAR				23,40	0,00		23,40 €
13. Capó dl	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
14. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
15. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
16. Puerta dl dr	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
17. Portón tr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
18. Puerta tr iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
19. Puerta dl iz	-	SR Pintura				0,00	0,00		40,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	1592,31 €

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

3597NLM RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,03 h.	155,15 €
Total material pintura	-	43,18 €
Total Mano de Obra Pintura	4,67 h.	179,79 €

(IVA no incluido)

3597NLM RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Recambios	-	924,72 €
Descuento recambios aplicado	-	347,02 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	289,50 €









3597 NLM

ix1

2.0







Valores desde indiv.

1.1 kWh/h



Total 8625 km → 8604.9 km



- CONTENT
- LAYOUT
- HEAD-UP

Puerta abierta.

58%

13:07



P

READY

255 km

CHECK-CONTROL

🔔 📶 RNE 1 🔊 🧑 13:07

⚠️ Capó abierto.

⚠️ Puerta abierta.

⚠️ Tapa del maletero abierta.

ℹ️ Tapa del malet. abierta. Ciérrrela, por favor.



MEDIA

TEL


NAV



- 17° 🌬️ + 🌸 🏠 🗄️ - 17° 🌬️ +

MAX

REAR

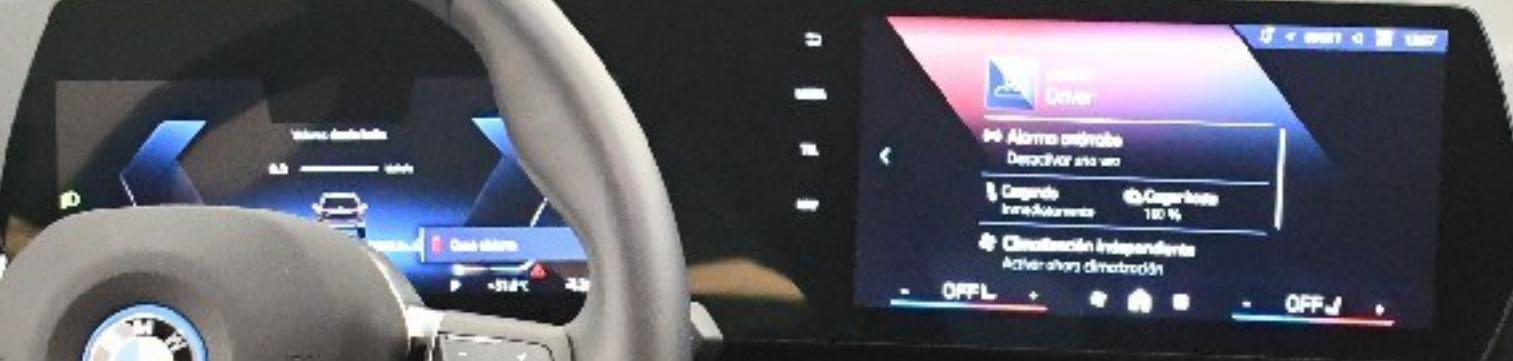







BMW 

BMW SERVICE CENTER

BMW

BMW


BMW

Ⓢ WBY71EG08054 16314 Ⓢ










MEDIA

TEL

NAV

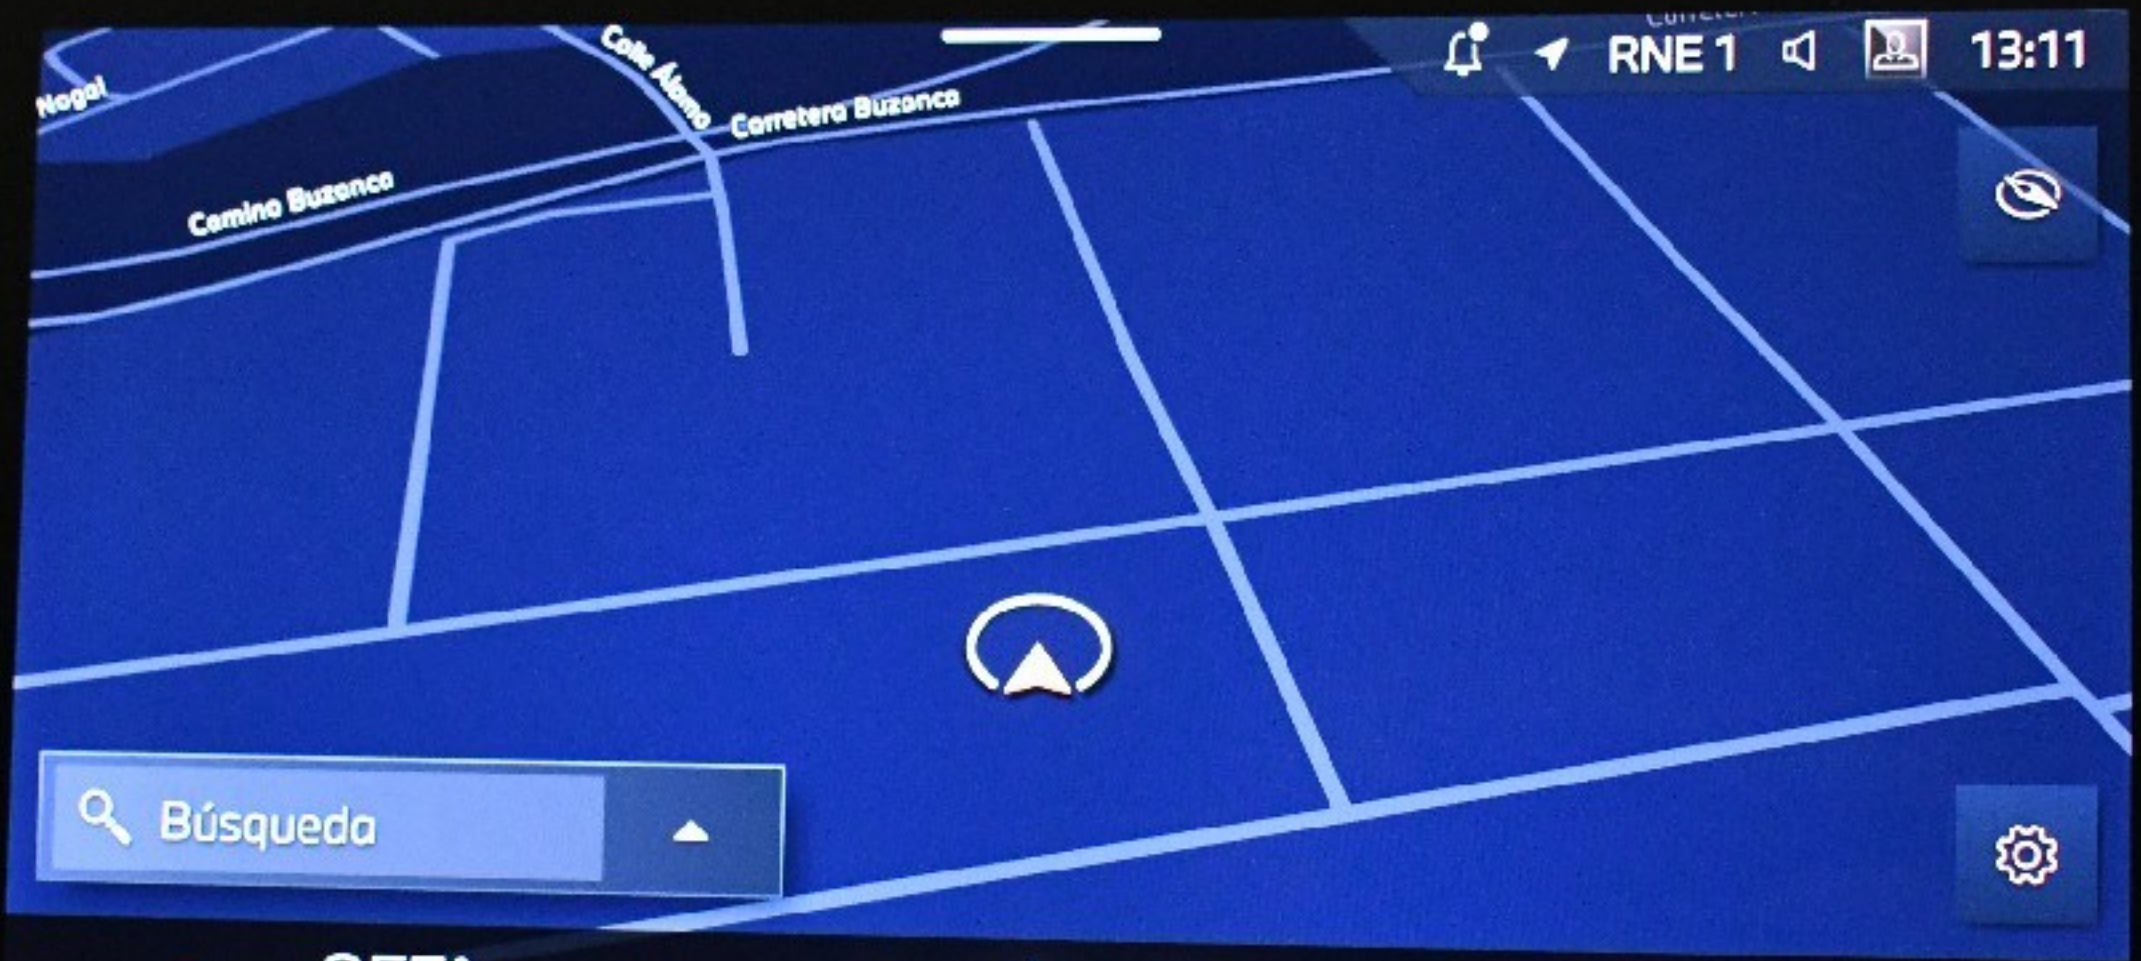

RNE 1 13:11

Búsqueda

- OFF +

2 km

MAX

10

km/h

0



Puerta abierta.



6.50

OFF ON

inch/mm





62.8

OFF ON

TEMPERATURE A

TREAD WEAR

250

OUTSIDE

TEMPERATURE A



OFF ON

6.20

1/32" INCHES

DYNAMIC

























 **Manheim**
CLIX-ALUMINIUM





E 3597 NL M







3597 NL M



Manheim
Car Research

ASC AUTOMOTIVE
63R-010795
DOT-26 M2B1 AS1
E000285
70C
TRANSP 70% MIN





 **Manheim**
COX AUTOMOTIVE



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
CM
Manheim
COULFORD