

# Zustandsbericht

Protokollnummer: 45950769  
Auftrags-Nr / Referenz: 52085821\_1  
Besichtigungsdatum: 12.06.2026

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model Y Performance Dual Motor AWD		
<b>Kennzeichen</b>		<b>Fahrgestellnummer</b>	XP7YGCEL2NB008689
<b>Erstzulassung</b>	22.06.2022	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	87.134 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / ABE 00012	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Elektro / 0
<b>Fahrzeugart</b>	Geländewagen	<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Schwarz Uni	<b>Besichtigungszustand</b>	ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	155 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	09/2027
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.634 kg
<b>Dokumente</b>	ZB   vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 5
<b>Vertragsnummer</b>	52085821_1	<b>Re-Import</b>	Nein

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/35 R21 98W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	275/35 R21 103W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

<b>Bezeichnung</b>
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fahrwerk: Tiefergelegt
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck

Bezeichnung
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Leichtmetallpedale
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium Konnektivität - Echtzeit-Verkehrsflussanzeige - Satellitenbildkarten - Video-Streaming Zugriff auf Inhalte von Netflix, Youtube, Twitch und anderen Anbietern - Caraoke - Musik -Streaming - Internet-Browser - 30 Tage lang kostenlos und dann als Abonnement erhältlich
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 21-Zoll Überturbine-Felgen
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschluss, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperr
Zentralverriegelung

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Uni

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Lenkanlage	Lenkrad (Leder löst sich) - Befund festlegen - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Verglasung	Frontscheibe (Keine Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber	

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

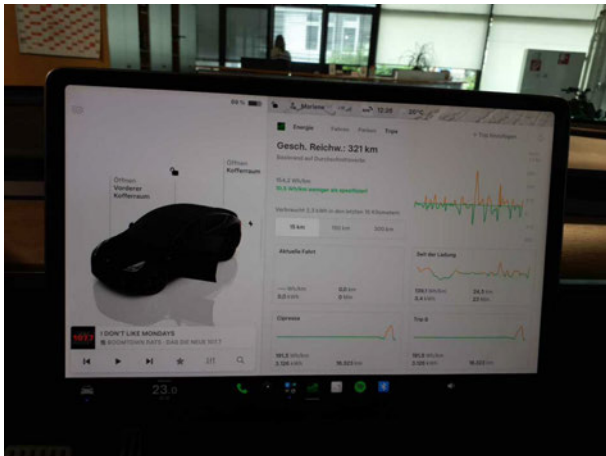


Abbildung 9: Kombiinstrument

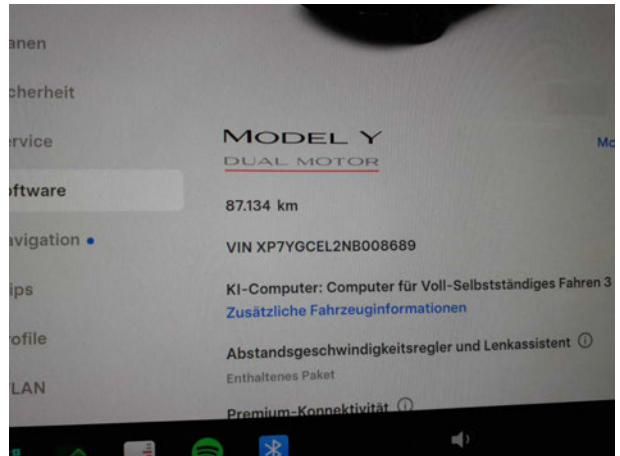


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

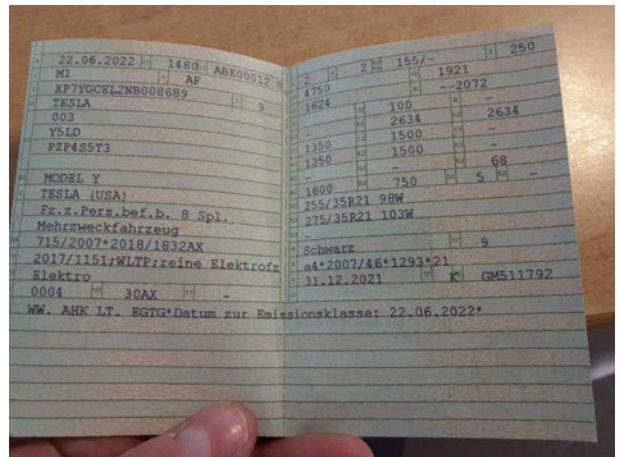


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)



**Abbildung 13:** Innenraum hinten



**Abbildung 14:** Montierte Bereifung



**Abbildung 15:** Montierte Bereifung



**Abbildung 16:** Montierte Bereifung



**Abbildung 17:** Montierte Bereifung



**Abbildung 18:** Ladebuchse/Tankstutzen



**Abbildung 19:** Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Lenkanlage: Lenkrad (Leder löst sich) - Befund festlegen - erneuern



**Beschädigung #1:** Lenkanlage: Lenkrad (Leder löst sich) - Befund festlegen - erneuern



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



**Beschädigung #2:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren